



OM-253 086J/cfr

2015-08

Procédés



TIG



EE


Description



Models 208-575 V avec Autoline®

Source d'Alimentation pour le Soudage
à l'Arc

Dynasty[®] 280 Maxstar[®] 280 CE et Modèles Non CE

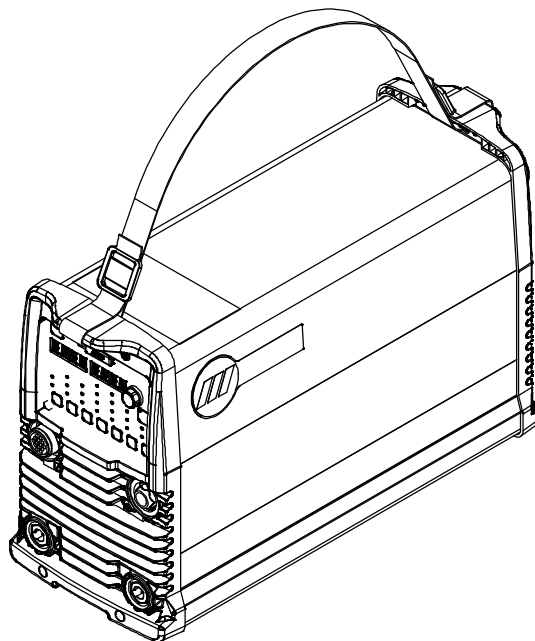

www.MillerWelds.com

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Miller, votre partenaire soudage!

Félicitations et merci d'avoir choisi Miller. Dès maintenant, vous pouvez faire votre travail, comme il faut. Nous savons que vous n'avez pas le temps de faire autrement.

C'est pourquoi Niels Miller, quand il a commencé à fabriquer les postes à souder à l'arc en 1929, s'efforçait de fournir des produits de qualité supérieure destinés à offrir des performances optimales pendant de longues années. Comme vous, ses clients exigeaient les meilleurs produits disponibles sur le marché.

Aujourd'hui, la tradition continue grâce aux gens qui fabriquent et vendent les produits Miller. L'engagement de fournir le matériel et le service répondant aux mêmes exigences rigoureuses de qualité et de valeur qu'en 1929 demeure inchangé.

Ce manuel de l'utilisateur est destiné à vous aider à profiter le mieux de vos produits Miller. Veuillez prendre le temps de lire les précautions de sécurité. Elles vous aident à vous protéger contre des dangers éventuels au travail. Miller vous permet une installation rapide et l'exploitation facile.



Miller est le premier fabricant de matériel de soudage aux États-Unis à être certifié conforme au système d'assurance du contrôle de la qualité ISO 9001.

Convenablement entretenu, le matériel Miller vous assure des performances fiables pendant de longues années. Si la réparation de l'appareil s'avère nécessaire, le chapitre sur le dépannage vous aide à faire un diagnostic rapide. En vous référant ensuite à la liste des pièces détachées, vous pouvez trouver exactement la (les) pièce(s) nécessaire(s) au dépannage. Vous trouverez également les informations concernant la garantie et l'entretien de votre appareil.



Miller Electric fabrique une gamme complète de machines à souder et d'équipements liés au soudage. Pour des renseignements sur les autres produits Miller, adressez-vous à votre distributeur local Miller pour obtenir le catalogue le plus récent sur toute la gamme, ou les feuilles techniques de chaque produit.



Chaque source de soudage Miller bénéficie d'une garantie "sans soucis"



Table des matières

SECTION 1 – CONSIGNES DE SÉCURITÉ – LIRE AVANT UTILISATION	1
1-1. Symboles utilisés	1
1-2. Dangers relatifs au soudage à l'arc	1
1-3. Dangers supplémentaires en relation avec l'installation, le fonctionnement et la maintenance	3
1-4. Proposition californienne 65 Avertissements	5
1-5. Principales normes de sécurité	5
1-6. Informations relatives aux CEM	5
SECTION 2 – DEFINITIONS (MODÈLES CE)	7
2-1. Symboles et définitions supplémentaires relatifs à la sécurité	7
2-2. Symboles et définitions divers	10
SECTION 3 – INSTALLATION	11
3-1. Emplacement du numéro de série et de la plaque signalétique	11
3-2. Fiche technique	11
3-3. Dimensions, poids et options de montage	13
3-4. Spécifications environnementales	14
3-5. Facteur de marche et surchauffe	15
3-6. Caractéristiques statiques de sortie	15
SECTION 4 – INSTALLATION	16
4-1. Choix d'un emplacement	16
4-2. Sélection du calibre des câbles de soudage*	17
4-3. Bornes de sortie de soudage	17
4-4. Raccordements	18
4-5. Raccordements du refroidisseur	19
4-6. Guide d'entretien électrique (Dynasty)	20
4-7. Guide d'entretien électrique (Maxstar)	21
4-8. Branchement de l'alimentation en triphasé	22
4-9. Branchement de l'alimentation en monophasé	24
4-10. Désignation des 14 broches de la prise de commande à distance	26
4-11. Application d'automatisation simple	26
4-12. Mises à jour logicielles	27
4-13. Installation du logiciel	28
SECTION 5 – FONCTIONNEMENT DU POSTE DYNASTY 280	29
5-1. Commandes du poste Dynasty 280	29
5-2. Accéder au menu du panneau de commande : AC TIG	30
5-3. Accéder au menu du panneau de commande : DC TIG	31
5-4. Accéder au menu du panneau de commande : AC et DC STICK	31
5-5. Accéder au menu de configuration : AC et DC TIG	32
5-6. Accéder au menu de configuration : AC et DC STICK	33
SECTION 6 – FONCTIONNEMENT DU POSTE DYNASTY 280DX	35
6-1. Commandes du poste Dynasty 280 DX	35
6-2. Accéder au menu du panneau de commande	36
6-3. Accéder au menu de configuration	38
6-4. Extension d'amplitude indépendante au c.a.	39
6-5. Sélection de tungstène général (GEN) pour modifier les paramètres programmables d'amorçage TIG	40
SECTION 7 – FONCTIONNEMENT DU POSTE MAXSTAR 280	41
7-1. Commandes de l'appareil Maxstar 280	41
7-2. Accéder au menu du panneau de commande : DC TIG HF et LIFT ARC	42
7-3. Accéder au menu du panneau de commande : Stick c.c.	43
7-4. Accéder au menu de configuration : DC TIG HF et LIFT-ARC	44
7-5. Accéder au menu de configuration : DC STICK	45

Table des matières

SECTION 8 – FONCTIONNEMENT DU POSTE MAXSTAR 280DX	47
8-1. Commandes du poste Maxstar 280 DX	47
8-2. Accéder au menu du panneau de commande	48
8-3. Accéder au menu de configuration :	50
SECTION 9 – FONCTIONS DE MENU AVANCÉES	51
9-1. Accéder au menu TECH MENU des modèles Dynasty/Maxstar 280	51
9-2. Accéder au menu TECH MENU des modèles Dynasty/Maxstar 280DX	52
9-3. Séquenceur et minuterie de soudage pour le modèle DX	54
9-4. Commande de sortie et fonctions de gâchette pour les modèles DX	55
9-5. Fonctions de verrouillage	58
9-6. Définition des niveaux de verrouillage	58
SECTION 10 – ENTRETIEN ET DÉPANNAGE	59
10-1. Entretien courant	59
10-2. Messages d'affichage du voltmètre/de l'ampèremètre	60
10-3. Tableau de dépannage	61
10-4. Nettoyage de l'intérieur de l'appareil à l'air comprimé	62
10-5. Remplacement du liquide de refroidissement	62
SECTION 11 – LISTE DES PIÈCES	62
11-1. Pièces de rechange recommandées	62
SECTION 12 – SCHEMA ELECTRIQUE	63
SECTION 13 – HAUTE FREQUENCE (HF)	65
13-1. Procédés de soudage HF	65
13-2. Installation présentant les sources d'interférence HF possibles	65
13-3. Installation recommandée pour réduire les interférences HF	66
SECTION 14 – SELECTION ET PREPARATION D'UNE ELECTRODE EN TUNGSTENE POUR SOUDAGE DC OU AC AVEC ONDULEURS	67
14-1. Sélection d'une électrode en tungstène (porter des gants propres pour éviter la contamination du tungstène)	67
14-2. Préparation de l'électrode en tungstène pour soudage DCEN ou soudage AC avec onduleurs	67
SECTION 15 – PROCEDURES TIG	68
15-1. Procédures d'amorçage TIG Lift-Arc™ et HF	68
15-2. Commandes pulsations	69
SECTION 16 – DIRECTIVES POUR LE SOUDAGE À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (EE)	70
GARANTIE	
LISTE COMPLÈTE DES PIÈCES DÉTACHÉES – www.MillerWelds.com	



DECLARATION OF CONFORMITY

for European Community (CE marked) products.

MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 U.S.A. declares that the product(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and provisions of the stated Council Directive(s) and Standard(s).

Product/Apparatus Identification:

Product	Stock Number
Dynasty 280 DX w/CPS CE	907514002
Maxstar 280 DX w/CPS CE	907539002

Council Directives:

- 2006/95/EC Low Voltage
- 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
- 2011/65/EU Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment

Standards:

- IEC 60974-1: 2012 Arc Welding Equipment – Part 1: Welding Power Sources
- IEC 60974-3: 2007 Arc Welding Equipment – Part 3: Arc Striking and Stabilizing Devices
- IEC 60974-10: 2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic Compatibility Requirements

Signatory:

August 4, 2014

David A. Werba

MANAGER, PRODUCT DESIGN COMPLIANCE

Date of Declaration

SECTION 1 – CONSIGNES DE SÉCURITÉ – LIRE AVANT UTILISATION

fre_som_2013-09

⚠ Pour écarter les risques de blessure pour vous-même et pour autrui — lire, appliquer et ranger en lieu sûr ces consignes relatives aux précautions de sécurité et au mode opératoire.

1-1. Symboles utilisés



DANGER! – Indique une situation dangereuse qui si on l'évite pas peut donner la mort ou des blessures graves. Les dangers possibles sont montrés par les symboles joints ou sont expliqués dans le texte.



Indique une situation dangereuse qui si on l'évite pas peut donner la mort ou des blessures graves. Les dangers possibles sont montrés par les symboles joints ou sont expliqués dans le texte.

NOTE – Indique des déclarations pas en relation avec des blessures personnelles.

 Indique des instructions spécifiques.



Ce groupe de symboles veut dire Avertissement! Attention! DANGER DE CHOC ELECTRIQUE, PIECES EN MOUVEMENT, et PIECES CHAUDES. Consulter les symboles et les instructions ci-dessous y afférant pour les actions nécessaires afin d'éviter le danger.

1-2. Dangers relatifs au soudage à l'arc



Les symboles représentés ci-dessous sont utilisés dans ce manuel pour attirer l'attention et identifier les dangers possibles. En présence de l'un de ces symboles, prendre garde et suivre les instructions afférentes pour éviter tout risque. Les instructions en matière de sécurité indiquées ci-dessous ne constituent qu'un sommaire des instructions de sécurité plus complètes fournies dans les normes de sécurité énumérées dans la Section 1-5. Lire et observer toutes les normes de sécurité.



Seul un personnel qualifié est autorisé à installer, faire fonctionner, entretenir et réparer cet appareil.



Pendant le fonctionnement, maintenir à distance toutes les personnes, notamment les enfants de l'appareil.



UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE peut entraîner la mort.

Le contact d'organes électriques sous tension peut provoquer des accidents mortels ou des brûlures graves. Le circuit de l'électrode et de la pièce est sous tension lorsque le courant est délivré à la sortie. Le circuit d'alimentation et les circuits internes de la machine sont également sous tension lorsque l'alimentation est sur Marche. Dans le mode de soudage avec du fil, le fil, le dérouleur, le bloc de commande du rouleau et toutes les parties métalliques en contact avec le fil sont sous tension électrique. Un équipement installé ou mis à la terre de manière incorrecte ou impropre constitue un danger.

- Ne pas toucher aux pièces électriques sous tension.
- Porter des gants isolants et des vêtements de protection secs et sans trous.
- S'isoler de la pièce à couper et du sol en utilisant des housses ou des tapis assez grands afin d'éviter tout contact physique avec la pièce à couper ou le sol.
- Ne pas se servir de source électrique à courant électrique dans les zones humides, dans les endroits confinés ou là où on risque de tomber.
- Se servir d'une source électrique à courant électrique UNIQUEMENT si le procédé de soudage le demande.
- Si l'utilisation d'une source électrique à courant électrique s'avère nécessaire, se servir de la fonction de télécommande si l'appareil en est équipé.
- D'autres consignes de sécurité sont nécessaires dans les conditions suivantes : risques électriques dans un environnement humide ou si l'on porte des vêtements mouillés ; sur des structures métalliques telles que sols, grilles ou échafaudages ; en position coincée comme assise, à genoux ou couchée ; ou s'il y a un risque élevé de contact inévitable ou accidentel avec la pièce à souder ou

le sol. Dans ces conditions, utiliser les équipements suivants, dans l'ordre indiqué : 1) un poste à souder DC à tension constante (à fil), 2) un poste à souder DC manuel (électrode) ou 3) un poste à souder AC à tension à vide réduite. Dans la plupart des situations, l'utilisation d'un poste à souder DC à fil à tension constante est recommandée. En outre, ne pas travailler seul !

- Couper l'alimentation ou arrêter le moteur avant de procéder à l'installation, à la réparation ou à l'entretien de l'appareil. Déverrouiller l'alimentation selon la norme OSHA 29 CFR 1910.147 (voir normes de sécurité).
- Installez, mettez à la terre et utilisez correctement cet équipement conformément à son Manuel d'Utilisation et aux réglementations nationales, gouvernementales et locales.
- Toujours vérifier la terre du cordon d'alimentation. Vérifier et s'assurer que le fil de terre du cordon d'alimentation est bien raccordé à la borne de terre du sectionneur ou que la fiche du cordon est raccordée à une prise correctement mise à la terre.
- En effectuant les raccordements d'entrée, fixer d'abord le conducteur de mise à la terre approprié et contre-vérifier les connexions.
- Les câbles doivent être exempts d'humidité, d'huile et de graisse; protégez-les contre les étincelles et les pièces métalliques chaudes.
- Vérifier fréquemment le cordon d'alimentation et le conducteur de mise à la terre afin de s'assurer qu'il n'est pas altéré ou dénudé –, le remplacer immédiatement s'il l'est –. Un fil dénudé peut entraîner la mort.
- L'équipement doit être hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser des câbles usés, endommagés, de grosseur insuffisante ou mal épissés.
- Ne pas enrouler les câbles autour du corps.
- Si la pièce soudée doit être mise à la terre, le faire directement avec un câble distinct.
- Ne pas toucher l'électrode quand on est en contact avec la pièce, la terre ou une électrode provenant d'une autre machine.
- Ne pas toucher des porte électrodes connectés à deux machines en même temps à cause de la présence d'une tension à vide doublée.
- N'utiliser qu'un matériel en bon état. Réparer ou remplacer sur-le-champ les pièces endommagées. Entretenir l'appareil conformément à ce manuel.
- Porter un harnais de sécurité si l'on doit travailler au-dessus du sol.
- S'assurer que tous les panneaux et couvercles sont correctement en place.
- Fixer le câble de retour de façon à obtenir un bon contact métal-métal avec la pièce à souder ou la table de travail, le plus près possible de la soudure.
- Isoler la pince de masse quand pas mis à la pièce pour éviter le contact avec tout objet métallique.

- Ne pas raccorder plus d'une électrode ou plus d'un câble de masse à une même borne de sortie de soudage. Débrancher le câble pour le procédé non utilisé.
- Utiliser une protection différentielle lors de l'utilisation d'un équipement auxiliaire dans des endroits humides ou mouillés.

Il reste une TENSION DC NON NÉGLIGEABLE dans les sources de soudage onduleur UNE FOIS l'alimentation coupée.

- Arrêter les convertisseurs, débrancher le courant électrique et décharger les condensateurs d'alimentation selon les instructions indiquées dans la partie Entretien avant de toucher les pièces.



LES PIÈCES CHAUDES peuvent provoquer des brûlures.

- Ne pas toucher à mains nues les parties chaudes.
- Prévoir une période de refroidissement avant de travailler à l'équipement.
- Ne pas toucher aux pièces chaudes, utiliser les outils recommandés et porter des gants de soudage et des vêtements épais pour éviter les brûlures.



LES FUMÉES ET LES GAZ peuvent être dangereux.

Le soudage génère des fumées et des gaz. Leur inhalation peut être dangereuse pour votre santé.

- Eloigner votre tête des fumées. Ne pas respirer les fumées.
- À l'intérieur, ventiler la zone et/ou utiliser une ventilation forcée au niveau de l'arc pour l'évacuation des fumées et des gaz de soudage. Pour déterminer la bonne ventilation, il est recommandé de procéder à un prélèvement pour la composition et la quantité de fumées et de gaz auxquels est exposé le personnel.
- Si la ventilation est médiocre, porter un respirateur anti-vapeurs approuvé.
- Lire et comprendre les fiches de données de sécurité et les instructions du fabricant concernant les adhésifs, les revêtements, les nettoyeurs, les consommables, les produits de refroidissement, les dégraisseurs, les flux et les métaux.
- Travailler dans un espace fermé seulement s'il est bien ventilé ou en portant un respirateur à alimentation d'air. Demander toujours à un surveillant dûment formé de se tenir à proximité. Des fumées et des gaz de soudage peuvent déplacer l'air et abaisser le niveau d'oxygène provoquant des blessures ou des accidents mortels. S'assurer que l'air de respiration ne présente aucun danger.
- Ne pas souder dans des endroits situés à proximité d'opérations de dégraissage, de nettoyage ou de pulvérisation. La chaleur et les rayons de l'arc peuvent réagir en présence de vapeurs et former des gaz hautement toxiques et irritants.
- Ne pas souder des métaux munis d'un revêtement, tels que l'acier galvanisé, plaqué en plomb ou au cadmium à moins que le revêtement n'ait été enlevé dans la zone de soudure, que l'endroit soit bien ventilé, et en portant un respirateur à alimentation d'air. Les revêtements et tous les métaux renfermant ces éléments peuvent dégager des fumées toxiques en cas de soudage.



LES RAYONS DE L'ARC peuvent provoquer des brûlures dans les yeux et sur la peau.

Le rayonnement de l'arc du procédé de soudage génère des rayons visibles et invisibles intense (ultraviolets et infrarouges) susceptibles de provoquer des brûlures dans les yeux et sur la peau. Des étincelles sont projetées pendant le soudage.

- Porter un casque de soudage approuvé muni de verres filtrants approprié pour protéger visage et yeux pour protéger votre visage et vos yeux pendant le soudage ou pour regarder (voir ANSI Z49.1 et Z87.1 énuméré dans les normes de sécurité).
- Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux même sous votre casque.


- Avoir recours à des écrans protecteurs ou à des rideaux pour protéger les autres contre les rayonnements les éblouissements et les étincelles ; prévenir toute personne sur les lieux de ne pas regarder l'arc.
- Porter un équipement de protection pour le corps fait d'un matériau résistant et ignifuge (cuir, coton robuste, laine). La protection du corps comporte des vêtements sans huile comme par ex. des gants de cuir, une chemise solide, des pantalons sans revers, des chaussures hautes et une casquette.



LE SOUDAGE peut provoquer un incendie ou une explosion.

Le soudage effectué sur des conteneurs fermés tels que des réservoirs, tambours ou des conduites peut provoquer leur éclatement. Des étincelles peuvent être projetées de l'arc de soudage. La projection d'étincelles, des pièces chaudes et des équipements chauds peut provoquer des incendies et des brûlures. Le contact accidentel de l'électrode avec des objets métalliques peut provoquer des étincelles, une explosion, un surchauffement ou un incendie. Avant de commencer le soudage, vérifier et s'assurer que l'endroit ne présente pas de danger.

- Déplacer toutes les substances inflammables à une distance de 10,7 m de l'arc de soudage. En cas d'impossibilité les recouvrir soigneusement avec des protections homologuées.
- Ne pas souder dans un endroit là où des étincelles peuvent tomber sur des substances inflammables.
- Se protéger et d'autres personnes de la projection d'étincelles et de métal chaud.
- Des étincelles et des matériaux chauds du soudage peuvent facilement passer dans d'autres zones en traversant de petites fissures et des ouvertures.
- Surveiller tout déclenchement d'incendie et tenir un extincteur à proximité.
- Le soudage effectué sur un plafond, plancher, paroi ou séparation peut déclencher un incendie de l'autre côté.
- Ne pas effectuer le soudage sur des conteneurs fermés tels que des réservoirs, tambours, ou conduites, à moins qu'ils n'aient été préparés correctement conformément à AWS F4.1 et AWS A6.0 (voir les Normes de Sécurité).
- Ne soudez pas si l'air ambiant est chargé de particules, gaz, ou vapeurs inflammables (vapeur d'essence, par exemple).
- Brancher le câble de masse sur la pièce la plus près possible de la zone de soudage pour éviter le transport du courant sur une longue distance par des chemins inconnus éventuels en provoquant des risques d'électrocution, d'étincelles et d'incendie.
- Ne pas utiliser le poste de soudage pour dégeler des conduites gelées.
- En cas de non utilisation, enlever la baguette d'électrode du porte-électrode ou couper le fil à la pointe de contact.
- Porter un équipement de protection pour le corps fait d'un matériau résistant et ignifuge (cuir, coton robuste, laine). La protection du corps comporte des vêtements sans huile comme par ex. des gants de cuir, une chemise solide, des pantalons sans revers, des chaussures hautes et une casquette.
- Avant de souder, retirer toute substance combustible de vos poches telles qu'un allumeur au butane ou des allumettes.
- Une fois le travail achevé, assurez-vous qu'il ne reste aucune trace d'étincelles incandescentes ni de flammes.
- Utiliser exclusivement des fusibles ou coupe-circuits appropriés. Ne pas augmenter leur puissance; ne pas les pointer.
- Une fois le travail achevé, assurez-vous qu'il ne reste aucune trace d'étincelles incandescentes ni de flammes.
- Utiliser exclusivement des fusibles ou coupe-circuits appropriés. Ne pas augmenter leur puissance; ne pas les pointer.
- Suivre les recommandations dans OSHA 1910.252(a)(2)(iv) et NFPA 51B pour les travaux à chaud et avoir de la surveillance et un extincteur à proximité.
- Lire et comprendre les fiches de données de sécurité et les instructions du fabricant concernant les adhésifs, les revêtements, les nettoyeurs, les consommables, les produits de refroidissement, les dégraisseurs, les flux et les métaux.

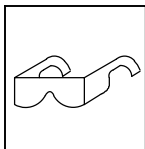


DES PIÈCES DE METAL ou DES SALETES peuvent provoquer des blessures dans les yeux.

- Le soudage, l'écaillage, le passage de la pièce à la brosse en fil de fer, et le meulage génèrent des étincelles et des particules métalliques volantes. Pendant la période de refroidissement des soudures, elles risquent de projeter du laitier.
- Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ou un écran facial.




LES ACCUMULATIONS DE GAZ risquent de provoquer des blessures ou même la mort.

- Fermer l'alimentation du gaz comprimé en cas de non utilisation.
- Veiller toujours à bien aérer les espaces confinés ou se servir d'un respirateur d'adduction d'air homologué.

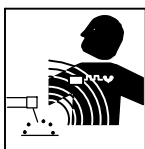

Les CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES (CEM) peuvent affecter les implants médicaux.


- Les porteurs de stimulateurs cardiaques et autres implants médicaux doivent rester à distance.
- Les porteurs d'implants médicaux doivent consulter leur médecin et le fabricant du dispositif avant de s'approcher de la zone où se déroule du soudage à l'arc, du soudage par points, du gougeage, de la découpe plasma ou une opération de chauffage par induction.

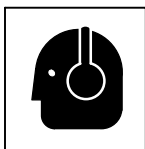

LE BRUIT peut endommager l'ouïe.

Le bruit des processus et des équipements peut affecter l'ouïe.

- Porter des protections approuvées pour les oreilles si le niveau sonore est trop élevé.

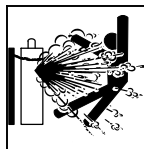

LES BOUTEILLES peuvent exploser si elles sont endommagées.

Les bouteilles de gaz comprimé contiennent du gaz sous haute pression. Si une bouteille est endommagée, elle peut exploser. Du fait que les bouteilles de gaz font normalement partie du procédé de soudage, les manipuler avec précaution.

- Protéger les bouteilles de gaz comprimé d'une chaleur excessive, des chocs mécaniques, des dommages physiques, du laitier, des flammes ouvertes, des étincelles et des arcs.
- Placer les bouteilles debout en les fixant dans un support stationnaire ou dans un porte-bouteilles pour les empêcher de tomber ou de se renverser.
- Tenir les bouteilles éloignées des circuits de soudage ou autres circuits électriques.
- Ne jamais placer une torche de soudage sur une bouteille à gaz.
- Une électrode de soudage ne doit jamais entrer en contact avec une bouteille.
- Ne jamais souder une bouteille pressurisée – risque d'explosion.
- Utiliser seulement des bouteilles de gaz comprimé, régulateurs, tuyaux et raccords convenables pour cette application spécifique; les maintenir ainsi que les éléments associés en bon état.
- Tourner le dos à la sortie de vanne lors de l'ouverture de la vanne de la bouteille. Ne pas se tenir devant ou derrière le régulateur lors de l'ouverture de la vanne.
- Le couvercle du détendeur doit toujours être en place, sauf lorsque la bouteille est utilisée ou qu'elle est reliée pour usage ultérieur.
- Utiliser les équipements corrects, les bonnes procédures et suffisamment de personnes pour soulever et déplacer les bouteilles.
- Lire et suivre les instructions sur les bouteilles de gaz comprimé, l'équipement connexe et le dépliant P-1 de la CGA (Compressed Gas Association) mentionné dans les principales normes de sécurité.

1-3. Dangers supplémentaires en relation avec l'installation, le fonctionnement et la maintenance



Risque D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.


- Ne pas placer l'appareil sur, au-dessus ou à proximité de surfaces inflammables.
- Ne pas installer l'appareil à proximité de produits inflammables.
- Ne pas surcharger l'installation électrique – s'assurer que l'alimentation est correctement dimensionnée et protégée avant de mettre l'appareil en service.



LA CHUTE DE L'ÉQUIPEMENT peut provoquer des blessures.

- Utiliser l'anneau de levage uniquement pour soulever l'appareil, NON PAS les chariots, les bouteilles de gaz ou tout autre accessoire.
- Utiliser un équipement de levage de capacité suffisante pour lever l'appareil.
- En utilisant des fourches de levage pour déplacer l'unité, s'assurer que les fourches sont suffisamment longues pour dépasser du côté opposé de l'appareil.
- Tenir l'équipement (câbles et cordons) à distance des véhicules mobiles lors de toute opération en hauteur.


- Suivre les consignes du Manuel des applications pour l'équation de levage NIOSH révisée (Publication N°94-110) lors du levage manuel de pièces ou équipements lourds.

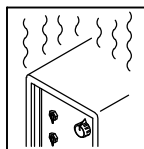

L'EMPLOI EXCESSIF peut SURCHAUFFER L'ÉQUIPEMENT.


- Prévoir une période de refroidissement ; respecter le cycle opératoire nominal.
- Réduire le courant ou le facteur de marche avant de poursuivre le soudage.

- Ne pas obstruer les passages d'air du poste.

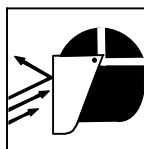

LES ÉTINCELLES PROJÉTÉES peuvent provoquer des blessures.

- Porter un écran facial pour protéger le visage et les yeux.
- Affûter l'électrode au tungstène uniquement à la meuleuse dotée de protecteurs. Cette manœuvre est à exécuter dans un endroit sûr lorsque l'on porte l'équipement homologué de protection du visage, des mains et du corps.
- Les étincelles risquent de causer un incendie – éloigner toute substance inflammable.

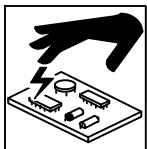

LES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES peuvent endommager les circuits imprimés.

- Établir la connexion avec la barrette de terre avant de manipuler des cartes ou des pièces.
- Utiliser des pochettes et des boîtes antistatiques pour stocker, déplacer ou expédier des cartes de circuits imprimés.



Les PIÈCES MOBILES peuvent causer des blessures.

- Ne pas s'approcher des organes mobiles.
- Ne pas s'approcher des points de coincement tels que des rouleaux de commande.



LES FILS DE SOUDAGE peuvent provoquer des blessures.

- Ne pas appuyer sur la gâchette avant d'en avoir reçu l'instruction.
- Ne pas diriger le pistolet vers soi, d'autres personnes ou toute pièce mécanique en engageant le fil de soudage.




L'EXPLOSION DE LA BATTERIE peut provoquer des blessures.

- Ne pas utiliser l'appareil de soudage pour charger des batteries ou faire démarrer des véhicules à l'aide de câbles de démarrage, sauf si l'appareil dispose d'une fonctionnalité de charge de batterie destinée à cet usage.




Les PIÈCES MOBILES peuvent causer des blessures.

- S'abstenir de toucher des organes mobiles tels que des ventilateurs.
- Maintenir fermés et verrouillés les portes, panneaux, recouvrements et dispositifs de protection.
- Lorsque cela est nécessaire pour des travaux d'entretien et de dépannage, faire retirer les portes, panneaux, recouvrements ou dispositifs de protection uniquement par du personnel qualifié.
- Remettre les portes, panneaux, recouvrements ou dispositifs de protection quand l'entretien est terminé et avant de rebrancher l'alimentation électrique.

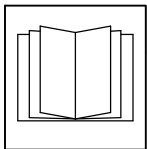


LIRE LES INSTRUCTIONS.

- Lire et appliquer les instructions sur les étiquettes et le Mode d'emploi avant l'installation, l'utilisation ou l'entretien de l'appareil. Lire les informations de sécurité au début du manuel et dans chaque section.
- N'utiliser que les pièces de rechange recommandées par le constructeur.
- Effectuer l'entretien en respectant les manuels d'utilisation, les normes industrielles et les codes nationaux, d'état et locaux.

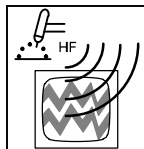

LE RAYONNEMENT HAUTE FRÉQUENCE (H.F.) risque de provoquer des interférences.

- Le rayonnement haute fréquence (H.F.) peut provoquer des interférences avec les équipements de radio-navigation et de communication, les services de sécurité et les ordinateurs.
- Demander seulement à des personnes qualifiées familiarisées avec des équipements électroniques de faire fonctionner l'installation.
- L'utilisateur est tenu de faire corriger rapidement par un électricien qualifié les interférences résultant de l'installation.
- Si le FCC signale des interférences, arrêter immédiatement l'appareil.
- Effectuer régulièrement le contrôle et l'entretien de l'installation.
- Maintenir soigneusement fermés les portes et les panneaux des sources de haute fréquence, maintenir les éclateurs à une distance correcte et utiliser une terre et un blindage pour réduire les interférences éventuelles.

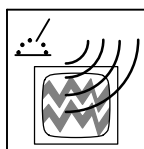

LE SOUDAGE À L'ARC risque de provoquer des interférences.

- L'énergie électromagnétique risque de provoquer des interférences pour l'équipement électronique sensible tel que les ordinateurs et l'équipement commandé par ordinateur tel que les robots.
- Veiller à ce que tout l'équipement de la zone de soudage soit compatible électromagnétiquement.
- Pour réduire la possibilité d'interférence, maintenir les câbles de soudage aussi courts que possible, les grouper, et les poser aussi bas que possible (ex. par terre).
- Veiller à souder à une distance de 100 mètres de tout équipement électronique sensible.
- Veiller à ce que ce poste de soudage soit posé et mis à la terre conformément à ce mode d'emploi.
- En cas d'interférences après avoir pris les mesures précédentes, il incombe à l'utilisateur de prendre des mesures supplémentaires telles que le déplacement du poste, l'utilisation de câbles blindés, l'utilisation de filtres de ligne ou la pose de protecteurs dans la zone de travail.

1-4. Proposition californienne 65 Avertissements



Les équipements de soudage et de coupage produisent des fumées et des gaz qui contiennent des produits chimiques dont l'État de Californie reconnaît qu'ils provoquent des malformations congénitales et, dans certains cas, des cancers. (Code de santé et de sécurité de Californie, chapitre 25249.5 et suivants)



Ce produit contient des produits chimiques, notamment du plomb, dont l'État de Californie reconnaît qu'ils provoquent des cancers, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de procréation. **Se laver les mains après utilisation.**

1-5. Principales normes de sécurité

Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1, is available as a free download from the American Welding Society at <http://www.aws.org> or purchased from Global Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184, website: www.global.ihs.com).

Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1, from Global Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184, website: www.global.ihs.com).

Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0, from Global Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184, website: www.global.ihs.com).

National Electrical Code, NFPA Standard 70, from National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website: www.nfpa.org and www.sparky.org).

Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1, from Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151 (phone: 703-788-2700, website: www.cga-net.com).

Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard W117.2, from Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060

Spectrum Way, Suite 100, Ontario, Canada L4W 5NS (phone: 800-463-6727, website: www.csa-international.org).

Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI Standard Z87.1, from American National Standards Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (phone: 212-642-4900, website: www.ansi.org).

Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work, NFPA Standard 51B, from National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website: www.nfpa.org).

OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910, Subpart Q, and Part 1926, Subpart J, from U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954 (phone: 1-866-512-1800) (there are 10 OSHA Regional Offices—phone for Region 5, Chicago, is 312-353-2220, website: www.osha.gov).

Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30333 (phone: 1-800-232-4636, website: www.cdc.gov/NIOSH).

1-6. Informations relatives aux CEM

Le courant électrique qui traverse tout conducteur génère des champs électromagnétiques (CEM) à certains endroits. Le courant issu d'un soudage à l'arc (et de procédés connexes, y compris le soudage par points, le gougeage, le découpage plasma et les opérations de chauffage par induction) crée un champ électromagnétique (CEM) autour du circuit de soudage. Les CEM peuvent créer des interférences avec certains implants médicaux comme des stimulateurs cardiaques. Des mesures de protection pour les porteurs d'implants médicaux doivent être prises: Limiter par exemple tout accès aux passants ou procéder à une évaluation des risques individuels pour les soudeurs. Tous les soudeurs doivent appliquer les procédures suivantes pour minimiser l'exposition aux CEM provenant du circuit de soudage:

1. Rassembler les câbles en les torsadant ou en les attachant avec du ruban adhésif ou avec une housse.
2. Ne pas se tenir au milieu des câbles de soudage. Disposer les câbles d'un côté et à distance de l'opérateur.

3. Ne pas courber et ne pas entourer les câbles autour de votre corps.
4. Maintenir la tête et le torse aussi loin que possible du matériel du circuit de soudage.
5. Connecter la pince sur la pièce aussi près que possible de la soudure.
6. Ne pas travailler à proximité d'une source de soudage, ni s'asseoir ou se pencher dessus.
7. Ne pas souder tout en portant la source de soudage ou le dévidoir.








En ce qui concerne les implants médicaux :








Les porteurs d'implants doivent d'abord consulter leur médecin avant de s'approcher des opérations de soudage à l'arc, de soudage par points, de gougeage, du coupage plasma ou de chauffage par induction. Si le médecin approuve, il est recommandé de suivre les procédures précédentes.

SECTION 2 – DEFINITIONS (MODÈLES CE)

2-1. Symboles et définitions supplémentaires relatifs à la sécurité

☞ Certains symboles ne se trouvent que sur les produits CE.

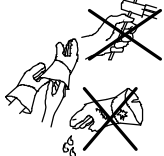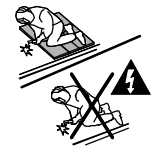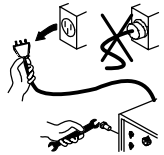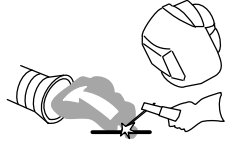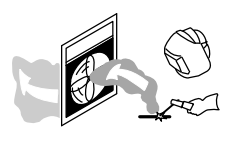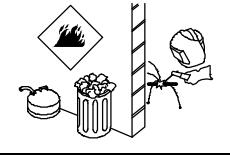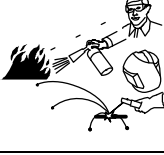	Avertissement! Attention! Les risques éventuels sont indiqués par ces symboles. Safe1 2012-05
	Porter des gants isolants secs. Ne pas toucher l'électrode à mains nues. Ne pas porter des gants humides ou endommagés. Safe2 2012-05
	Se protéger des risques d'électrocution en s'isolant vis-à-vis de la pièce à souder et du sol. Safe3 2012-05
	Débrancher la prise ou couper l'alimentation avant toute intervention sur l'appareil. Safe5 2012-05
	Maintenir la tête à l'écart des fumées. Safe6 2012-05
	Chasser les fumées à l'aide d'un système de ventilation forcée ou d'un circuit d'évacuation local. Safe8 2012-05
	Chasser les fumées à l'aide d'un ventilateur. Safe10 2012-05
	Eloigner toute substance inflammable de la zone de soudage. Ne pas souder à proximité de substances inflammables. Safe12 2012-05
	Les étincelles de soudage risquent de provoquer un incendie. Tenir un extincteur d'incendie à proximité, et demander à un surveillant de se tenir à proximité, prêt à s'en servir. Safe14 2012-05
	Ne pas effectuer de soudures sur des cylindres ou des conteneurs fermés. Safe16 2012-05

   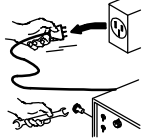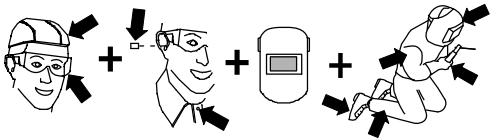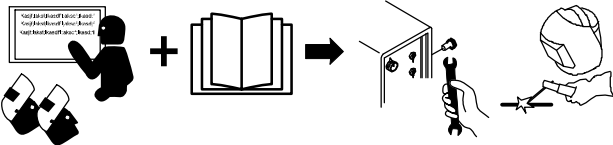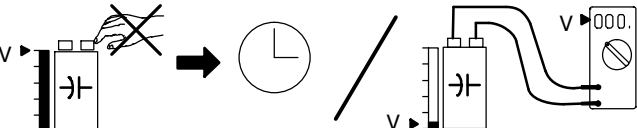	Ne pas enlever ou recouvrir l'étiquette de peinture. Safe20 2012-05
	Quand l'alimentation est branchée, certaines pièces défectueuses peuvent exploser ou provoquer l'explosion d'autres pièces. Safe26 2012-05
	Les morceaux ou pièces éjectées peuvent blesser. Toujours porter un masque pour faire l'entretien de l'appareil. Safe27 2012-05
	Porter des manches longues et boutonner son col pour faire l'entretien de l'appareil. Safe28 2012-05
	Après avoir pris les précautions indiquées, brancher l'alimentation de l'appareil. Safe29 2012-05
	Débrancher la prise ou couper l'alimentation avant toute intervention sur l'appareil. Safe30 2012-05
	Ne pas lever ou soutenir l'appareil par une seule poignée. Safe31 2012-05
	Ne pas jeter le produit (si applicable) avec les déchets ménagers. Réutiliser ou recycler les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et les jeter dans un conteneur prévu à cet effet. Contacter le bureau chargé du recyclage local ou le revendeur local pour de plus amples informations. Safe37 2012-05
	Porter une casquette et des lunettes de sécurité. Porter des protège-oreilles et un col de chemise à boutons. Porter un casque de soudage équipé d'un verre de protection de teinte appropriée. Utiliser une protection totale pour le corps. Safe38 2012-05
	Recevoir une formation convenable et lire les instructions avant de procéder au soudage ou aux interventions exécutées sur le poste. Safe40 2012-05
	Les condensateurs d'alimentation conservent une tension dangereuse après coupure de l'alimentation. Ne pas toucher des condensateurs encore chargés. Attendre toujours 60 secondes après coupure de l'alimentation avant toute intervention sur l'appareil ET vérifier la tension du condensateur d'alimentation et s'assurer qu'elle est proche de 0 avant de toucher des pièces de l'appareil. Safe42 2012-05

2-2. Symboles et définitions divers

A	Ampères
	Panneau – local
	Soudage à l'électrode de tungstène (GTAW)
	Soudage à l'arc avec électrode enrobée (SMAW)
V	Volts
	Alimentation en tension
	Redresseur/ transformateur/ convertisseur de fréquence statique triphasé
	Tension à la sortie
	Disjoncteur
	À distance
	Amorçage Lift-Arc (GTAW)
	Mise à la terre de protection
	Minuterie post-écoulement
	Durée de pré-gaz
S	Secondes
I	Marche (On)
O	Arrêt (Off)
+	Positif
-	Négatif
	Courant alternatif
	Arrivée de gaz

	Sortie de gaz
I₂	Courant de soudage nominal
X	Facteur de marche
	Courant continu
	Raccordement secteur
U₂	Tension conventionnelle sous charge
U₁	Tension primaire
IP	Degré de protection
I_{1max}	Courant d'alimentation maximal
I_{1eff}	Courant d'alimentation efficace maximal
U₀	Tension nominale sans charge (moyenne)
	Intensité d'impulsion de fond
	Courant initial
	Augmentation/ réduction de grandeur
	Fonctionnement normal avec la gâchette (GTAW)
	Fonctionnement en deux étapes avec la gâchette (GTAW)
	Fonctionnement en quatre étapes avec la gâchette (GTAW)
%	Pourcentage
Hz	Hertz

	Rappel de la mémoire
	Force d'arc (DIG)
	Amorçage par impulsions à haute fréquence (GTAW)
	Pente finale
	Intensité finale
	Pourcentage de conduction de l'onde d'impulsion
	Pente initiale
	Commande de contacteur (électrode enrobée)
	Générateur d'impulsions Marche-arrêt
	Intensité de soudage TIG et intensité de crête pour le soudage par impulsions
	Fréquence d'impulsion
	Intensité de fond
	Procédé
	Générateur d'impulsions
	Séquence
	Sortie
	Régler
S	Convient aux zones à risque de choc accru

SECTION 3 – INSTALLATION

3-1. Emplacement du numéro de série et de la plaque signalétique

Le numéro de série et la plaque signalétique de cette source de courant de soudage se trouvent sur le dessus de l'appareil. Les plaques signalétiques permettent de déterminer l'alimentation électrique requise ou la puissance nominale. Consigner le numéro de série dans la zone prévue à cet effet au dos du présent guide pour une référence ultérieure.

3-2. Fiche technique

A. Dynasty

Ne pas utiliser les informations du tableau de spécifications de l'appareil pour déterminer si une intervention est requise au niveau du circuit électrique. Pour en savoir plus sur le branchement de l'alimentation d'entrée, voir les Sections 4-6, 4-8 et 4-9.

Plage de courants de soudage	Tension maximale de circuit ouvert (Uo)	Faible tension à vide (Uo)	Tension d'amorçage crête nominale (Up)
1–280*	60 ♦	8–15***	15 KV**

* Plage de soudage pour procédé à électrode enrobée : 5 à 280 ampères. Pour le soudage TIG, la plage d'intensités est fonction du diamètre de tungstène (voir les sections 5-5 et/ou 6-3) selon le modèle.

** Le dispositif d'amorçage d'arc est conçu pour des opérations guidées manuellement.

*** Faible tension à vide en mode TIG Lift Arc™, ou en mode STICK avec l'option de faible tension à vide.

♦ Une tension à vide normale (60) est présente en mode STICK avec l'option de tension à vide normale.

Type d'entrée	Procédé	Intensités de sortie nominales			Intensité d'alimentation à l'intensité de sortie nominale 50/60 Hz					Alimentation	
		Intensité (Ampères)	Tension (c.c.)	Facteur de marche	208V*	230V	400V	460V	575V	kW	kVA
Triphasé	Stick	280	31,2	15%	33,9	30,7	16,7	14,9	12,1	11,8	12,2
		200	28	60%	22,5	20,0	11,2	9,9	8,0	7,9	8,2
		160	26,4	100%	17,5	15,4	8,8	7,7	6,2	6,1	6,3
	TIG	280	21,2	25%	25,0	22,1	12,7	11,2	9,9	7,8	8,0
		235	19,4	60%	19,4	17,5	10,1	8,8	7,0	6,7	7,0
		200	18,0	100%	15,9	14,8	8,3	7,2	5,9	5,5	5,7
	Prêt (sans refroidisseur)				0,25	0,27	0,38	0,37	0,40	0,18	0,43
	Prêt (avec refroidisseur)				1,09	1,06	1,08	1,06	1,26	0,48	1,25
	En attente				0,11	0,11	0,13	0,19	0,20	0,17	0,19
Monophasé	Stick	280	31,2	10%	59,0	52,8	29,5	25,3	20,2	12,0	12,3
		180	27,2	60%	34,0	30,7	17,2	14,6	11,7	7,0	7,1
		160 (145)*	26,4 (25,8)*	100%	26,5	26,4	15,0	12,9	10,4 (5,5)*	6,0 (5,5)*	6,1 (5,5)*
	TIG	280	21,2	25%	42,5	38,6	21,3	18,9	15,0	8,7	8,8
		235	19,4	60%	33,1	29,8	16,8	14,7	11,7	6,8	6,9
		200 (190)*	18,0 (17,6)*	100%	25,3	24,5	14,1	12,0	9,7 (5,2)*	5,6 (5,2)*	5,7 (5,3)*
	Prêt (sans refroidisseur)				0,34	0,35	0,38	0,39	0,38	0,08	0,24
	Prêt (avec refroidisseur)				1,80	1,63	1,43	1,43	1,60	0,40	0,92
	En attente				0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,07	0,07

* Les valeurs entre parenthèses correspondent à l'unité monophasée, avec tension d'alimentation de 208 V.

B. Maxstar

☞ Ne pas utiliser les informations du tableau de spécifications de l'appareil pour déterminer si une intervention est requise au niveau du circuit électrique. Pour en savoir plus sur le branchement de l'alimentation d'entrée, voir les Sections 4-7, 4-8 et 4-9.

Plage de courants de soudage	Tension maximale de circuit ouvert (U _o)	Faible tension à vide (U _o)	Tension d'amorçage crête nominale (U _p)	Classe de protection IP
1–280*	60 ♦	8–15***	15 KV**	23

* Plage de soudage pour procédé à électrode enrobée : 5 à 280 ampères. Pour le soudage TIG, la plage d'intensités est fonction du diamètre de tungstène (voir les sections 7-4 et/ou 8-3) selon le modèle.

** Le dispositif d'amorçage d'arc est conçu pour des opérations guidées manuellement.

*** Faible tension à vide en mode TIG Lift Arc™, ou en mode STICK avec l'option de faible tension à vide.


♦ Une tension à vide normale (60) est présente en mode STICK avec l'option de tension à vide normale.

Type d'entrée	Procédé	Intensités de sortie nominales			Intensité d'alimentation à l'intensité de sortie nominale 50/60 Hz					Alimentation	
		Intensité (Ampères)	Tension (c.c.)	Facteur de marche	208V*	230V	400V	460V	575V	kW	kVA
Triphasé	Stick	280	31,2	15%	31,1	27,6	15,7	13,6	10,9	10,8	11,1
		200	28	60%	20,2	17,8	10,2	8,9	7,0	7,0	7,2
		160	26,4	100%	15,3	13,7	8,0	6,9	5,7	5,3	5,5
	TIG	280	21,2	25%	21,9	19,8	11,3	9,7	7,8	7,7	8,0
		235	19,4	60%	17,0	15,2	8,7	7,5	6,0	6,0	6,2
		200	18,0	100%	13,9	12,3	7,2	6,2	5,3	4,8	5,0
	Prêt (sans refroidisseur)				0,24	0,24	0,24	0,23	0,28	0,12	0,28
	Prêt (avec refroidisseur)				0,97	0,94	1,07	1,09	1,19	0,38	1,19
	En attente				0,06	0,13	0,13	0,12	0,13	0,11	0,13
Monophasé	Stick	280	31,2	10%	52,3	46,5	26,5	22,8	18,4	10,9	11,0
		180	27,2	60%	29,9	26,8	15,0	13,1	10,6	6,2	6,2
		160 (145)*	26,4 (25,8)*	100%	23,1	23,3	13,2	11,6	9,3	5,3 (4,8)*	5,3 (4,8)*
	TIG	280	21,2	25%	37,1	33,9	18,8	16,3	13,3	7,7	7,8
		235	19,4	60%	28,4	26,3	14,7	12,8	9,8	6,0	6,0
		200 (190)*	18,0 (17,6)*	100%	21,7	20,7	11,8	10,4	8,3	4,7 (4,5)*	4,8 (4,6)*
	Prêt (sans refroidisseur)				0,3	0,29	0,35	0,26	0,42	0,07	0,24
	Prêt (avec refroidisseur)				1,58	1,46	1,35	1,35	1,53	0,33	0,88
	En attente				0,04	0,21	0,15	0,15	0,15	0,06	0,09


* Les valeurs entre parenthèses correspondent à l'unité monophasée, avec tension d'alimentation de 208 V.

3-3. Dimensions, poids et options de montage

A. Poste de soudage

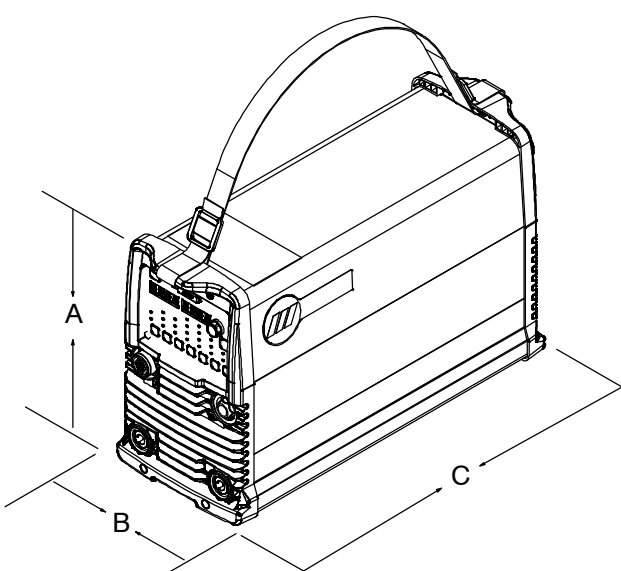 Réf. 805 497-A	Dimensions	
	A	346 mm (13-5/8 po)
	B	219 mm (8-5/8 po)
	C	569 mm (22-1/2 po)
Poids		
Maxstar : 21,3 kg (47 lb) avec CPS 22,7 kg (50 lb) Dynasty : 23,6 kg (52 lb) avec source d'alimentation de refroidisseur 25,0 kg (55 lb)		

B. Source de courant de soudage avec chariot et refroidisseur

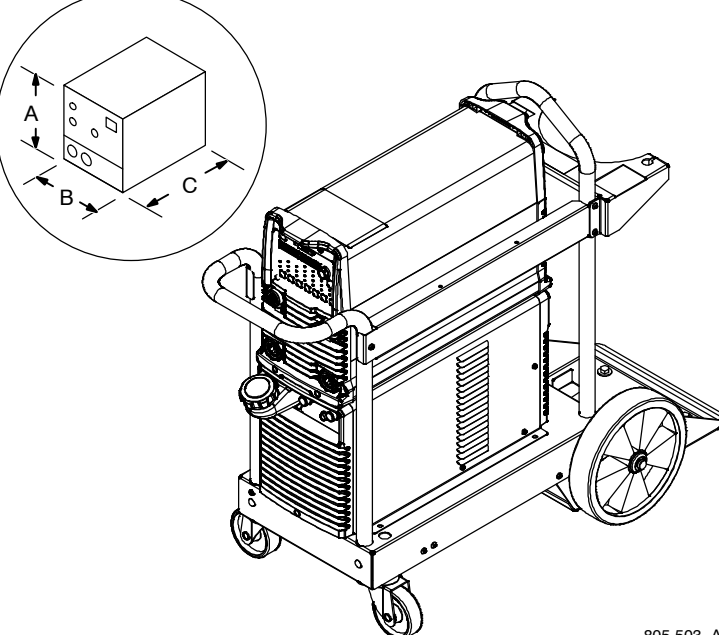 805 503-A	Dimensions	
	A	851 mm (33-1/2 po)
	B	493 mm (19-1/2 po)
	C	1052 mm (41-1/2 po)
Poids à vide		
Dynasty : 64,4 kg (142 lb) Maxstar : 62,1 kg (137 lb)		

C. Options de montage

805 505-A

Dimensions	
A	392 mm (15-7/16 po)
B	244 mm (9-19/32 po) centre à centre
C	8 mm (5/16 po)
D	444 mm (17-15/32 po)
E	95 mm (3-3/4 po)
F	5 mm (13/64 po)

1. Quincaillerie de montage
Déposer la quincaillerie pour séparer la source de courant de soudage du refroidisseur.
Réinstaller la quincaillerie.

2. Support de fixation
Utiliser le support pour fixer la source de courant de soudage au refroidisseur. Le support est compris avec le refroidisseur.

Il est possible d'acheter le support de fixation séparément pour fixer l'appareil à une autre surface. Espacer les supports selon les dimensions montrées.

3-4. Spécifications environnementales

A. Niveau de protection

Niveau de protection	Plage de température de fonctionnement	Plage de température d'entreposage
IP23 Le présent matériel est conçu pour une utilisation à l'extérieur. Il peut être entreposé mais ne doit pas être utilisé à l'extérieur pour souder lors de précipitations, à moins d'être protégé.	-10 to 40°C (14 to 104 °F)	-20 to 55°C (-4 to 131 °F) IP23 2014-06


B. Informations sur la compatibilité électromagnétique (CEM)

⚠ L'utilisation de cet équipement de classe A n'est pas prévue dans des lieux résidentiels où l'énergie électrique est fournie par le système d'alimentation public en basse tension. Il peut y avoir des difficultés potentielles pour garantir une compatibilité électromagnétique dans ces zones, du fait de perturbations tant en mode conduit qu'en mode rayonné.

Cet équipement est conforme aux normes CEI61000-3-11 et CEI61000-3-12, et peut être relié à des systèmes publics basse tension, à condition que l'impédance Z_{max} de ces systèmes au point de couplage commun soit inférieur à 36,3 mΩ (ou que la puissance de court-circuit S_{sc} soit supérieure à 4,4VA). L'installateur ou l'utilisateur de l'équipement est tenu de s'assurer que l'impédance du système est conforme aux restrictions prévues, si nécessaire en consultant l'opérateur du réseau de distribution.

Ref. ce-emc 1 2014-07


3-5. Facteur de marche et surchauffe

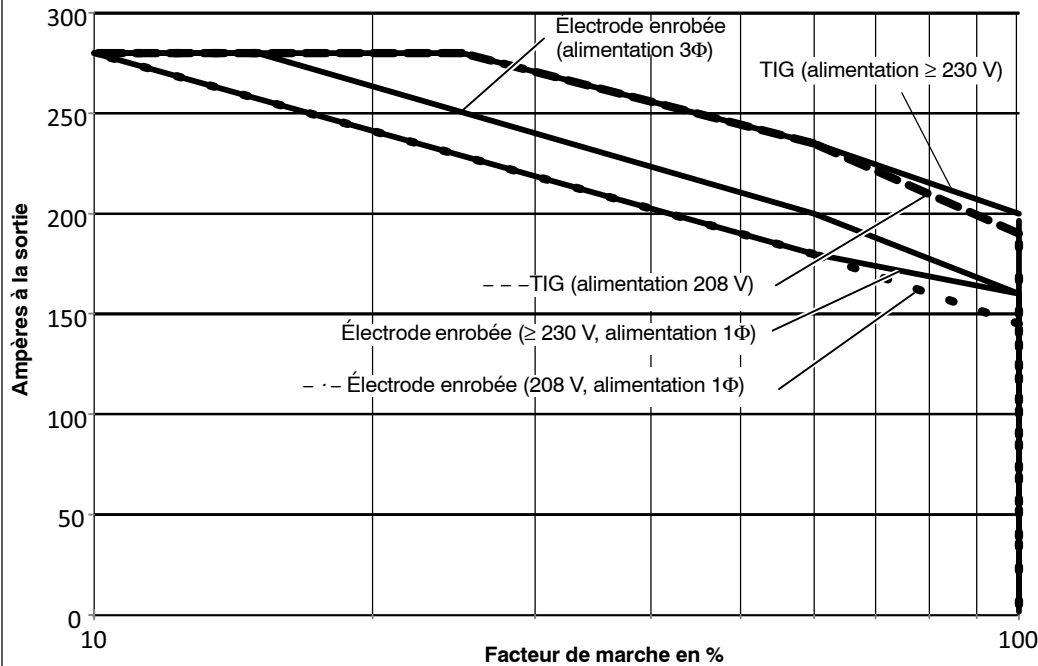

Le facteur de marche équivalent au pourcentage de 10 minutes pendant lequel le poste peut souder sans surchauffe à la charge nominale.

Si l'unité surchauffe, le courant de soudage est coupé, un message d'aide s'affiche (voir la section 10-2), et le ventilateur de refroidissement se met en marche. Attendre quinze minutes pour laisser l'appareil se refroidir. Réduire l'intensité, la tension ou le facteur de marche avant le soudage.


AVIS – Le dépassement du facteur de marche peut endommager l'appareil ou le chalumeau et annuler la garantie.

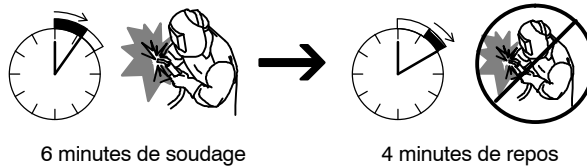

250 A à un facteur de marche de 60 % pour les procédés à électrode enrobée

250 A à un facteur de marche de 60 % pour les procédés TIG

Surchauffe

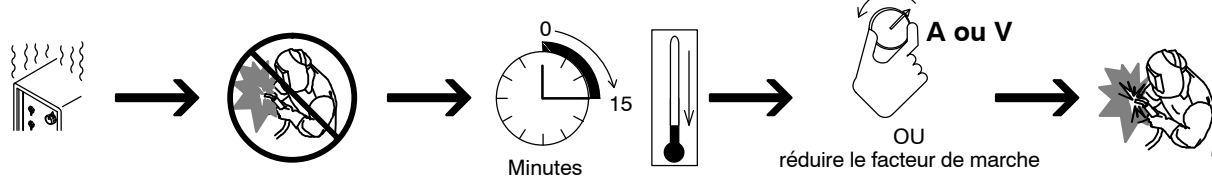


247 219-B

3-6. Caractéristiques statiques de sortie


Les caractéristiques statiques (de sortie) du poste de soudage sont les suivantes : *plongeante* lors du soudage EE et TIG. La sortie statique est également affectée par les réglages de commande (y compris du logiciel), par l'électrode, le gaz de protection, le matériau de l'ensemble soudé et d'autres facteurs. Pour plus d'informations sur les caractéristiques statiques de sortie du poste de soudage, contacter l'usine.

SECTION 4 – INSTALLATION

 4-1. Choix d'un emplacement



Déplacement, emplacement et circulation d'air

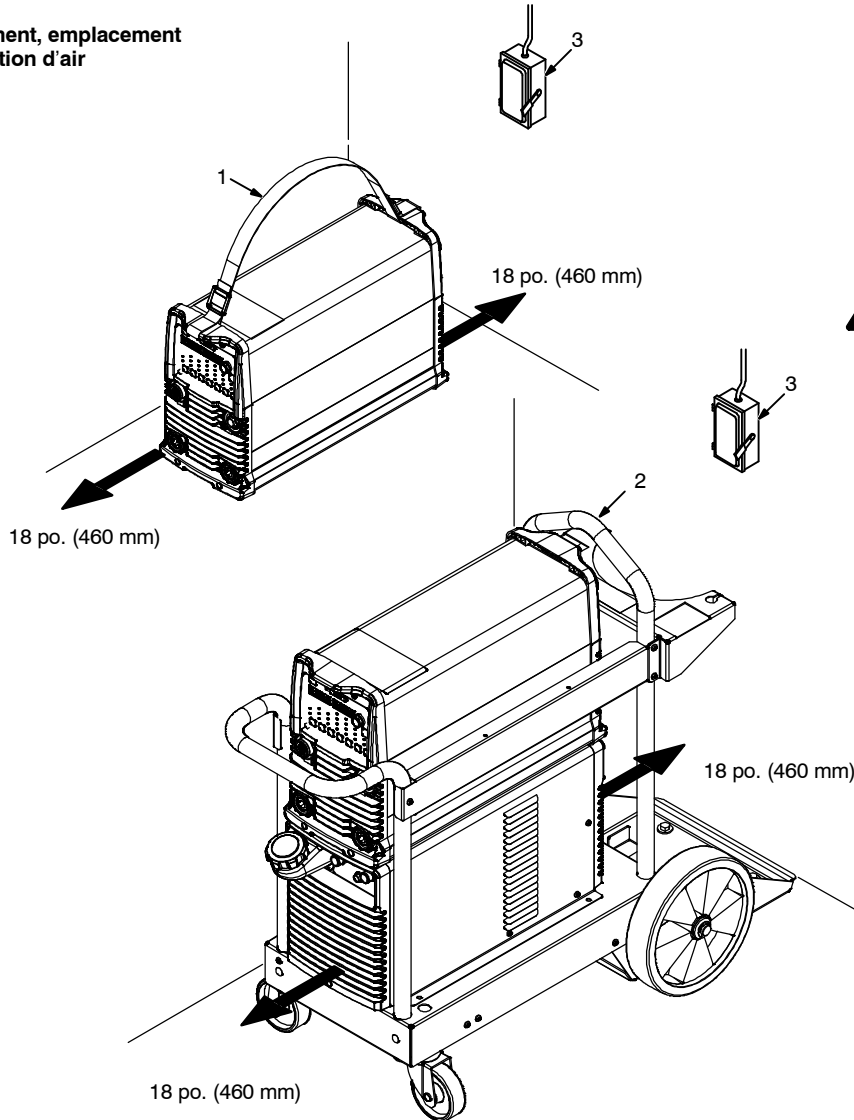

⚠ Une installation spéciale peut être nécessaire en présence d'essence ou de liquides volatils – voir NEC article 511 ou CEC section 20.

1 Sangle de transport

Utiliser la sangle pour le transport du poste de soudage uniquement et non pas lorsque celui-ci est attaché au chariot/refroidisseur.

2 Poignée

Utiliser la poignée de levage pour déplacer et soulever la soudeuse, le chariot ou le refroidisseur.

⚠ Ne pas utiliser la poignée pour soulever l'ensemble lorsque la bouteille de gaz et les accessoires sont raccordés.

3 Sectionneur

Placer le poste près d'une source d'alimentation appropriée.

⚠ Ne pas déplacer ou faire fonctionner l'appareil à un endroit où il pourrait se renverser.



loc_dynasty 2015-04

4-2. Sélection du calibre des câbles de soudage*

Ampères au soudage***	Diamètre du câble de soudage** et longueur totale du câble (cuivre) dans le circuit de soudage ne dépassant pas			
	30 m (100 pi) ou moins****		45 m (150 pi)	60 m (200 pi)
	Facteur de marche 10 à 60 % AWG (mm ²)	Facteur de marche 60 à 100 % AWG (mm ²)	Facteur de marche 10 à 100 % AWG (mm ²)	
100	4 (20)	4 (20)	4 (20)	3 (30)
150	3 (30)	3 (30)	2 (35)	1 (50)
200	3 (30)	2 (35)	1 (50)	1/0 (60)
250	2 (35)	1 (50)	1/0 (60)	2/0 (70)
300	1 (50)	1/0 (60)	2/0 (70)	3/0 (95)

* Ce tableau sert de guide général et peut ne pas convenir à toutes les applications. Si un câble surchauffe, utiliser un câble du calibre supérieur suivant.


** Le calibre du câble de soudage (AWG) se base sur une chute maximale de 4 volts ou une densité de courant d'au moins 300 mils circulaires par ampère.
() = mm² pour le système métrique

*** Pour le soudage par impulsions, sélectionner un calibre de câble pour l'intensité crête.

**** Pour les distances entre 30 et 60 m (100 et 200 pi), utiliser seulement la sortie à courant continu (c.c.). Pour des distances supérieures à celles qui sont indiquées dans ce guide, communiquer avec un représentant technique de l'usine au 920-735-4505 (Miller) ou 1-800-332-3281 (Hobart).

Réf. S-0007-L 2015-02 (TIG)

4-3. Bornes de sortie de soudage

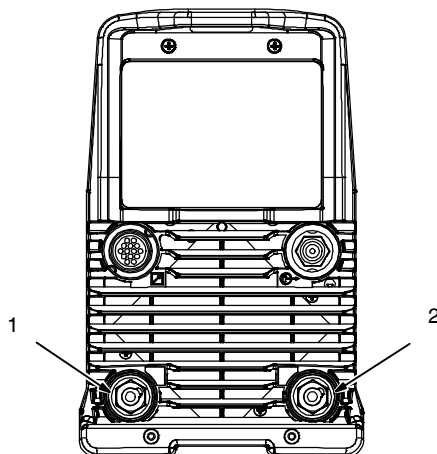

⚠ Couper l'alimentation avant de brancher sur les bornes de sortie de soudage.

⚠ Ne pas utiliser de câbles usagés, endommagés, trop petits ou réparés.

- 1 Raccordement du câble de masse
- 2 Raccordement de chalumeau TIG ou porte-électrode baguette


☞ Pour le branchement des bornes de courant de soudage, se reporter à la rubrique 4-4 et 4-5 pour en savoir plus sur les procédés de branchement type.

Ref.805 496-B output term1 2015-02


4-4. Raccordements




Panneau avant Dynasty

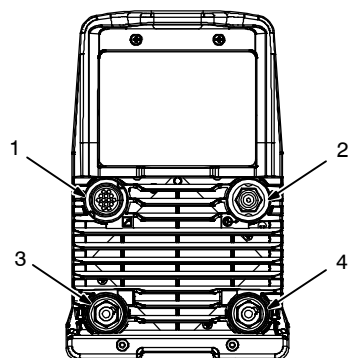

Panneau avant Maxstar

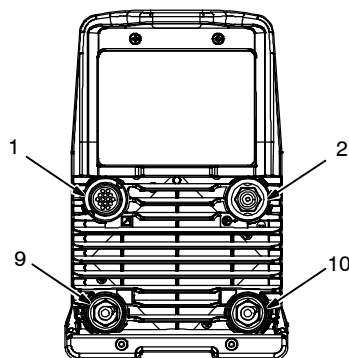

Panneau arrière

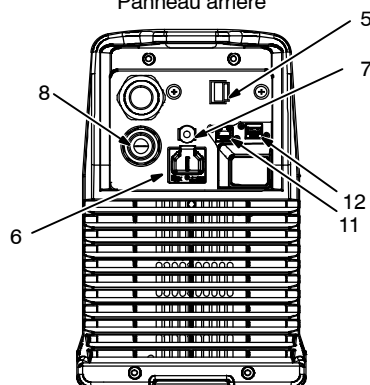

⚠ Couper le courant avant de faire tout raccordement.

Raccordements Dynasty

- 1 Prise de commande à distance (voir la section 4-10)
- 2 Raccordement d'alimentation de gaz au chalumeau

Exige une clé de 11/16 po.

- 3 Raccordement du câble de masse
- 4 Raccordement de chalumeau TIG ou porte-électrode baguette
- 5 Interrupteur d'alimentation principal

Utiliser l'interrupteur pour alimenter et couper l'alimentation de l'appareil.

- 6 Prise d'alimentation dédiée Coolmate 1.3 en option
- 7 Disjoncteur de protection supplémentaire pour l'alimentation dédiée Coolmate 1.3

Compris avec la prise d'alimentation dédiée Coolmate 1.3 en option.

- 8 Raccordement d'alimentation de gaz

Raccord avec filets 5/8-18 po à droite; nécessite habituellement une clé 11/16 po. Pression maximale de 125 lb/po².

- 9 Raccordement de câble de masse pour le soudage TIG. Raccordement de porte-électrode baguette pour le soudage à l'électrode enrobée
- 10 Raccordement de chalumeau TIG pour le soudage TIG / Raccordement de câble de masse pour le soudage à l'électrode enrobée
- 11 Ethernet (modèles Insight uniquement)

Le port RJ-45 est utilisé pour une connexion filaire à Internet par DHCP ou adresse IP statique, selon les paramètres choisis lors de la configuration de l'appareil.


- 12 USB A (modèles Insight uniquement)

Utiliser ce port pour l'installation du micrologiciel.

Outils nécessaires :



4-5. Raccordements du refroidisseur

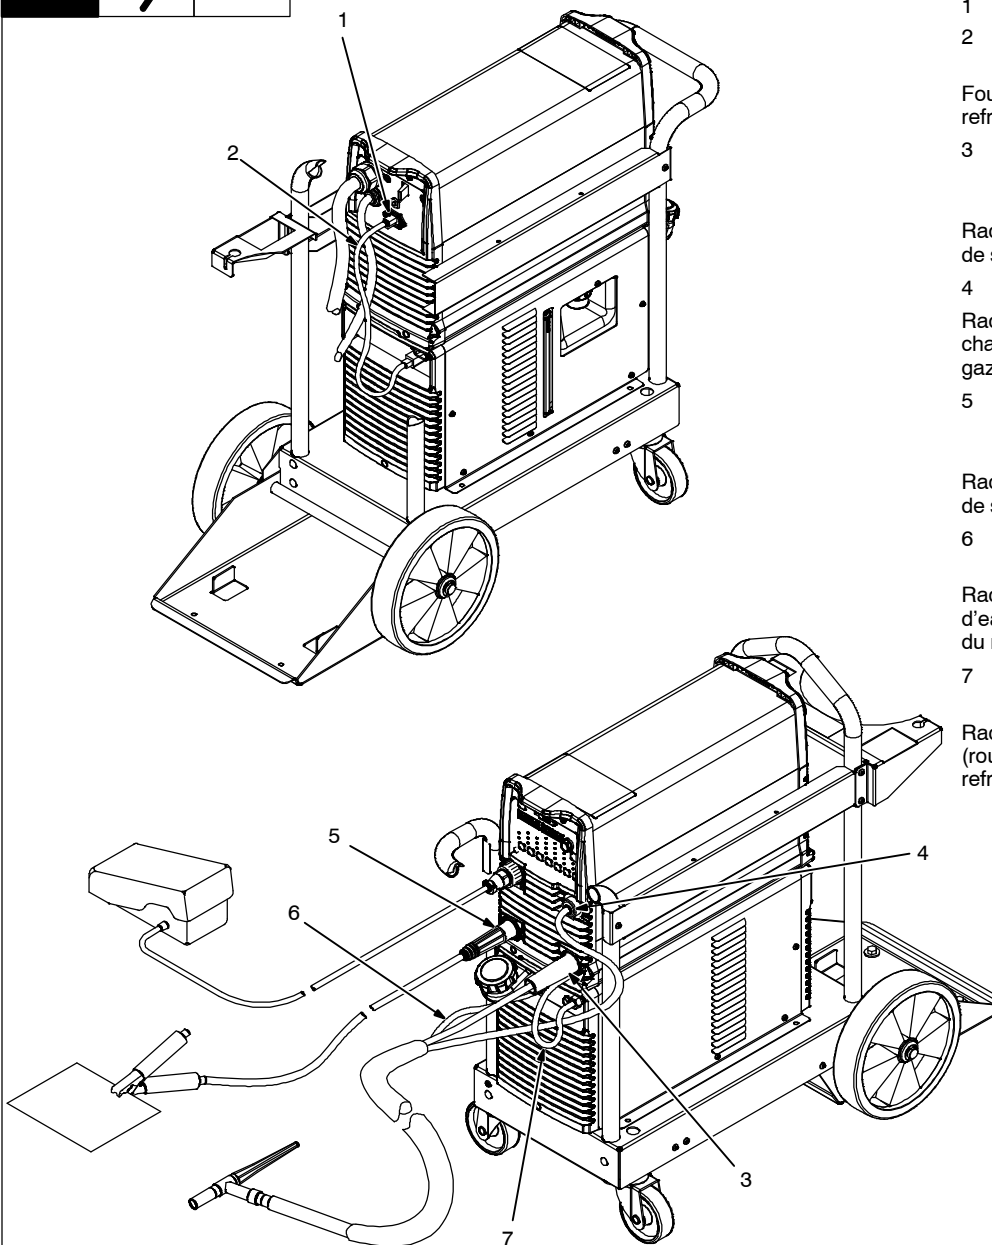

Le chariot et le refroidisseur sont offerts en option.

- 1 Prise d'alimentation Coolmate 1.3
- 2 Cordon d'alimentation du refroidisseur

Fournit une tension de 115 V c.a. Au refroidisseur.

- 3 Borne de soudage - électrode
(Borne de soudage négative sur les modèles Maxstar)

Raccorder le chalumeau TIG à la borne de soudage - électrode.

- 4 Raccordement de sortie de gaz

Raccorder le tuyau de gaz du chalumeau TIG au raccord de sortie de gaz.

- 5 Borne de soudage - masse
(Borne de soudage positive sur les modèles Maxstar)

Raccorder le câble de masse à la borne de soudage - masse.

 
- 6 Raccordement de sortie d'eau
(vers le chalumeau)

Raccorder le tuyau d'alimentation d'eau (bleu) au raccord de sortie d'eau du refroidisseur.

- 7 Raccordement d'entrée d'eau
(du chalumeau)

Raccorder le tuyau de retour d'eau (rouge) au raccord d'entrée d'eau du refroidisseur.

Outils nécessaires :



11/16 po. (21 mm pour les unités CE)

Application	GTAW ou là où la HF* est utilisée
Liquide de refroidissement	Liquide de refroidissement à faible conductivité no 043 810**; eau distillée ou dé-ionisée acceptable au-dessus de 0°C (32°F)

* HF: Courant Haute Fréquence

** Le liquide de refroidissement 043 810, une solution 50/50, protège jusqu'à -38°C (-37°F) et résiste à la formation d'algues.

AVIS - L'utilisation de tout liquide autre que ceux inscrits au tableau annulera la garantie de toutes les pièces venant en contact avec le liquide (pompe, radiateur, etc.).

805 505-A

4-6. Guide d'entretien électrique (Dynasty)

A. Guide d'entretien électrique pour une utilisation triphasée

⚠ Le non-respect des recommandations de ce guide d'entretien électrique peut entraîner des dangers de choc électrique ou d'incendie. Ces recommandations s'appliquent à un circuit dédié, dimensionné pour la puissance nominale et le facteur de charge de l'unité de soudage. Dans des installations particulières, le Code national d'électricité des É.-U. (NEC) autorise une capacité de courant nominale de prise et de câble inférieure à la capacité du circuit de protection. Tous les composants du circuit doivent être compatibles entre eux. Voir les articles NEC 210.21, 630.11 et 630.12.

La tension d'entrée réelle ne doit pas chuter sous 188 V c.a. ni dépasser 632 V c.a. Si la tension d'entrée n'est pas comprise dans cette plage, l'unité pourrait ne pas fonctionner conformément à ses caractéristiques techniques.

Tension d'entrée (V)	Triphasée, facteur de marche de 100 %				
	208	230	400	460	575
Courant d'entrée (A) sous sortie nominale	34	31	17	15	12
Capacité nominale maximale standard recommandée du fusible en ampères ¹					
Fusibles temporisés ²	40	35	20	15	15
Fusibles service normal ³	50	45	25	20	20
Calibre (AWG) minimal des conducteurs d'alimentation ⁴	12	12	14	14	14
Longueur maximale recommandée du conducteur d'alimentation en pieds (mètres)	54 (17)	66 (20)	135 (41)	176 (54)	275 (84)
Calibre (AWG) minimal du conducteur de terre ⁴	12	12	14	14	14

Référence : NEC (Code national d'électricité des É.-U.) 2014, y compris l'article 630

- Si un disjoncteur est utilisé à la place d'un fusible, choisir un disjoncteur dont les courbes temps/intensité sont comparables à celles du fusible recommandé.
- Les fusibles "temporisés" sont répertoriés sous la classe UL "RK5". Voir UL 248.
- Les fusibles de "service normal" (tout usage – sans temporisation) sont répertoriés sous la classe UL "K5" (capacité max. de 60 A) et la classe UL "H" (65 A et plus).
- Ce paragraphe indique le calibre des conducteurs (excluant le cordon souple ou le câble) entre le panneau et le poste, conformément au tableau 310.15(B)(16) du code NEC. Si l'on utilise un cordon souple ou un câble, le calibre du conducteur peut être augmenté. Voir le tableau 400.5 (A) du NEC pour connaître les exigences visant les cordons flexibles et les câbles.

B. Guide d'entretien électrique pour une utilisation monophasée

⚠ Le non-respect des recommandations de ce guide d'entretien électrique peut entraîner des dangers de choc électrique ou d'incendie. Ces recommandations s'appliquent à un circuit dédié, dimensionné pour la puissance nominale et le facteur de charge de l'unité de soudage. Dans des installations particulières, le Code national d'électricité des É.-U. (NEC) autorise une capacité de courant nominale de prise et de câble inférieure à la capacité du circuit de protection. Tous les composants du circuit doivent être compatibles entre eux. Voir les articles NEC 210.21, 630.11 et 630.12.

La tension d'entrée réelle ne doit pas chuter sous 188 V c.a. ni dépasser 632 V c.a. Si la tension d'entrée n'est pas comprise dans cette plage, l'unité pourrait ne pas fonctionner conformément à ses caractéristiques techniques.

Tension d'entrée (V)	Monophasée, facteur de marche de 100 %				
	208	230	400	460	575
Courant d'entrée (A) sous sortie nominale	59	53	30	25	20
Capacité nominale maximale standard recommandée du fusible en ampères ¹					
Fusibles temporisés ²	70	60	35	20	25
Fusibles service normal ³	90	80	45	35	30
Calibre (AWG) minimal des conducteurs d'alimentation ⁴	10	10	14	14	14
Longueur maximale recommandée du conducteur d'alimentation en pieds (mètres)	45 (14)	55 (17)	65 (20)	90 (27)	141 (43)
Calibre (AWG) minimal du conducteur de terre ⁴	10	10	14	14	14

Référence : NEC (Code national d'électricité des É.-U.) 2014, y compris l'article 630

- Si un disjoncteur est utilisé à la place d'un fusible, choisir un disjoncteur dont les courbes temps/intensité sont comparables à celles du fusible recommandé.
- Les fusibles "temporisés" sont répertoriés sous la classe UL "RK5". Voir UL 248.
- Les fusibles de "service normal" (tout usage – sans temporisation) sont répertoriés sous la classe UL "K5" (capacité max. de 60 A) et la classe UL "H" (65 A et plus).
- Ce paragraphe indique le calibre des conducteurs (excluant le cordon souple ou le câble) entre le panneau et le poste, conformément au tableau 310.15(B)(16) du code NEC. Si l'on utilise un cordon souple ou un câble, le calibre du conducteur peut être augmenté. Voir le tableau 400.5 (A) du NEC pour connaître les exigences visant les cordons flexibles et les câbles.

4-7. Guide d'entretien électrique (Maxstar)

A. Guide d'entretien électrique pour une utilisation triphasée



Le non-respect des recommandations de ce guide d'entretien électrique peut entraîner des dangers de choc électrique ou d'incendie. Ces recommandations s'appliquent à un circuit dédié, dimensionné pour la puissance nominale et le facteur de charge de l'unité de soudage. Dans des installations particulières, le Code national d'électricité des É.-U. (NEC) autorise une capacité de courant nominale de prise et de câble inférieure à la capacité du circuit de protection. Tous les composants du circuit doivent être compatibles entre eux. Voir les articles NEC 210.21, 630.11 et 630.12.

La tension d'entrée réelle ne doit pas chuter sous 188 V c.a. ni dépasser 632 V c.a. Si la tension d'entrée n'est pas comprise dans cette plage, l'unité pourrait ne pas fonctionner conformément à ses caractéristiques techniques.

Tension d'entrée (V)	Triphasée, facteur de marche de 100 %				
	208	230	400	460	575
Courant d'entrée (A) sous sortie nominale	31	28	16	14	11
Capacité nominale maximale standard recommandée du fusible en ampères ¹					
Fusibles temporisés ²	35	35	20	15	10
Fusibles service normal ³	45	40	25	20	25
Calibre (AWG) minimal des conducteurs d'alimentation ⁴	12	14	14	14	14
Longueur maximale recommandée du conducteur d'alimentation en pieds (mètres)	59 (18)	47 (14)	144 (44)	189 (58)	299 (91)
Calibre (AWG) minimal du conducteur de terre ⁴	12	14	14	14	14

Référence : NEC (Code national d'électricité des É.-U.) 2014, y compris l'article 630

- Si un disjoncteur est utilisé à la place d'un fusible, choisir un disjoncteur dont les courbes temps/intensité sont comparables à celles du fusible recommandé.
- Les fusibles "temporisés" sont répertoriés sous la classe UL "RK5". Voir UL 248.
- Les fusibles de "service normal" (tout usage – sans temporisation) sont répertoriés sous la classe UL "K5" (capacité max. de 60 A) et la classe UL "H" (65 A et plus).
- Ce paragraphe indique le calibre des conducteurs (excluant le cordon souple ou le câble) entre le panneau et le poste, conformément au tableau 310.15(B)(16) du code NEC. Si l'on utilise un cordon souple ou un câble, le calibre du conducteur peut être augmenté. Voir le tableau 400.5 (A) du NEC pour connaître les exigences visant les cordons flexibles et les câbles.

B. Guide d'entretien électrique pour une utilisation monophasée



Le non-respect des recommandations de ce guide d'entretien électrique peut entraîner des dangers de choc électrique ou d'incendie. Ces recommandations s'appliquent à un circuit dédié, dimensionné pour la puissance nominale et le facteur de charge de l'unité de soudage. Dans des installations particulières, le Code national d'électricité des É.-U. (NEC) autorise une capacité de courant nominale de prise et de câble inférieure à la capacité du circuit de protection. Tous les composants du circuit doivent être compatibles entre eux. Voir les articles NEC 210.21, 630.11 et 630.12.


La tension d'entrée réelle ne doit pas chuter sous 188 V c.a. ni dépasser 632 V c.a. Si la tension d'entrée n'est pas comprise dans cette plage, l'unité pourrait ne pas fonctionner conformément à ses caractéristiques techniques.

Tension d'entrée (V)	Monophasée, facteur de marche de 100 %				
	208	230	400	460	575
Courant d'entrée (A) sous sortie nominale	52	47	27	23	18
Capacité nominale maximale standard recommandée du fusible en ampères ¹					
Fusibles temporisés ²	60	50	30	25	20
Fusibles service normal ³	80	70	40	35	25
Calibre (AWG) minimal des conducteurs d'alimentation ⁴	10	10	14	14	14
Longueur maximale recommandée du conducteur d'alimentation en pieds (mètres)	50 (15)	61 (19)	72 (22)	98 (30)	155 (47)
Calibre (AWG) minimal du conducteur de terre ⁴	10	10	14	14	14

Référence : NEC (Code national d'électricité des É.-U.) 2014, y compris l'article 630

- Si un disjoncteur est utilisé à la place d'un fusible, choisir un disjoncteur dont les courbes temps/intensité sont comparables à celles du fusible recommandé.
- Les fusibles "temporisés" sont répertoriés sous la classe UL "RK5". Voir UL 248.
- Les fusibles de "service normal" (tout usage – sans temporisation) sont répertoriés sous la classe UL "K5" (capacité max. de 60 A) et la classe UL "H" (65 A et plus).
- Ce paragraphe indique le calibre des conducteurs (excluant le cordon souple ou le câble) entre le panneau et le poste, conformément au tableau 310.15(B)(16) du code NEC. Si l'on utilise un cordon souple ou un câble, le calibre du conducteur peut être augmenté. Voir le tableau 400.5 (A) du NEC pour connaître les exigences visant les cordons flexibles et les câbles.

4-8. Branchement de l'alimentation en triphasé

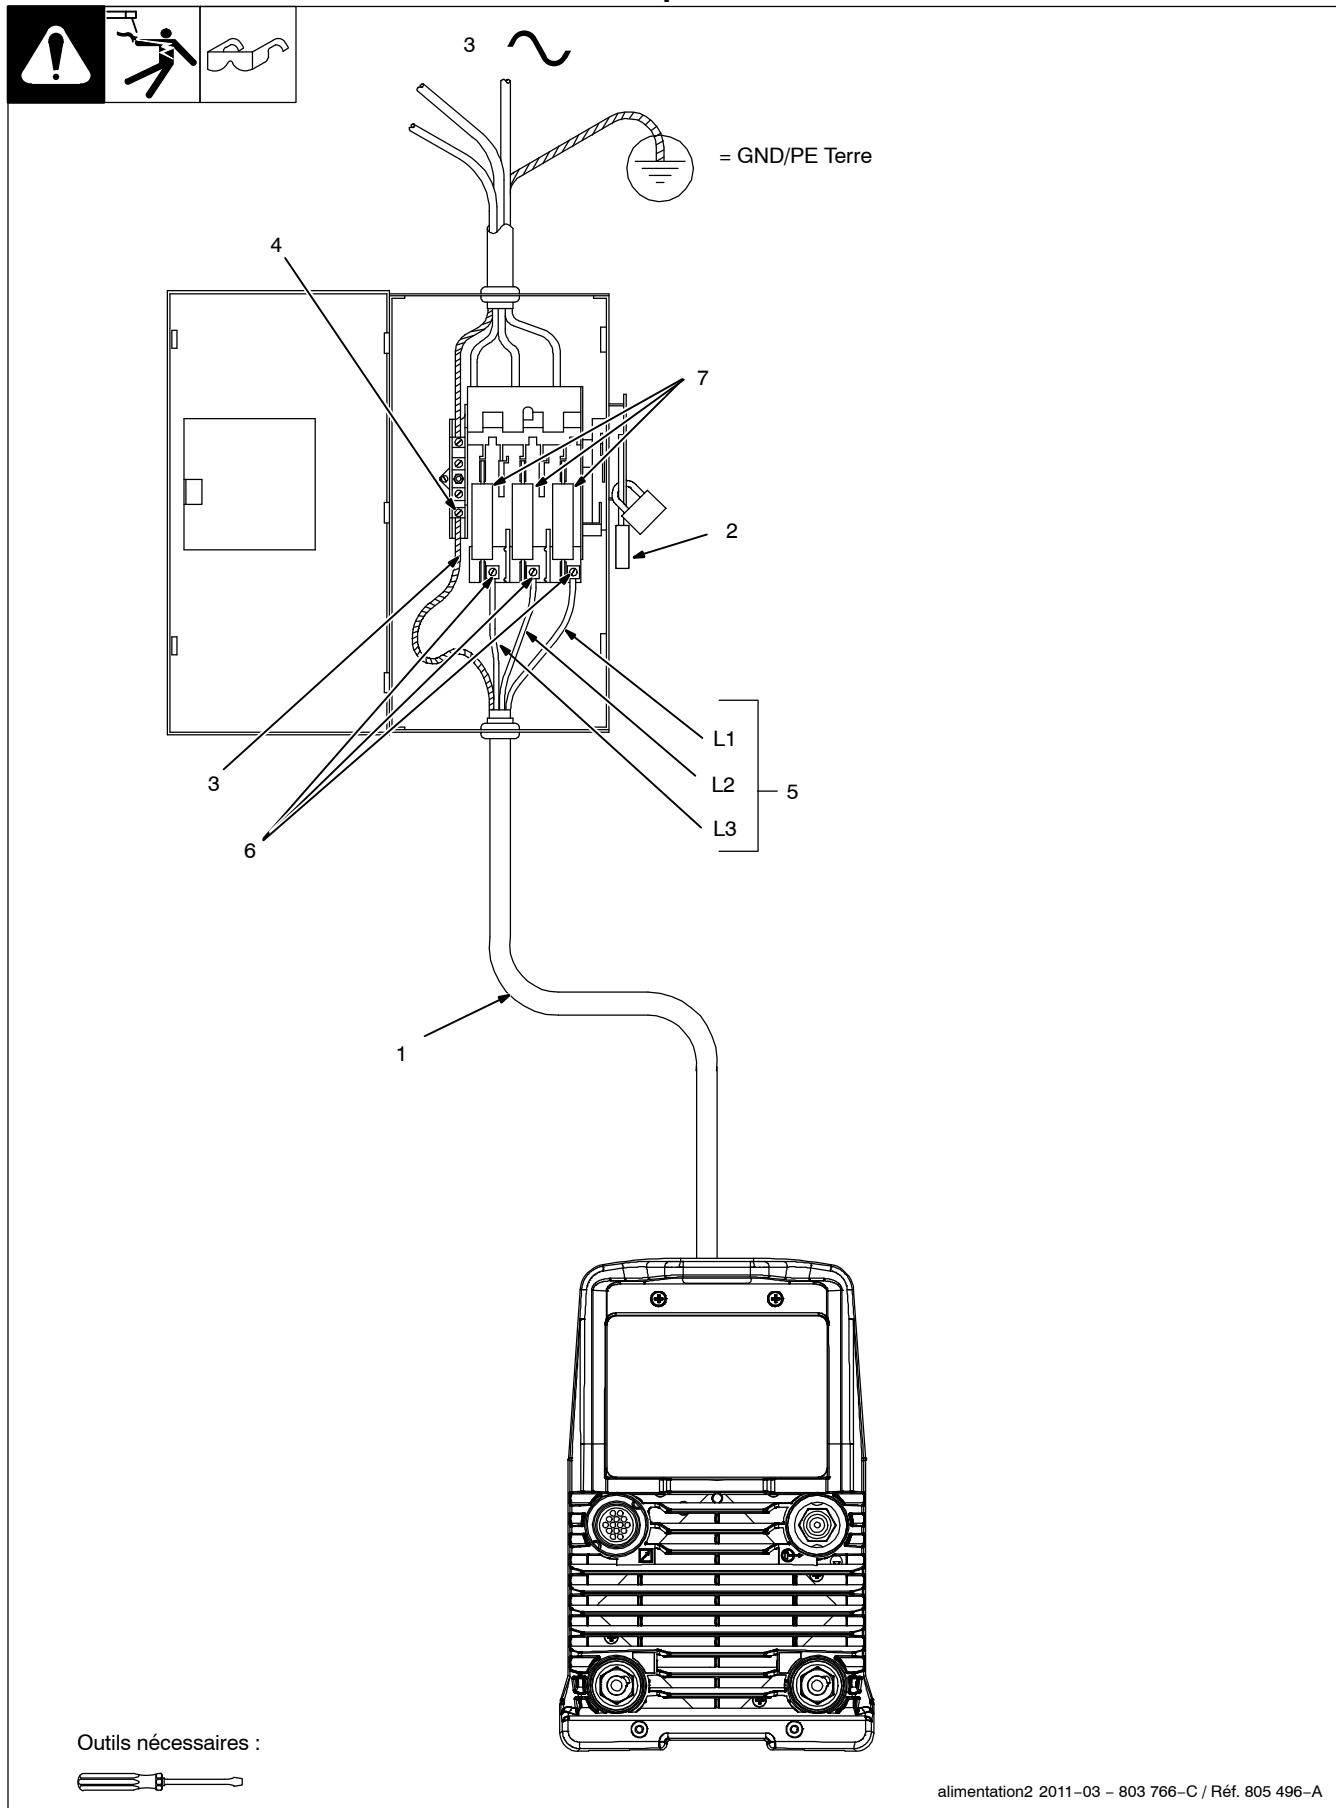

4-8. Branchement de l'alimentation en triphasé (suite)



- ⚠ L'installation doit être conforme à tous les codes fédéraux et locaux – confier cette installation à des personnes qualifiées.**
- ⚠ Couper l'alimentation et verrouiller/étiqueter les dispositifs d'isolation avant de raccorder le câble d'alimentation à l'unité. Suivre la procédure établie pour la pose et la dépose des cadenas et étiquettes.**
- ⚠ Toujours brancher le conducteur de terre vert ou vert/jaune à la borne de terre de l'alimentation en premier, jamais à une borne secteur.**

AVIS – Le circuit Auto-Line de ce poste adapte automatiquement la machine à la

tension primaire qui est appliquée. Vérifier la tension d'alimentation disponible sur place. Ce poste peut être raccordé à n'importe quelle alimentation entre 208 et 575 V c.a. sans avoir à enlever le couvercle pour rebrancher l'alimentation.

Consulter la plaque signalétique de l'appareil et s'assurer de la disponibilité de la tension d'alimentation sur le site.

Pour un fonctionnement en triphasé

- 1 Cordon d'alimentation.
- 2 Sectionneur (montré en position ouvert)
- 3 Conducteur de terre vert ou vert/jaune
- 4 Borne de terre du sectionneur
- 5 Conducteurs d'alimentation (L1, L2 et L3)

6 Bornes secteur du sectionneur

Raccorder le conducteur de terre vert ou vert/jaune à la borne de terre du sectionneur en premier.

Raccorder les conducteurs d'alimentation L1, L2 et L3 aux bornes secteur du sectionneur.


7 Protection contre les surintensités

Sélectionner le type et la capacité de la protection contre les surintensités selon la section 4-6 (sectionneur à fusibles illustré).

Refermer et verrouiller la porte d'accès du dispositif d'isolation. Suivre la procédure établie. Suivre la procédure établie pour la pose et la dépose des cadenas et étiquettes pour mettre l'unité en service.

input2 2012-05


Commentaires

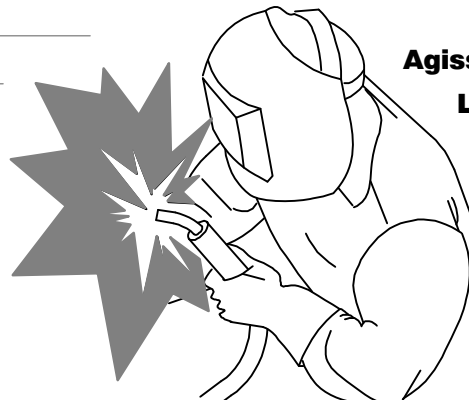


Agissez en pro!

Les professionnels soudent et coupent de façon sécuritaire. Consulter les règles de sécurité au début de ce guide.


4-9. Branchement de l'alimentation en monophasé

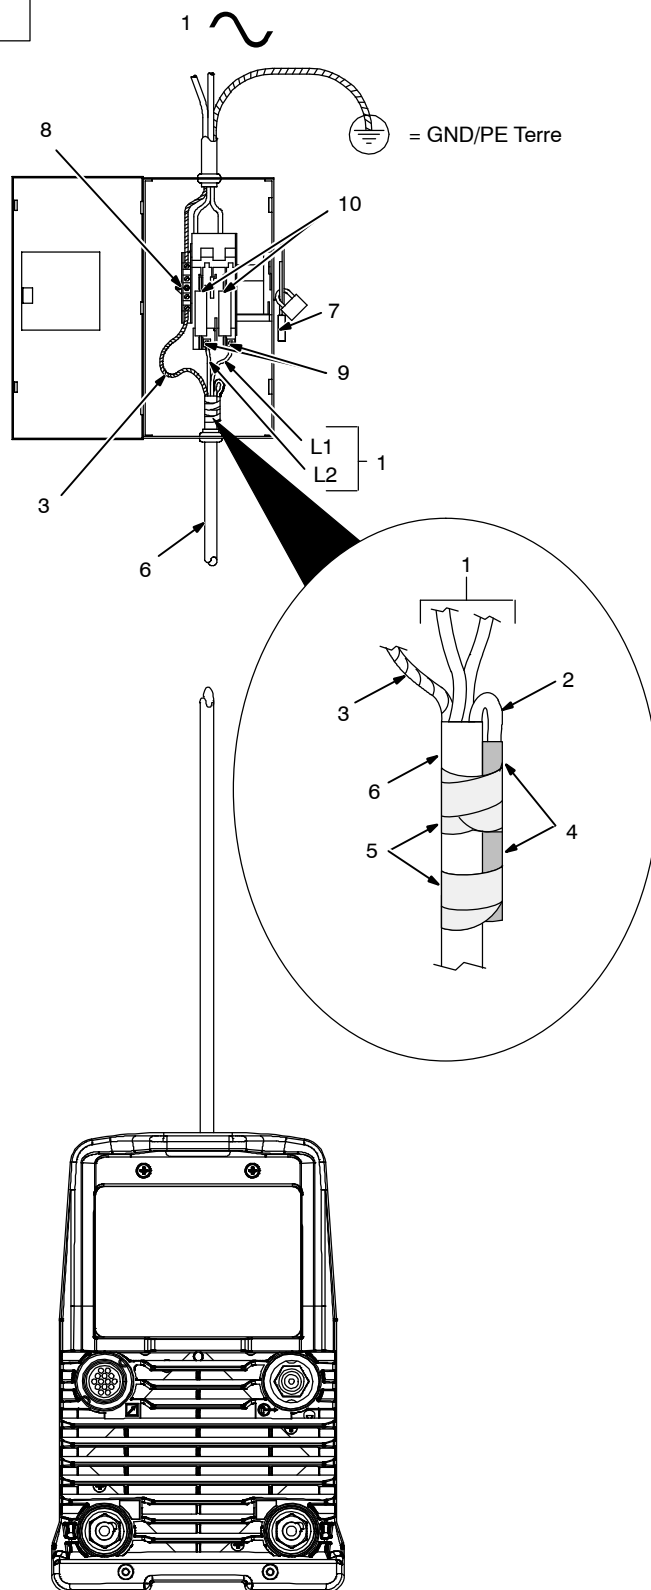

Outils nécessaires :

 

 alimentation1 2011-03 - 803 766-C / Réf. 805 496-A



⚠ Toujours brancher le conducteur de terre vert ou vert/jaune à la borne de terre de l'alimentation en premier, jamais à une borne secteur.


tension d'alimentation disponible sur place. Ce poste peut être raccordé à n'importe quelle alimentation entre 208 et 575 V c.a. sans avoir à enlever le couvercle pour rebrancher l'alimentation.

- 1 Conducteurs d'alimentation noir et blanc (L1 et L2)
- 2 Conducteur d'alimentation rouge
- 3 Conducteur de terre vert ou vert/jaune
- 4 Gaine d'isolement
- 5 Ruban isolant

6 Cordon d'alimentation.

- Refermer et verrouiller la porte d'accès du dispositif d'isolation. Suivre la procédure établie. Suivre la procédure établie pour la pose et la dépose des cadenas et étiquettes pour mettre l'unité en service.

4-10. Désignation des 14 broches de la prise de commande à distance

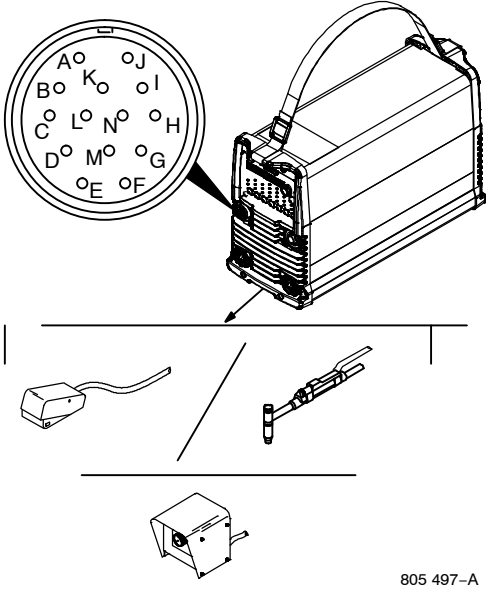	 PRISE DE COMMANDE À DISTANCE À 14 BROCHES	Broche*	Désignation
	15 V c.c.  CONTACTEUR DE SORTIE	A	Commande de contacteur + 15 V c.c. en référence à G.
		B	La fermeture des contacts en A ferme le circuit de commande du contacteur 15 V c.c. et permet la sortie.
	COMMANDE DE SORTIE À DISTANCE	C	Sortie vers la commande à distance; sortie de 0 à +10 V c.c. vers commande à distance.
		D	Point commun du circuit de commande à distance.
		E	Signal d'entrée de commande 0 à + 10 V c.c. venant de la commande à distance.
	Signaux de sortie	F	Rétroaction de courant : + 1 V c.c. par 100 A.
		H	Rétroaction de tension : + 1 V c.c. par 10 V à la sortie.
		I*	Indication d'arc valide fermée à la broche G avec un arc valide. Caractéristiques électriques : transistor en collecteur ouvert (voir la section 4-11 pour consulter un exemple de branchement).
		J*	Verrouillage de commande de longueur d'arc à la broche G pendant les intensités et pentes initiales et finales, et pendant un temps résiduel d'une forme d'onde d'impulsion ≤ 10 . Caractéristiques électriques : transistor en collecteur ouvert (voir la section 4-11 pour consulter un exemple de branchement).
	COMMUN	G	Retour de tous les signaux de sortie : F, H, I, J et A.
	CHÂSSIS	K	Châssis
	Bus de communication série	L**	Modbus Commun (RS485 Commun)
		M**	Modbus D1 (RS485 B+)
		N**	Modbus D0 (RS485 A-)


Les broches G et K sont isolées électriquement l'une de l'autre.

Si une commande à main à distance, comme le modèle RHC-14, est branchée à la prise de commande à distance à 14 broches, une valeur d'intensité supérieure à la valeur minimale doit être réglée sur la commande à main avant l'activation du contacteur de panneau ou de commande à distance. Tout manquement à cet égard entraînerait la commande de l'intensité par le panneau de commande. La commande à main à distance ne fonctionnerait pas.

*Offert avec carte mémoire optionnelle d'extension d'automatisation.

**Offert avec carte mémoire d'extension optionnelle Modbus. La communication série Modbus permet d'accéder aux paramètres et fonctionnalités du panneau avant. Consulter le manuel du propriétaire 265415 pour la liste des registres Modbus. L'extension Modbus comprend également les fonctionnalités des extensions d'automatisation et d'amplitude indépendante de la tension c.a. (modèle Dynasty seulement).

4-11. Application d'automatisation simple

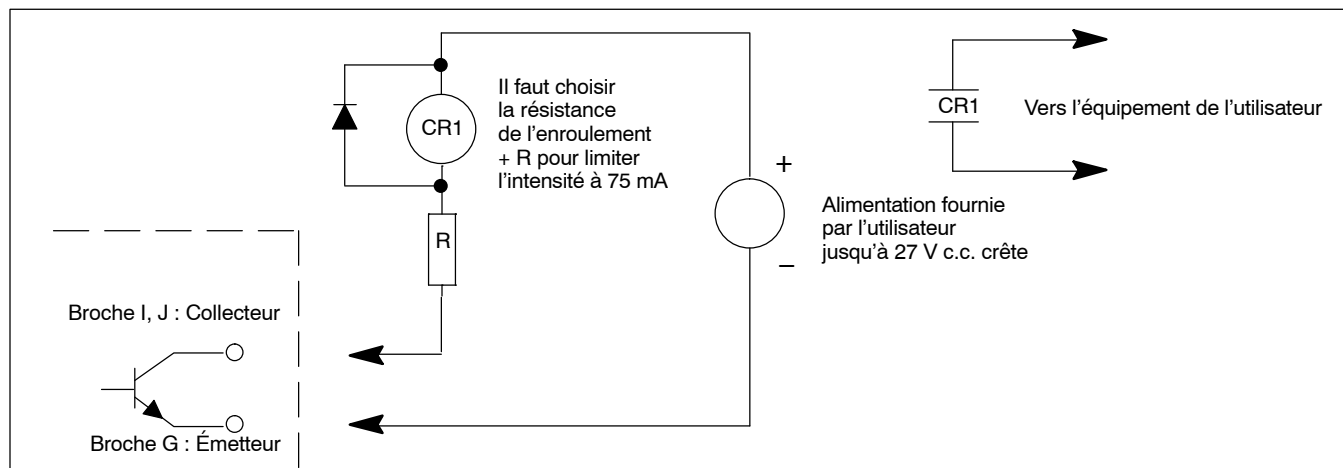

4-12. Mises à jour logicielles

A. Pourquoi télécharger les mises à jour logicielles?

- Pour obtenir les plus récentes fonctionnalités et améliorations que procurent les mises à jour.
- Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil après tout remplacement de circuits imprimés.
- Pour assurer le bon fonctionnement de toutes extensions achetées par la suite.

B. Exigences




Un ordinateur doté d'un port de carte mémoire SD ou d'un lecteur de carte mémoire SD est requis pour télécharger les mises à jour logicielles.


Le logo SD est une marque déposée de SD-3C LLC.

C. Comment télécharger les mises à jour logicielles?

1. Depuis votre navigateur Web, aller à la page <http://www.millerwelds.com/products/tig/tigsoftware.php>
2. Cliquer sur le lien System Installation Instructions (PDF) (Instructions d'installation de système) et suivre les instructions.

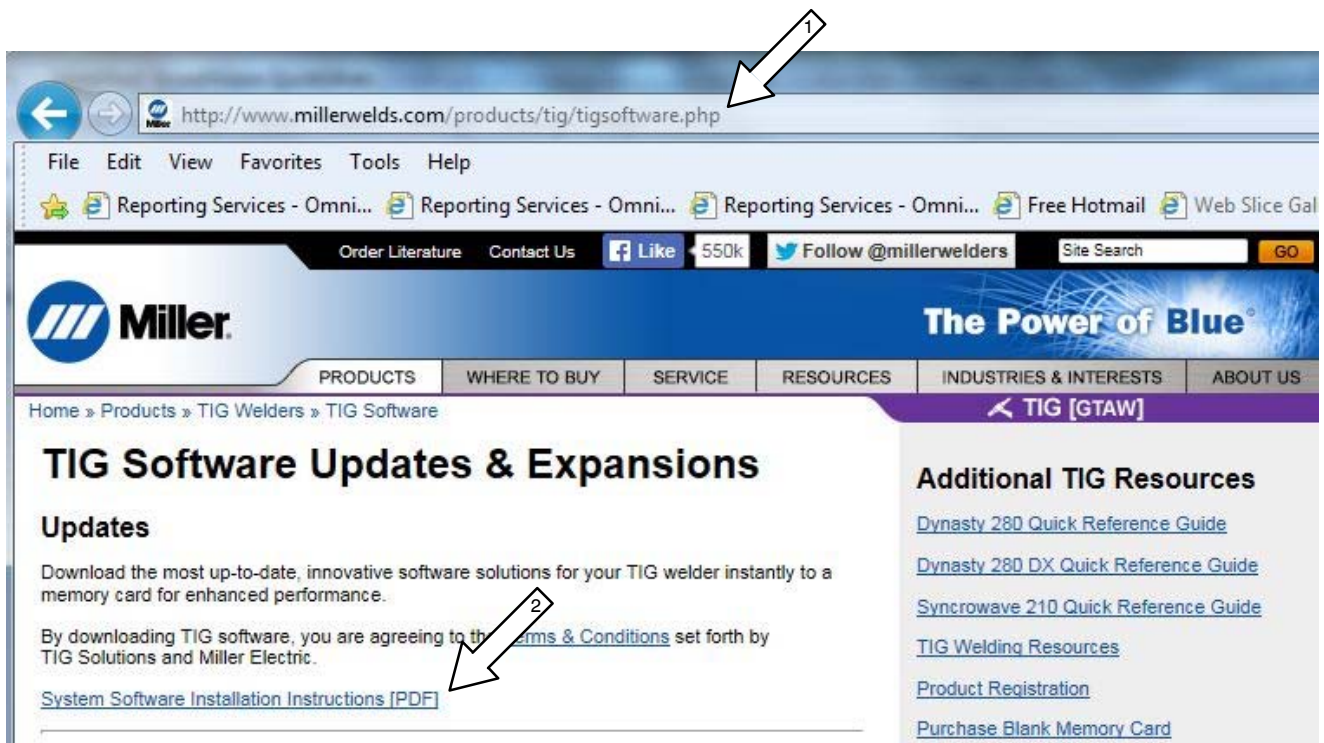

4-13. Installation du logiciel

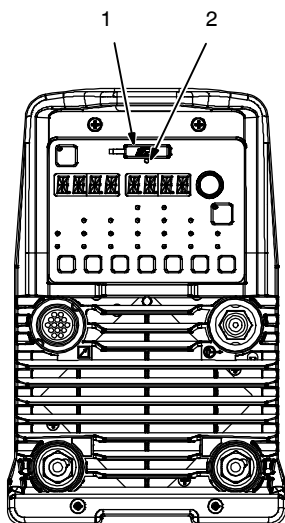

Poste Dynasty 280 DX montré

Les mises à jour logicielles peuvent réinitialiser les valeurs du poste aux valeurs par défaut.

Exigences de la carte :

Carte mémoire pleine grandeur requise.

1 Port de carte mémoire

2 Indicateur à DEL

Insérer la carte contenant le nouveau logiciel lorsque le poste est sous tension (mais pas pendant la soudure). L'insertion de la carte pendant la soudure interrompt le processus de soudage.

L'indicateur à DEL clignote en vert lorsque le poste lit ou écrit des informations sur la carte; les

écrans de compteur n'affichent plus rien. La mise à jour peut prendre jusqu'à trois minutes.

Ne pas retirer la carte lorsque l'indicateur à DEL clignote en vert.

Après une lecture ou une écriture réussie sur la carte, la DEL cesse de clignoter et demeure verte. Les écrans de compteur s'activent. Le poste peut désormais être utilisé.

Dépannage :

L'indicateur à DEL clignote en rouge : Erreur lors de la mise à jour du logiciel, ou logiciel incompatible. Retirer et réinsérer la carte.


L'indicateur à DEL demeure rouge : Lecture sur la carte impossible. La carte est peut-être défectueuse.

805 496-A

Commentaires

SECTION 5 – FONCTIONNEMENT DU POSTE DYNASTY 280

5-1. Commandes du poste Dynasty 280

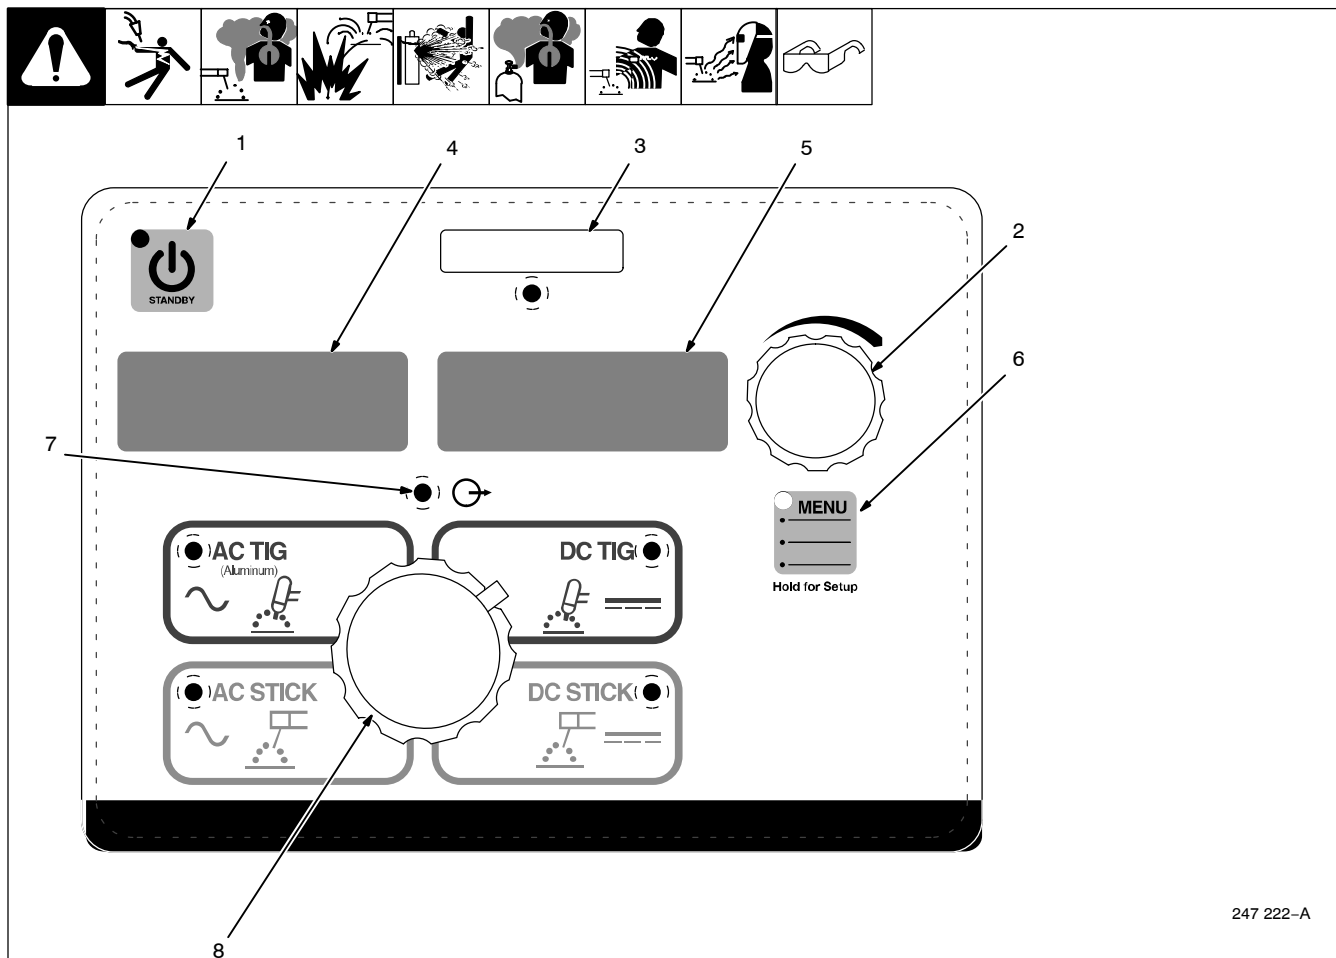

247 222-A

1 Bouton STANDBY

Utilisé pour mettre le poste en marche et à l'arrêt pour une utilisation quotidienne.

2 Commande d'intensité

Utiliser la commande pour modifier la valeur d'intensité prééglée. Si on utilise une commande à distance, la valeur d'intensité prééglée correspond à l'intensité maximale disponible. Cette commande agit également comme commande de modification de paramètre dans le mode Menu (voir les sections 5-2 à 5-6).

3 Port et témoin de carte mémoire

Ce port est utilisé pour ajouter des fonctionnalités à l'appareil et pour effectuer la mise à jour logicielle des cartes contenues dans l'appareil. Le témoin s'allume lorsque la carte est utilisée (voir la section 4-13).

4 Voltmètre

Affiche la tension moyenne redressée actuelle lorsqu'elle est présente aux bornes de soudure. Il est également utilisé pour afficher les descriptions de paramètres dans le menu.

5 Ampèremètre

Affiche l'intensité moyenne redressée actuelle pendant le soudage et l'intensité prééglée durant les périodes d'attente. Il est également utilisé pour afficher les options de sélection de paramètres dans le menu.

6 Bouton Menu

Appuyer sur le bouton pour défiler parmi les paramètres disponibles du procédé sélectionné. Maintenir le bouton enfoncé

pour entrer en mode de configuration (voir les sections 5-2 à 5-6).

7 Témoin de présence de tension de sortie

Le témoin bleu s'allume lorsque la tension de sortie est présente.

8 Sélecteur de procédé

Utiliser le sélecteur pour choisir l'un des procédés suivants :

- AC TIG – Pour le soudage de l'aluminium.
- DC TIG – (DCEN) Pour le soudage de l'acier doux et inoxydable.
- DC STICK – (DCEP) Pour le soudage de l'acier.
- AC STICK – Pour le soudage de l'acier si les souffles d'arc constituent un problème en mode DC STICK.



Le port de carte mémoire convient aux cartes de mémoire SD. Le logo SD est une marque de commerce de SD-3C LLC.

5-2. Accéder au menu du panneau de commande : AC TIG

1 Bouton Menu

Appuyer sur le bouton MENU pour faire défiler les paramètres configurables.

2 Affichage des paramètres

3 Affichage des réglages

4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Le paramètre revient automatiquement au réglage d'intensité 15 secondes après la désactivation de l'encodeur.

Commande d'intensité :

Commande le courant de soudage c.a. moyen. Limite le courant de soudage maximal d'un dispositif de commande à distance.

En mode c.a., l'utilisateur règle la valeur de moyenne redressée d'intensité c.a. ([AC AV] s'affiche).

[BAL] Commande d'équilibre :* (% EN)

Contrôle le nettoyage de l'oxyde.

L'augmentation de ce réglage réduit le nettoyage de l'oxyde. Plage : entre 60 et 80 %. (Voir les conseils ci-dessous)

[FREQ]* Commande de fréquence :

L'augmentation de ce paramètre amincit l'arc. Plage : 70 à 150 Hz. (Voir les conseils ci-dessous)

[POST] Commande de post-écoulement

Commande la durée de l'écoulement du gaz après l'arrêt de la soudure. Plage : [AUTO], OFF à 50T (secondes). La valeur AUTO calcule le temps en fonction de l'intensité du courant de soudage maximal de chaque cycle de soudure. La période minimale correspond à 8 secondes. Auto = intensité maximale/10.

*** La fonctionnalité PRO-SET** procure des réglages professionnels conçus pour le procédé de soudage. Pour utiliser la fonctionnalité PRO-SET, appuyer sur le bouton de menu pour afficher le paramètre et régler l'encodeur jusqu'à ce que PRO-SET clignote à l'écran. PRO-SET clignote une fois et affiche ensuite la valeur professionnelle pour le paramètre.

CONSEIL : L'équilibre c.a. influe sur l'action de nettoyage de l'arc. Si des points noirs flottants apparaissent dans le bain de fusion, le réglage de l'équilibre est trop élevé. Réduire l'équilibre jusqu'à ce que disparaissent les points noirs.

CONSEIL : La fréquence c.a. contrôle la largeur du cône d'arc. Pour les soudures d'angle minces (moins de 1/4 po), régler la fréquence à 120 Hz. Ce réglage de fréquence procure un arc concentré stable et produit une soudure mince. Pour les soudures d'angle extérieur et sur chanfrein sur un matériau lourd, il peut être nécessaire de recourir à une soudure large. Réduire la fréquence entre 70 et 100 Hz. Cette fréquence permet d'obtenir une soudure plus large.

247 222-A

5-3. Accéder au menu du panneau de commande : DC TIG

1 Bouton Menu

Appuyer sur le bouton MENU pour faire défiler les paramètres configurables.

2 Affichage des paramètres

3 Affichage des réglages

4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Le paramètre revient automatiquement au réglage d'intensité 15 secondes après la désactivation de l'encodeur.

Commande d'intensité :
Contrôle l'intensité de courant de soudage. Limite le courant de soudage maximal d'un dispositif de commande à distance

[PPS]* Commande d'impulsion :
Réduit l'apport de chaleur pour minimiser la distorsion et accroître la vitesse de déplacement. Régler les PPS (impulsions par seconde). Plage : OFF à 250 PPS. L'intensité résiduelle et l'intensité crête ne sont pas réglables. L'intensité résiduelle correspond à 25 % de l'intensité crête. Temps d'intensité de crête : 40 %.

[POST] Commande de post-écoulement :
Commande la durée de l'écoulement du gaz après l'arrêt de la soudure. Plage : AUTO, OFF-50T (secondes). La valeur AUTO calcule le temps en fonction de l'intensité du courant de soudage maximal de chaque cycle de soudure. La période minimale correspond à huit secondes. Auto = intensité maximale/10.

*La fonctionnalité PRO-SET procure des réglages professionnels conçus pour le procédé de soudage. Pour utiliser la fonctionnalité PRO-SET, appuyer sur le bouton de menu pour afficher le paramètre et régler l'encodeur jusqu'à ce que PRO-SET clignote à l'écran. PRO-SET clignote une fois et affiche ensuite la valeur professionnelle pour le paramètre.

1 Bouton Menu

Appuyer sur le bouton MENU pour faire défiler les paramètres configurables.

2 Affichage des paramètres

3 Affichage des réglages

4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Le paramètre revient automatiquement au réglage d'intensité 15 secondes après la désactivation de l'encodeur.

Commande d'intensité :
Commande le courant de soudage c.a. moyen. Limite le courant de soudage maximal d'un dispositif de commande à distance

En mode c.a., l'utilisateur règle la valeur de moyenne redressée d'intensité c.a. ([AC AV] s'affiche).

[DIG]* Commande de puissance d'arc :
Commande le courant de soudage additionnel en conditions de faible tension (longueur d'arc courte). Règle la puissance de l'arc selon les configurations de joint et d'électrodes. Plage : OFF à 100 %. Comprend des valeurs Pro-Set pour les électrodes 6010 et 7018.

En mode c.a., l'utilisateur règle la valeur de moyenne redressée d'intensité c.a. ([AC AV] s'affiche).

*La fonctionnalité PRO-SET procure des réglages professionnels conçus pour le procédé de soudage. Pour utiliser la fonctionnalité PRO-SET, appuyer sur le bouton de menu pour afficher le paramètre et régler l'encodeur jusqu'à ce que PRO-SET clignote à l'écran. PRO-SET clignote une fois et affiche ensuite la valeur professionnelle pour le paramètre.

5-4. Accéder au menu du panneau de commande : AC et DC STICK

1 Bouton Menu

Appuyer sur le bouton MENU pour faire défiler les paramètres configurables.

2 Affichage des paramètres

3 Affichage des réglages

4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Le paramètre revient automatiquement au réglage d'intensité 15 secondes après la désactivation de l'encodeur.

Commande d'intensité :
Commande le courant de soudage c.a. moyen. Limite le courant de soudage maximal d'un dispositif de commande à distance

En mode c.a., l'utilisateur règle la valeur de moyenne redressée d'intensité c.a. ([AC AV] s'affiche).

[DIG]* Commande de puissance d'arc :
Commande le courant de soudage additionnel en conditions de faible tension (longueur d'arc courte). Règle la puissance de l'arc selon les configurations de joint et d'électrodes. Plage : OFF à 100 %. Comprend des valeurs Pro-Set pour les électrodes 6010 et 7018.

En mode c.a., l'utilisateur règle la valeur de moyenne redressée d'intensité c.a. ([AC AV] s'affiche).

*La fonctionnalité PRO-SET procure des réglages professionnels conçus pour le procédé de soudage. Pour utiliser la fonctionnalité PRO-SET, appuyer sur le bouton de menu pour afficher le paramètre et régler l'encodeur jusqu'à ce que PRO-SET clignote à l'écran. PRO-SET clignote une fois et affiche ensuite la valeur professionnelle pour le paramètre.

1 Bouton Menu

Appuyer sur le bouton MENU pour faire défiler les paramètres configurables.

2 Affichage des paramètres

3 Affichage des réglages

4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Le paramètre revient automatiquement au réglage d'intensité 15 secondes après la désactivation de l'encodeur.

Commande d'intensité :
Commande le courant de soudage c.a. moyen. Limite le courant de soudage maximal d'un dispositif de commande à distance


En mode c.a., l'utilisateur règle la valeur de moyenne redressée d'intensité c.a. ([AC AV] s'affiche).

[DIG]* Commande de puissance d'arc :
Commande le courant de soudage additionnel en conditions de faible tension (longueur d'arc courte). Règle la puissance de l'arc selon les configurations de joint et d'électrodes. Plage : OFF à 100 %. Comprend des valeurs Pro-Set pour les électrodes 6010 et 7018.

En mode c.a., l'utilisateur règle la valeur de moyenne redressée d'intensité c.a. ([AC AV] s'affiche).

*La fonctionnalité PRO-SET procure des réglages professionnels conçus pour le procédé de soudage. Pour utiliser la fonctionnalité PRO-SET, appuyer sur le bouton de menu pour afficher le paramètre et régler l'encodeur jusqu'à ce que PRO-SET clignote à l'écran. PRO-SET clignote une fois et affiche ensuite la valeur professionnelle pour le paramètre.

5-5. Accéder au menu de configuration : AC et DC TIG

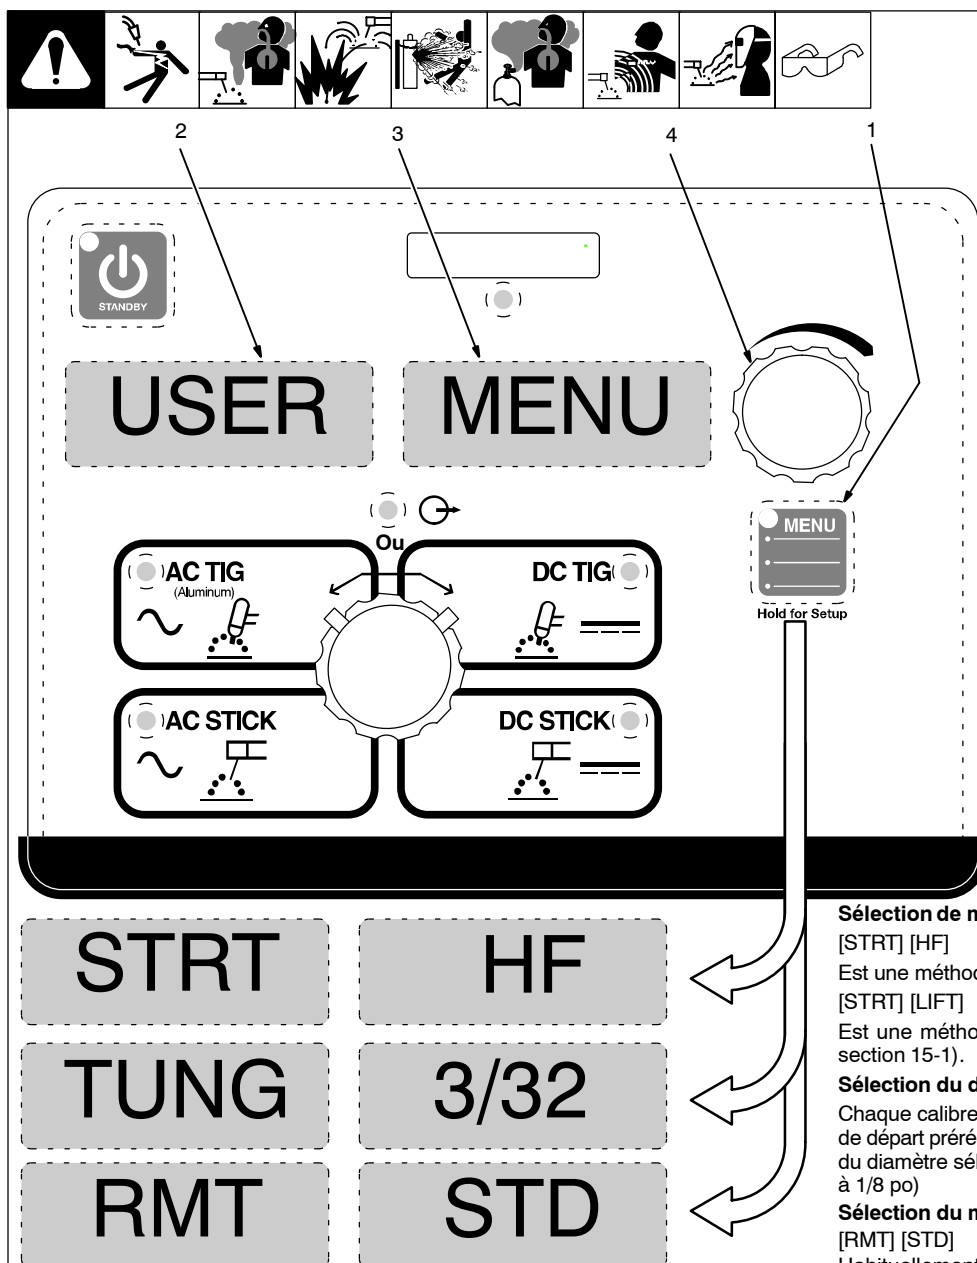

1 Bouton Menu

Maintenir enfoncé le bouton MENU durant environ deux secondes pour accéder aux menus de configuration de la machine. Utiliser le bouton MENU pour faire défiler les paramètres configurables.

2 Affichage des paramètres

3 Affichage des réglages

4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Pour quitter le menu, maintenir enfoncé le bouton MENU jusqu'à ce que soit affiché le message MENU OFF.

Sélection de méthode d'amorçage d'arc :

[STRT] [HF]

Est une méthode d'amorçage sans contact.

[STRT] [LIFT]

Est une méthode d'amorçage avec contact (voir la section 15-1).

Sélection du diamètre de tungstène :

Chaque calibre de tungstène est doté de paramètres de départ pré-réglés, optimisant l'amorçage en fonction du diamètre sélectionné. Plage : 0,5 à 3,2 mm (0,020 à 1/8 po)

Sélection du mode de la gâchette :

[RMT] [STD]

Habituellement utilisé avec une commande à distance à pédale ou à main. Le réglage RMT STD exige que les contacts soient maintenus fermés pour fournir un courant de soudage. Il est possible de contrôler l'intensité avec un potentiomètre à distance ou au moyen du panneau de commande.

[RMT] [HOLD]

Commande à distance requise. Permet à l'opérateur de souder sans devoir maintenir la gâchette enfoncée. Pour commencer la soudure, l'opérateur appuie sur la gâchette, puis la relâche. Pour arrêter la soudure, l'opérateur appuie et relâche à nouveau la gâchette. Dans ce mode, seul le contacteur de sortie est contrôlé par la commande à distance. Il faut régler l'intensité au panneau de commande.

[OUT] [ON]


Sortie activée. (LIFT seulement)

⚠ Les bornes de soudage sont alimentées en tout temps lorsque l'écran affiche [OUT] [ON].

Aucune commande à distance ni gâchette n'est requise. On peut régler l'intensité au panneau de commande ou avec un potentiomètre à distance. L'indicateur à DEL s'allume en bleu pour indiquer la présence de tension.

247 222-A

5-6. Accéder au menu de configuration : AC et DC STICK

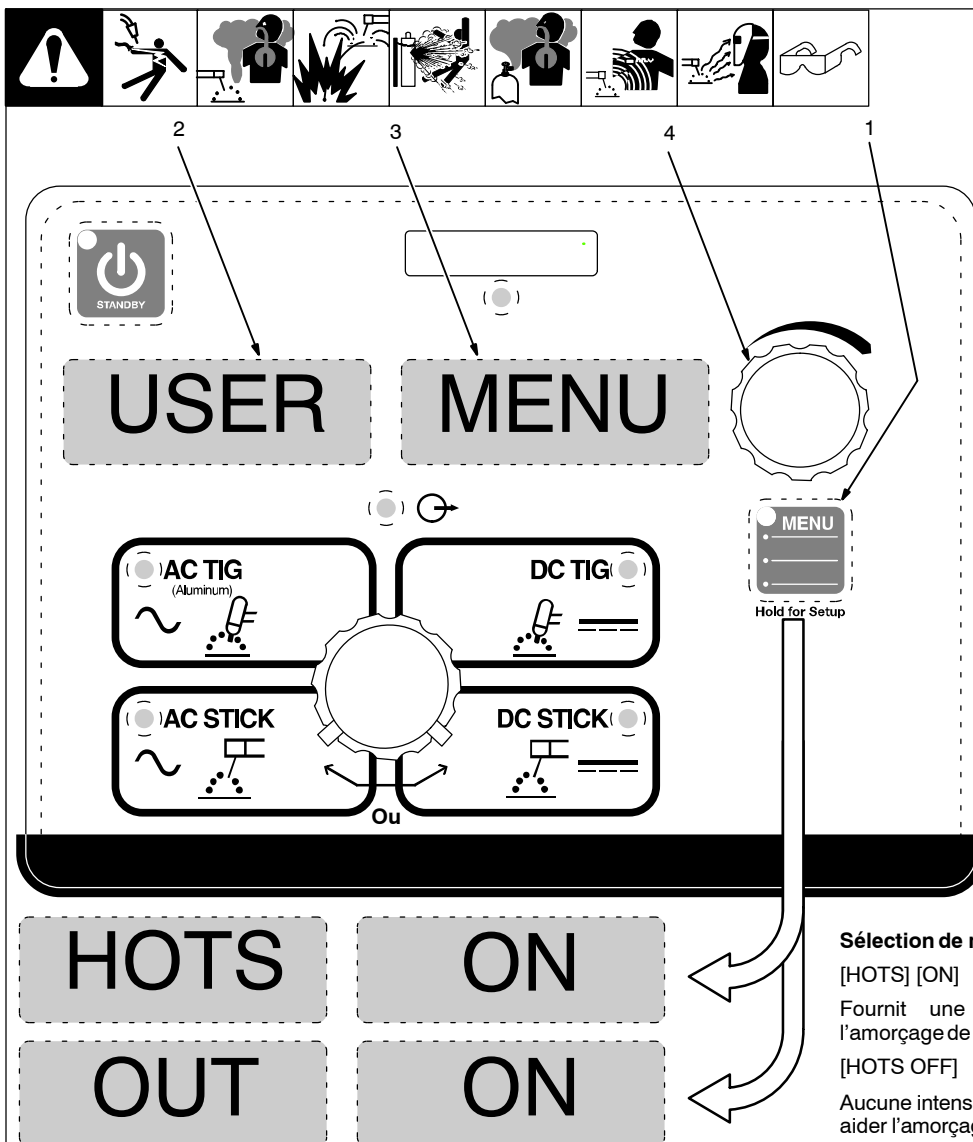

1 Bouton Menu

Maintenir enfoncé le bouton MENU durant environ 2 secondes pour accéder aux menus de configuration de la machine. Utiliser le bouton MENU pour faire défiler les paramètres configurables.

2 Affichage des paramètres

3 Affichage des réglages

4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Pour quitter le menu, maintenir enfoncé le bouton MENU jusqu'à ce que soit affiché le message MENU OFF.

Sélection de méthode d'amorçage d'arc :

[HOTS] [ON]

Fournit une intensité supplémentaire pour l'amorçage de l'électrode pour l'empêcher de coller.

[HOTS OFF]

Aucune intensité d'amorçage supplémentaire pour aider l'amorçage de l'électrode.

Sélection du mode de la gâchette :

[RMT] [STD]


Habituellement utilisé avec une commande à distance à pédale ou à main. Le réglage RMT STD exige que les contacts soient maintenus fermés pour fournir un courant de soudage. Il est possible de contrôler l'intensité avec un potentiomètre à distance ou au moyen du panneau de commande.

[OUT] [ON]

⚠ Les bornes de soudage sont alimentées en tout temps lorsque l'écran affiche [OUT] [ON]. Aucune commande à distance ni gâchette n'est requise. On peut régler l'intensité au panneau de commande ou avec un potentiomètre à distance. L'indicateur à DEL s'allume en bleu pour indiquer la présence de tension.

SECTION 6 – FONCTIONNEMENT DU POSTE DYNASTY 280DX

6-1. Commandes du poste Dynasty 280 DX

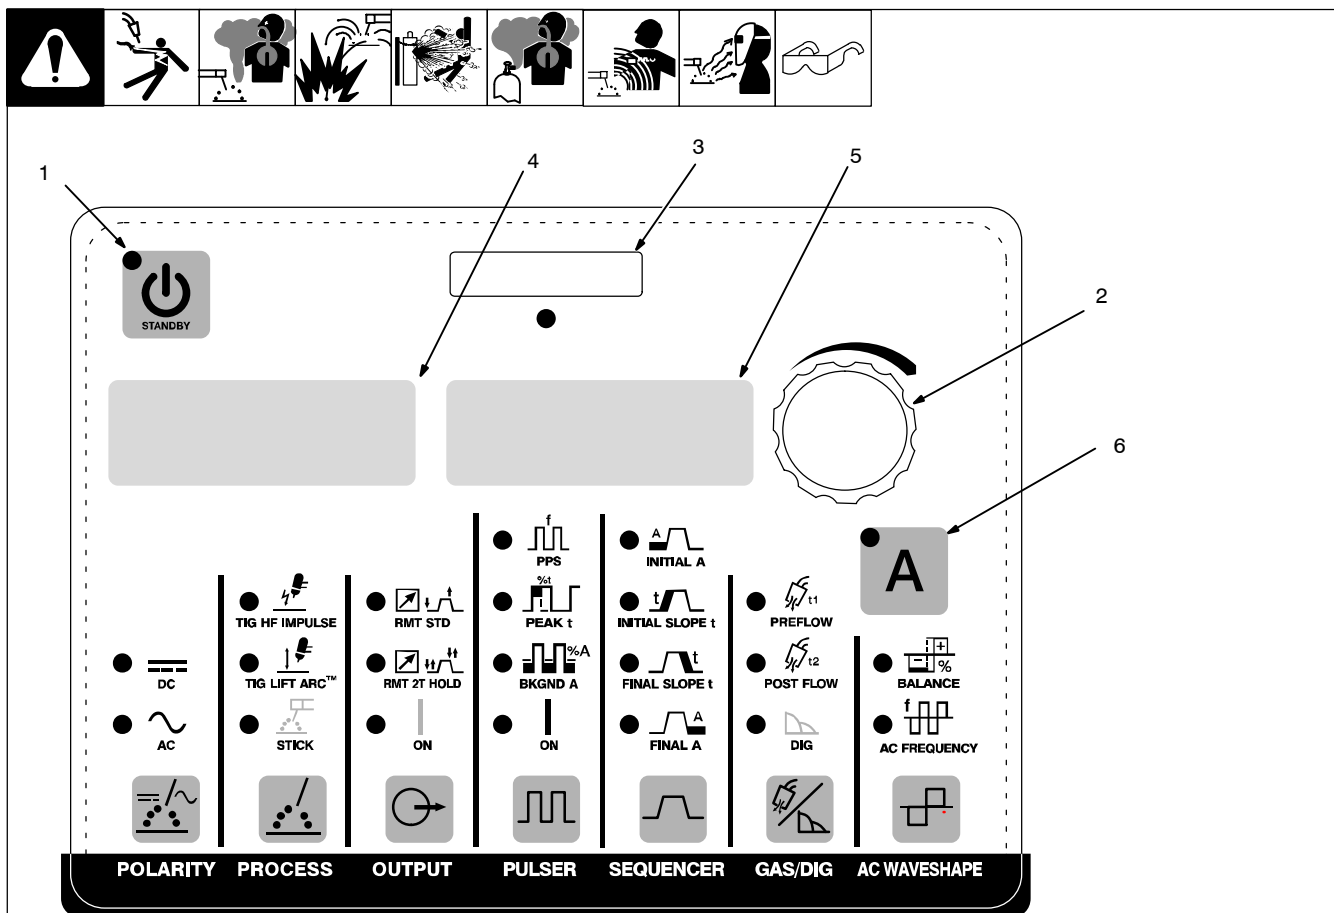

227 220-C

☞ Pour toutes les commandes du tableau de commutateurs : appuyer sur la fonction désirée du tableau de commutateurs pour activer la fonction et allumer le témoin.

☞ Sur la plaque signalétique, les inscriptions en vert désignent une fonction TIG et en gris, une fonction électrode enrobée.

1 Bouton STANDBY

Utilisé pour mettre le poste en marche et à l'arrêt pour une utilisation quotidienne.

2 Commande d'encodeur

Utiliser la commande d'encodeur conjointement avec le tableau de commutateur applicable du panneau avant pour modifier les valeurs de cette fonction.

3 Port et témoin de carte mémoire

Ce port est utilisé pour ajouter des fonctionnalités à l'appareil et pour effectuer la mise à jour logicielle des cartes contenues dans l'appareil. Le témoin s'allume lorsque la carte est utilisée.

4 Voltmètre

Affiche la tension moyenne redressée actuelle lorsqu'elle est présente aux bornes de soudure. Il est également utilisé pour

afficher les descriptions de paramètres dans le menu.

 
5 Ampèremètre

Affiche l'intensité moyenne redressée actuelle pendant le soudage et l'intensité pré-réglée durant les périodes d'attente. Il est également utilisé pour afficher les options de sélection de paramètres dans le menu.

6 Commande d'intensité

Utiliser cette commande conjointement avec l'encodeur pour régler l'intensité de soudage ou l'intensité crête lorsque le générateur d'impulsions est activé.

6-2. Accéder au menu du panneau de commande





- 1 Bouton d'intensité
- 2 Affichage des paramètres
- 3 Affichage des réglages
- 4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Commande d'intensité

Contrôle l'intensité de courant de soudage. Limite le courant de soudage maximal d'un dispositif de commande à distance.

En mode c.a., l'utilisateur règle la valeur de moyenne redressée d'intensité c.a. ([AC AV] s'affiche).

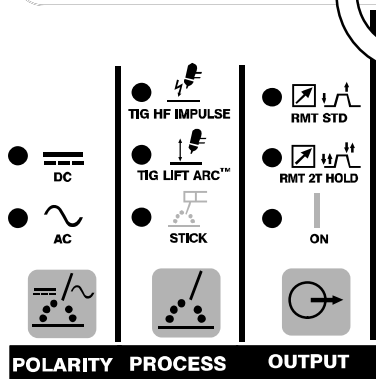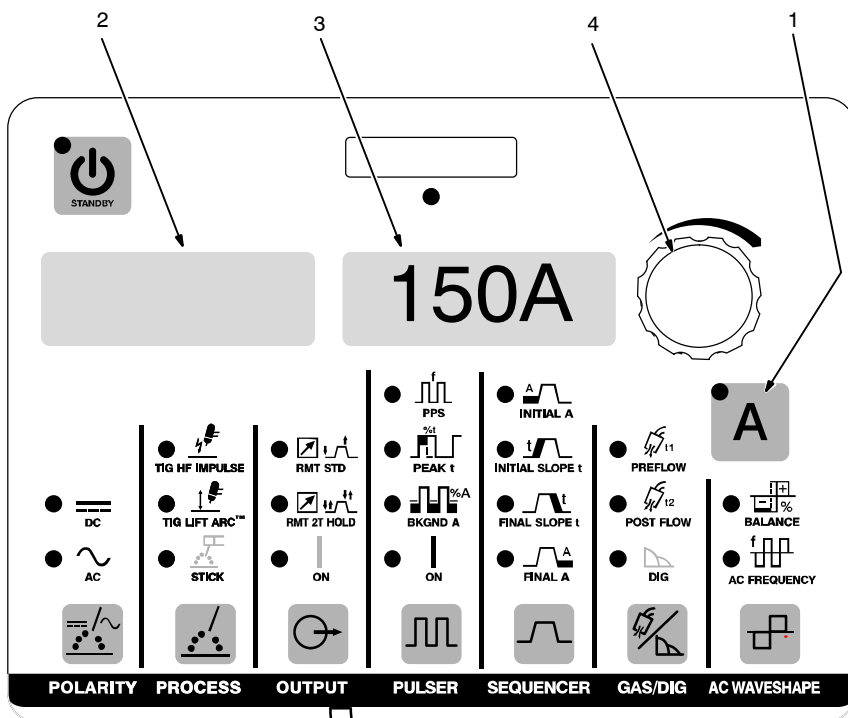

AC AV

150A

247 220-C

Sélection de la polarité

Sélectionner le type de tension (CA ou CC). Lorsque DC (CC) est sélectionné, l'électrode est négative (DCEN) pour le mode TIG, et positive (DCEP) pour le mode d'électrode enrobée.

Sélection de procédé

TIG HF IMPULSE – méthode d'amorçage d'arc sans contact pour le soudage TIG CA/CC (voir la section 15-1).

TIG LIFT-ARC – méthode d'amorçage d'arc avec contact pour le soudage TIG CA/CC (voir la section 15-1).

STICK – Sélectionner pour le soudage CA/CC à électrode enrobée (SMAW).

Sélection du mode de la gâchette (voir la section 9-4 pour consulter plus d'options de fonctions de gâchette).

[RMT] [STD]

Réglage habituel pour une commande à distance à pédale ou à main. Le réglage RMT STD exige que les contacts soient maintenus fermés pour fournir un courant de soudage. Il est possible de contrôler l'intensité avec un potentiomètre à distance ou au moyen du panneau de commande.

[RMT] 2T [HOLD]

Commande à distance requise. Permet à l'opérateur de souder sans devoir maintenir la gâchette enfoncée. Pour commencer la soudure, l'opérateur appuie sur la gâchette, puis la relâche. Pour arrêter la soudure, l'opérateur appuie et relâche à nouveau la gâchette. Dans ce mode, seul le contacteur de sortie est contrôlé par la commande à distance. Il faut régler l'intensité au panneau de commande. (Voir la section 9-4).


[OUT] [ON]

Sortie activée. (LIFT seulement)


⚠ Les bornes de soudage sont alimentées en tout temps lorsque l'écran affiche [OUT] [ON].

Aucune commande à distance ni gâchette n'est requise. On peut régler l'intensité au panneau de commande ou avec un potentiomètre à distance. L'indicateur à DEL s'allume en bleu pour indiquer la présence de tension.


*La fonctionnalité PRO-SET procure des réglages professionnels conçus pour le procédé de soudage.
PRO-SET clignote une fois et affiche ensuite la valeur professionnelle pour le paramètre.

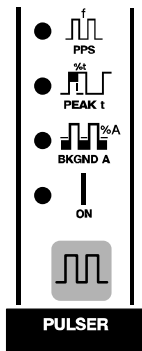


PPS	100
PK T	40%
BK A	25%

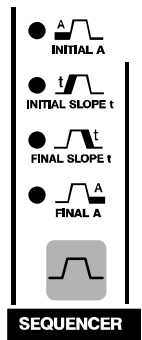

INTL	20A
ISLP	OFF
FSLP	OFF
FNL	10A

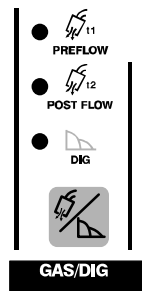

PRE	0.2T
POST	AUTO
DIG	30%

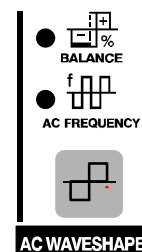

BAL	75%
FREQ	120H

Commande d'impulsions

Le soudage par impulsions est disponible pour le procédé TIG. Les commandes peuvent être réglées pendant le soudage.

Réduit l'apport de chaleur pour minimiser la distorsion et accroître la vitesse de déplacement. Plage : 0,1 à 500 (impulsions par seconde).

Appuyer sur le tableau de commutateur pour activer le générateur d'impulsions.

[PPS]* Impulsions par seconde : Plage : entre 0,1 et 500.

[PK T]* Durée d'intensité crête : Plage : entre 5 et 95 %

[BK A]* Durée d'intensité résiduelle : Plage : de 5 à 95 % de la valeur d'intensité crête.

Voir la section 15-2 pour obtenir plus de renseignements sur le générateur d'impulsions ou visitez la page <http://www.millerwelds.com/resources/improving-your-skills/>

Commande du séquenceur

Des intensités et durées spécifiques d'intensité de courant de soudage peuvent être programmées pour des travaux répétitifs. Le séquenceur est seulement disponible pour le procédé TIG. Si une commande à distance à intensité variable est raccordée au poste, le séquenceur est désactivé.

[INTL] Intensité initiale : Plage : min. à 280 A.

[ISLP] Durée de pente initiale : Plage : OFF à 50,0T (secondes).

[FSLP] Durée de pente finale : Plage : OFF à 50,0T (secondes).

[FNL] Intensité finale : Plage : min. à 280 A.

(Voir les sections 9-2 et 9-3 pour le réglage de la durée de soudure.)

Commande GAS/DIG

[PRE] Durée de pré-gaz :

Commande la durée de l'écoulement du gaz avant l'amorçage de l'arc.

Plage : OFF à 25T (secondes).

[POST] Durée de post-écoulement :

L'augmentation du réglage augmente la durée de l'écoulement du gaz après l'arrêt de la soudure. Plage : OFF à 50T (secondes). La valeur AUTO calcule le temps en fonction de l'intensité du courant de soudage maximal de chaque cycle de soudure. La période minimale correspond à 8 secondes. Auto = intensité maximale/10.

[DIG]* Commande de puissance d'arc :

Commande le courant de soudage additionnel en conditions de faible tension (longueur d'arc courte). Règle la puissance de l'arc selon les configurations de joint et d'électrodes. Plage : OFF à 100 %. Valeurs PRO-Set disponibles pour électrodes 6010 et 7018

Plage : 0 à 100 %.


 
Commande de forme d'onde c.a.

[BAL] Commande d'équilibre (%EN) TIG seulement : Contrôle le nettoyage de l'oxyde. L'augmentation de ce paramètre réduit l'action de nettoyage. Plage : BALL, 50 à 99 %. Fixé à 50 % pour la soudure à électrode enrobée. Le réglage "BALL" définit l'équilibre à 30 %. Cela permet à l'opérateur de former une bille sur l'extrémité du tungstène. Ce réglage n'est pas utilisé pour la soudure normale. (Voir les astuces à la section 5-2).

[FREQ] Fréquence CA (Hz) :

Contrôle la largeur d'arc. L'augmentation de ce paramètre amincit l'arc. Plage : 20 à 400 Hz. (Voir les astuces à la section 5-2).

6-3. Accéder au menu de configuration

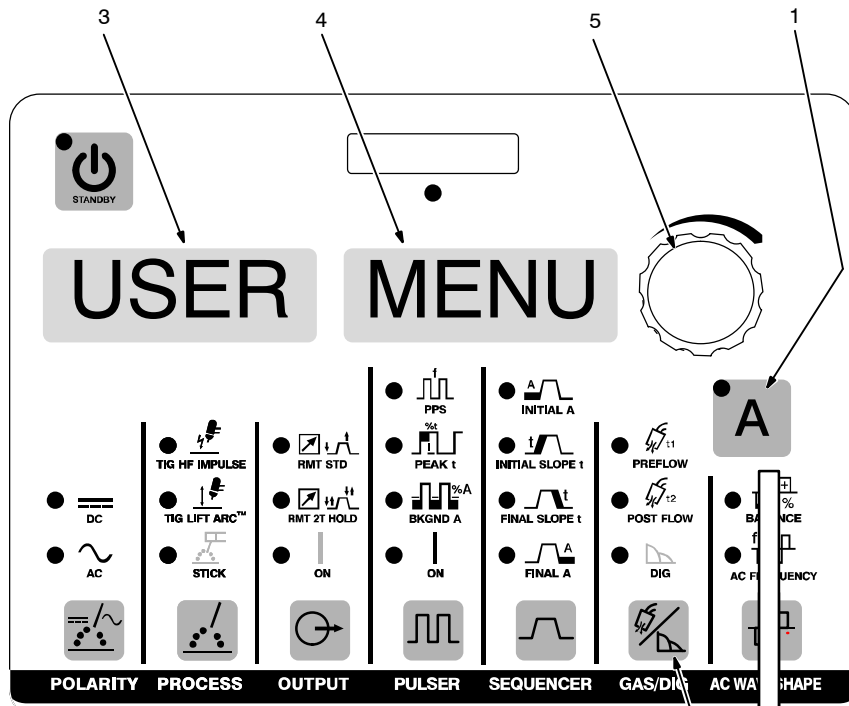


- 1 Bouton d'intensité
- 2 Bouton GAS/DIG
- 3 Affichage des paramètres
- 4 Affichage des réglages
- 5 Encodeur

Pour accéder aux fonctions du menu, maintenir enfoncés les boutons d'intensité (A) et GAS/DIG jusqu'à l'affichage du message USER MENU. Pour faire défiler les fonctions du menu de l'utilisateur, enfoncer puis relâcher le bouton GAS/DIG.

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Pour quitter le menu, enfoncer et relâcher simultanément les boutons A et GAS/DIG, ou mettre le poste hors tension.

247 220-C

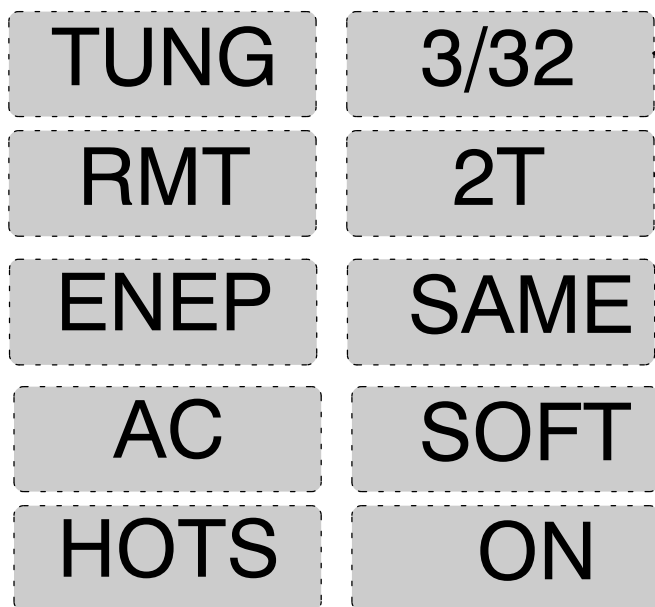

Sélection du diamètre de tungstène :

Chaque calibre de tungstène est doté de paramètres de départ préréglés, optimisant l'amorçage en fonction du diamètre sélectionné. Plage : 0,5 à 3,2 mm (0,020 à 1/8 po). Pour définir manuellement les paramètres d'amorçage, voir la section 6-5.

Fonctions de mode de sortie de la gâchette :

Voir la section 9-4 pour reconfigurer les fonctions RMT.

Commande d'amplitude indépendante (modèles CE seulement)

[ENEP] [SAME] – mode de fonctionnement standard du réglage d'intensité c.a.

[ENEP] [INDP] – pour le soudage TIG c.a., permet à l'utilisateur de régler l'amplitude de courant EP (électrode positive) de manière indépendante à l'amplitude de courant EN (électrode négative). Lorsque ce paramètre est réglé à [ON], l'utilisateur peut régler la forme d'onde EP (sinus, carrée, triangle) indépendamment de la forme d'onde EN (voir Section 6-4).

Sélection de mode d'onde c.a. :

Utiliser l'encodeur pour choisir entre les paramètres : onde carrée perfectionnée [ADVS], onde carrée souple [SOFT], onde sinusoïdale [SINE], ou onde triangulaire [TRI]. La valeur par défaut est définie à SOFT.

Usage : Utiliser l'onde carrée perfectionnée pour un arc plus concentré et une maîtrise directionnelle accrue. Utiliser l'onde carrée souple pour un arc plus souple et un bain de fusion plus liquide. Utiliser l'onde sinusoïdale pour simuler une source d'alimentation classique. Utiliser la forme d'onde triangulaire pour réduire l'intrant de chaleur à l'intensité crête afin de limiter la distorsion sur un matériau mince.

Sélection du mode d'amorçage d'arc (électrode enrobée)

 
[HOTS] [ON]

Fournit une intensité supplémentaire pour l'amorçage de l'électrode pour l'empêcher de coller.

[HOTS] [OFF]


Aucune intensité d'amorçage supplémentaire pour aider l'amorçage de l'électrode.

6-4. Extension d'amplitude indépendante au c.a.



L'extension d'amplitude indépendante de la tension c.a. est offerte pour les modèles DX dotés d'une carte d'extension SD et pour les modèles CE dont la fonctionnalité est activée dans le menu de l'utilisateur (voir Section 6-3).

A. Amplitude indépendante à la tension c.a.

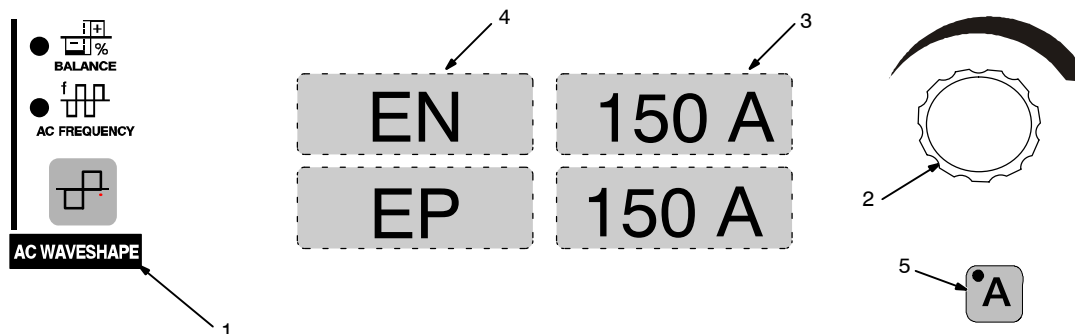

1 Commande de forme d'onde c.a.

Appuyer sur le clavier de commutateurs pour sélectionner la fonction désirée.

2 Commande d'encodeur (régler la valeur)

3 Ampèremètre (affiche la valeur)

4 Voltmètre (sélection de paramètre)

Intensité EN [EN] – Utiliser seulement en mode AC TIG pour sélectionner la valeur d'intensité de l'électrode négative.

Intensité EP [EP] – Utiliser seulement en mode AC TIG pour sélectionner la valeur d'intensité de l'électrode positive.


Les voyants DEL Balance et AC Frequency (Équilibre et fréquence c.a.) s'allument lorsque l'intensité EN/EP est sélectionnée.

5 Commande d'intensité

Commande d'intensité moyenne : Le réglage des valeurs d'intensité EN, d'intensité EP, d'équilibre et de fréquence crée une intensité moyenne. L'utilisateur peut modifier la valeur d'intensité moyenne tout en maintenant le rapport de l'intensité EN sur l'intensité EP à l'équilibre et à la fréquence existants. Pour modifier la valeur

d'intensité moyenne, appuyer sur la touche Amperage et tourner le bouton d'encodeur. La valeur moyenne modifiée est affichée sur l'écran de l'ampèremètre. Exemple : Si l'intensité EN est réglée à 150, l'intensité EP à 100, l'équilibre à 75% et la fréquence à 120, l'intensité moyenne correspond à 138A. Si on appuie sur la touche Amperage et que l'on tourne le bouton d'encodeur jusqu'à ce que la valeur 69A soit affichée, l'intensité EN est désormais à 75 et l'intensité EP à 50. L'équilibre demeure à 75% et la fréquence à 120. De plus, le rapport 1,5:1 de l'intensité EN sur l'intensité EP est maintenu.

B. Forme d'onde indépendante de la tension c.a.

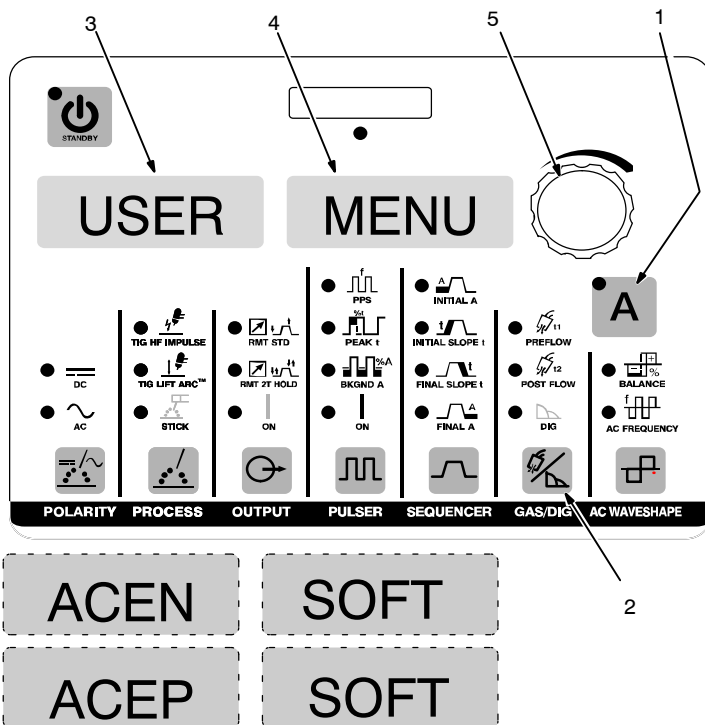

Voir la section 6-3 pour obtenir plus de renseignements sur l'accès au menu de configuration de l'utilisateur. L'option [ACEN], [ACEP] remplace l'option [AC].

1 Commande d'intensité (A)

2 Commande GAS/DIG

3 Affichage des paramètres

 
Appuyer sur la touche GAS/DIG jusqu'à ce que [ACEN] s'affiche. Appuyer sur la touche A pour basculer entre les réglages [ACEN] et [ACEP].

4 Affichage des réglages

5 Commande d'encodeur



Utiliser l'encodeur pour choisir entre les paramètres : onde carrée perfectionnée [ADVS], onde carrée souple [SOFT], onde sinusoïdale [SINE], ou onde triangulaire [TRI]. La valeur par défaut est définie à [SOFT].

6-5. Sélection de tungstène général (GEN) pour modifier les paramètres programmables d'amorçage TIG



- 1 Commande d'encodeur
- 2 Affichage des paramètres
- 3 Bouton d'intensité



Dans le menu de configuration du poste, il est possible de modifier manuellement les paramètres de tungstène en appuyant sur le bouton d'intensité (A) pour faire défiler tous les paramètres configurables. Tourner l'encodeur pour modifier la valeur.

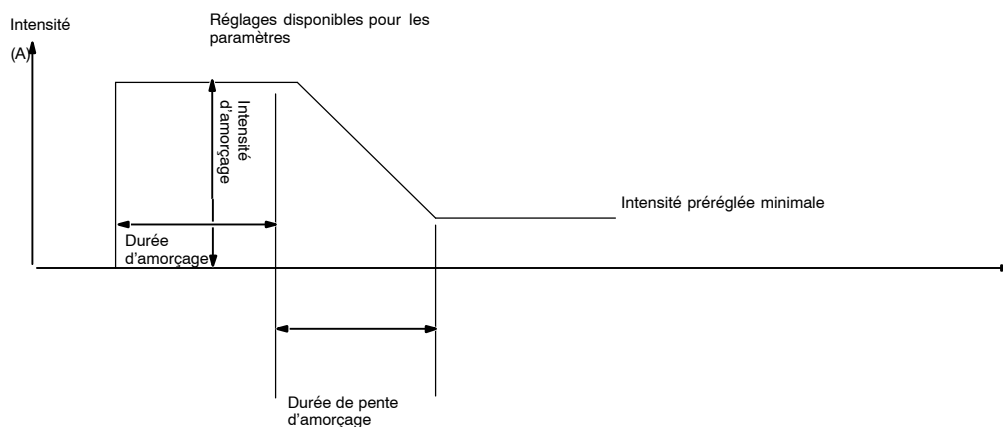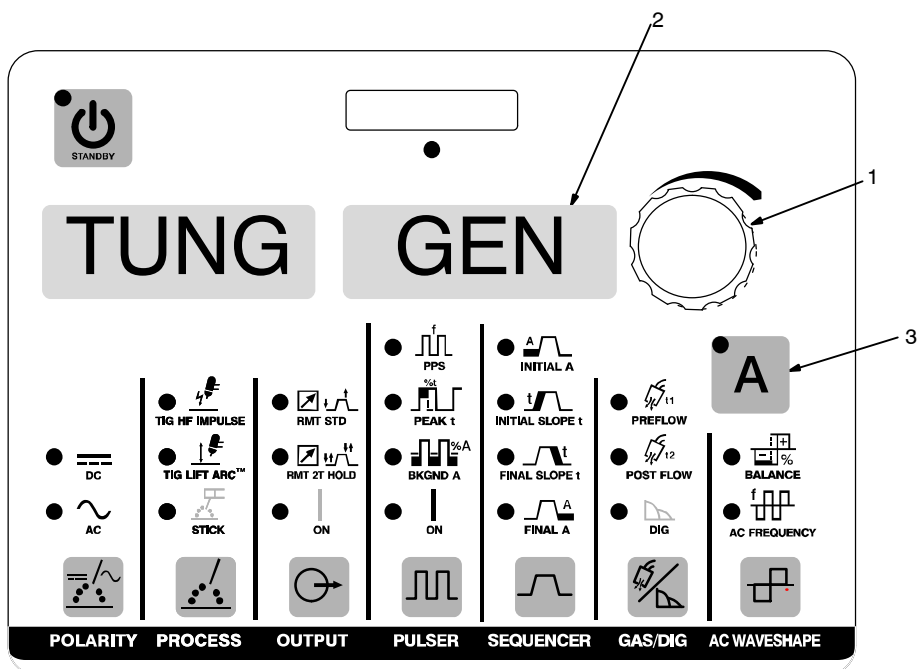

Paramètre	CA par défaut	CC par défaut	Plage
• Polarité à l'amorçage (POL)	• EP (Électrode positive)	• EN (Électrode négative)	• EP / EN
• Intensité à l'amorçage (STRT)	• 30 A	• 25 A	• 5 à 200 A
• Durée d'amorçage (TIME)	• 120 ms	• 120 ms	• 0 à 250 ms
• Pente d'amorçage (SSLP)	• 120 ms	• 100 ms	• 0 à 250 ms
• Intensité minimale pré-réglée (PMIN)	• 10 A	• 10 A	• 1 (CC) 2 (CA) -25 A

SECTION 7 – FONCTIONNEMENT DU POSTE MAXSTAR 280

 7-1. Commandes de l'appareil Maxstar 280

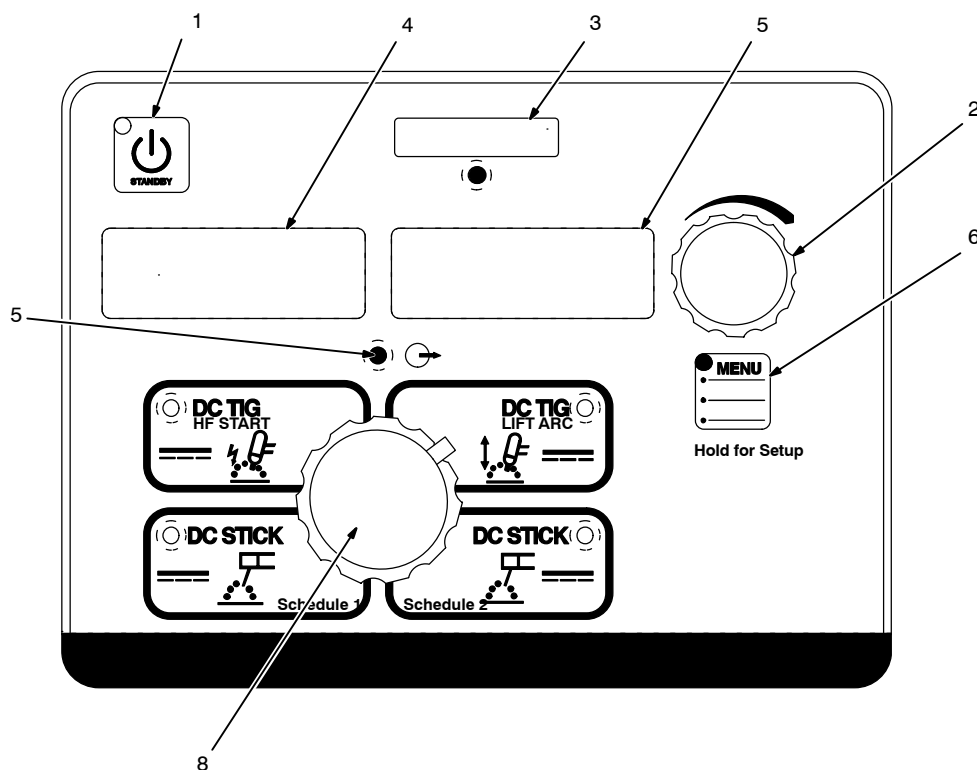

247 218-B

☞ Pour toutes les commandes du tableau de commutateurs : appuyer sur la fonction désirée du tableau de commutateurs pour activer la fonction et allumer le témoin.

☞ Sur la plaque signalétique, les inscriptions en vert désignent une fonction TIG et en gris, une fonction électrode enrobée.

1 Commutateur d'attente

Utilisé pour mettre le poste en marche et à l'arrêt pour une utilisation quotidienne.

2 Commande d'intensité

Utiliser la commande pour modifier la valeur d'intensité pré réglée. Si on utilise une commande à distance, la valeur d'intensité pré réglée correspond à l'intensité maximale disponible. Cette commande agit également comme commande de modification de paramètre dans le mode Menu (voir les sections 7-2 à 7-5).

3 Port et témoin de carte mémoire

Ce port est utilisé pour ajouter des fonctionnalités à l'appareil et pour effectuer la mise à jour logicielle des cartes contenues dans l'appareil. Le témoin s'allume lorsque la carte est utilisée.

4 Voltmètre

Affiche la tension actuelle lorsqu'elle est présente aux bornes de soudure. Il est également utilisé pour afficher les descriptions de paramètres dans le menu.

5 Ampèremètre

Affiche l'intensité actuelle pendant le soudage et l'intensité pré réglée durant les périodes d'attente. Il est également utilisé pour afficher les options de sélection de paramètres dans le menu.

6 Bouton Menu

Appuyer sur le bouton pour défiler parmi les paramètres disponibles du procédé sélectionné. Maintenir le bouton enfoncé pour entrer en mode de configuration (voir les sections 7-2 à 7-5).

7 Témoin de présence de tension de sortie

Le témoin bleu s'allume lorsque la tension de sortie est présente.

8 Commande sélecteur de procédé

Utiliser la commande pour choisir l'un des procédés suivants :

- DC TIG HF – Pour le soudage de l'acier doux et inoxydable. Amorçage d'arc sans contact.
- DC TIG LIFT – Lorsque les HF peuvent nuire à l'équipement avoisinant.
- DC STICK (2 positions) – Pour le soudage de l'acier.

☞ Deux configurations permettent à l'utilisateur de maintenir actifs deux ensembles de paramètres afin d'en faciliter la sélection.

7-2. Accéder au menu du panneau de commande : DC TIG HF et LIFT ARC

- 1 Bouton Menu
- 2 Affichage des paramètres
- 3 Affichage des réglages
- 4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Le paramètre revient automatiquement au réglage d'intensité 15 secondes après la désactivation de l'encodeur.


Commande d'intensité :
Contrôle l'intensité de courant de soudage. Limite le courant de soudage maximal d'un dispositif de commande à distance.

[PPS]* Commande d'impulsion :
Réduit l'apport de chaleur pour minimiser la distorsion et accroître la vitesse de déplacement. Régler les PPS (impulsions par seconde). Plage : OFF à 250 PPS. L'intensité résiduelle et l'intensité crête ne sont pas réglables. L'intensité résiduelle correspond à 25 % de l'intensité crête. Temps d'intensité de crête : 40 %.

[POST] Commande de post-écoulement
Commande la durée de l'écoulement du gaz après l'arrêt de la soudure. Plage : AUTO, OFF à 50T (secondes). La valeur AUTO calcule le temps en fonction de l'intensité du courant de soudage maximal de chaque cycle de soudure. La période minimale correspond à 8 secondes. Auto correspond à l'intensité maximale/10.

*La fonctionnalité **PRO-SET** procure des réglages professionnels conçus pour le procédé de soudage. Pour utiliser la fonctionnalité PRO-SET, appuyer sur le bouton de menu pour afficher le paramètre et régler l'encodeur jusqu'à ce que PRO-SET clignote à l'écran. PRO-SET clignote une fois et affiche ensuite la valeur professionnelle pour le paramètre.

7-3. Accéder au menu du panneau de commande : Stick c.c.

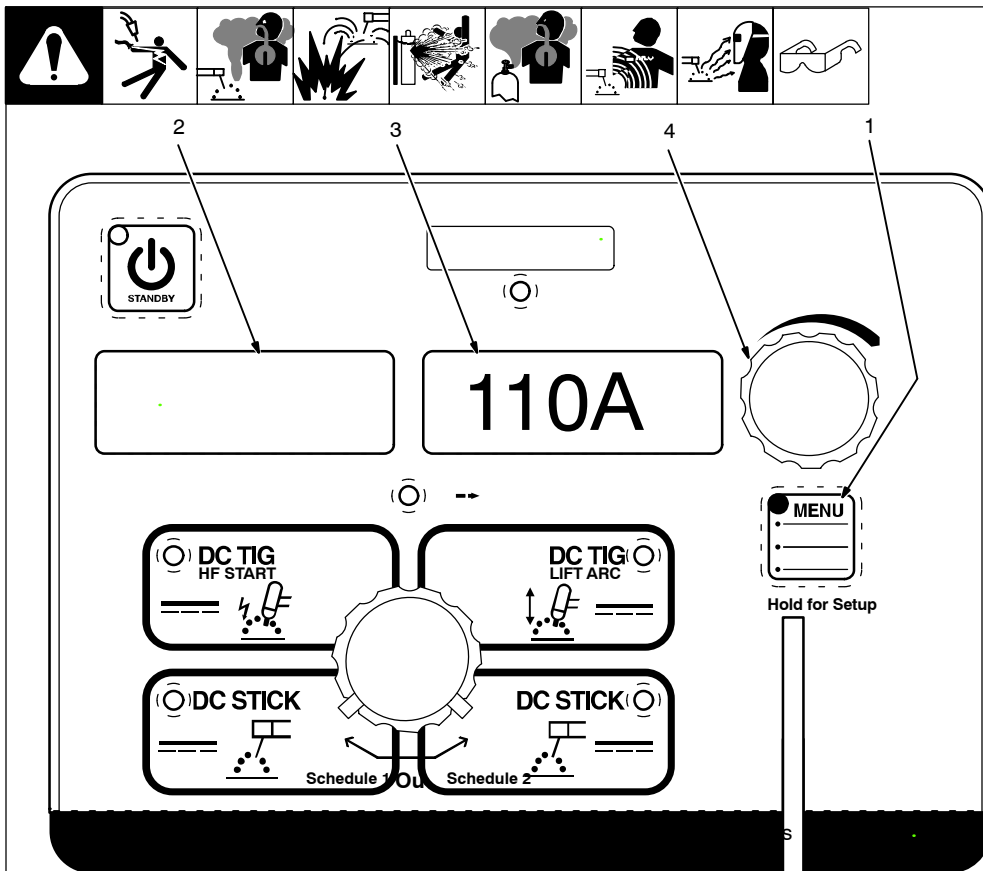

1 Bouton Menu
Appuyer sur le bouton MENU pour faire défiler les paramètres configurables.


2 Affichage des paramètres

3 Affichage des réglages

4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Le paramètre revient automatiquement au réglage d'intensité 15 secondes après la désactivation de l'encodeur.

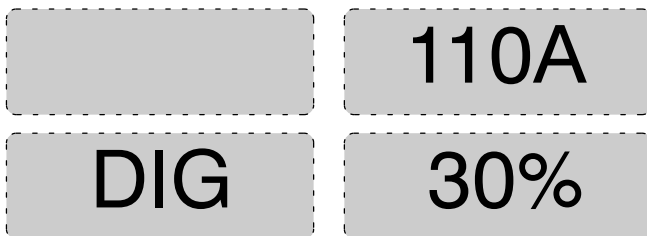

Commande d'intensité :

Contrôle l'intensité de courant de soudage. Limite le courant de soudage maximal d'un dispositif de commande à distance.

[DIG]* Commande de puissance d'arc :

Commande le courant de soudage additionnel en conditions de faible tension (longueur d'arc courte). Règle la puissance de l'arc en fonction des configurations de joint et d'électrode. Plage : OFF à 100 %. Comprend des valeurs PRO-Set pour les électrodes 6010 et 7018

*La fonctionnalité PRO-SET procure des réglages professionnels conçus pour le procédé de soudage. Pour utiliser la fonctionnalité PRO-SET, appuyer sur le bouton de menu pour afficher le paramètre et régler l'encodeur jusqu'à ce que PRO-SET clignote à l'écran. PRO-SET clignote une fois et affiche ensuite la valeur professionnelle pour le paramètre.

7-4. Accéder au menu de configuration : DC TIG HF et LIFT-ARC

1 Bouton Menu

Maintenir enfoncé le bouton MENU durant environ 2 secondes pour accéder aux menus de configuration de la machine. Utiliser le bouton MENU pour faire défiler les paramètres configurables.

2 Affichage des paramètres

3 Affichage des réglages

4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Pour quitter le menu, maintenir enfoncé le bouton MENU jusqu'à ce que soit affiché le message MENU OFF.

Sélection du diamètre de tungstène :

Chaque calibre de tungstène est doté de paramètres de départ pré-réglés, optimisant l'amorçage en fonction du diamètre sélectionné. Plage : 0,5 à 3,2 mm (0,020 à 1/8 po). Pour définir manuellement les paramètres d'amorçage, voir la section 6-5.

Sélection du mode de la gâchette (voir la section 9-4 pour consulter plus d'options de fonctions de gâchette).

[RMT] [STD]

Réglage habituel pour une commande à distance à pédale ou à main. Le réglage RMT STD exige que les contacts soient maintenus fermés pour fournir un courant de soudage. Il est possible de contrôler l'intensité avec un potentiomètre à distance ou au moyen du panneau de commande.

[RMT] [HOLD]

Commande à distance requise. Permet à l'opérateur de souder sans devoir maintenir la gâchette enfoncée. Pour commencer la soudure, l'opérateur appuie sur la gâchette, puis la relâche. Pour arrêter la soudure, l'opérateur appuie et relâche à nouveau la gâchette. Dans ce mode, seul le contacteur de sortie est contrôlé par la commande à distance. Il faut régler l'intensité au panneau de commande. (Voir le section 9-4).

[OUT] [ON]

Sortie activée. (LIFT seulement)

⚠ Les bornes de soudage sont alimentées en tout temps lorsque l'écran affiche [OUT] [ON].

Aucune commande à distance ni gâchette n'est requise. On peut régler l'intensité au panneau de commande ou avec un potentiomètre à distance. L'indicateur à DEL s'allume en bleu pour indiquer la présence de tension. Non valide pour un amorçage à haute fréquence.

1 Bouton Menu

Maintenir enfoncé le bouton MENU durant environ 2 secondes pour accéder aux menus de configuration de la machine. Utiliser le bouton MENU pour faire défiler les paramètres configurables.

2 Affichage des paramètres

3 Affichage des réglages

4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Pour quitter le menu, maintenir enfoncé le bouton MENU jusqu'à ce que soit affiché le message MENU OFF.

Sélection du diamètre de tungstène :

Chaque calibre de tungstène est doté de paramètres de départ pré-réglés, optimisant l'amorçage en fonction du diamètre sélectionné. Plage : 0,5 à 3,2 mm (0,020 à 1/8 po). Pour définir manuellement les paramètres d'amorçage, voir la section 6-5.

Sélection du mode de la gâchette (voir la section 9-4 pour consulter plus d'options de fonctions de gâchette).

[RMT] [STD]

Réglage habituel pour une commande à distance à pédale ou à main. Le réglage RMT STD exige que les contacts soient maintenus fermés pour fournir un courant de soudage. Il est possible de contrôler l'intensité avec un potentiomètre à distance ou au moyen du panneau de commande.

[RMT] [HOLD]

Commande à distance requise. Permet à l'opérateur de souder sans devoir maintenir la gâchette enfoncée. Pour commencer la soudure, l'opérateur appuie sur la gâchette, puis la relâche. Pour arrêter la soudure, l'opérateur appuie et relâche à nouveau la gâchette. Dans ce mode, seul le contacteur de sortie est contrôlé par la commande à distance. Il faut régler l'intensité au panneau de commande. (Voir le section 9-4).


[OUT] [ON]

Sortie activée. (LIFT seulement)

⚠ Les bornes de soudage sont alimentées en tout temps lorsque l'écran affiche [OUT] [ON].

Aucune commande à distance ni gâchette n'est requise. On peut régler l'intensité au panneau de commande ou avec un potentiomètre à distance. L'indicateur à DEL s'allume en bleu pour indiquer la présence de tension. Non valide pour un amorçage à haute fréquence.

7-5. Accéder au menu de configuration : DC STICK

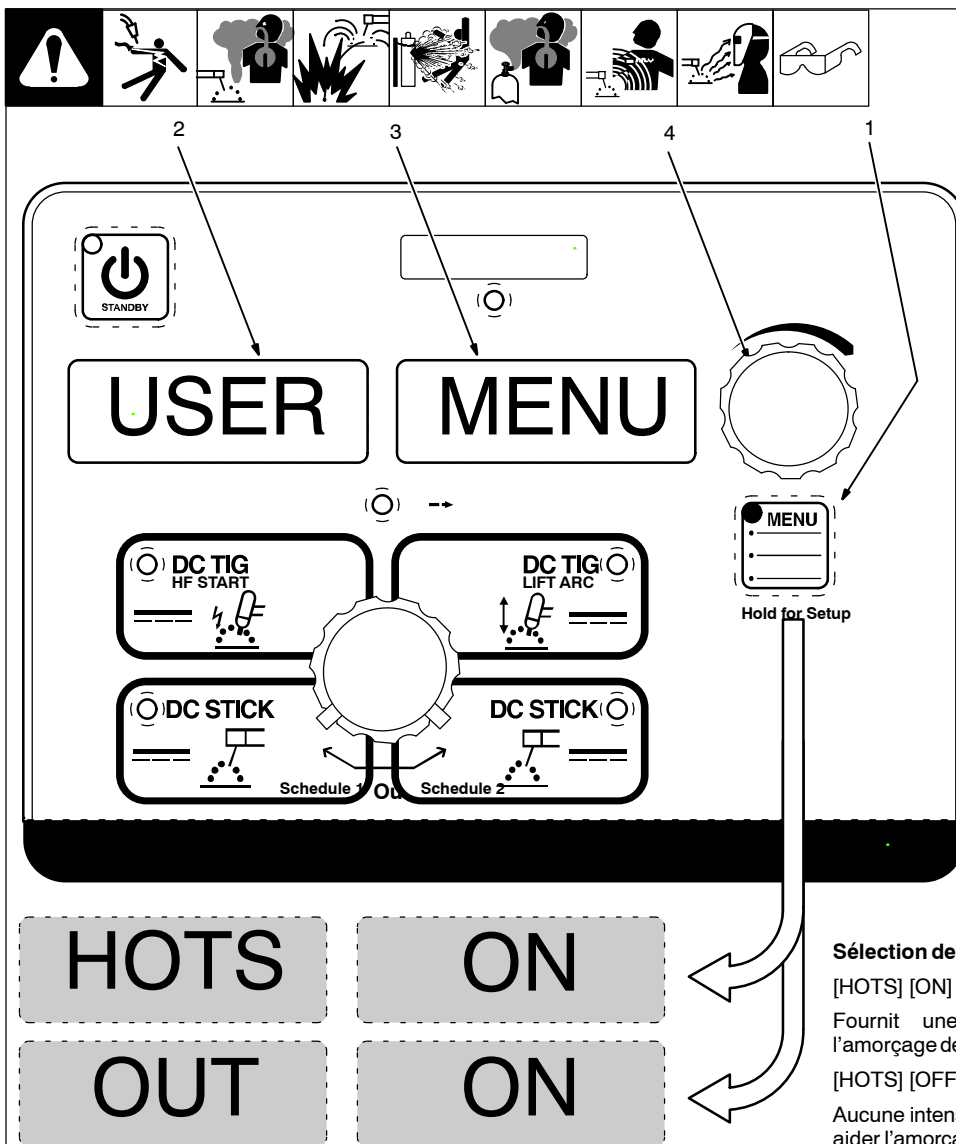

1 Bouton Menu

Maintenir enfoncé le bouton MENU durant environ 2 secondes pour accéder aux menus de configuration de la machine. Utiliser le bouton MENU pour faire défiler les paramètres configurables.

2 Affichage des paramètres

3 Affichage des réglages

4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Pour quitter le menu, maintenir enfoncé le bouton MENU jusqu'à ce que soit affiché le message MENU OFF.

Sélection de mode d'amorçage d'arc :

[HOTS] [ON]

Fournit une intensité supplémentaire pour l'amorçage de l'électrode pour l'empêcher de coller.

[HOTS] [OFF]

Aucune intensité d'amorçage supplémentaire pour aider l'amorçage de l'électrode.

Sélection du mode de la gâchette :

[RMT] [STD]

Réglage habituel pour une commande à pédale ou à main. Le réglage RMT STD exige que les contacts soient maintenus fermés pour fournir un courant de soudage. Il est possible de contrôler l'intensité avec un potentiomètre à distance ou au moyen du panneau de commande.


[OUT] [ON]

⚠ Les bornes de soudage sont alimentées en tout temps lorsque l'écran affiche [OUT] [ON].

Aucune commande à distance ni gâchette n'est requise. On peut régler l'intensité au panneau de commande ou avec un potentiomètre à distance. L'indicateur à DEL s'allume en bleu pour indiquer la présence de tension.

SECTION 8 – FONCTIONNEMENT DU POSTE MAXSTAR 280DX

8-1. Commandes du poste Maxstar 280 DX

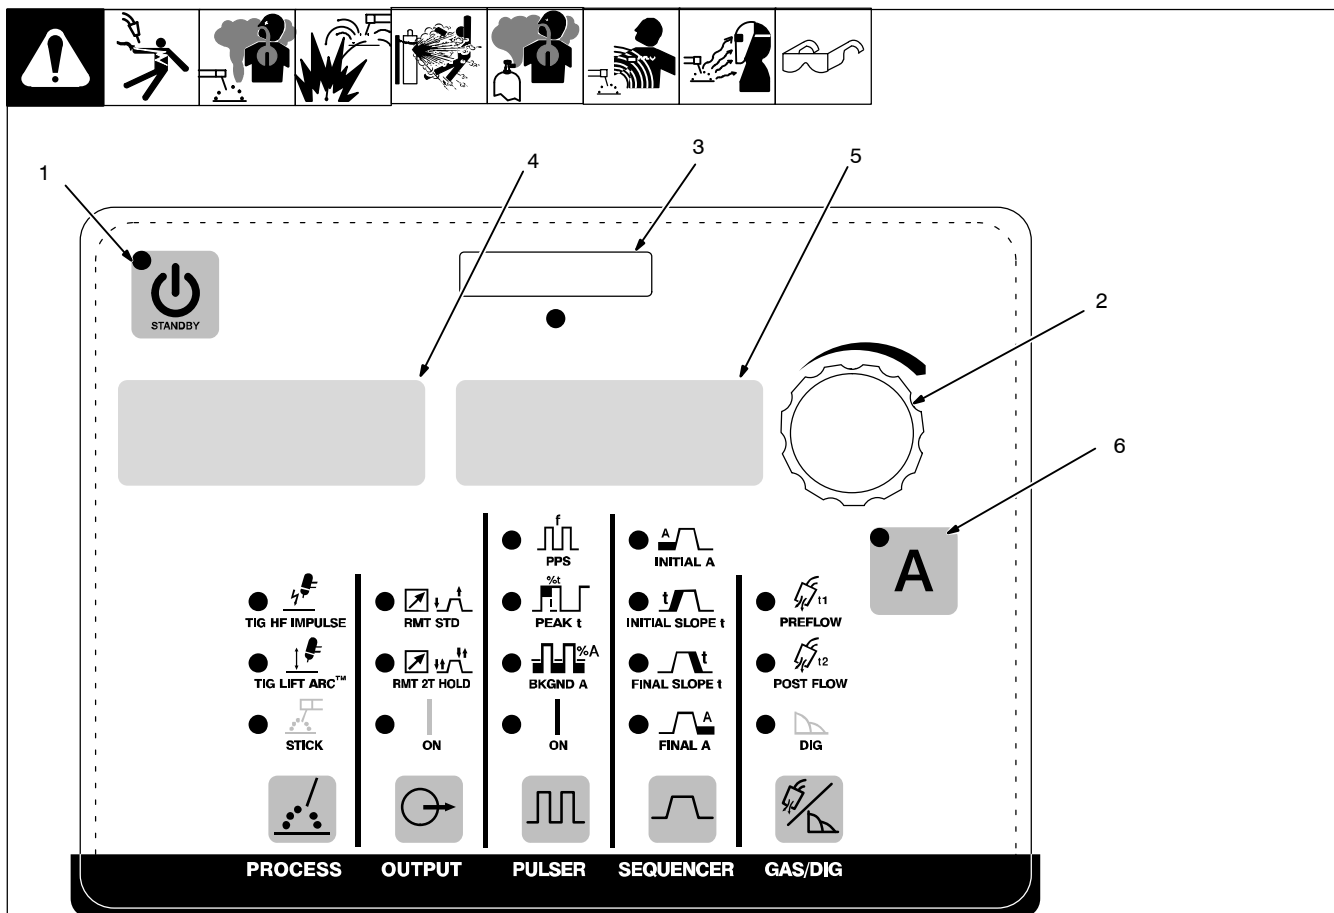

227 220-C

☞ Pour toutes les commandes du tableau de commutateurs : appuyer sur la fonction désirée du tableau de commutateurs pour activer la fonction et allumer le témoin.

☞ Sur la plaque signalétique, les inscriptions en vert désignent une fonction TIG et en gris, une fonction électrode enrobée.

1 Bouton STANDBY

Utilisé pour mettre le poste en marche et à l'arrêt pour une utilisation quotidienne.

2 Commande d'encodeur

Utiliser la commande d'encodeur conjointement avec le tableau de commutateur applicable du panneau avant pour modifier les valeurs de cette fonction.

3 Port et témoin de carte mémoire

Ce port est utilisé pour ajouter des fonctionnalités à l'appareil et pour effectuer la mise à jour logicielle des cartes contenues dans l'appareil. Le témoin s'allume lorsque la carte est utilisée.

4 Voltmètre

Affiche la tension actuelle lorsqu'elle est présente aux bornes de soudure. Il est également utilisé pour afficher les descriptions de paramètres dans le menu.


5 Ampèremètre

Affiche l'intensité actuelle pendant le soudage et l'intensité prééglée durant les périodes d'attente. Il est également utilisé pour afficher les options de sélection de paramètres dans le menu.

6 Commande d'intensité

Utiliser cette commande conjointement avec l'encodeur pour régler l'intensité de soudage ou l'intensité crête lorsque le générateur d'impulsions est activé.


8-2. Accéder au menu du panneau de commande

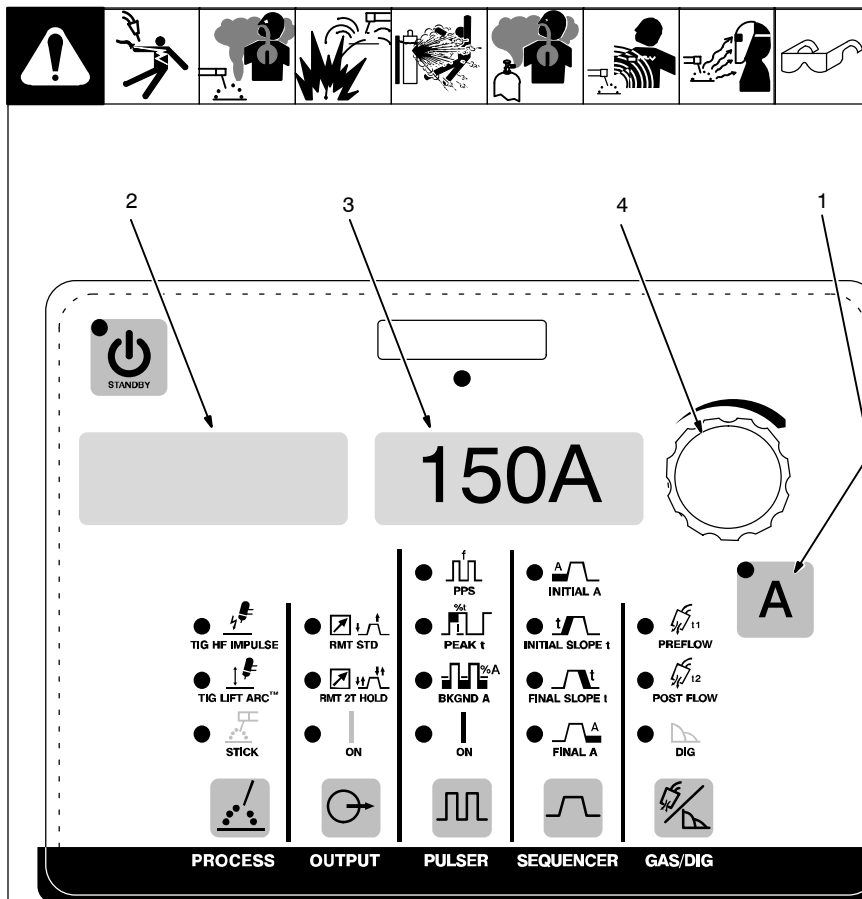

- 1 Bouton d'intensité
- 2 Affichage des paramètres
- 3 Affichage des réglages
- 4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

La commande d'intensité contrôle l'intensité de courant de soudage et limite le courant de soudage maximal d'un dispositif de commande à distance.

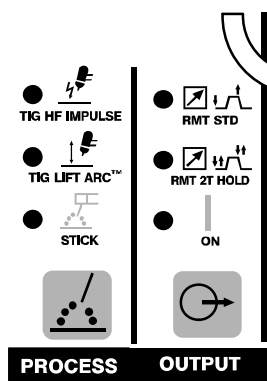

247 220-C

Sélection de procédé :

TIG HF IMPULSE – méthode d'amorçage d'arc sans contact pour le soudage TIG (voir la section 15-1).

TIG LIFT-ARC – méthode d'amorçage d'arc avec contact pour le soudage TIG (voir la section 15-1).

STICK – Sélectionner pour le soudage CC à électrode enrobée (SMAW). La polarité de l'électrode est déterminée par les branchements du câble de soudage.

Sélection du mode de gâchette : (Voir la section 9-4 pour consulter plus d'options de fonctions de gâchette).

[RMT] [STD]

Réglage habituel pour une commande à distance à pédale ou à main. Le réglage RMT STD exige que les contacts soient maintenus fermés pour fournir un courant de soudage. Il est possible de contrôler l'intensité avec un potentiomètre à distance ou au moyen du panneau de commande.

[RMT] 2T [HOLD]

Commande à distance requise. Permet à l'opérateur de souder sans devoir maintenir la gâchette enfoncée. Pour commencer la soudure, l'opérateur appuie sur la gâchette, puis la relâche. Pour arrêter la soudure, l'opérateur appuie et relâche à nouveau la gâchette. Dans ce mode, seul le contacteur de sortie est contrôlé par la commande à distance. Il faut régler l'intensité au panneau de commande. (Voir la section 9-4).


[OUT] [ON]

Sortie activée. (LIFT seulement)

⚠ Les bornes de soudage sont alimentées en tout temps lorsque l'écran affiche [OUT] [ON].

Aucune commande à distance ni gâchette n'est requise. On peut régler l'intensité au panneau de commande ou avec un potentiomètre à distance. L'indicateur à DEL s'allume en bleu pour indiquer la présence de tension.

*La fonctionnalité PRO-SET procure des réglages professionnels conçus pour le procédé de soudage. PRO-SET clignote une fois et affiche ensuite la valeur professionnelle pour le paramètre.

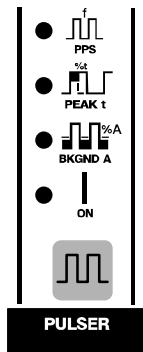

PPS	100
PK T	40%
BK A	25%

Commande d'impulsions

Le soudage par impulsions est disponible pendant le procédé TIG. Les commandes peuvent être réglées pendant le soudage.

Réduit l'apport de chaleur pour minimiser la distorsion et accroître la vitesse de déplacement. Plage : 0,1 à 500 (impulsions par seconde).

Appuyer sur le tableau de commutateur pour activer le générateur d'impulsions.

[PPS]* Impulsions par seconde : Plage : 0,1 à 500.

[PK T]* Durée d'intensité crête : Plage : 5 à 95 %.

[BK A]* Durée d'intensité résiduelle : Plage : de 5 à 95 % de la valeur d'intensité crête.

Voir la section 15-2 pour obtenir plus de renseignements sur le générateur d'impulsions ou visitez la page <http://www.millerwelds.com/resources/improving-your-skills/>

Commande du séquenceur

Des intensités et durées spécifiques d'intensité de courant de soudage peuvent être programmées pour des travaux répétitifs. Le séquenceur est seulement disponible pour le procédé TIG. Si une commande à distance à intensité variable est raccordée au poste, le séquenceur est désactivé.

[INTL] Intensité initiale : Plage : min. à 280 A.

[ISLP] Durée de pente initiale : Plage : OFF à 25T (secondes).

[FSLP] Durée de pente finale : Plage : OFF à 25T (secondes).

[FNL] Intensité finale : Plage : min. à 280 A.

(Voir les sections 9-2 et 9-3 pour le réglage de la durée de soudure.)

Commande GAS/DIG

[PRE] Durée de pré-gaz :

Commande la durée de l'écoulement du gaz avant l'amorçage de l'arc.


Plage : OFF à 50T (secondes).

[POST] Durée de post-écoulement :


L'augmentation du réglage augmente la durée de l'écoulement du gaz après l'arrêt de la soudure. Plage : OFF à 50T (secondes). La valeur AUTO calcule le temps en fonction de l'intensité du courant de soudage maximal de chaque cycle de soudure. La période minimale correspond à huit secondes. Auto correspond à l'intensité maximale divisée par 10.

[DIG]* Commande de puissance d'arc :

Commande le courant de soudage additionnel en conditions de faible tension (longueur d'arc courte). Règle la puissance de l'arc selon les configurations de joint et d'électrodes. Plage : OFF à 100 %. Valeurs PRO-Set disponibles pour électrodes 6010 et 7018


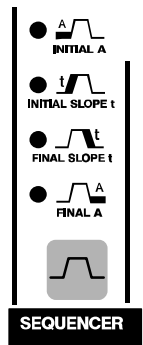


INTL	20A
ISLP	OFF
FSLP	OFF
FNL	10A

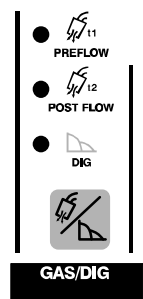

PRE	0.2T
POST	AUTO
DIG	30%

 8-3. Accéder au menu de configuration :

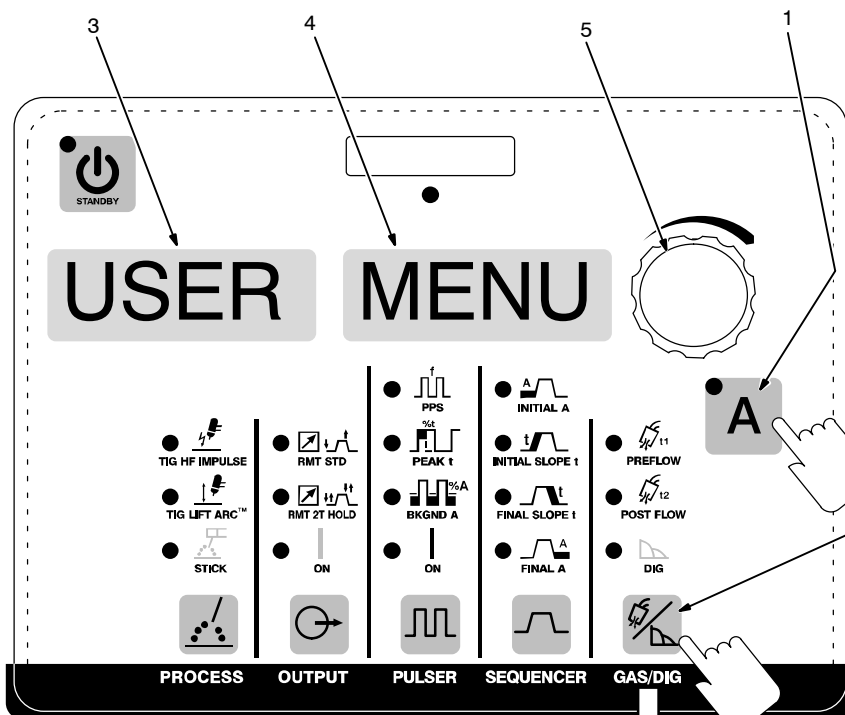

- 1 Bouton d'intensité
- 2 Bouton GAS/DIG
- 3 Affichage des paramètres
- 4 Affichage des réglages
- 5 Encodeur


Pour accéder aux fonctions du menu, maintenir enfoncés les boutons d'intensité (A) et GAS/DIG jusqu'à l'affichage du message USER MENU. Pour faire défiler les fonctions du menu de l'utilisateur, enfoncer puis relâcher le bouton GAS/DIG.

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Le paramètre revient automatiquement au réglage d'intensité 15 secondes après la désactivation de l'encodeur.

Pour quitter le menu, enfoncer et relâcher simultanément les boutons A et GAS/DIG, ou mettre le poste hors tension.

247 220-C

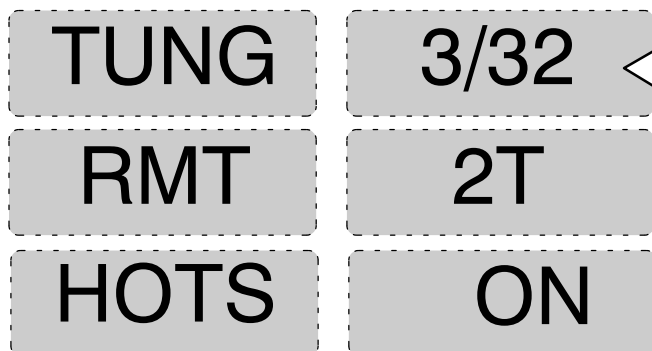

Sélection du diamètre de tungstène :

Chaque calibre de tungstène est doté de paramètres de départ préréglés, optimisant l'amorçage en fonction du diamètre sélectionné. Plage : 0,5 à 3,2 mm (0,020 à 1/8 po). Pour définir manuellement les paramètres d'amorçage, voir la section 6-5.

Fonctions de mode de sortie de la gâchette :

Voir la section 9-4 pour reconfigurer les fonctions RMT.

Sélection de mode d'amorçage d'arc :

[HOTS] [ON]

Fournit une intensité supplémentaire pour l'amorçage de l'électrode pour l'empêcher de coller.

[HOTS] [OFF]

Aucune intensité d'amorçage supplémentaire pour aider l'amorçage de l'électrode.

SECTION 9 – FONCTIONS DE MENU AVANCÉES

9-1. Accéder au menu TECH MENU des modèles Dynasty/Maxstar 280

1 Bouton Menu

Maintenir enfoncé le bouton MENU durant environ 4 secondes pour faire défiler les options de menu d'utilisateur et accéder au menu TECH. Utiliser le bouton MENU pour faire défiler les paramètres configurables.

2 Affichage des paramètres

3 Affichage des réglages

4 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Le modèle Dynasty 280 est montré; les menus du modèle Maxstar sont identiques. L'ordre des paramètres du menu peut varier.

Pour quitter le menu TECH, maintenir enfoncé le bouton environ une seconde ou couper l'alimentation.

Les paramètres du menu TECH sont généraux, ce qui signifie qu'ils peuvent s'appliquer à tous les procédés ou à une partie de ceux-ci.

[ARC] [T/CY] Minuterie d'arc : Surveille les heures, les minutes et les cycles d'arc valides. Pour afficher, faire tourner l'encodeur. Pour réinitialiser, faire tourner l'encodeur jusqu'à l'affichage de [RESET] [YES]. Appuyer sur le bouton MENU pour afficher [RESET] [Done]. L'affichage passe à [000] [000].

[ERR] [LOG] Journal d'erreurs : Utiliser pour afficher les huit derniers événements d'erreur consignés. Chaque événement peut comprendre de nombreux codes d'erreur. Voir section 10-3.

[SLEP] Minuterie de veille : Met le poste hors tension lorsque le temps d'attente sans utilisation est dépassé. Appuyer sur le bouton d'attente pour alimenter le poste. Pour régler ou modifier la durée, tourner l'encodeur à la durée souhaitée. Plage de la minuterie : 1, 5, 10, 20, 30, 45 minutes ou une heure.

[STUC] Électrode coincée : Détecte si l'électrode est collée ou court-circuitée à la pièce de travail. Coupe la sortie de soudage pour permettre de libérer l'électrode. Pour réalimenter, tourner l'encodeur. Non recommandé pour le coupage et le gougeage air-arc au carbone.

[OCV] Tension à circuit ouvert Permet à l'utilisateur de choisir entre la faible tension à vide et la tension à vide normale. Le réglage de faible tension à vide réduit la tension entre 8 et 12 V. Pour sélectionner, tourner l'encodeur.


 
[COOL] Alimentation du refroidisseur (en option) : Sélection entre [OFF] et [AUTO]. [OFF] coupe l'alimentation à la prise. [AUTO] alimente la prise lorsque le procédé TIG est actif.

[MACH] [RESET] Réinitialisation du poste : Réinitialise les valeurs du poste aux valeurs d'usine. Pour réinitialiser, faire tourner l'encodeur à [RESET] [YES]. Puis, appuyer sur le bouton MENU. [RESET] [DONE] s'affiche lorsque la réinitialisation est terminée et que les valeurs par défaut d'usine sont restaurées.

[SOFT] [WARE] Version du logiciel : La version du logiciel est affichée.

[SERL] [NUM] Numéro de série : Si le numéro de série affiché ne correspond pas à celui inscrit sur l'appareil, communiquer avec un représentant de service agréé. Voir section 10-3.

9-2. Accéder au menu TECH MENU des modèles Dynasty/Maxstar 280DX

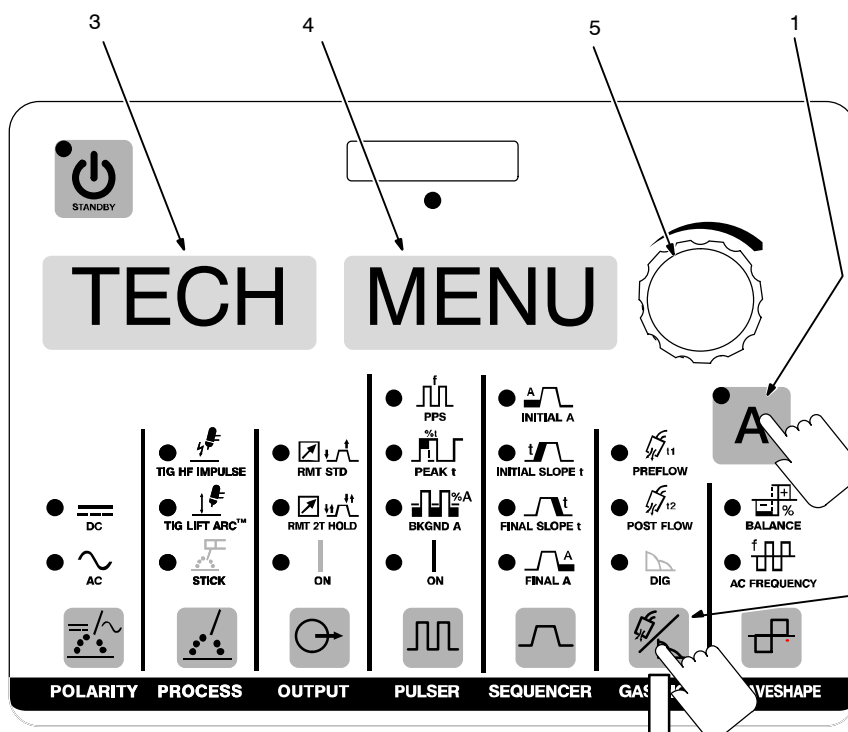

- 1 Bouton d'intensité
- 2 Bouton GAS/DIG


Maintenir enfoncé les boutons d'intensité (A) et GAS/DIG durant environ 2 secondes pour faire défiler les options de menu d'utilisateur et accéder au menu TECH. Utiliser le bouton GAS/DIG pour faire défiler les paramètres configurables.

- 3 Affichage des paramètres
- 4 Affichage des réglages
- 5 Encodeur

Faire tourner l'encodeur pour régler le paramètre.

Poste Dynasty 280DX montré. Les menus du modèle Maxstar sont identiques. L'ordre des paramètres du menu peut varier.

Pour quitter le menu TECH, appuyer simultanément sur les boutons A et GAS/DIG.

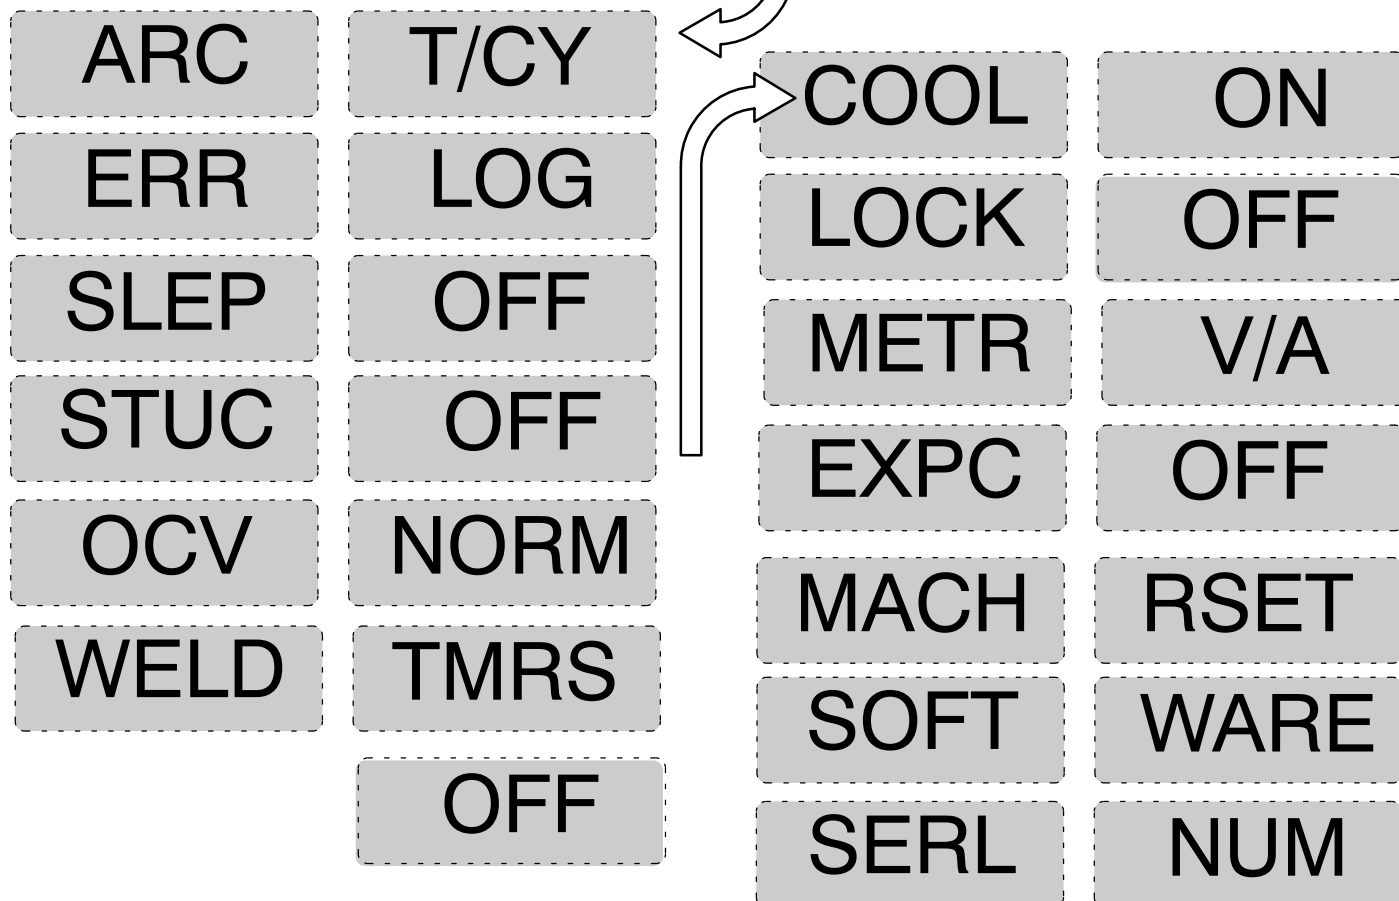

[ARC] [T/CY] Minuterie d'arc : Surveille les heures, les minutes et les cycles d'arc valides. Pour afficher ces différents éléments, faire tourner l'encodeur. Pour réinitialiser, faire tourner l'encodeur jusqu'à l'affichage de [RESET] [YES]. Appuyer sur le bouton MENU pour afficher [RESET] [DONE]. L'affichage passe à [000] [000].

[ERR] [LOG] Journal d'erreurs : Utiliser pour afficher les huit derniers événements d'erreur enregistrés. Chaque événement peut comprendre de nombreux codes d'erreur. Voir section 10-3.

[SLEP] Minuterie de veille : Met le poste hors tension lorsque le temps d'attente sans utilisation est dépassé. Appuyer sur le bouton d'attente pour alimenter le poste. Pour régler ou modifier la durée, tourner l'encodeur à la durée souhaitée. Plage de la minuterie : 1, 5, 10, 20, 30, 45 minutes ou une heure.

[STUC] Électrode coincée : Détecte si l'électrode est collée ou court-circuitée à la pièce de travail. Coupe la sortie de soudage pour permettre de libérer l'électrode. Pour réalimenter, tourner l'encodeur. Non recommandé pour le coupage et le gougeage air-arc au carbone.

[OCV] Tension à circuit ouvert Permet à l'utilisateur de choisir entre la faible tension à vide et la tension à vide normale. Le réglage de faible tension à vide réduit la tension entre 8 et 12 V. Pour sélectionner, tourner l'encodeur.

[WELD] [TMRS] Minuteries de soudage : [ON] active et [OFF] désactive la fonction. Voir la section 9-3 pour obtenir de l'information sur le réglage des minuteries de soudage. Les minuteries de soudage fonctionnent avec ou sans la fonction de séquenceur.

[COOL] Alimentation auxiliaire du refroidisseur (en option) : Alimente la prise d'alimentation du refroidisseur lors de la mise en fonction du poste. Tourner l'encodeur pour activer ou désactiver l'alimentation de la prise.

[LOCK] : Limite les paramètres réglables par l'utilisateur. Voir la section 9-5 pour obtenir des instructions et en apprendre davantage sur le fonctionnement.

[METR] Affichage des compteurs pendant le soudage par impulsions avec intensité préréglée; les compteurs peuvent afficher les paramètres suivants :

[V/A] – Soudage : tension et intensité moyennes

Préréglage : intensité de crête

[OFF] – Soudage : [PULS] [WELD]

Préréglage : intensité de crête

[AVG] – Soudage : tension et intensité moyennes

Préréglage : intensité moyenne


 
[EXPC] Commandes de contrôle d'impulsions externes : Activer pour contrôler le poste à partir d'une source externe. Lorsque cette commande est activée, une tension de commande de 0 à 10 V c.c. correspond à une intensité de OFF à 280 A.

[MACH] [RESET] Réinitialisation de la machine : Réinitialise les valeurs de la machine aux valeurs d'usine. Pour réinitialiser, faire tourner l'encodeur à [RESET] [YES]. Puis, appuyer sur le bouton d'intensité (A). [RESET] [DONE] s'affiche lorsque la réinitialisation est terminée et que les valeurs par défaut d'usine sont restaurées.

[SOFT] [WARE] Version du logiciel : La version du logiciel est affichée.

[SERL] [NUM] Numéro de série : Si le numéro de série affiché ne correspond pas à celui inscrit sur l'appareil, communiquer avec un représentant de service agréé. Voir section 10-3.

9-3. Séquenceur et minuterie de soudage pour le modèle DX

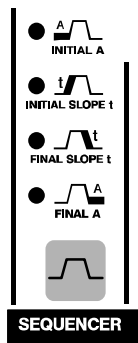

INTL	20A
INTL	OFF
ISLP	OFF
FSLP	OFF
FNL	10A
FNL	OFF
A WELD	OFF

Commande du séquenceur avec les minuteries de soudage activées

Cette fonction est disponible pendant le procédé TIG, mais elle est désactivée si une commande à distance à pédale ou à main est branchée en mode RMT STD. Lorsqu'il est activé, le séquenceur contrôle les paramètres suivants du cycle de soudage :

Intensité initiale

Plage : 2 à 280 A CA/CC

Durée initiale*

Plage : OFF à 25,0T (secondes).

Durée de pente initiale

Plage : OFF à 50,0T (secondes).

Durée de pente finale

Plage : OFF à 50,0T (secondes).

Intensité finale

Plage : 2 à 280 A CA/CC

Durée finale*

Plage : OFF à 25,0T (secondes).

☞ *Lorsqu'un interrupteur à distance est branché à une source de courant de soudage, utiliser l'interrupteur à distance pour contrôler le cycle de soudure. L'intensité est contrôlée par la source de courant de soudage.*


*fonctions activées avec la minuterie de soudage en fonction (voir la section 9-2).

Minuterie de soudage



Avec la minuterie de soudage activée, appuyer sur le bouton d'intensité (A) et faire tourner l'encodeur pour définir la durée de soudure. Plage : OFF, ou 0,1 à 99,9 et 100 à 999 (sec.) (voir la section 9-2).

9-4. Commande de sortie et fonctions de gâchette pour les modèles DX

A. Fonctionnement des gâchettes de chalumeau à distance (standard), 2T et 4TE

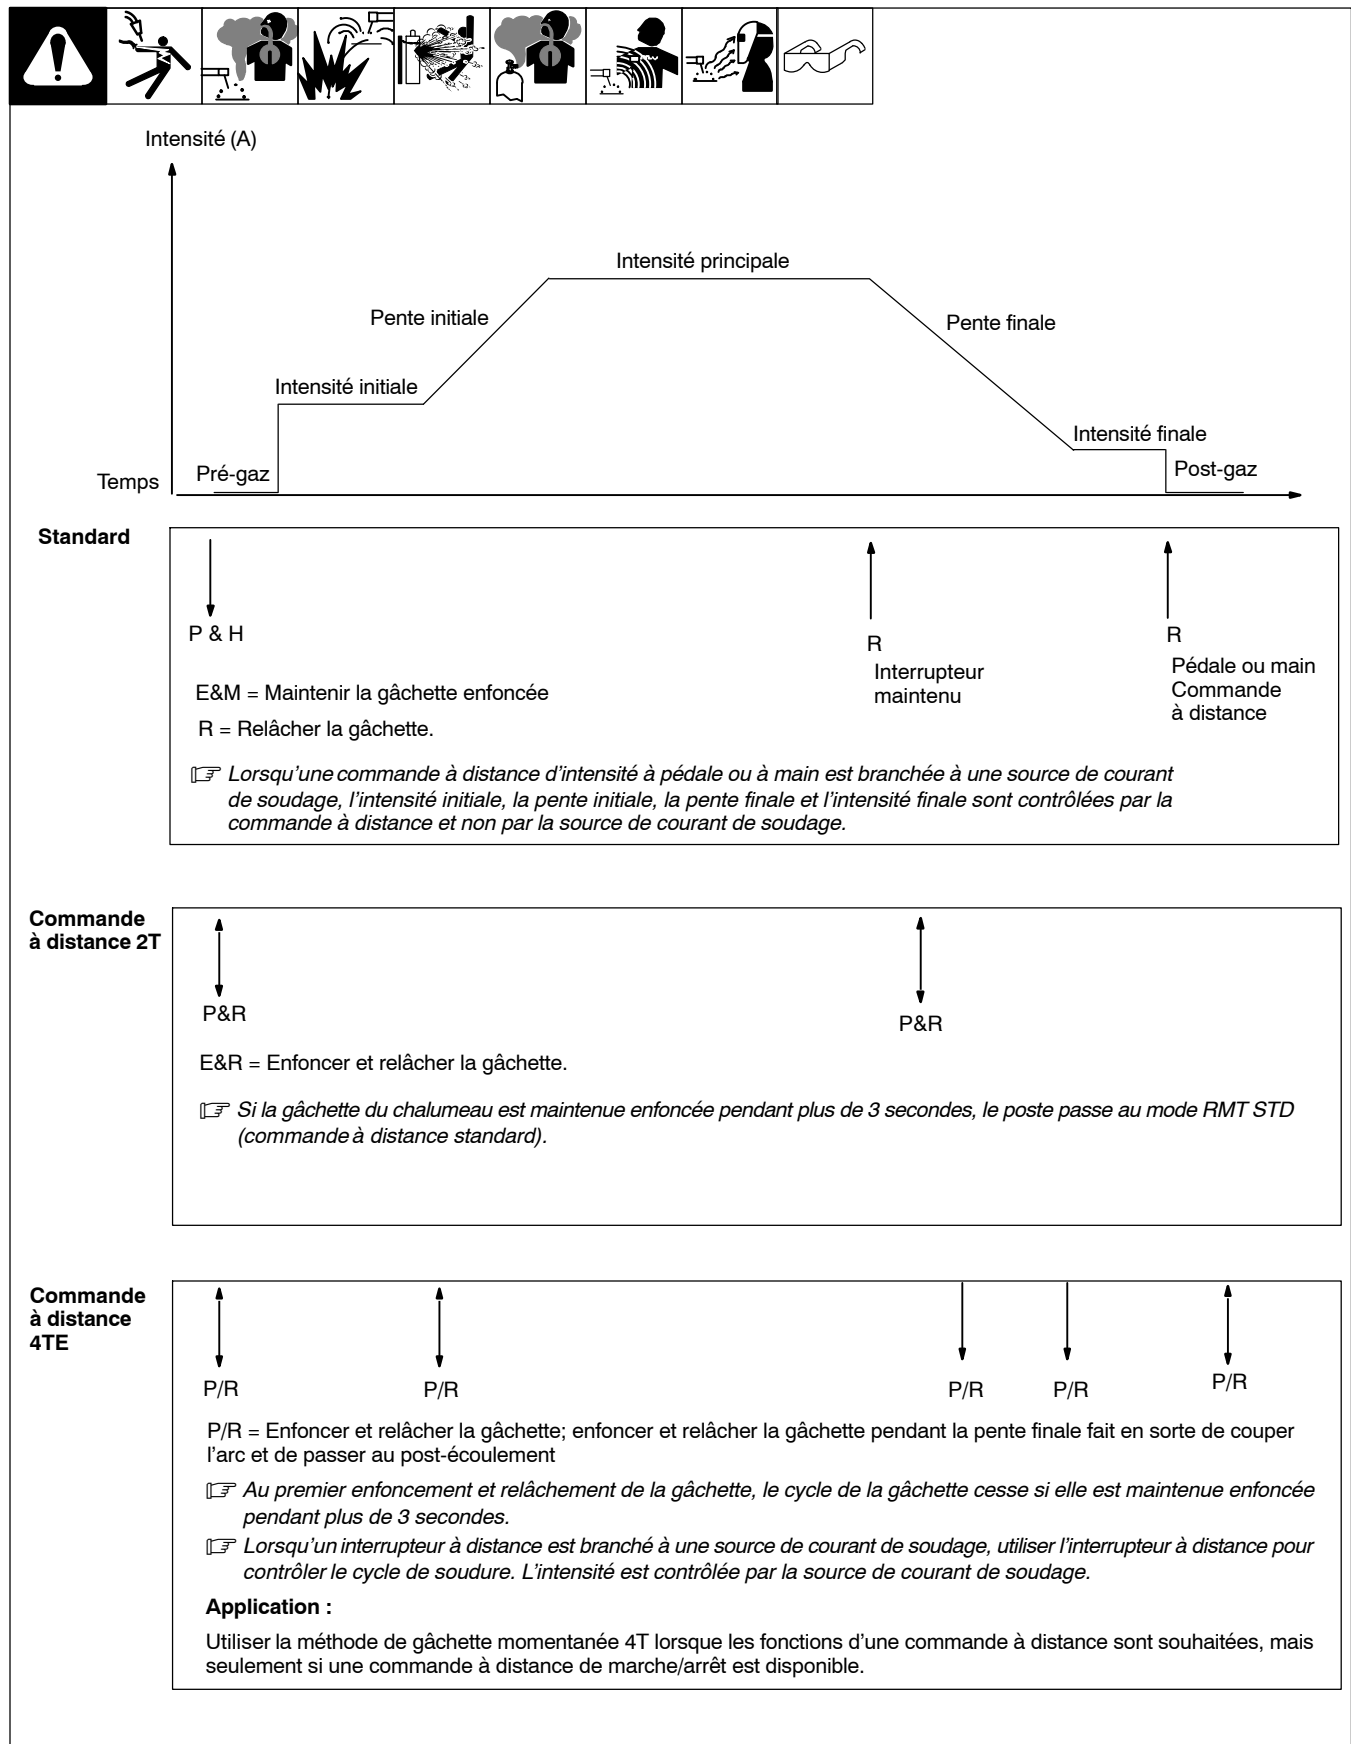

 B. Méthode de gâchette particulière 3T

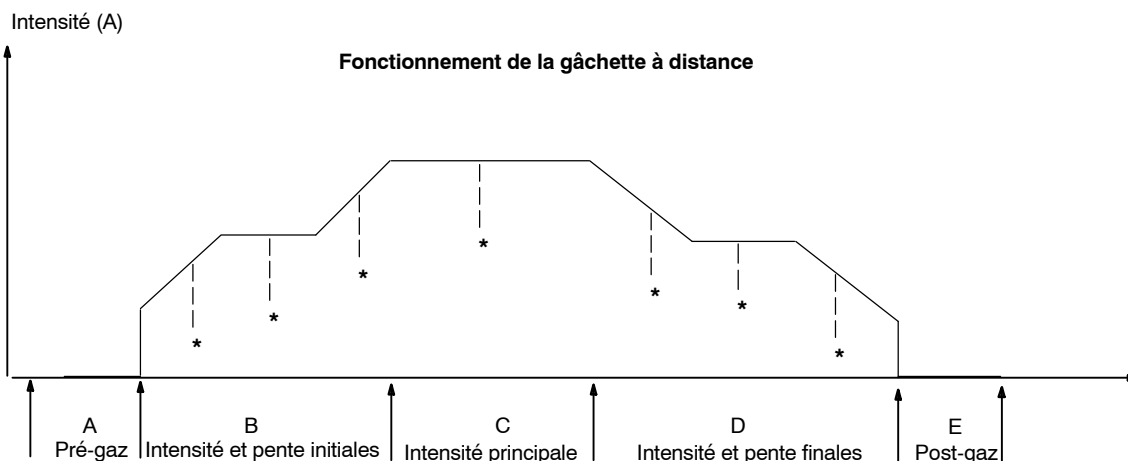

* Il est possible d'éteindre l'arc en tout temps en enfonçant et en relâchant les interrupteurs initial et final, ou en soulevant le chalumeau pour couper l'arc.

1 3T (Fonctionnement de gâchette particulière)

Un séquenceur est requis pour la reconfiguration en fonction de la méthode 3T.

La méthode 3T exige un type particulier de commande à distance dotée de deux contacteurs momentanés indépendants. L'un sera défini comme étant l'interrupteur initial et il doit être branché aux broches A et B de la prise de commande à distance à 14 broches. Le deuxième sera défini comme l'interrupteur final et il doit être branché entre les broches D et E de la prise de commande à distance à 14 broches.

2 Commande d'encodeur

Pour sélectionner la méthode 3T, faire tourner la commande d'encodeur.

Définitions :

Le taux de pente initiale correspond au taux de changement d'intensité déterminé par l'intensité initiale, la durée de pente initiale et l'intensité principale.

Le taux de pente finale correspond au taux de changement d'intensité déterminé par l'intensité principale, la durée de pente finale et l'intensité finale.

Fonctionnement :

A. Enfoncer et relâcher l'interrupteur initial en moins de 0,75 seconde pour amorcer l'écoulement du gaz de protection. Pour arrêter la séquence de pré-gaz avant la fin de la durée de pré-gaz (25 secondes), enfoncer et relâcher l'interrupteur final. La minuterie de pré-gaz se réinitialise et la séquence de soudage peut être amorcée à nouveau.

Si la fermeture de l'interrupteur initial ne s'effectue pas avant la fin de la durée de pré-gaz, la minuterie est réinitialisée et il faut enfoncer et relâcher l'interrupteur initial pour amorcer à nouveau la séquence de soudage.

B. Enfoncer l'interrupteur initial pour amorcer l'arc à l'intensité initiale. Maintenir l'interrupteur enfoncé modifie l'intensité au taux de pente initiale (relâcher l'interrupteur pour souder à l'intensité voulue).

C. On peut relâcher l'interrupteur initial lorsque le niveau d'intensité principale est atteint.

 
D. Maintenir enfoncé l'interrupteur final pour réduire l'intensité au taux de pente finale (relâcher l'interrupteur pour souder au niveau d'intensité voulu).

E. Lorsque l'intensité finale est atteinte, l'arc se coupe et le gaz de protection s'écoule en fonction de la durée programmée de la commande de post-écoulement.

Application :

Avec l'utilisation de deux interrupteurs à distance au lieu de potentiomètres, la méthode 3T permet à l'opérateur d'augmenter ou de réduire l'intensité de façon continue, ou de la suspendre et la maintenir dans la plage définie par les intensités initiale, principale et finale.

C. Méthode de gâchette particulière pour méthodes 4T et 4TL



Application 4T :

Utiliser la méthode de gâchette 4T lorsque les fonctions d'une commande à distance sont souhaitées, mais seulement si une commande à distance de marche/arrêt est disponible.

La méthode 4T permet à l'opérateur de basculer entre l'intensité de soudage et l'intensité finale.

Lorsqu'un interrupteur à distance est branché à une source de courant de soudage, utiliser l'interrupteur à distance pour contrôler le cycle de soudure. L'intensité est contrôlée par la source de courant de soudage.


Application 4TL :

La possibilité de changer de niveau d'intensité sans la pente initiale ni la pente finale permet à l'opérateur de régler le métal d'apport sans couper l'arc.

La méthode 4TL (mini logique) permet à l'opérateur de basculer entre la pente initiale ou l'intensité principale et l'intensité initiale. L'intensité finale n'est pas disponible. La pente finale tend toujours vers l'intensité minimale et termine le cycle.


Lorsqu'un interrupteur à distance est branché à une source de courant de soudage, utiliser l'interrupteur à distance pour contrôler le cycle de soudure. L'intensité est contrôlée par la source de courant de soudage.

Fonctionnement de la gâchette de chalumeau 4T

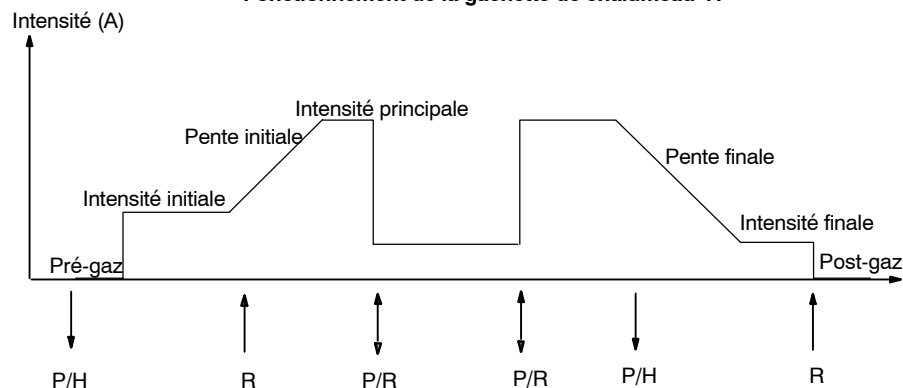

E/M = Maintenir enfoncée la gâchette; R = Relâcher la gâchette;
E/R = Enfoncer la gâchette et la relâcher après moins de 0,75 seconde



Fonctionnement de la gâchette de chalumeau 4TL

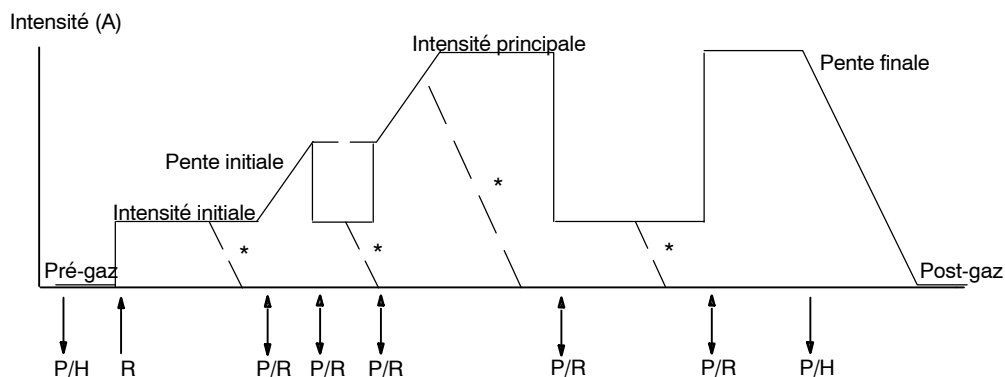

E/M = Maintenir enfoncée la gâchette; R = Relâcher la gâchette; E/R = Enfoncer la gâchette et la relâcher après moins de 0,75 seconde

* = Il est possible d'éteindre l'arc en tout temps au taux de pente finale en maintenant enfoncée la gâchette

 9-5. Fonctions de verrouillage

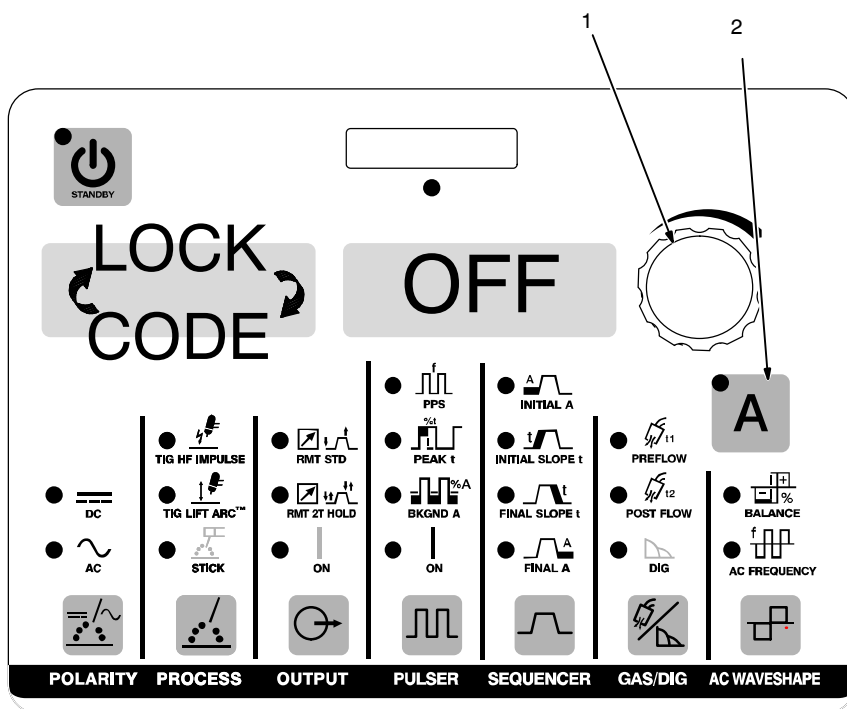

Voir la section 9-2 pour savoir comment accéder aux fonctions de verrouillage.

Il existe quatre niveaux (1-4) de verrouillage. Chaque niveau successif procure une plus grande polyvalence à l'opérateur.

Avant d'activer les niveaux de verrouillage, s'assurer que les procédures et paramètres sont définis. Le réglage des paramètres est limité lorsque les niveaux de verrouillage sont actifs.

Pour activer la fonction de verrouillage, suivre la procédure suivante :

- 1 Commande d'encodeur
- 2 Commande d'intensité (A)

Appuyer sur la commande d'intensité (A) pour basculer entre les affichages verrouillage désactivé et codes désactivés. Faire basculer la commande jusqu'à l'affichage du message [CODE] [OFF]

Faire tourner l'encodeur pour sélectionner un numéro de code de verrouillage. Sélectionner un chiffre entre 1 et 999. Le chiffre s'affiche à l'écran d'intensité (droite).

Ne pas oublier ce code (l'écrire), puisqu'il sera requis pour désactiver cette fonction ou pour modifier les paramètres.

Faire basculer la commande d'intensité jusqu'à l'affichage du message [LOCK]. Un niveau de verrouillage peut maintenant être sélectionné. Voir le tableau ci-dessous pour le degré de réglage associé à chaque niveau de verrouillage. Quitter les fonctions avancées comme cela est indiqué à la section 9-2.

Pour désactiver la fonction de verrouillage, suivre la procédure suivante :

Faire basculer la commande d'intensité jusqu'à l'affichage du message [CODE].

Utiliser la commande d'encodeur pour saisir le numéro de code utilisé pour activer la fonction de verrouillage.

Appuyer sur la commande d'intensité. L'écran d'affichage de l'intensité affiche le message [OFF]. La fonction de verrouillage est maintenant désactivée. Quitter les fonctions avancées comme cela est indiqué à la section 9-2.

9-6. Définition des niveaux de verrouillage

Options de réglage minimales		Degré de réglage				Options de réglage maximales	
Niveau de verrouillage 1		Niveau de verrouillage 2		Niveau de verrouillage 3		Niveau de verrouillage 4	
Réglable	Verrouillé	Réglable	Verrouillé	Réglable	Verrouillé	Réglable	Verrouillé
	Ampères au panneau		Ampères au panneau	Ampères au panneau au +/- 10 %		Ampères à la commande à distance (min.-panneau)	
						Ampères au panneau +/- 10 %	
	Polarité (modèle Dyn seulement)	Polarité (modèle Dyn seulement)		Polarité (modèle Dyn seulement)		Polarité (modèle Dyn seulement)	
	Procédé	Procédé		Procédé		Procédé	
Sortie		Sortie		Sortie		Sortie	
	Générateur d'impulsions		Générateur d'impulsions	Générateur d'impulsions (marche/arrêt seulement)		Générateur d'impulsions (marche/arrêt seulement)	
	Séquenceur		Séquenceur		Séquenceur		Séquenceur
	Gaz/creux		Gaz/creux		Gaz/creux		Gaz/creux
	Forme d'onde		Forme d'onde		Forme d'onde		Forme d'onde

SECTION 10 – ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

10-1. Entretien courant

⚠ Couper l'alimentation avant d'effectuer l'entretien.

Effectuer un entretien plus fréquent en présence de conditions rigoureuses.


A. Poste de soudage

🕒	✓ = Vérifier * À confier à un représentant de service agréé.	◇ = Changer	● = Nettoyer	Δ = Réparer	☆ = Remplacer
Tous les 3 mois	 ✓ ☆ Étiquettes	 ✓ ☆ Flexibles de gaz			
Tous les 3 mois	 ✓ Δ ☆ Câbles et cordons				
Tous les 6 mois	⚠ Ne pas enlever l'enveloppe pendant le nettoyage de l'intérieur de l'appareil à l'air comprimé. ● : Pour un service intensif, nettoyer tous les mois.				

B. Refroidisseur en option

🕒	✓ = Vérifier * À confier à un représentant de service agréé.	◇ = Changer	● = Nettoyer	Δ = Réparer	☆ = Remplacer
Tous les 3 mois	 ● Crépine de refroidisseur; pour un service intensif, nettoyer plus souvent.		● Ailettes de l'échangeur de chaleur refroidies par le ventilateur. ✓ Vérifier le niveau du liquide de refroidissement. Au besoin, remplir avec de l'eau distillée ou dé-ionisée.		
Tous les 6 mois	 ✓ ☆ Flexibles			 ✓ ☆ Étiquettes	
Tous les 12 mois	 ◇ Remplacer le liquide de refroidissement.				

10-2. Messages d'affichage du voltmètre/de l'ampèremètre

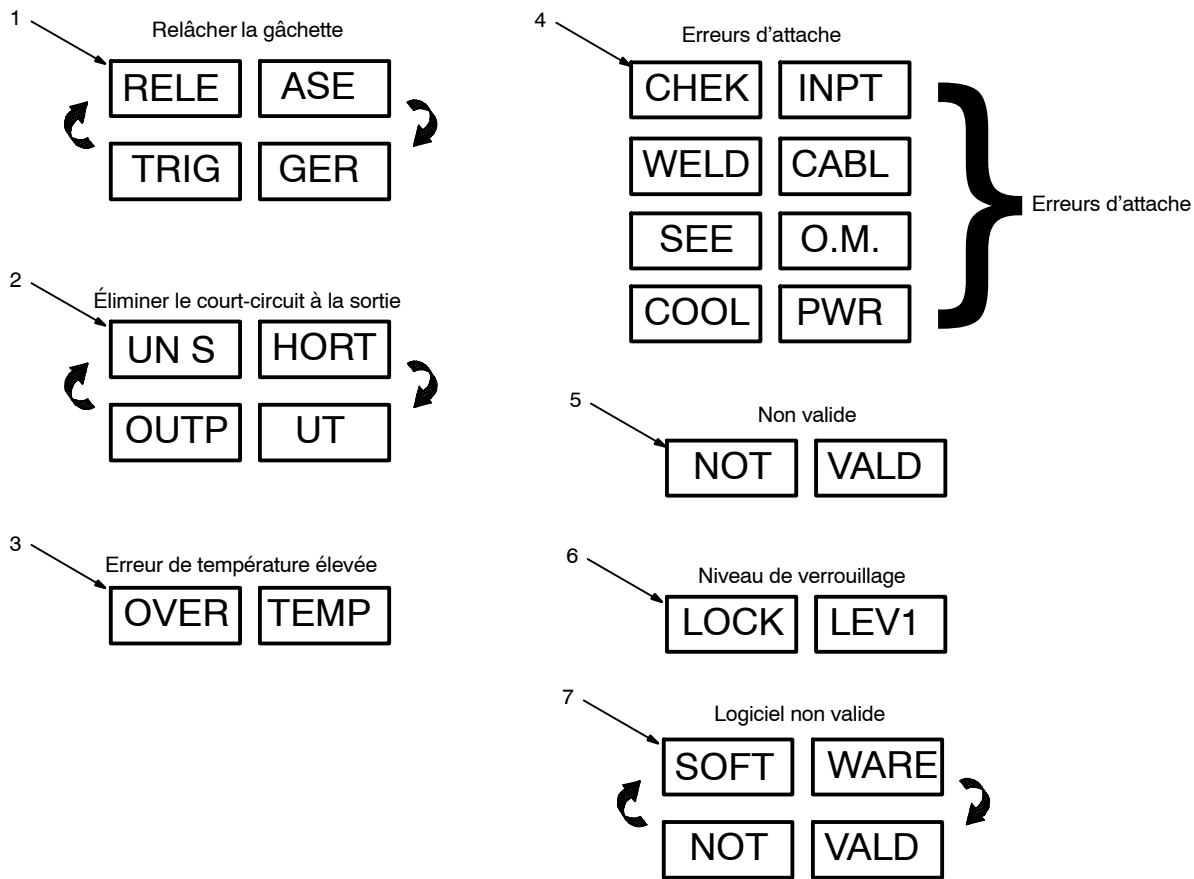

Les directions gauche/droite sont déterminées par rapport à la face avant du poste. Tous les circuits électriques mentionnés se trouvent à l'intérieur du poste.

1 [RELE] [ASE] / [TRIG] [GER]

La commande de contacteur à distance à 14 broches (broches A-B) doit être ouverte avant de continuer.

2 [UN S] [HORT] / [OUTP] [UT]

Avant de procéder, éliminer tout court-circuit au niveau des connexions de sortie de soudage. Si l'erreur persiste après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de court-circuit aux bornes du sortie de soudage, se reporter à la Section 10-3.

3 [OVER] [TEMP]

Une condition de température élevée s'est produite. L'erreur s'efface lorsque la température revient à un niveau acceptable.

4 Erreurs d'attache :

Lorsque l'une des erreurs suivantes se produit, la LED de veille clignote. Pour supprimer l'erreur, appuyer sur le bouton de veille ou éteindre le poste. Si l'erreur persiste ou est récurrente, se reporter à la Section 10-3.

[CHEK] [INPT] Vérifier l'entrée

Basse ou haute tension détectée. Faire vérifier la tension d'entrée par un technicien qualifié.

[WELD] [CABL] Câble de soudage

Erreur liée aux câbles de soudage détectée. Redresser ou raccourcir les câbles de soudage.

[SEE] [O.M.] Voir le manuel du propriétaire. Se reporter à la Section 10-3.

[COOL] [PWR] Alimentation du refroidisseur

Une erreur liée à l'alimentation CoolMate 1.3 s'est produite. Lorsque l'erreur ne

s'efface pas ou lorsqu'elle se produit souvent, il est possible de brancher un refroidisseur dans une fiche 115 V c.a. à proximité; on peut utiliser le poste sans alimentation du refroidisseur; couper l'alimentation du refroidisseur (voir la section 9-1).

5 [NOT] [VALID]

Message affiché lorsqu'une configuration incompatible est tentée; p. ex. appuyer sur forme d'onde CA en mode DC.

6 [LOCK] [LEV1], 2, 3, 4

S'affiche lorsque des réglages incompatibles au niveau de verrouillage actif sont tentés.

7 [SOFT] [WARE] [NOT] [VALD]


Une erreur de compatibilité logicielle a été détectée. Le logiciel doit être mis à jour (se reporter à la Section 4-12 Mises à jour du logiciel). Si l'erreur persiste après la mise à jour du logiciel, se reporter à la Section 10-3.

10-3. Tableau de dépannage

     					
Problème	Mesure corrective				
Pas de courant de soudage; appareil en panne totale.	Mettre le sectionneur en position On (voir la section 4-8 ou 4-9).				
	Vérifier et remplacer le(s) fusible(s), le cas échéant, ou réarmer le disjoncteur (voir la section 4-8 ou 4-9).				
	Vérifier si le raccordement du câble d'alimentation est correct (voir la section 4-8 ou 4-9).				
Pas de courant de soudage; afficheur du compteur activé.	Si on utilise une commande à distance, veiller à ce que le bon procédé soit activé pour contrôler la sortie à la prise à distance à 14 broches (voir la section 4-10, le cas échéant).				
	La tension d'alimentation sort de la plage de variation admise (voir section 4-6).				
	Vérifier, réparer ou remplacer la commande à distance.				
	Surchauffe de l'unité. Laisser le poste refroidir et le ventilateur tourner (voir la section 3-5).				
Soudage erratique ou de mauvaise qualité.	Utiliser un câble de soudage de type et de calibre appropriés (voir le section 4-2).				
	Nettoyer et serrer tous les raccordements de soudage (voir section 10-1).				
Ventilateur en panne.	Rechercher et enlever tout objet qui gêne la rotation des pales.				
	Demander au représentant de service agréé de vérifier le moteur du ventilateur.				
Arc vagabond	Utiliser une électrode tungstène de calibre approprié (voir section 14).				
	Utiliser une électrode tungstène bien fabriquée (voir section 14).				
	Réduire le débit de gaz.				
Oxydation et ternissement de l'électrode tungstène au terme du soudage.	Protéger la zone de soudage contre les courants d'air.				
	Augmenter le temps de post-écoulement.				
	Vérifier et serrer tous les raccords de gaz (voir la section 10-1A).				
	Eau dans le chalumeau. Se reporter au manuel du chalumeau.				
Écran vide.	Vérifier l'alimentation à l'appareil.				
	Une mise à niveau logicielle peut être requise (voir Chapitre 4-12, Mises à niveau logicielles). Si l'écran est toujours vide après une mise à niveau logicielle, communiquer avec un représentant de service agréé.				
Le message d'erreur [ERR] [LOG] est affiché.	Pour en savoir plus sur le code d'erreur, contacter un agent d'entretien dûment autorisé par l'usine.				
Erreurs de verrouillage, voir Section 10-2.	Si l'erreur persiste ou est récurrente, contacter un agent d'entretien dûment autorisé par l'usine.				
Le message d'erreur [SEE] [O.M.] est affiché.	Contacter un agent d'entretien dûment autorisé par l'usine.				
Lorsque le menu Tech (voir Section 9) [SERL][NUM] est sélectionné, le numéro de série affiché ne correspond pas au numéro de série de l'appareil.	Contacter un agent d'entretien dûment autorisé par l'usine.				
Le message d'erreur [UN S] [HORT] / [OUTP] [UT] est affiché.	Si l'erreur persiste après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de court-circuit aux bornes de sortie de soudage, contacter un agent d'entretien dûment autorisé par l'usine.				
Le message d'erreur [SOFT] [WARE] [NOT] [VALD] est affiché.	Si l'erreur persiste après la mise à jour du logiciel, contacter un agent d'entretien dûment autorisé par l'usine.				

10-4. Nettoyage de l'intérieur de l'appareil à l'air comprimé



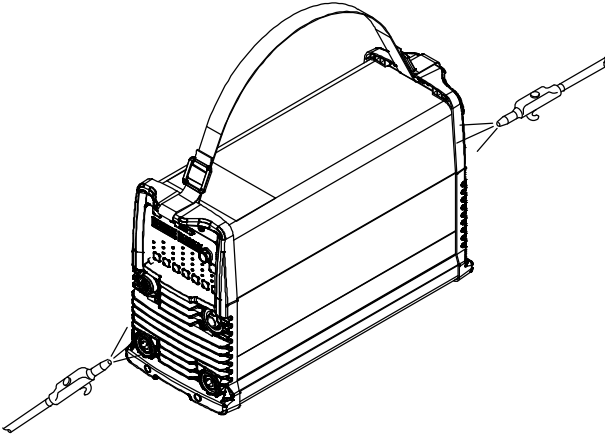


⚠ Ne pas enlever l'enveloppe pendant le nettoyage de l'intérieur de l'appareil à l'air comprimé.

Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil à l'air comprimé, diriger le jet d'air à travers les persiennes avant et arrière.

805 497-A

10-5. Remplacement du liquide de refroidissement



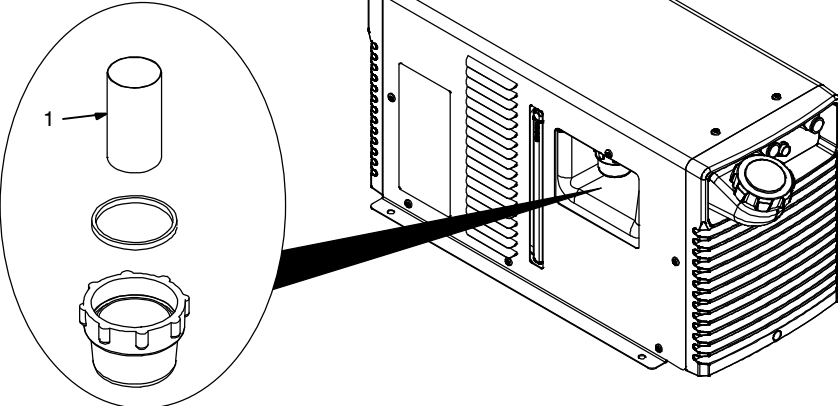


⚠ Couper l'alimentation avant d'effectuer l'entretien.

1 Filtre du liquide de refroidissement

Dévisser le logement pour nettoyer le filtre.

Remplacement du liquide de refroidissement: Vidanger le liquide de refroidissement en inclinant le poste vers l'avant, ou utiliser une pompe d'aspiration. Remplir avec de l'eau propre, puis faire fonctionner pendant 10 minutes. Vidanger et remplir de liquide de refroidissement.

 Si des flexibles sont remplacés, utiliser des flexibles convenant à l'éthylène glycol, comme Buna-n, Neoprene ou Hypalon. Les flexibles d'oxyacétylène ne conviennent pas aux produits contenant de l'éthylène glycol.

Application	GTAW ou là où la HF* est utilisée
 Liquide de refroidissement	Liquide de refroidissement à faible conductivité no 043 810**, eau distillée ou dé-ionisée acceptable au-dessus de 0°C (32°F)

Outils nécessaires :



Torx T25

805 502-A

* HF: Courant Haute Fréquence

** Le liquide de refroidissement 043 810, une solution 50/50, protège jusqu'à -38°C (-37°F) et résiste à la formation d'algues.

AVIS – L'utilisation de tout liquide autre que ceux inscrits au tableau annulera la garantie de toutes les pièces venant en contact avec le liquide (pompe, radiateur, etc.).

SECTION 11 – LISTE DES PIECES

11-1. Pièces de rechange recommandées

No. Pièce	Description	Qté.
Pièces de rechange recommandées		
239494	Screen, Filter Lp Cyl 100x100x0.0045 SST a	1
043810	Coolant	1

SECTION 12 – SCHEMA ELECTRIQUE

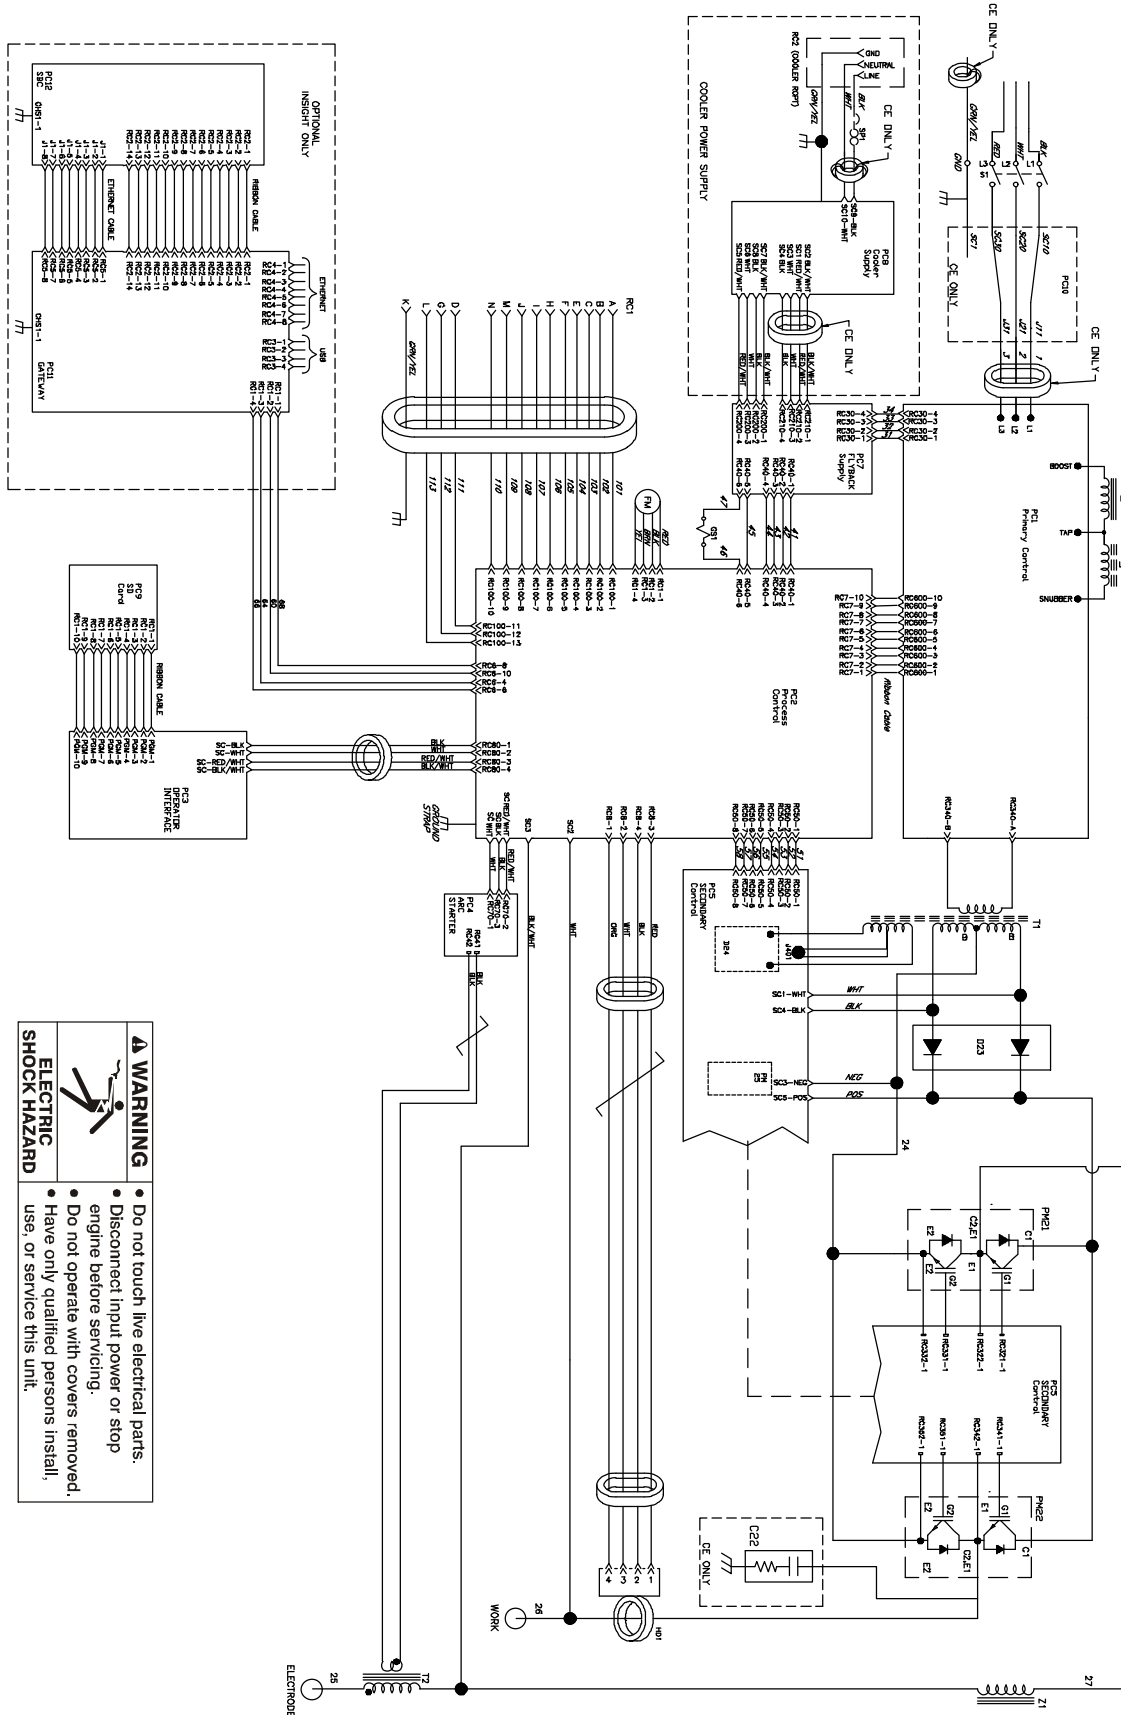


Figure 12-1. Schéma électrique pour Dynasty 280

255980-D


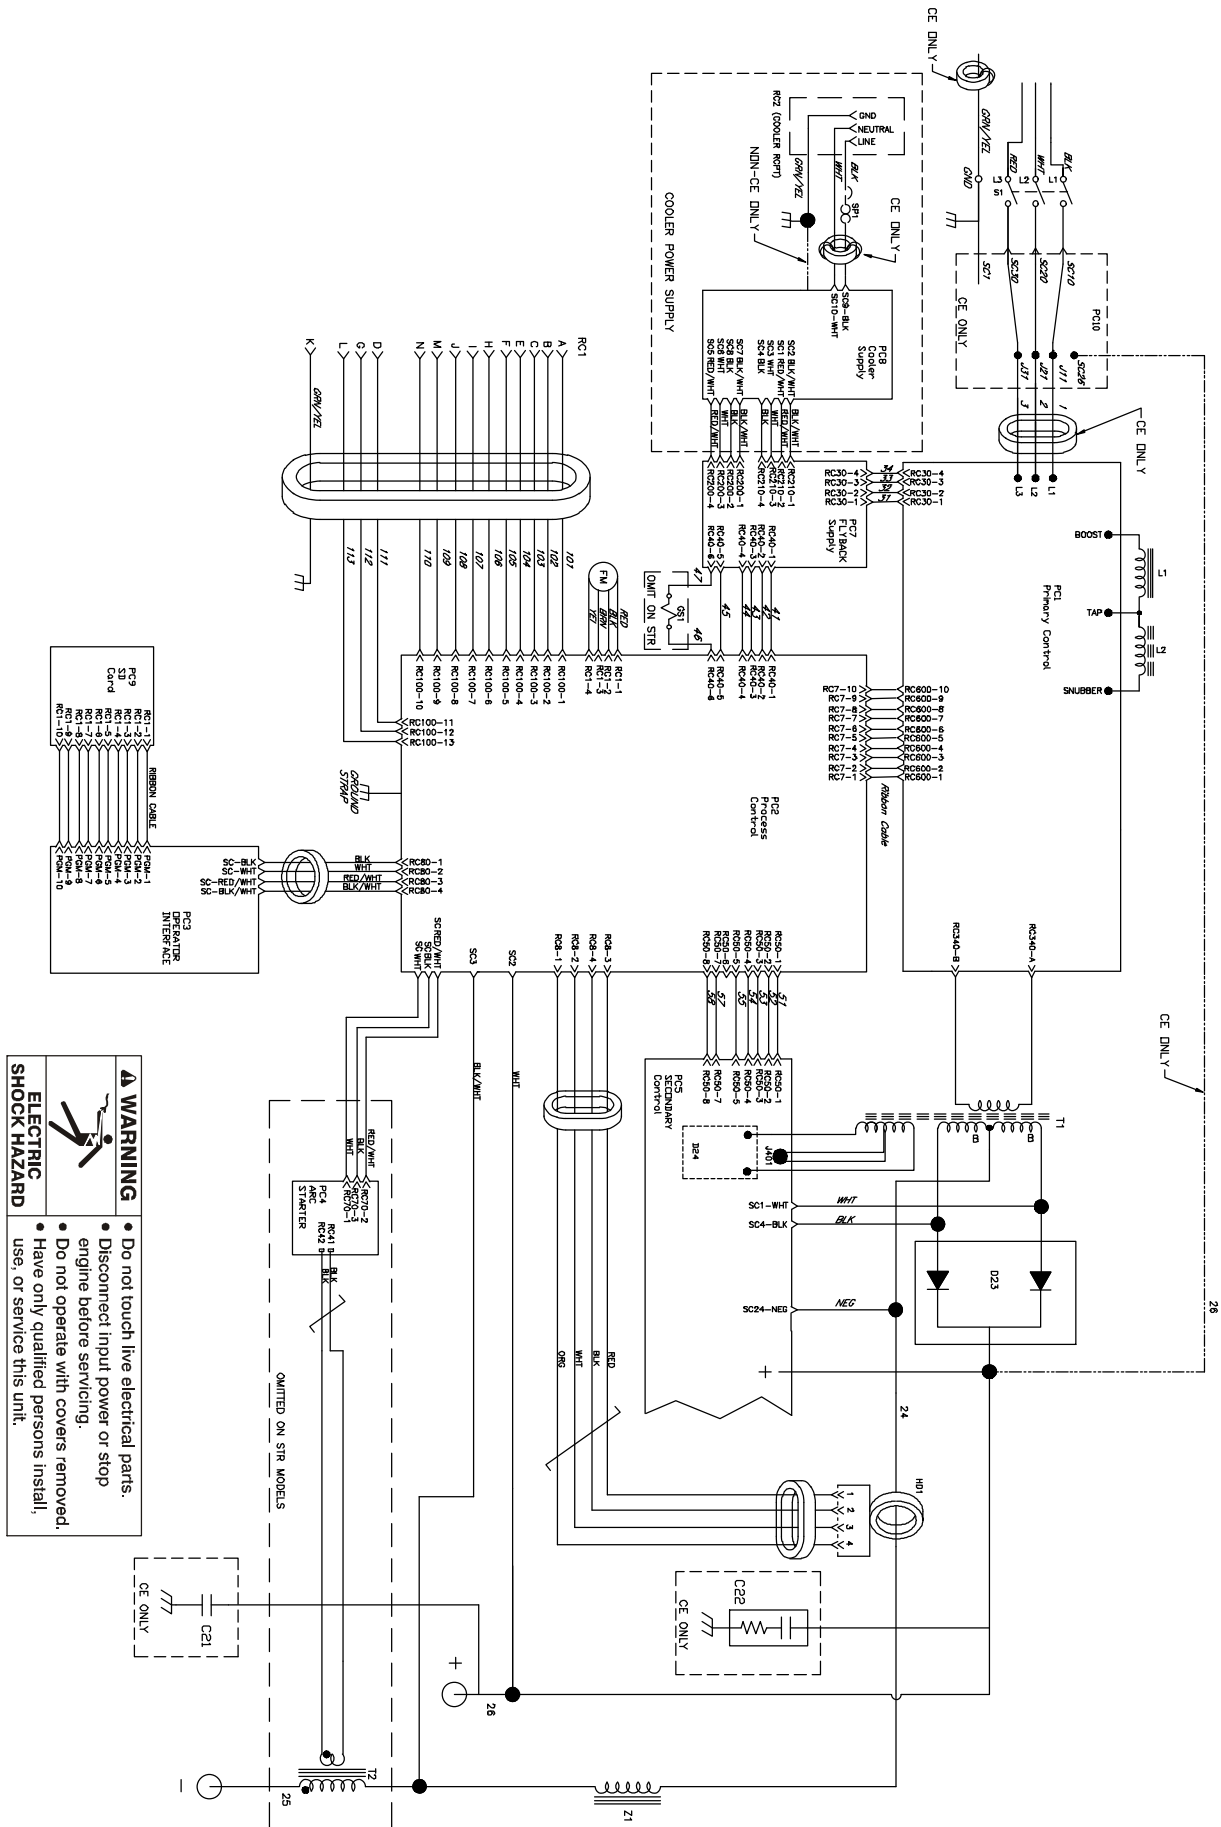



Figure 12-2. Schéma électrique pour Maxstar 280

SECTION 13 – HAUTE FREQUENCE (HF)


13-1. Procédés de soudage HF

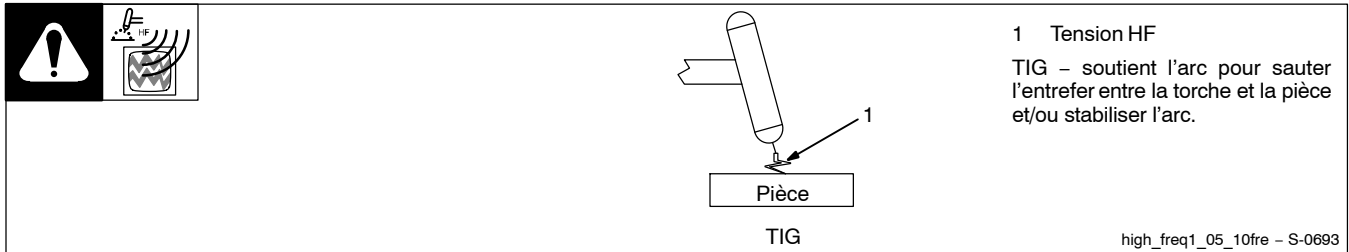

13-2. Installation présentant les sources d'interférence HF possibles

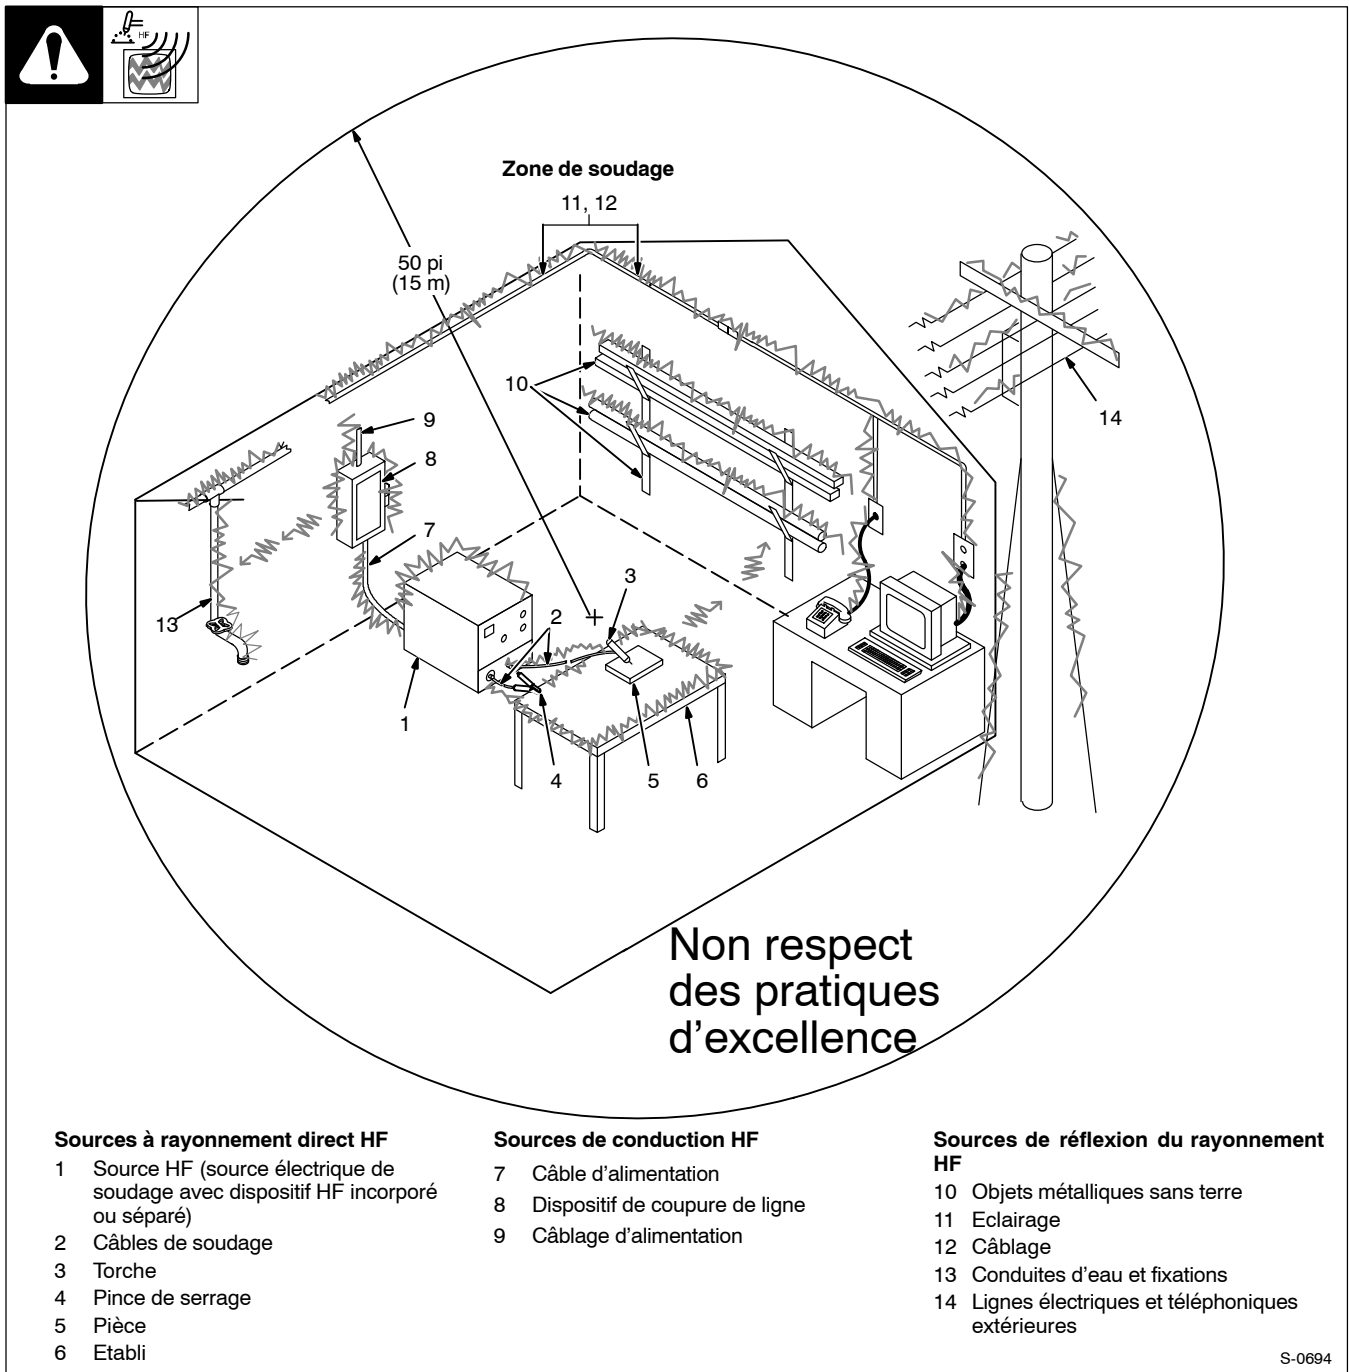

13-3. Installation recommandée pour réduire les interférences HF

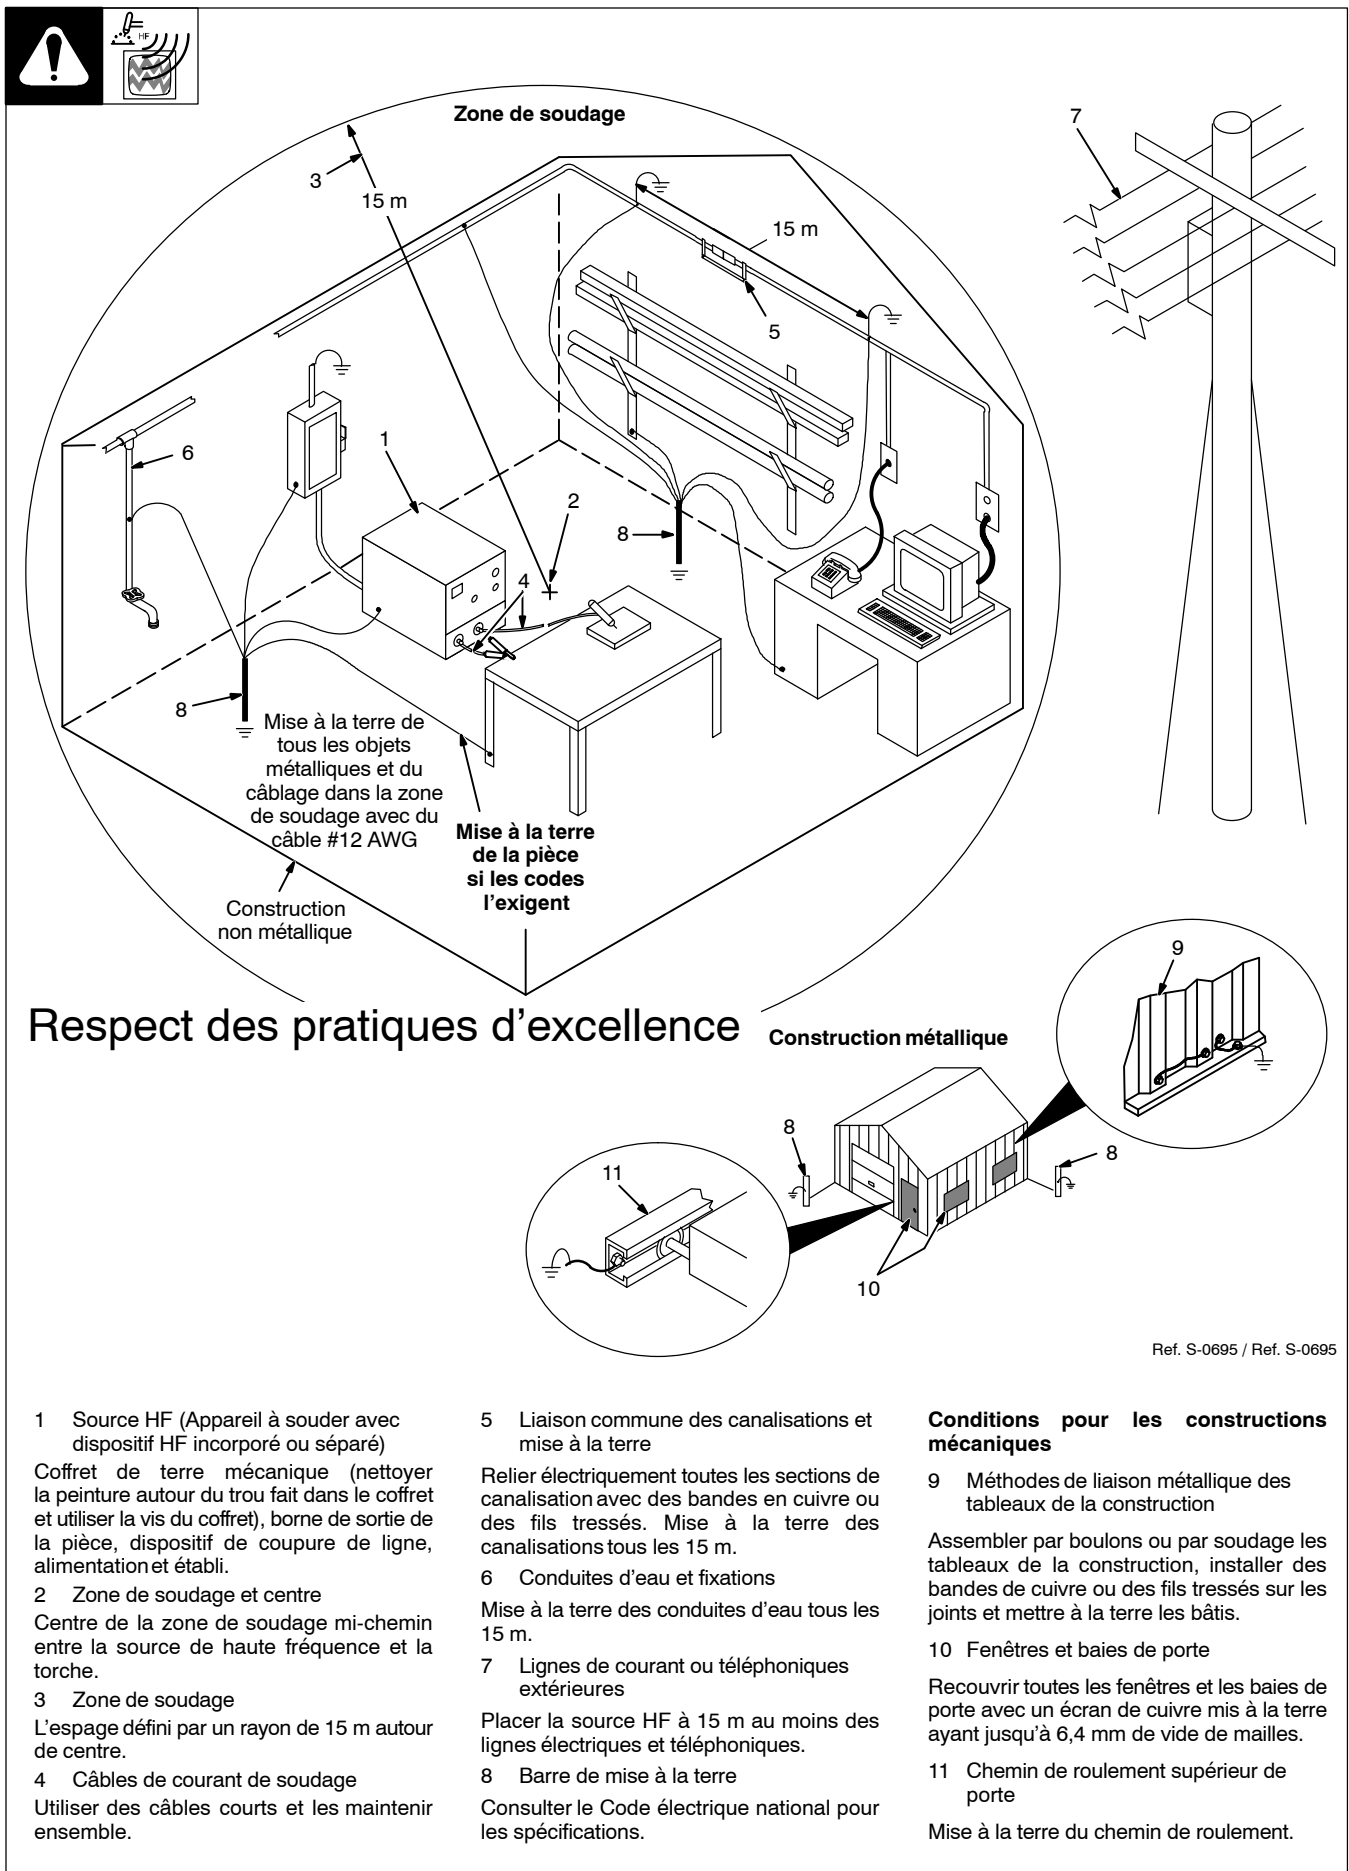

- 1 Source HF (Appareil à souder avec dispositif HF incorporé ou séparé)

Coffret de terre mécanique (nettoyer la peinture autour du trou fait dans le coffret et utiliser la vis du coffret), borne de sortie de la pièce, dispositif de coupure de ligne, alimentation et établi.

- 2 Zone de soudage et centre

Centre de la zone de soudage mi-chemin entre la source de haute fréquence et la torche.

- 3 Zone de soudage

L'espace défini par un rayon de 15 m autour de centre.

- 4 Câbles de courant de soudage

Utiliser des câbles courts et les maintenir ensemble.

- 5 Liaison commune des canalisations et mise à la terre

Relier électriquement toutes les sections de canalisation avec des bandes en cuivre ou des fils tressés. Mise à la terre des canalisations tous les 15 m.

- 6 Conduites d'eau et fixations

Mise à la terre des conduites d'eau tous les 15 m.

- 7 Lignes de courant ou téléphoniques extérieures

Placer la source HF à 15 m au moins des lignes électriques et téléphoniques.

- 8 Barre de mise à la terre

Consulter le Code électrique national pour les spécifications.

Conditions pour les constructions mécaniques

- 9 Méthodes de liaison métallique des tableaux de la construction

Assembler par boulons ou par soudage les tableaux de la construction, installer des bandes de cuivre ou des fils tressés sur les joints et mettre à la terre les bâtis.

- 10 Fenêtres et baies de porte

Recouvrir toutes les fenêtres et les baies de porte avec un écran de cuivre mis à la terre ayant jusqu'à 6,4 mm de vide de mailles.

- 11 Chemin de roulement supérieur de porte

Mise à la terre du chemin de roulement.

SECTION 14 – SÉLECTION ET PRÉPARATION D'UNE ÉLECTRODE EN TUNGSTÈNE POUR SOUDAGE DC OU AC AVEC ONDULEURS

gtaw_Inverter2013-10fre



Lorsque cela est possible et pratique, utiliser un courant de soudage DC au lieu d'un courant AC.

14-1. Sélection d'une électrode en tungstène (porter des gants propres pour éviter la contamination du tungstène)

Tous les fabricants d'électrodes en tungstène n'utilisent pas les mêmes couleurs pour identifier le type de tungstène. Contactez le fabricant d'électrodes en tungstène ou référez le conditionnement de produit pour identifier le tungstène que vous utilisez.

Diamètre de l'électrode	Ampérage – Type de gaz ♦ – Polarité	
	(DCEN) – Argon courant continu électrode négative (à utiliser avec de l'acier doux ou inoxydable)	AC – Argon Balance à 65% électrode négative (à utiliser avec l'aluminium)
Tungstènes à 2% de cérium, à 1,5% de lanthane ou 2% de thorium		
0,010" (0,25 mm)	jusqu'à 25	jusqu'à 20
0,020" (0,50 mm)	15-40	15-35
0,040" (1 mm)	25-85	20-80
1/16" (1,6 mm)	50-160	50-150
3/32" (2,4 mm)	130-250	135-235
1/8" (3,2 mm)	250-400	225-360
5/32" (4,0 mm)	400-500	300-450
3/16" (4,8 mm)	500-750	400-500
1/4" (6,4 mm)	750-1000	600-800


♦ Les débits de gaz protecteur argon typiques sont compris entre 7 et 16 lpm (litres par minute).

Les chiffres de ce tableau, destinés à aider les utilisateurs, sont une synthèse des recommandations de l'AWS (American Welding Society) et des fabricants d'électrodes.

14-2. Préparation de l'électrode en tungstène pour soudage DCEN ou soudage AC avec onduleurs




Le meulage d'une électrode en tungstène produit de la poussière et des étincelles susceptibles d'occasionner des blessures et un incendie. Aux installations de meulage, utiliser un système d'aspiration local (ventilation forcée) ou porter un masque homologué. Lire les consignes de sécurité (MSDS). Utiliser de préférence un alliage au cérium, au lanthane ou à l'yttrium plutôt que du tungstène thorié. La poussière issue du meulage d'électrodes thoriées contient des substances légèrement radioactives. Jeter ces poussières conformément aux réglementations de protection de l'environnement. Porter des vêtements de protection appropriés pour le visage, les mains et le corps. Tenir les produits inflammables à distance.

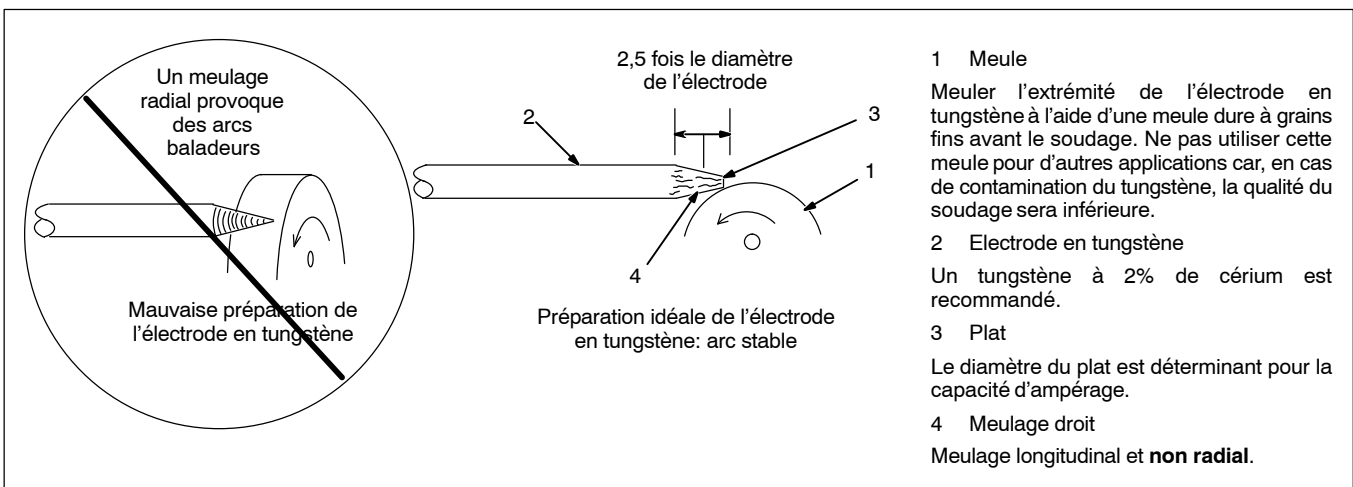


SECTION 15 – PROCEDURES TIG

gtaw_Inverter_ – TIG Procedures 2011-06

 15-1. Procédures d'amorçage TIG Lift-Arc™ et HF



Méthode d'amorçage Lift-Arc

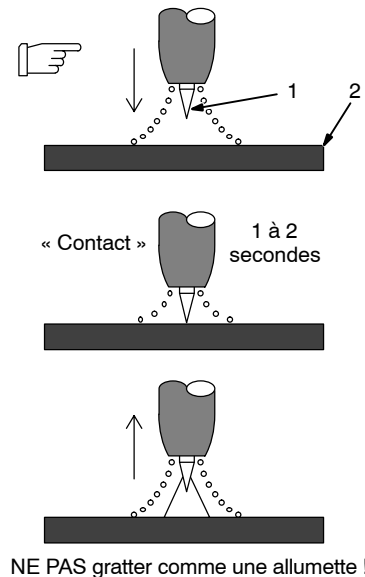

Amorçage Lift-Arc

Lorsque le témoin du bouton « Lift-Arc »™ est allumé, amorcer l'arc comme suit :

- 1 Électrode de tungstène (procédé TIG/GTAW)
- 2 Pièce à souder

Mettre l'électrode de tungstène en contact au point de départ de soudage de la pièce à souder et activer la sortie et le gaz de protection avec la gâchette de la torche, la pédale de commande ou manuellement (si une commande à distance est raccordée). **Maintenir l'électrode sur la pièce à souder pendant une à deux secondes** et soulever lentement l'électrode. L'arc se forme lorsque l'électrode est soulevée.

La tension normale de circuit ouvert n'est pas présente avant que l'électrode de tungstène ne touche la pièce à souder ; seule une basse tension de détection est présente entre l'électrode et la pièce. Le contacteur se sortie électronique n'est pas sollicité avant que l'électrode ne touche la pièce à souder. Ceci permet à l'électrode de faire contact avec la pièce à souder sans surchauffer, coller ou être contaminée.

Application :

Lift-Arc est utilisé pour le soudage c.c. à électrode négative « DCEN » ou avec robot lorsque la méthode d'amorçage HF n'est pas permise ou comme remplacement de la méthode d'amorçage par grattage.



Amorçage HF


Lorsque le témoin du bouton « HF Start » est allumé, amorcer l'arc comme suit :

La haute fréquence est appliquée pour faciliter l'amorçage de l'arc lorsque la tension de sortie est activée et est coupée après l'amorçage de l'arc puis est réappliquée si l'arc est interrompu pour faciliter le réamorçage.

Application :

L'amorçage HF est utilisé pour le procédé GTAW DCEN lorsqu'un amorçage d'arc sans contact est requis.

15-2. Commandes pulsations

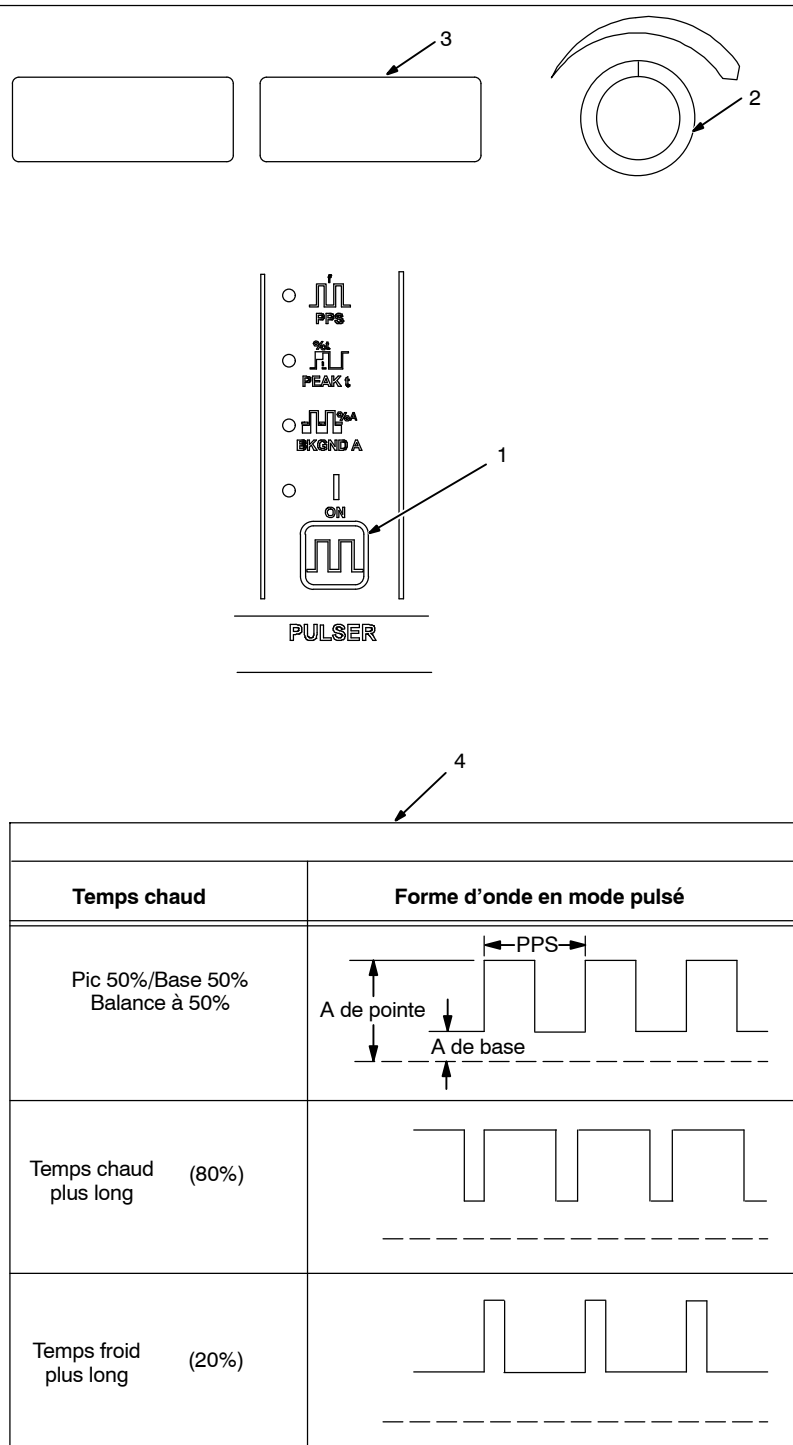

1 Commandes pulsations

Les pulsations sont disponibles pendant le procédé TIG. Les commandes sont réglables pendant le soudage.

Appuyer sur la touche pour activer les pulsations.

ON - Quand elle est allumée, cette LED indique que le mode pulsé est actif.

Appuyer sur la touche jusqu'à ce que le voyant souhaité s'allume.

Pour arrêter les pulsations, appuyer et relâcher la touche jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

2 Commande codeur (modification de la valeur)

3 Ampèremètre (affichage de la valeur)

Voir Section 6-2 ou 8-2 pour les plages de tous les paramètres de pulsation.

PPS - La fréquence de pulsation est le nombre de pulsations par seconde. La fréquence de pulsation permet de réduire la chaleur et la déformation de la pièce et améliore l'aspect du cordon de soudure. Plus on règle le PPS à une valeur élevée, plus l'effet de vague est atténué et plus on obtient de refroidissement. En réglant le PPS au plus bas, l'impulsion est plus faible et le cordon de soudure est plus large. Cette fréquence d'impulsions basse agit davantage le bain de fusion pour évacuer le gaz du cordon de soudure. Cela aide aussi à réduire la porosité (très utile pour le soudage de l'aluminium). Des débutants utilisent un faible taux d'impulsions (2-4 pps) pour trouver la cadence et la qualité de métal d'apport. Un soudeur expérimenté peut régler le PPS bien plus haut, en fonction de ses préférences et de ce qu'il cherche à accomplir.

PEAK t - (PEAK t) est le pourcentage de temps de chaque cycle passé à l'ampérage de pic (ampérage principal). L'ampérage de pic se règle à partir de la commande d'ampérage (voir Section 8-1). Si on utilise une pulsation par seconde avec un temps de pic de 50%, une demi-seconde est passée à l'ampérage de pic et l'autre 50%, ou autre demi-seconde, est passée à l'ampérage de base. L'augmentation du temps chaud pic augmente le temps passé à l'ampérage de pic, ce qui augmente l'apport de chaleur à la pièce. Un bon point de départ est de choisir un temps chaud de 50-60%. Pour trouver un bon rapport, il faut s'entraîner mais l'idée est de diminuer l'apport de chaleur dans la pièce pour améliorer l'aspect du cordon.

BKGND A - (ampérage de base) Se règle en tant que pourcentage du réglage de pic. Si l'ampérage de pic est réglé à 200 et celui de base à 50%, l'ampérage de base sera à 100 A quand l'impulsion sera au niveau de la base du cycle. Un ampérage de base faible réduit l'apport de chaleur. L'augmentation ou la diminution de l'ampérage de base augmente ou diminue l'ampérage moyen global, ce qui modifie la fluidité du bain de fusion pendant la partie de base du cycle. En gros, on veut réduire la taille du bain de moitié tout en le gardant liquide. Pour démarrer, régler l'ampérage de base à environ 20-30% pour l'acier au carbone ou inoxydable et à environ 35-50% pour les alliages d'aluminium.

4 Forme d'onde en mode pulsé

L'exemple montre les effets de la modification de l'ampérage de pointe sur la forme d'onde en mode pulsé.

Application :

Les impulsions correspondent aux augmentations et aux baisses, alternées, de sortie de soudage à un débit spécifique. On contrôle la largeur, la hauteur et la fréquence des impulsions produisant les "hausses" de sortie de soudage. Ces impulsions et l'ampérage plus faible entre les impulsions (appelé ampérage de base) chauffent et refroidissent alternativement le bain de fusion. Les effets combinés permettent à l'opérateur de mieux contrôler la pénétration, la largeur du cordon, le bombé, les caniveaux et l'apport de chaleur. Les commandes peuvent être réglées pendant le soudage.

Le mode pulsé peut aussi être utilisé pour l'apprentissage de la technique d'introduction de métal d'apport.

☞ La fonction est activée lorsque le témoin est allumé.

SECTION 16 – DIRECTIVES POUR LE SOUDAGE À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (EE)

16-1. Tableau de choix de l'électrode et de l'ampérage

ELECTRODE	DIAMETER	AMPERAGE RANGE								
		50	100	150	200	250	300	350	400	450
6010 & 6011	3/32									
	1/8									
	5/32									
	3/16									
	7/32									
6013	1/4									
	1/16									
	5/64									
	3/32									
	1/8									
	5/32									
	3/16									
	7/32									
7014	1/4									
	3/32									
	1/8									
	5/32									
	3/16									
	7/32									
7018	1/4									
	3/32									
	1/8									
	5/32									
	3/16									
7024	7/32									
	1/4									
	3/32									
	1/8									
	5/32									
Ni-CI	3/16									
	5/32									
	3/32									
308L	1/8									
	5/32									
	3/32									

ELECTRODE	DC*	AC	POSITION	PENETRATION	USAGE
6010	EP		ALL	DEEP	MIN. PREP, ROUGH HIGH SPATTER
6011	EP	✓	ALL	DEEP	
6013	EP,EN	✓	ALL	LOW	GENERAL
7014	EP,EN	✓	ALL	MED	SMOOTH, EASY, FAST
7018	EP	✓	ALL	MED	LOW HYDROGEN, STRONG
7024	EP,EN	✓	FLAT HORIZ FILLET	LOW	SMOOTH, EASY, FASTER
NI-CL	EP	✓	ALL	LOW	CAST IRON
308L	EP	✓	ALL	LOW	STAINLESS

*EP = ELECTRODE POSITIVE (REVERSE POLARITY)
EN = ELECTRODE NEGATIVE (STRAIGHT POLARITY)

Ref. S-087 985-A

📖 Pour plus d'information, voir <http://www.millerwelds.com/resources/improving-your-skills>

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

TRUE BLUE®

GARANTIE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

(Équipement portant le numéro de série précédé de "MF" ou plus récent)

Cette garantie limitée remplace toutes les garanties antérieures de MILLER et exclut toutes les autres garanties expresses ou implicites.

GARANTIE LIMITEE – En vertu des dispositions et des conditions ci-après, MILLER Electric Mfg. Co., Appleton, Wisconsin, garantit au premier acheteur que le nouvel équipement MILLER vendu après la date d'entrée en vigueur de cette garantie limitée est libre de tout vice de matériau et de main-d'œuvre au moment de son expédition par MILLER. CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSEMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE LOYALE ET MARCHANDE ET D'APTITUDE.

Au cours des périodes de garantie indiquées ci-après MILLER s'engage à réparer ou à remplacer tous les composants et pièces défectueuses sous garantie résultant de tels vices de matériau et de main-d'œuvre. Notification doit être adressée par écrit à MILLER dans les trente (30) jours suivant la survenance d'un défaut ou d'une défaillance de ce genre, ce qui amènera MILLER à donner des instructions concernant la procédure à suivre en matière de réclamation de la garantie. Si l'appel en garantie est soumis en ligne, il doit impérativement inclure une description détaillée de la panne et chaque mesure prise pour identifier les composants défectueux et la cause de leur panne.

MILLER s'engage à répondre aux réclamations concernant du matériel sous garantie énuméré ci-dessous en cas de survenance d'une défaillance de ce genre au cours de ces périodes de garantie. Toutes les périodes de garantie commencent à courir à partir de la date de livraison au premier utilisateur acheteur, ou douze mois suivant l'expédition du matériel à un distributeur de l'Amérique du Nord, ou dix-huit mois suivant l'expédition du matériel à un distributeur international.

1. Pièces 5 ans — Main-d'œuvre 3 ans
 - * Redresseurs de puissance d'origine, uniquement thyristors, diodes et modules redresseurs discrets
2. 3 ans — Pièces et main-d'œuvre
 - * Cellules de casque à teinte automatique (sauf série classique) (pas de garantie main-d'œuvre)
 - * Générateurs/Groupe autonome de soudage **(REMARQUE : Moteurs garantis par le fabricant.)**
 - * Sources onduleurs (sauf spécification contraire)
 - * Sources de découpage plasma
 - * Contrôleur de procédé
 - * Dévidoirs de fil semi-automatiques et automatiques
 - * Transformateur/redresseur de puissance
3. 2 ans — Pièces et main-d'œuvre
 - * Cellules de casque à teinte automatique – série classique uniquement (pas de garantie main-d'œuvre)
 - * Extracteurs de fumées – Séries Capture 5, Filtair 400, et Industrial Collector.
4. 1 an — Pièces et main-d'œuvre, sauf spécification
 - * Dispositifs de déplacements automatiques
 - * Groupe ventilateur à Courroie de refroidissement et Bande de refroidissement (pas de garantie main-d'œuvre)
 - * Sécheur d'air au dessicant
 - * Équipement de Contrôle extérieur et capteurs
 - * Options non montées en usine **(REMARQUE: Ces options sont couvertes pour la durée résiduelle de la garantie de l'équipement sur lequel elles sont installées ou pour une période minimum d'un an –, la période la plus grande étant retenue.)**
 - * Commandes au pied RFCS (sauf RFCS-RJ45)
 - * Extracteurs de fumées – Séries Filtair 130, MWX et SWX
 - * Unités HF
 - * Torches de découpe au plasma ICE/XT (pas de garantie main-d'œuvre)
 - * Sources de chauffage par induction, refroidisseurs **(REMARQUE : Les enregistreurs numériques sont garantis séparément par le fabricant.)**
 - * Bancs de charge
 - * Moteur de torche Push-pull (sauf Spoolmate et Spoolguns)
 - * Groupe ventilateur de PAPR (pas de garantie main-d'œuvre)
 - * Positionneurs et contrôleurs
 - * Racks
 - * Organes de roulement/remorques
 - * Appareil à souder par points
 - * Ensembles d'entraînement de fil Subarc
 - * Systèmes de refroidissement liquide
 - * Torches TIG (pas de garantie main-d'œuvre)
 - * Télécommandes sans fil et récepteurs
 - * Postes de travail/Tables de soudage (pas de garantie main-d'œuvre)
 - * Système de gérance de performance de soudage LiveArc

5. 6 mois — Pièces
 - * Batteries
 - * Torches Bernard (pas de main-d'œuvre)
 - * Torches Tregaskiss (pas de main-d'œuvre)
6. 90 jours — Pièces
 - * Kits d'accessoires
 - * Bâches
 - * Enroulements et couvertures, câbles et commandes non électroniques de chauffage par induction
 - * Torches M
 - * Torches de soudage MIG et à l'arc submergé (SAW)
 - * Commandes à distance et RFCS-RJ45
 - * Pièces de rechange (pas de main-d'œuvre)
 - * Torches Roughneck
 - * Pistolets à bobine Spoolmate

La garantie limitée True Blue® Miller ne s'applique pas aux:

1. **Consommables tels que tubes contact, têtes de coupe, contacteurs, balais, relais, surfaces de poste de travail et rideaux de soudage ou toute pièce dont le remplacement est nécessaire en raison de l'usure normale. (Exception: les balais et les relais sont garantis sur tous les produits entraînés par moteur.)**
2. Articles fournis par MILLER, mais fabriqués par des tiers, tels que des moteurs ou des accessoires du commerce. Ces articles sont couverts par la garantie du fabricant, s'il y a lieu.
3. Équipements modifiés par une partie autre que MILLER, ou équipements dont l'installation, le fonctionnement n'ont pas été conformes ou qui ont été utilisés de manière abusive par rapport aux normes industrielles, ou équipements n'ayant pas reçu un entretien nécessaire et raisonnable, ou équipements utilisés pour des besoins sans rapport avec les spécifications du matériel.

LES PRODUITS MILLER SONT PROPOSES A L'ACHAT ET A LA MISE EN ŒUVRE PAR DES UTILISATEURS DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ET DES PERSONNES FORMÉES ET EXPÉRIMENTÉES DANS L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE SOUDAGE.

En cas de demande formée dans le cadre de cette garantie MILLER se réserve le droit de choisir l'une des solutions, à savoir soit (1) la réparation ou (2) le remplacement, ou dans des cas appropriés avec l'autorisation écrite de MILLER, (3) le remboursement des frais de réparation ou de remplacement d'une station d'entretien agréée par MILLER ou (4) le paiement du ou une note crédit pour le prix d'achat (sous déduction d'une dépréciation raisonnable fondée sur l'utilisation effective) après le retour du matériel aux risques et périls et aux frais du client. La réparation ou le remplacement proposé en variante par MILLER s'entend F.O.B., usine d'Appleton, Wisconsin, ou F.O.B. une station d'entretien agréée indiquée par MILLER. Par conséquent, il n'y aura aucune compensation ou remboursement des frais de transport.

DANS LA MESURE OU CELA EST AUTORISÉ PAR LA LOI, LES REMÈDES PRÉVUS DANS LES PRÉSENTES SONT LES SEULS ET UNIQUES REMÈDES PROPOSÉS. EN AUCUN CAS MILLER NE SERA TENU RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENT OU SUBSEQUENT (COMPRENANT LA PERTE DE BÉNÉFICE), PEU IMPORTÉ QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR UN CONTRAT, UN ACTE DÉLICTEUX OU TOUT AUTRE THÉORIE LÉGALE.

MILLER EXCLUT ET REJETTE TOUTE GARANTIE EXPRESSE NON PRÉVUE DANS LES PRÉSENTES ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE, CONDITION DE GARANTIE OU DÉCLARATION CONCERNANT LES PERFORMANCES, ET TOUT REMÈDE POUR RUPTURE DE CONTRAT OU TOUT AUTRE THÉORIE LÉGALE QUI, DANS LE CADRE DE CETTE DISPOSITION EST SUSCEPTIBLE D'APPARAÎTRE IMPLICITEMENT, PAR APPLICATION DE LA LOI, USAGE COMMERCIAL OU AU COURS DES NÉGOCIATIONS, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'ADAPTATION POUR UNE DEMANDE PARTICULIÈRE EN RELATION AVEC N'IMPORTE QUEL ET TOUTS LES ÉQUIPEMENTS FOURNIS PAR MILLER.

Certains états aux U.S.A. n'autorisent pas de limitations dans la durée de la garantie, ou l'exclusion de dommages accessoire, indirect, particulier ou conséquent, de sorte que la limitation ou l'exclusion précitée ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie prévoit des droits légaux spécifiques, d'autres droits peuvent exister, mais varier d'un état à l'autre.

Au Canada, la législation dans certaines provinces prévoit des garanties ou des remèdes supplémentaires autres que ceux spécifiés dans les présentes, et dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d'annulation, les limitations et les exclusions indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas. Cette garantie limitée prévoit des droits légaux spécifiques, d'autres droits peuvent exister, mais varier d'une province à l'autre.

La garantie d'origine a été rédigée à l'aide de termes juridiques anglais. En cas de plaintes ou désaccords, la signification des termes anglais prévaut.





Informations propriétaire

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et conservez-le dans vos dossiers.

Nom du modèle

Numéro de série/style

Date d'achat

(Date du livraison de l'appareil au client d'origine)

Distributeur

Adresse



Service

Communiquez avec votre DISTRIBUTEUR ou CENTRE DE SERVICE.

Veuillez toujours préciser le NOM DU MODÈLE et le NUMÉRO DE SÉRIE/STYLE.

Communiquez avec votre distributeur pour:

Consommable

Options et accessoires

Équipement de protection personnel

Conseil et réparation

Pièces détachées

Formation

Manuels techniques (Maintenance et pièces)

Schémas électriques

Manuels de procédés de soudage

Pour trouver un concessionnaire ou un agent de service agréé, se rendre sur www.millerwelds.com ou appeler le 1-800-4-A-Miller.

Adressez-vous à l'agent de transport en cas de :

Déposer une réclamation de dommages/intérêts pendant l'expédition.

Pour toute aide concernant le dépôt et le réglage de réclamations, adressez-vous à votre distributeur et/ou au Service transport du fabricant du matériel.

Miller Electric Mfg. Co.

An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA

International Headquarters-USA

USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended
USA & Canada FAX: 920-735-4134
International FAX: 920-735-4125

Pour les adresses à l'international, visitez
www.Millerwelds.com

