



OM-253086Y/swe 2020-06

#### Processor



TIG-svetsning (GTAW)





Manuell bågsvetsning (SMAW)

#### Beskrivning



208–575 V-modeller W/Autoline®  
Bågsvetsningsströmkälla

# Dynasty<sup>®</sup> 280, 280 DX Dynasty<sup>®</sup> 280 DX Multiprocess Maxstar<sup>®</sup> 280, 280 DX CE och icke-CE modeller

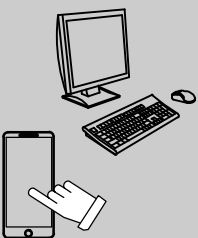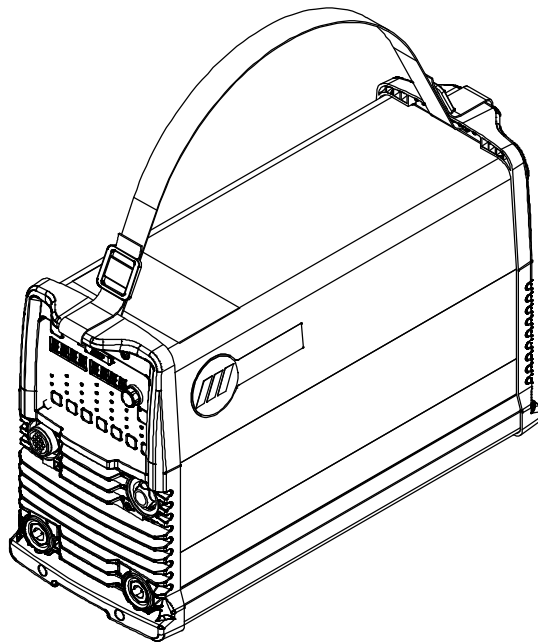

## INSTRUKTIONSMANUAL

# Från Miller till dig

Vi tackar för och gratulerar till ditt val av Miller. Nu kan du få jobbet gjort och få det rätt gjort. Vi vet att du inte har tid att göra det på annat sätt.

Det är därför som Niels Miller, när han först började bygga bågsvetsar 1929, såg till att hans produkter var ytterst hållbara och av allra högsta kvalitet. Precis som du, hade hans kunder inte råd med mindre.

Miller-produkterna måste vara mer än det bästa de kunde vara.

De måste vara det bästa som stod att köpa.

De som idag bygger och säljer Miller-produkter fortsätter denna tradition. De är lika engagerade i att tillhandahålla utrustning och service som uppfyller de höga normer för kvalitet och värde som sattes 1929.

Denna bruksanvisning är upplagd att hjälpa dig få ut det mesta ur dina Miller-produkter. Läs noga igenom alla säkerhetsåtgärder. De hjälper dig att skydda dig mot eventuella risker på arbetsplatsen. Vi har gjort

installation och drift så enkla som möjligt.

Med rätt underhåll kan du med Miller räkna med många års felfri drift. Och om apparaten av någon anledning behöver repareras, finns ett felsökningskapitel som hjälper dig komma underfund med problemet. Dessutom står våra många servicetekniker redo att hjälpa dig lösa problemet. Garanti- och underhållsinformation för din särskilda modell finns också.



ISO 9001  
Quality

Miller är den första svetsutrustningstillverkaren i U.S.A. som blivit ISO 9001-certifierade.

Miller Electric tillverkar ett komplett sortiment svetsaggregat och svetsrelaterad utrustning. Information om Millers övriga kvalitetsprodukter fås hos närmaste Miller-återförsäljare där du kan få den senaste produktkatalogen och enskilda datablad. **För uppgifter om närmaste distributör eller serviceverkstad, v.g. ring 1-800-4-A-Miller (USA) eller besök oss på [www.MillerWelds.com](http://www.MillerWelds.com) på webben.**



Lika hårdarbetande som du – varje strömkälla från Miller backas upp av den mest krångelfria garantin i branschen.



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KAPITEL 1 – SÄKERHETSFÖRESKRIFTER – LÄS FÖRE ANVÄNDNING</b>                     | <b>1</b>  |
| 1-1. Symboler                                                                      | 1         |
| 1-2. Risker vid bågsvetsning                                                       | 1         |
| 1-3. Ytterligare faror vid installation, drift och underhåll                       | 3         |
| 1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien                              | 4         |
| 1-5. Huvudsakliga Säkerhetsnormer                                                  | 4         |
| 1-6. EMF-information                                                               | 4         |
| <b>KAPITEL 2 – DEFINITIONER</b>                                                    | <b>5</b>  |
| 2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner                                | 5         |
| 2-2. Övriga symboler och definitioner                                              | 8         |
| <b>KAPITEL 3 – INSTALLATION</b>                                                    | <b>9</b>  |
| 3-1. Placering av serienummer- och märketikett                                     | 9         |
| 3-2. Programvarulicensavtal                                                        | 9         |
| 3-3. Information om standardsvetsparametrar och inställningar                      | 9         |
| 3-4. Tekniska data                                                                 | 9         |
| 3-5. Statiska data                                                                 | 10        |
| 3-6. Mått, vikter och monteringsalternativ                                         | 11        |
| 3-7. Miljödata                                                                     | 12        |
| 3-8. Intermittensfaktor och överhettning                                           | 14        |
| <b>KAPITEL 4 – INSTALLATION</b>                                                    | <b>15</b> |
| 4-1. Val av plats                                                                  | 15        |
| 4-2. Välja kablagedimension*                                                       | 16        |
| 4-3. Svetskabelanslutningar                                                        | 16        |
| 4-4. Anslutning                                                                    | 17        |
| 4-5. Kylaranslutningar                                                             | 18        |
| 4-6. Riktlinjer för elanslutning (Dynasty)                                         | 19        |
| 4-7. Riktlinjer för elinstallation (Maxstar)                                       | 21        |
| 4-8. Anslutning av trefasmatningskabel                                             | 22        |
| 4-9. Anslutning av enfas nätkabel                                                  | 24        |
| 4-10. Information om 14-poligt fjärruttag                                          | 26        |
| 4-11. Enkel automatiseringstillämpning                                             | 26        |
| 4-12. Programvaruuppdateringar                                                     | 27        |
| <b>KAPITEL 5 – DYNASTY 280, DRIFT</b>                                              | <b>29</b> |
| 5-1. Dynasty 280, reglage                                                          | 29        |
| 5-2. Kontrollpanelmenyn: AC TIG                                                    | 30        |
| 5-3. Kontrollpanelmenyn: DC TIG                                                    | 31        |
| 5-4. Kontrollpanelmenyn: Växelström och elektrodsvetsning med likström             | 31        |
| 5-5. Meny för användarinställningar: Växelström och likström-TIG                   | 32        |
| 5-6. Meny för användarinställningar: Växelström och elektrodsvetsning med likström | 33        |
| <b>KAPITEL 6 – DYNASTY 280DX DRIFT</b>                                             | <b>34</b> |
| 6-1. Dynasty 280 DX och Dynasty 280 DX multiprocesskontroller                      | 34        |
| 6-2. Kontrollpanelmenyn                                                            | 35        |
| 6-3. Menyn användarinställningar                                                   | 37        |
| 6-4. Oberoende expansion för växelström                                            | 38        |
| <b>KAPITEL 7 – MAXSTAR 280, DRIFT</b>                                              | <b>39</b> |
| 7-1. Maxstar 280, reglage                                                          | 39        |
| 7-2. Reglagepanelmenyn: DC TIG HF och Lift Arc                                     | 40        |
| 7-3. Reglagepanelmenyn: Likström elektrod                                          | 41        |
| 7-4. Menyn användarinställningar: DC TIG HF och Lift-Arc                           | 42        |

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7-5. Menyn användarinställningar: Likström elektrod .....                                                                                     | 43        |
| <b>KAPITEL 8 – MAXSTAR 280DX, DRIFT .....</b>                                                                                                 | <b>44</b> |
| 8-1. Maxstar 280 DX, reglage .....                                                                                                            | 44        |
| 8-2. Kontrollpanelmenyn .....                                                                                                                 | 45        |
| 8-3. Menyn användarinställningar .....                                                                                                        | 47        |
| <b>KAPITEL 9 – MENYN AVANCERADE FUNKTIONER .....</b>                                                                                          | <b>48</b> |
| 9-1. Ta fram Tech-menyn för Dynasty/Maxstar 280-modellerna .....                                                                              | 48        |
| 9-2. Tech Menu för Dynasty/Maxstar 280DX-modellerna .....                                                                                     | 49        |
| 9-3. Sekvenserare och svetstidur för DX-modellen .....                                                                                        | 51        |
| 9-4. Styrning av utgång och avtryckarfunktioner för DX-modellerna .....                                                                       | 52        |
| 9-5. Spärrfunktioner .....                                                                                                                    | 55        |
| 9-6. Definierade spärrnivåer .....                                                                                                            | 55        |
| <b>KAPITEL 10 – UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING .....</b>                                                                                            | <b>56</b> |
| 10-1. Rutinunderhåll .....                                                                                                                    | 56        |
| 10-2. Meddelanden på voltmeter-/amperemeterdisplayerna .....                                                                                  | 57        |
| 10-3. Felsökningstabell .....                                                                                                                 | 58        |
| 10-4. Renblåsning av enheten invändigt .....                                                                                                  | 59        |
| 10-5. Underhåll av kylmedel .....                                                                                                             | 59        |
| <b>KAPITEL 11 – RESERVDELSLISTA .....</b>                                                                                                     | <b>60</b> |
| 11-1. Rekommenderade reservdelar .....                                                                                                        | 60        |
| <b>KAPITEL 12 – KRETSSCHEMAN .....</b>                                                                                                        | <b>61</b> |
| <b>KAPITEL 13 – HÖGFREKVENSS .....</b>                                                                                                        | <b>63</b> |
| 13-1. Svetsmetoder som fordrar högfrekvens .....                                                                                              | 63        |
| 13-2. Installation som visar möjliga källor till högfrekvensstörningar .....                                                                  | 63        |
| 13-3. Rekommenderad installation för att reducera högfrekvensstörningar .....                                                                 | 64        |
| <b>KAPITEL 14 – VÄLJA OCH BEREDA EN VOLFRAMELEKTROD FÖR LIKSTRÖMS- ELLER VÄXELSTRÖMSSVETSNING MED OMFORMARAGGREGAT .....</b>                  | <b>65</b> |
| 14-1. Välja volframelektrod (Bär rena handskar för att undvika förorening av volframelektroden) .....                                         | 65        |
| 14-2. Beredning av volframelektroder för likströmssvetsning med negativ elektrod (DCEN) eller växelströmssvetsning med omformaraggregat ..... | 66        |
| <b>KAPITEL 15 – TIG-METODER .....</b>                                                                                                         | <b>67</b> |
| 15-1. Startprocedurer för Lift-Arc och HF TIG .....                                                                                           | 67        |
| 15-2. Pulsreglage .....                                                                                                                       | 68        |
| 15-3. Välja allmän (GEN) volfram för att ändra programmerbara startparametrar för TIG (endast DX modeller) .....                              | 69        |
| <b>KAPITEL 16 – RIKTLINJER FÖR SVETSNING MED ELEKTROD (SMAW) -- TABELL FÖR VAL AV ELEKTROD OCH STRÖMSTYRKA .....</b>                          | <b>70</b> |
| En fullständig reservdelslista finns på <a href="http://www.MillerWelds.com">www.MillerWelds.com</a>                                          |           |
| <b>GARANTI</b>                                                                                                                                |           |

# FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

för produkter för den europeiska gemenskapen (CE-märkta).

**MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 U.S.A. försäkrar att produkterna som anges i denna förklaring överensstämmer med de grundläggande kraven och bestämmelserna i rådets angivna direktiv och standarder.**

Produkt-/apparatidentifiering:

| Produkt              | Lagernummer |
|----------------------|-------------|
| Dynasty 280 DX w/CPS | 907514002   |
| Maxstar 280 DX w/CPS | 907539002   |
|                      |             |


Rådsdirektiv:

- 2014/35/EU Low voltage
- 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
- 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Standarder:

- IEC 60974-1: 2012 Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
- IEC 60974-3: 2013 Arc welding equipment – Part 3: Arc striking and stabilizing devices
- IEC 60974-10: 2014 Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility requirements

Undertecknare:

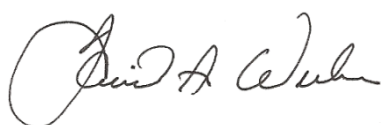

March 14, 2017

---

**David A. Werba**

CHEF, ÖVERENSSTÄMMELSE AV PRODUKTDESIGN

---

Datum för överensstämmelse

## Produkt/apparatidentifiering

| Produkt                                     | Lagernummer |
|---------------------------------------------|-------------|
| DYNASTY 280 DX (AUTO-LINE 208-575), CPS, CE | 907514002   |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |

## Sammanfattning av information om överensstämmelse

- Tillämplig förordning Direktiv 2014/35/EU
- Referensgränser Direktiv 2013/35/EU, rekommendation 1999/519/EC
- Tillämpliga standarder IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
- Avsedd användning ☒ för användning i arbetsmiljö ☐ för användning av lekmän
- Icke-termiska effekter måste beaktas vid arbetsplatsbedömning ☒ JA ☐ NEJ
- Termiska effekter måste beaktas vid arbetsplatsbedömning ☐ JA ☒ NEJ
- ☒ Informationen är baserad på kraftkällans maximala kapacitet (gäller såvida inte inbyggd programvara/maskinvara ändras)
- ☐ Informationen är baserad på sämsta möjliga inställning/program (gäller endast tills inställningsalternativ/svetsprogram ändras)
- ☐ Informationen är baserad på flera inställningar/program (gäller endast tills inställningsalternativ/svetsprogram ändras)
- Exponering på arbetsplats ligger under gränsvärdena för exponering (ELV - Exposure Limit Values) för hälsoeffekter vid standardkonfigurationerna ☒ JA ☐ NEJ  
(om NEJ gäller specifika krav på minsta avstånd)
- Exponering på arbetsplats ligger under gränsvärdena för exponering (ELV - Exposure Limit Values) för sensoriska effekter vid standardkonfigurationerna ☐ ej tillämpligt ☒ JA ☐ NEJ  
(om tillämpligt och NEJ krävs specifika åtgärder)
- Exponering på arbetsplats ligger under åtgärdsnivåerna (AL - Action Levels) vid standardkonfigurationerna ☐ ej tillämpligt ☒ JA ☐ NEJ  
(om tillämpligt och NEJ krävs specifik skyltning)

## EMS-data för icke-termiska effekter

Exponeringsindex (EI - Exposure Indices) och avstånd till svetsningskrets (för varje driftsläge, som tillämpligt)

|                            | Huvud               |               | Kropp | Lem (hand) | Lem (lår) |
|----------------------------|---------------------|---------------|-------|------------|-----------|
|                            | Sensoriska effekter | Hälsoeffekter |       |            |           |
| Standardavstånd            | 10 cm               | 10 cm         | 10 cm | 3 cm       | 3 cm      |
| ELV EI vid standardavstånd | 0,12                | 0,11          | 0,18  | 0,10       | 0,23      |
| Nödvändigt minsta avstånd  | 1 cm                | 1 cm          | 1 cm  | 1 cm       | 1 cm      |

Avstånd där alla gränsvärden för exponering på arbetsplats faller under 0,20 (20 %) 9 cm

Avstånd där alla gränsvärden för exponering vid allmän användning faller under 1,00 (100 %) 124 cm

Testat av: .2016-02-18

Testdatum: 2016-02-18

## Produkt/apparatidentifiering

| Produkt                                     | Lagernummer |
|---------------------------------------------|-------------|
| MAXSTAR 280 DX (AUTO-LINE 208-575), CPS, CE | 907539002   |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |
|                                             |             |

## Sammanfattning av information om överensstämmelse

Tillämplig förordning

Direktiv 2014/35/EU

Referensgränser

Direktiv 2013/35/EU, rekommendation 1999/519/EC

Tillämpliga standarder

IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016

Avsedd användning

☒ för användning i arbetsmiljö☐ för användning av lekmän

Icke-termiska effekter måste beaktas vid arbetsplatsbedömning

☒ JA☐ NEJ

Termiska effekter måste beaktas vid arbetsplatsbedömning

☐ JA☒ NEJ
☒ Informationen är baserad på kraftkällans maximala kapacitet (gäller såvida inte inbyggd programvara/maskinvara ändras)

☐ Informationen är baserad på sämsta möjliga inställning/program (gäller endast tills inställningsalternativ/svetsprogram ändras)

☐ Informationen är baserad på flera inställningar/program (gäller endast tills inställningsalternativ/svetsprogram ändras)

Exponering på arbetsplats ligger under gränsvärdena för exponering (ELV - Exposure Limit Values) för hälsoeffekter vid standardkonfigurationerna

☒ JA☐ NEJ

(om NEJ gäller specifika krav på minsta avstånd)

Exponering på arbetsplats ligger under gränsvärdena för exponering (ELV - Exposure Limit Values) för sensoriska effekter vid standardkonfigurationerna

☐ ej tillämpligt☒ JA☐ NEJ

(om tillämpligt och NEJ krävs specifika åtgärder)

Exponering på arbetsplats ligger under åtgärdsnivåerna (AL - Action Levels) vid standardkonfigurationerna

☐ ej tillämpligt☒ JA☐ NEJ

(om tillämpligt och NEJ krävs specifik skyltning)

## EMS-data för icke-termiska effekter

Exponeringsindex (EI - Exposure Indices) och avstånd till svetsningskrets (för varje driftsläge, som tillämpligt)

|                            | Huvud               |               | Kropp | Lem (hand) | Lem (lår) |
|----------------------------|---------------------|---------------|-------|------------|-----------|
|                            | Sensoriska effekter | Hälsoeffekter |       |            |           |
| Standardavstånd            | 10 cm               | 10 cm         | 10 cm | 3 cm       | 3 cm      |
| ELV EI vid standardavstånd | 0,10                | 0,09          | 0,14  | 0,08       | ,017      |
| Nödvändigt minsta avstånd  | 1 cm                | 1 cm          | 1 cm  | 1 cm       | 1 cm      |

Avstånd där alla gränsvärden för exponering på arbetsplats faller under 0,20 (20 %)

5 cm

Avstånd där alla gränsvärden för exponering vid allmän användning faller under 1,00 (100 %)

135 cm

Testat av: .Tony Samimi

Testdatum:

2016-02-17



**!** Skydda dig själv och andra mot skador — läs, följ och spara dessa viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner.

## 1-1. Symboler



**FARA!** – Anger en risksituation som om den inte undviks resulterar i allvarliga eller dödliga skador. Dessa möjliga risker förklaras med symboler eller i texten.



Anger en risksituation som om den inte undviks resulterar i allvarliga eller dödliga skador. Dessa möjliga risker förklaras med symboler eller i texten.

**OBS.** – Uppgifter som inte relateras till personskador.

 Anger speciella anvisningar.



Denna grupp av symboler betyder Varning! Se upp! Fara för STÖTAR, ROTERANDE OCH HETA DELAR. Konsultera nedanstående symboler och anvisningar beträffande åtgärder för att undvika dessa faror.

## 1-2. Risker vid bågsvetsning



Symbolerna nedan används i denna handbok för att fästa uppmärksamheten på och identifiera möjliga faror. När du ser symbolen, se upp och följ anvisningarna för att undvika faror. Nedanstående säkerhetsinformation är endast en sammanfattning av den utförligare säkerhetsinformationen i Huvudsakliga Säkerhetsnormer som återfinns i avsnitt 1-5. Läs och följ alla säkerhetsnormer.



Endast kvalificerade personer bör installera, använda, underhålla och reparera denna utrustning. En kvalificerad person definieras som en person, vars innehav av en erkänd examen, certifikat eller professionell ställning, eller vars omfattande kunskaper, utbildning och erfarenhet, har demonstrerat personens förmåga att lösa eller åtgärda problem relaterade till ämnet, arbetet eller projektet och som har erhållit säkerhetsutbildning i att känna igen och undvika relevanta faror.



Under drift bör inga obehöriga, speciellt inte barn, befinna sig i närheten.



### STÖTAR kan döda.

Kontakt med strömförande elektriska delar kan orsaka dödliga stötar eller svåra brännskador. Elektroden och arbetskretsen är spänningsförande när strömmen är påslagen. Primärkretsen och maskinens invändiga kretsar är också spänningsförande när strömmen är påslagen. I halv- och helautomatisk trådsvetsning är tråden, trådrollen, rullhuset och alla metalldelar som vidrör svetsstråden, spänningsförande. Felaktigt installerad eller otillräckligt jordad utrustning utgör en fara.

- Vidrör inte spänningsförande elektriska delar.

- Bär torra, hela gummihandskar och kroppsskydd.
- Isolera dig själv från arbete och jord med hjälp av torra, isolerande mattor eller beklädnader som är stora nog att förhindra fysisk kontakt med arbete och jord.
- Använd inte växelströmssvetsseffekt i fuktiga områden, där rörelsefriheten är begränsad eller där det finns risk för att falla.
- Använd växelström ENDAST om så fordras för svetsprocessen.
- Om växelström fordras, använd fjärrkontrollen om sådan finns på enheten.
- Ytterligare säkerhetsåtgärder krävs om någon av följande elektriska risker föreligger i fuktiga miljöer eller om du bär fuktiga kläder, på metallstrukturer som golv, galler och ställningar. Använd i sådana fall följande utrustning i angiven ordning: 1) halvautomatiskt likströmsaggregat (tråd) med konstant spänning, 2) manuell elektrodsvets (pinnsvets) eller 3) växelströmsaggregat med reducerad tomgångsspänning.

Likströmstrådsvets med konstant spänning rekommenderas för de flesta situationer. Arbeta inte ensam!

- Koppla bort inkommande ström eller stäng av maskinen innan du installerar eller reparerar denna utrustning OSHA 29 CFR 1910.147 (se säkerhetsnormerna).
- Installera och jorda denna utrustning i enlighet med dess bruksanvisning och nationella och lokala bestämmelser.
- Kontrollera alltid jorden på spänningskällan. Se till att nätkabelns jordledning är rätt ansluten till jorddonet i primäranslutningen eller att kabelkontakten är ansluten till ett rätt jordat uttag.
- När du gör inanslutningar, anslut först rätt jordledare – kontrollera anslutningarna igen.
- Håll sladdar torra, rena från olja och fett och skyddade mot heta metaller och gnistor.
- Inspektera regelbundet nätkabeln och titta efter skador och frilagda ledare – byt omedelbart ut kabeln om den är skadad – frilagda ledare kan döda.
- Stäng av utrustning som inte används.
- Använd inte slitna, skadade, underdimensionerade eller dåligt reparerade kablar.
- Dra inte kablar runt kroppen.
- Jorda det direkt med en separat kabel om jordning av arbetsstycket fordras.
- Vidrör inte elektroden om du vidrör arbetet, jord eller en elektrod från ett annat aggregat.
- Vidrör inte elektrodhållare anslutna till två svetsaggregat samtidigt då det ger dubbla tomgångsspänningen.
- Använd endast väl underhållen utrustning. Reparera eller byt ut skadad utrustning omedelbart. Underhåll enheten i enlighet med handboken.
- Bär säkerhetssele om du arbetar ovanför golvnivån.
- Se till att alla paneler och kåpor sitter ordentligt på plats.
- Kläm fast arbeidskabeln med god kontakt metall mot metall på arbetsstycket eller arbetsbordet så nära svetsen som är praktiskt möjligt.
- Isolera arbetsklämman när den inte är ansluten till arbetsstycket för att förhindra kontakt med metallföremål.
- Anslut inte mer än en elektrod eller arbeidskabel till en svetskabelanslutning. Koppla bort kabeln när den inte används.
- Använd jordfelsbrytare vid användning av utrustning på fuktiga och våta platser.

### HÖGA LIKSPÄNNINGAR ligger kvar i inverterkretsarna EFTER att nätspänningen kopplats bort.

- Stäng av enheten, koppla bort ineffekt och ladda ur ingångskondensatorer i enlighet med anvisningarna i handboken innan du vidrör någon del.



## HETA DELAR kan brännas.

- Vidrör inte heta delar med bara händerna.
- Låt utrustningen kallna en tid innan du arbetar med den.
- Använd lämpliga verktyg och/eller bär tjocka, isolerade svetshandskar och klädsel för att undvika brännskador.



## RÖK OCH GASER kan vara hälsofarliga.

Svetsning producerar rök och gaser. Inandning av dessa kan vara hälsofarligt.


- Håll huvudet ute ur röken. Andas inte in röken.
- Ventilera arbetsområdet och/eller använd utsug vid svetsbågen för att avlägsna rök och gaser om du arbetar inomhus. Rekommenderat sätt att kontrollera om ventilationen är tillräcklig är att mäta innehåll och mängd rök och gaser som personalen utsätts för.
- Använd godkänt andningsskydd om ventilationen är dålig.
- Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial, kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
- Arbeta endast i slutna utrymmen om de är välventilerade eller om du bär friskluftsmask. Ha alltid en utbildad person i närheten. Svetsrök och gas kan tränga undan luft och sänka syrenehållet vilket kan orsaka skador eller dödsfall. Se till att den luft du andas är säker.
- Svetsa inte på ställen där man avfettar, rengör eller sprutmålar. Bågens värme och strålar kan reagera med ångorna, vilket kan ge upphov till mycket giftig och irriterande gasutveckling.
- Svetsa inte på belagda metaller, som t.ex. galvaniserat, blyöverdraget eller kadmiumpläterat stål, om inte beläggningen avlägsnats från svetsområdet, att lokalen är välventilerad och bär vid behov friskluftsmask. Beläggningar och metaller som innehåller dessa ingredienser kan avge giftiga ångor om de svetsas.



## STRÅLAR FRÅN BÅGEN kan bränna ögon och skinn.

Bågen från svetsprocessen producerar intensiva synliga och osynliga (ultraviolettera och infraröda) strålar som kan bränna ögon och hud. Gnistor hoppar från svetsen.

- Bär godkänd svetshjälm med rätt filter för att skydda ansiktet och ögonen mot strålning och gnistor när du svetsar eller tittar på (se ANSI Z49.1 och Z87.1 i Säkerhetsnormer).
- Bär godkända skyddsglasögon med sidoskydd under hjälmen.
- Använd skärmar för att skydda andra mot sken och bländande ljus; varna dem från att titta direkt på bågen.
- Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.

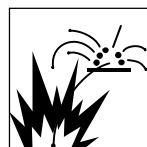


## SVETSNING kan orsaka brand eller explosion.

Svetsning på slutna behållare, som t.ex. tankar, fat eller rör kan få dem att explodera. Svetsloppor kan flyga från svetsbågen. Flygande svetsloppor, heta arbetsstycken och het utrustning kan orsaka bränder och brännskador. En elektrod som vidrör metallföremål kan orsaka gnistor, explosion, överhettning och brand. Kontrollera att området är säkert innan du börjar arbeta.

- Avlägsna allt antändbart material inom 10 m från svetsbågen. Täck sådant material med godkända skydd om detta inte är möjligt.
- Svetsa inte där flygande svetsloppor kan träffa antändbart material.
- Skydda dig själv och andra mot kringflygande svetsloppor och het metall.
- Kom ihåg att svetsloppor och hett material från svetsning lätt kan ta sig igenom små sprickor och öppningar till närliggande områden.
- Se upp för brand och ha alltid en brandsläckare till hands.
- Kom ihåg att svetsning på tak, golv, skott eller skiljeväggar kan orsaka brand på den andra sidan.

- Däckfålgar och hjul får inte skäras eller svetsas. Däcken kan explodera om de värms upp. Reparerade fålgar och hjul kan haverera. Se OSHA 29 CFR 1910.177 i Säkerhetsstandarder.
- Svetsa inte på slutna behållare som innehållit brandfarligt material, som t.ex. tankar, fat eller rör, för så vitt de inte är förberedda i enlighet med AWS F4.1 (se Säkerhetsnormer).
- Svetsa inte där luften kan innehålla brandfarligt damm, gaser eller ångor från vätskor (bland annat bensin).
- Anslut återledaren till arbetet så nära svetsområdet som är praktiskt möjligt så att svetsströmmen inte leds långa, ev. okända vägar, där den kan ge upphov till stötar, gnistor och brand.
- Använd inte svetsen för att tina frusna rör.
- Ta bort elektroden från hållaren eller klipp av svetstråden vid kontaktröret när den inte används.
- Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
- Ta ut allt antändbart material, som t.ex. gaständare eller tändstickor, ur dina fickor innan du börjar svetsa.
- Inspektera arbetsområdet efter svetsningen och se till att där inte finns gnistor, glödande material och öppen eld.
- Använd endast rätt säkringar och säkerhetsbrytare. Använd inte för stora och koppla inte förbi dem.
- Följ kraven i OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) och NFPA 51B beträffande arbete med heta material och låt någon hålla uppsikt efter brand och ha en brandsläckare lätt tillgänglig.
- Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial, kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.

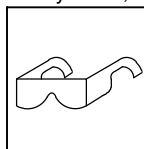

## KRINGFLYGANDE METALL och SMUTS kan skada ögonen.


- Svetsning, mejsling, stålborstning och slipning producerar gnistor och kringflygande metall. När svetsen svalnar, kan slagg kastas omkring.

- Bär godkända skyddsglasögon med sidoskydd också under svetshjälm.



## ANSAMLING AV GAS kan skada hälsan eller döda.


- Stäng av gasen när den inte används.
- Ventilera alltid stängda lokaler eller bär godkänd friskluftsmask.

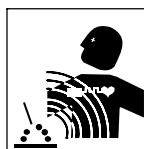

## ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT (EMF) kan påverka medicinska implantat.

- Personer med pacemaker och andra implantat ska hålla sig på avstånd.


- Personer med medicinska implantat ska vända sig till läkare och tillverkaren av apparaten innan de går nära bågsvets-, punktsvets-, mejsnings-, plasmabågskärnings- och induktionsvärmningsarbeten.

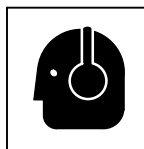

## BULLER kan skada hörseln.

Buller från vissa processer kan skada hörseln.

- Använd godkända öronskydd om ljudnivån är hög.

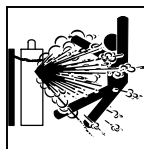


## GASTUBER kan explodera om de skadas.

Gastuber innehåller gas under högt tryck. Om en tuben skadas, kan den explodera. Då gastuber normalt används under svetsprocessen ska de behandlas med försiktighet.

- Skydda gastuber mot hög värme, mekaniska stötar, skador, slagg, öppen eld, gnistor och bågar.
- Placera gastuberna stående och fäst dem på ett stationärt stöd eller ett gastubställ så att de inte kan tippa.
- Håll gastuber på avstånd från svets- och andra elkretsar.
- Lägg aldrig svetsbrännare på gastuber.

- Låt aldrig en svetselektrod vidröra gastuber.
- Svetsa aldrig på gastuber – explosion blir följden.
- Använd endast korrekta gastuber, regulatorer, slangar och kopplingar avsedda för den specifika tillämpningen; håll dem och tillhörande delar i gott skick.
- Vänd bort ansiktet när du öppnar kranen på gastuben. Stå inte framför eller bakom regulatören när kranen öppnas.
- Skyddsskåpan ska alltid sitta på plats över kranen utom när tuben används eller är ansluten för användning.
- Använd korrekt utrustning, korrekta procedurer och tillräckligt många personer när transporttuber ska lyftas, flyttas och transporteras.
- Läs och följ instruktionerna för gastuber, tillhörande utrustning. CGA:s skrift P-1 som finns i listan med säkerhetsföreskrifter.

### 1-3. Ytterligare faror vid installation, drift och underhåll

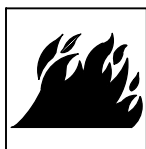


#### BRAND- ELLER EXPLOSIONSRISK.

- Placera inte enheten på, över eller nära brandfarliga ytor.
- Placera inte enheten nära brandfarligt material.
- Överbelasta inte ledningsnätet – se till att starkströmsnätet är rätt dimensionerat, klassat och skyddat för denna enhet.




#### FALLANDE UTRUSTNING kan orsaka skador.

- Använd lyftögeln endast för att lyfta enheten, INTE för andra apparater, gascylindrar eller andra tillbehör.
- Använd korrekta procedurer och utrustning med tillräcklig kapacitet för att lyfta och bära upp enheten.
- Om gaffeltruck används för att flytta enheten, måste gafflarna vara så långa att de sticker ut på andra sidan av enheten.
- Håll utrustningen (kablar och sladdar) på avstånd från fordon i rörelse vid arbeten över golvnivå.
- Följ riktlinjerna i handboken för de reviderade NIOSH lyftberäkningarna (dokument nr. 94–110) vid manuella lyft av tunga komponenter och utrustning.

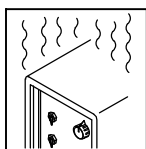


#### HÅRD OCH LÅNGVARIG ANVÄNDNING kan orsaka ÖVERHETTNING

- En avkylningsperiod rekommenderas; följ märkintermittensfaktorn.
- Reducera strömmen eller intermittensfaktorn innan du börjar svetsa igen.
- Blockera eller filtrera inte luftflödet till enheten.

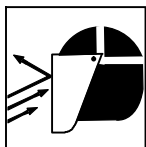

#### KRINGFLYGANDE GNISTOR kan skada ögonen.

- Bär skyddsmask som skydd för ögon och ansikte.
- Forma volframelektroden endast på slipapparat försedd med lämpliga skydd på lämplig plats med lämpliga skydd för ansikte, händer och kropp.
- Gnistor kan orsaka brand — håll brandfarliga material på avstånd.

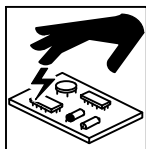

#### STATISK ELEKTRICITET (ESD) kan skada kretskort.

- Sätt på dig jordade armband INNAN du hanterar kort eller delar.
- Använd statiskt säkra fodral och boxar för att förvara, flytta eller sända kretskort.




#### ROTERTANDE DELAR kan skada dig.

- Håll dig på avstånd från roterande delar.
- Håll dig på avstånd från klämpunkter som t.ex. drivrullar.



#### SVETSTRÅD kan skada dig.

- Tryck inte av handtaget innan du instrueras att göra så.
- Rikta inte handtaget mot kroppsdelar, andra människor eller mot metall när du matar in svetstråden.

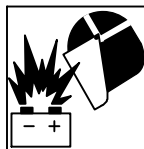


#### BATTERIEXPLOSION kan skada dig.

- Använd inte svetsaggregatet för att ladda batterier eller som starthjälp om det inte är försett med en funktion för ändamålet.




#### ROTERTANDE DELAR kan skada dig.

- Håll dig på avstånd från roterande delar, som t.ex. fläktar.
- Håll alla dörrar, paneler, lock och skydd ordentligt på plats och stängda.
- Låt endast utbildad personal avlägsna dörrar, paneler, kåpor och skydd efter behov vid underhåll och felsökning.
- Sätt tillbaka dörrar, paneler, kåpor och skydd när underhållet är avslutat och innan strömmen kopplas in.

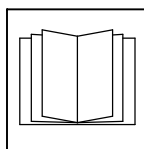

#### LÄS ANVISNINGARNA.


- Läs och följ märkningar och bruksanvisningen innan aggregatet installeras, används eller underhålls. Studera säkerhetsinformationen i början av handboken och i varje avsnitt.
- Använd enbart originalreservdelar från tillverkaren.
- Utför installation, underhåll och service enligt bruksanvisningen, branschstandarder och svenska normer och regler.

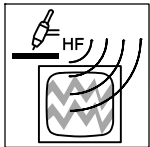

### HÖGFREKVENSSSTRÅLNING kan orsaka störningar.

- Högfrequens (H.F.) kan störa radionavigering, räddningstjänster, datorer och kommunikationsutrustning.

- Denna installation bör endast utföras av utbildad personal med kännedom om elektronisk utrustning.
- Det är användarens ansvar att se till att en behörig elektriker omedelbart åtgärdar sådana störningsproblem som är uppstått p g a denna installation.
- Upphör omedelbart med att använda utrustningen om underrättats om störning.
- Låt regelbundet kontrollera och underhålla utrustningen.
- Håll dörrar och paneler som är källor till högfrequens ordentligt stängda, håll gnistgap på rätt inställning och använd jordning och avskärmning för att minimera riskerna för störning.

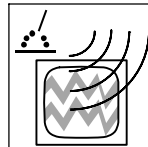

### BÅGSVETSNING kan orsaka störning.

- Elektromagnetisk energi kan störa känslig elektronisk utrustning, som datorer och datorstyrd utrustning som t.ex robotar.
- Se till att all utrustning i svetsområdet är elektromagnetiskt kompatibel.
- För att minska ev. störning ska svetskablar hållas så korta som möjligt, samlade och så lågt som möjligt, t.ex. på golvet.
- Svetsning bör inte utföras närmare än 100 meter från känslig elektronisk utrustning.
- Se till att detta svetsaggregat installeras och jordas i enlighet med denna handbok.
- Om störning ändå inträffar måste användaren vidta extra åtgärder, som t.ex. att flytta svetsen, använda skärmade kablar, använda linjefilter eller skärma av arbetsområdet.

## 1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien

**⚠ WARNING! Den är produkten kan exponera dig för kemikalier, bland annat bly, som myndigheter i staten Kalifornien vet orsakar cancer, missbildningar och andra fosterskador.**

Mer information finns på [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## 1-5. Huvudsakliga Säkerhetsnormer

*Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes*, American Welding Society standard ANSI Standard Z49.1. Website: [www.aws.org](http://www.aws.org).

*Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection*, ANSI Standard Z87.1 from American National Standards Institute. Website: [www.ansi.org](http://www.ansi.org).

*Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding and Cutting*, American Welding Society Standard AWS F4.1 from Global Engineering Documents. Website: [www.global.ihs.com](http://www.global.ihs.com).

*Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held Combustibles*, American Welding Society Standard AWS A6.0 from Global Engineering Documents. Website: [www.global.ihs.com](http://www.global.ihs.com).

*National Electrical Code*, NFPA Standard 70 from National Fire Protection Association. Website: [www.nfpa.org](http://www.nfpa.org) and [www.sparky.org](http://www.sparky.org).

*Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders*, CGA Pamphlet P-1 from Compressed Gas Association. Website: [www.cganet.com](http://www.cganet.com).

*Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes*, CSA Standard W117.2 from Canadian Standards Association.

Website: [www.csagroup.org](http://www.csagroup.org).

*Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work*, NFPA Standard 51B from National Fire Protection Association. Website: [www.nfpa.org](http://www.nfpa.org).

*OSHA Occupational Safety and Health Standards for General Industry*, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910.177 Subpart N, Part 1910 Subpart Q, and Part 1926, Subpart J. Website: [www.osha.gov](http://www.osha.gov).

*OSHA Important Note Regarding the ACGIH TLV, Policy Statement on the Uses of TLVs and BEIs*. Website: [www.osha.gov](http://www.osha.gov).

*Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation* from the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Website: [www.cdc.gov/NIOSH](http://www.cdc.gov/NIOSH).

## 1-6. EMF-information

Elektrisk ström som flyter genom en ledare alstrar lokala elektriska och magnetiska fält (EMF). Strömmen från bågsvetsning (och liknande processer, bland andra punktsvetsning, mejsling, plasmabågskärning och induktionsuppvärmning) alstrar ett elektromagnetiskt fält omkring svetskretsen. Elektromagnetiska fält kan störa vissa medicinska implantat, bland annat pacemakrar. Säkerhetsåtgärder för personer som bär medicinska implantat måste vidtas. Exempelvis så kan tillgängligheten för förbipasserande begränsas och individuell riskbedömning kan göras för svetsare kan göras. Alla svetsare ska använda följande procedurer för att minimera exponeringen för elektromagnetiska fält från svetskretsen:

1. Håll kablar samlade genom att vrida eller tejpa ihop dem eller använda en kabelkanal.
2. Placera dig inte emellan svetskablar. Lägg kablar vid sidan och på avstånd från operatören.

3. Linda inte kablar runt kroppen.
4. Håll huvud och kropp på så stort avstånd från aggregatet som möjligt.
5. Sätt arbetsklämmen på arbetsstycket så nära svetsen som möjligt.
6. Arbeta inte intill, sitt inte på och luta dig inte mot svetsaggregatet.
7. Svetsa inte medan du bär på svetsaggregatet eller trådmataren.






### Medicinska implantat:






Personer med medicinska implantat ska kontakta sin läkare och tillverkaren av apparaten innan de kommer nära bågsvets-, punktsvets-, mejslings-, plasmabågskärnings-, och induktionsuppvärmningsarbeten. Ovanstående procedurer rekommenderas om läkaren ger tillstånd.

## KAPITEL 2 – DEFINITIONER

### 2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner

Vissa symboler finns bara på CE-märkta produkter.
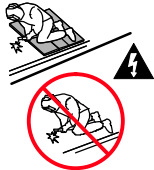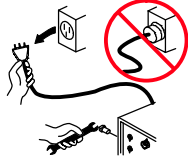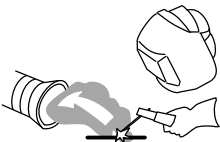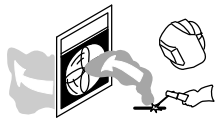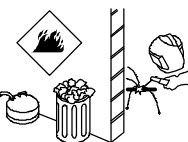
|                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Varning! Se upp! Risker föreligger så som anges av symbolerna.</p> <p>Säkerhet1 2012-05</p>                                                                        |
|    | <p>Bär torra gummihandskar. Vidrör inte elektroder med oskyddad hand. Bär inte våta eller skadade handskar.</p> <p>Safe2 2017-04</p>                                  |
|    | <p>Skydda dig själv mot stötar genom att isolera dig från arbetsstycke och jord.</p> <p>Safe3 2017-04</p>                                                             |
|  | <p>Koppla bort väggkontakten eller nätspänningen före arbete på maskinen.</p> <p>Safe5 2017-04</p>                                                                    |
|  | <p>Håll huvudet ute ur röken.</p> <p>Safe6 2017-04</p>                                                                                                                |
|  | <p>Ventilera eller använd en utsugningsanordning för att avlägsna rök.</p> <p>Säkerhet8 2012-05</p>                                                                   |
|  | <p>Använd fläkt för att avlägsna rök.</p> <p>Säkerhet10 2012-05</p>                                                                                                   |
|  | <p>Håll antändbart material på avstånd från svetsområdet. Svetsa inte i närheten av antändbart material.</p> <p>Säkerhet12 2012-05</p>                                |
|  | <p>Svetsloppor kan orsaka brand. Ha alltid en brandsläckare i beredskap och se till att en person i närheten står klar att använda den.</p> <p>Säkerhet14 2012-05</p> |
   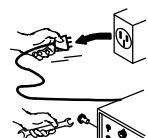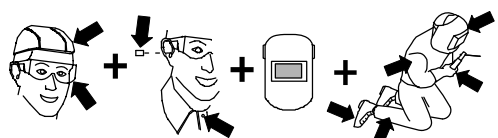
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | Svetsa inte på fat och andra slutna behållare.                                                                                                                                                                                                                                                    | Safe16 2017-04     |
|    | Avlägsna eller måla inte över etiketten.                                                                                                                                                                                                                                                          | Safe20 2017-04     |
|    | När strömmen slås till kan defekta delar explodera eller få andra delar att explodera.                                                                                                                                                                                                            | Säkerhet26 2012-05 |
|    | Flygande bitar av delar kan orsaka skador. Bär alltid ansiktsskydd vid service på enheten.                                                                                                                                                                                                        | Säkerhet27 2012-05 |
|    | Bär alltid långa ärmar och knäpp kragen vid service på enheten.                                                                                                                                                                                                                                   | Säkerhet28 2012-05 |
|   | Efter att ha vidtagit rätta säkerhetsåtgärder, slå på strömmen till enheten.                                                                                                                                                                                                                      | Säkerhet29 2012-05 |
|  | Koppla bort väggkontakten eller nätspänningen före arbete på maskinen.                                                                                                                                                                                                                            | Säkerhet30 2012-05 |
|  | Använd inte bara ett handtag för att lyfta eller bära upp enheten.                                                                                                                                                                                                                                | Safe31 2017-04     |
|  | Kasta inte produkten (i förekommande fall) i hushållssoporna.<br>Återanvänd eller återvinn kasserade elektriska och elektroniska apparater genom att lämna dem till en återvinningsstation.<br>Kommunens återvinningscentral eller närmaste återförsäljare kan bistå med ytterligare information. | Safe37 2017-04     |
|  | Användningsperiod för miljöskydd (Kina)                                                                                                                                                                                                                                                           | Safe123 2016-06    |
|  | Bär skyddshjälm samt ögon- och öronskydd. Knäpp skjortkragen.<br>Använd svetsmask med rätt filter. Bär hel skyddsdräkt.                                                                                                                                                                           | Säkerhet38 2012-05 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Lär dig maskinen och läs anvisningarna innan du svetsar eller arbetar på maskinen.</p> <p>Säkerhet40 2012–05</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p>Farlig spänning finns kvar på ingångskondensatorerna efter att strömmen stängts av. Vidrör ej fulladdade ingångskondensatorer. Vänta alltid 60 sekunder efter att strömmen stängts av innan arbete inleds på apparaten, OCH mät spänningen över kondensatorerna och kontrollera att den är nära noll innan någon del vidrörs.</p> <p>Safe42 2017–04</p> |
|  | <p>Lyft och bär alltid upp enheten med bägge handtagen. Håll lyftanordningens vinkel till mindre än 60 grader. Använd rätt vagn för att flytta enheten.</p> <p>Säkerhet44 2012–05</p>                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Svetsström genererar elektriska och magnetiska fält (EMF) omkring svetskretsen och svetsaggregatet.</p> <p>Säkerhet72 2012–06</p>                                                                                                                                                                                                                       |

# Anteckningar

## 2-2. Övriga symboler och definitioner

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| <b>A</b> | Ampere                                     |
|          | Panelinställning                           |
|          | TIG-svetsning (GTAW)                       |
|          | Manuell bågsvetsning (MMA)                 |
| <b>V</b> | Volt                                       |
|          | Primärspänning                             |
|          | 3-fas frekvensomformare-transformatorkombi |
|          | Utspanning                                 |
|          | Strömbrytare                               |
|          | Fjärr                                      |
|          | Lift-Arc-tändning (GTAW)                   |
|          | Skyddsjordning (jord)                      |
|          | Gasefterströmning                          |
|          | Gasförströmning                            |
| <b>S</b> | Sekunder                                   |
| <b>I</b> | Tillslagen                                 |
| <b>O</b> | Frånslagen                                 |
| <b>+</b> | Positiv                                    |
| <b>-</b> | Negativ                                    |
|          | Växelström                                 |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
|                         | Gas in                               |
|                         | Gas ut                               |
| <b>I<sub>2</sub></b>    | Nominell svetsström                  |
| <b>X</b>                | Intermittensfaktor                   |
|                         | Likström                             |
|                         | Primäranslutning                     |
| <b>U<sub>2</sub></b>    | Konventionell utgångsspänning        |
| <b>U<sub>1</sub></b>    | Nätspänning                          |
| <b>IP</b>               | Skyddsklass                          |
| <b>I<sub>1max</sub></b> | Nominell effektiv nätström           |
| <b>I<sub>1eff</sub></b> | Max. effektiv nätström               |
| <b>U<sub>0</sub></b>    | Märkspänning, obelastad (genomsnitt) |
|                         | Bottenström vid pulsning             |
|                         | Startström                           |
|                         | Ökning/Minskning av kvantitet        |
|                         | Normal avtryckarfunktion (TIG)       |
|                         | Tvåstegsavtryckarfunktion (TIG)      |
|                         | Fyrstegsavtryckarfunktion (TIG)      |
| <b>%</b>                | Procent                              |

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Hz</b> | Hertz                                        |
|           | Hämta från minnet                            |
|           | Bågtryck (DIG)                               |
|           | HF-impulständning (TIG)                      |
|           | Nedramp                                      |
|           | Slutström                                    |
|           | Pulsprocent i tid                            |
|           | Startramp                                    |
|           | Kontakorstyrning (MMA)                       |
|           | Puls Av-På                                   |
|           | TIG-svetsström och toppström vid pulsning    |
|           | Pulsfrekvens                                 |
|           | Bakgrundsström                               |
|           | Process                                      |
|           | Pulsfunktion                                 |
|           | Sekvens                                      |
|           | Sekundärspänning                             |
|           | Justera                                      |
|           | Lämplig för områden med ökad risk för stötar |

## KAPITEL 3 – INSTALLATION

### 3-1. Placering av serienummer- och märketikett

Information om serienummer och märkparametrar för aggregatet finns på dess översida. Använd informationen för att bestämma kraven på nätspänning och -ström och/eller utspänning och -ström. Skriv serienumret på baksidan av handboken för framtida referens.

### 3-2. Programvarulicensavtal

Licensavtalet för slutanvändare samt eventuella tredje parts meddelanden och villkor som gäller tredje parts programvara återfinns på <https://www.millerwelds.com/eula> och införlivas här genom denna referens.

### 3-3. Information om standardsvetsparametrar och inställningar

**OBS!** – Varje svetstillämpning. Även om vissa Miller Electric-produkter är avsedda att identifiera och automatiskt ställa in särskilda svetsparametrar och -inställningar baserat på specifika och relativt begränsade tillämpningsvariabler som matas in av slutanvändaren, är dessa standardinställningar endast avsedda för referensändamål; och slutliga svetsresultat kan påverkas av andra variabler och tillämpningsspecifika omständigheter. Lämpligheten av alla parametrar och inställningar ska utvärderas och modifieras av slutanvändaren efter behov baserat på tillämpningsspecifika krav. Slut användaren är ensamt ansvarig för val och koordinering av lämplig utrustning, anpassning eller justering av standardsvetsparametrar och -inställningar, samt ultimata kvalitet och hållbarhet av alla resulterande svetsar. Miller Electric avsäger sig uttryckligen alla eventuella underförstådda garantier, inklusive underförstådd garanti beträffande lämplighet för ett särskilt ändamål.

### 3-4. Tekniska data

#### A. Dynasty

Använd inte information i enhetsdatatabellen för att bestämma kraven på nätmatningen. Information om hur nätmatningen ska kopplas in finns i avsnitten 4-6, 4-8 och 4-9.

Denna utrustning levererar märkeffekten vid en omgivningstemperatur på 104 °F (40 °C).

| Svetsströmsområde | Max. tomgångsspänning, (Uo) | Låg tomgångsspänning (Uo) | Märktändspänning (Up) |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1–280*            | 60 ♦                        | 8–15***                   | 15 kV**               |

\*Svetsområde för elektrodsvetsning är 5–280 A. För TIG är strömsområdet beroende av volframelektrodens diameter (se kapitlen 5-5 och/eller 6-3) beroende på modell.

\*\* Bågstartenhet är konstruerad för manuellt styrda operationer.

\*\*\* Låg tomgångsspänning vid TIG Lift-Arc™, eller vid elektrodsvetsning med låg tomgångsspänning vald.

♦ Normal tomgångsspänning (60) finns vid elektrodsvetsning med normal tomgångsspänning vald.

| Ingångs-<br>typ | Process               | Märkeffekt    |                           |                         | Ström vid märkeffekt<br>50/60 Hz |      |      |      |      | Matnings-<br>spänning |               |
|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|---------------|
|                 |                       | Ström (A)     | Spänning<br>(likspänning) | Intermittens-<br>faktor | 208V*                            | 230V | 400V | 460V | 575V | kW                    | KVA           |
| Trefas          | Elektrod              | 280           | 31,2                      | 15%                     | 33,9                             | 30,7 | 16,7 | 14,9 | 12,1 | 11,8                  | 12,2          |
|                 |                       | 200           | 28                        | 60%                     | 22,5                             | 20,0 | 11,2 | 9,9  | 8,0  | 7,9                   | 8,2           |
|                 |                       | 160           | 26,4                      | 100%                    | 17,5                             | 15,4 | 8,8  | 7,7  | 6,2  | 6,1                   | 6,3           |
|                 | TIG                   | 280           | 21,2                      | 25%                     | 25,0                             | 22,1 | 12,7 | 11,2 | 9,9  | 7,8                   | 8,0           |
|                 |                       | 235           | 19,4                      | 60%                     | 19,4                             | 17,5 | 10,1 | 8,8  | 7,0  | 6,7                   | 7,0           |
|                 |                       | 200           | 18,0                      | 100%                    | 15,9                             | 14,8 | 8,3  | 7,2  | 5,9  | 5,5                   | 5,7           |
|                 | Tomgång (utan kylare) |               |                           |                         | 0,25                             | 0,27 | 0,38 | 0,37 | 0,40 | 0,18                  | 0,43          |
|                 | Tomgång (med kylare)  |               |                           |                         | 1,09                             | 1,06 | 1,08 | 1,06 | 1,26 | 0,48                  | 1,25          |
|                 | Väntläge              |               |                           |                         | 0,11                             | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,20 | 0,17                  | 0,19          |
| Enfas           | Elektrod              | 280           | 31,2                      | 10%                     | 59,0                             | 52,8 | 29,5 | 25,3 | 20,2 | 12,0                  | 12,3          |
|                 |                       | 180           | 27,2                      | 60%                     | 34,0                             | 30,7 | 17,2 | 14,6 | 11,7 | 7,0                   | 7,1           |
|                 |                       | 160<br>(145)* | 26,4<br>(25,8)*           | 100%                    | 26,5                             | 26,4 | 15,0 | 12,9 | 10,4 | 6,0<br>(5,5)*         | 6,1<br>(5,5)* |
|                 | TIG                   | 280           | 21,2                      | 25%                     | 42,5                             | 38,6 | 21,3 | 18,9 | 15,0 | 8,7                   | 8,8           |
|                 |                       | 235           | 19,4                      | 60%                     | 33,1                             | 29,8 | 16,8 | 14,7 | 11,7 | 6,8                   | 6,9           |
|                 |                       | 200<br>(190)* | 18,0<br>(17,6)*           | 100%                    | 25,3                             | 24,5 | 14,1 | 12,0 | 9,7  | 5,6<br>(5,2)*         | 5,7<br>(5,3)* |
|                 | Tomgång (utan kylare) |               |                           |                         | 0,34                             | 0,35 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,08                  | 0,24          |
|                 | Tomgång (med kylare)  |               |                           |                         | 1,80                             | 1,63 | 1,43 | 1,43 | 1,60 | 0,40                  | 0,92          |
|                 | Väntläge              |               |                           |                         | 0,08                             | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,07                  | 0,07          |

\* Värden inom parentes gäller för enfas, 208 V matningsspänning.

## B. Maxstar

Använd inte information i enhetsdatatabellen för att bestämma kraven på nätmatningen. Information om hur nätmatningen ska kopplas in finns i avsnitten 4-7, 4-8 och 4-9.

Denna utrustning levererar märkeffekten vid en omgivningstemperatur på 104 °F (40 °C).

| Svetsströmsområde | Max. tomgångsspänning, (U <sub>o</sub> ) | Låg tomgångsspänning (U <sub>o</sub> ) | Märktändspänning (U <sub>p</sub> ) | IP-klass |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 1–280*            | 60 ♦                                     | 8–15***                                | 15 kV**                            | 23       |

\*Svetsområde för elektrodsvetsning är 5–280 A. För TIG är strömsområdet beroende av volframelektrodens diameter (se kapitlen 7-4 och/eller 8-3) beroende på modell.

\*\* Bågstartenhet är konstruerad för manuellt styrda operationer.

\*\*\* Låg tomgångsspänning vid TIG Lift-Arc™, eller vid elektrodsvetsning med låg tomgångsspänning vald.

♦ Normal tomgångsspänning (60) finns vid elektrodsvetsning med normal tomgångsspänning vald.

| Ingångs-<br>typ | Process               | Märkeffekt    |                           |                         | Ström vid märkeffekt<br>50/60 Hz |      |      |      |      | Matnings-<br>spänning |               |
|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|---------------|
|                 |                       | Ström (A)     | Spänning<br>(likspänning) | Intermittens-<br>faktor | 208V*                            | 230V | 400V | 460V | 575V | kW                    | KVA           |
| Trefas          | Elektrod              | 280           | 31,2                      | 15%                     | 31,1                             | 27,6 | 15,7 | 13,6 | 10,9 | 10,8                  | 11,1          |
|                 |                       | 200           | 28                        | 60%                     | 20,2                             | 17,8 | 10,2 | 8,9  | 7,0  | 7,0                   | 7,2           |
|                 |                       | 160           | 26,4                      | 100%                    | 15,3                             | 13,7 | 8,0  | 6,9  | 5,7  | 5,3                   | 5,5           |
|                 | TIG                   | 280           | 21,2                      | 25%                     | 21,9                             | 19,8 | 11,3 | 9,7  | 7,8  | 7,7                   | 8,0           |
|                 |                       | 235           | 19,4                      | 60%                     | 17,0                             | 15,2 | 8,7  | 7,5  | 6,0  | 6,0                   | 6,2           |
|                 |                       | 200           | 18,0                      | 100%                    | 13,9                             | 12,3 | 7,2  | 6,2  | 5,3  | 4,8                   | 5,0           |
|                 | Tomgång (utan kylare) |               |                           |                         | 0,24                             | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,28 | 0,12                  | 0,28          |
|                 | Tomgång (med kylare)  |               |                           |                         | 0,97                             | 0,94 | 1,07 | 1,09 | 1,19 | 0,38                  | 1,19          |
|                 | Väntläge              |               |                           |                         | 0,06                             | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,11                  | 0,13          |
| Enfas           | Elektrod              | 280           | 31,2                      | 10%                     | 52,3                             | 46,5 | 26,5 | 22,8 | 18,4 | 10,9                  | 11,0          |
|                 |                       | 180           | 27,2                      | 60%                     | 29,9                             | 26,8 | 15,0 | 13,1 | 10,6 | 6,2                   | 6,2           |
|                 |                       | 160<br>(145)* | 26,4<br>(25,8)*           | 100%                    | 23,1                             | 23,3 | 13,2 | 11,6 | 9,3  | 5,3<br>(4,8)*         | 5,3<br>(4,8)* |
|                 | TIG                   | 280           | 21,2                      | 25%                     | 37,1                             | 33,9 | 18,8 | 16,3 | 13,3 | 7,7                   | 7,8           |
|                 |                       | 235           | 19,4                      | 60%                     | 28,4                             | 26,3 | 14,7 | 12,8 | 9,8  | 6,0                   | 6,0           |
|                 |                       | 200<br>(190)* | 18,0<br>(17,6)*           | 100%                    | 21,7                             | 20,7 | 11,8 | 10,4 | 8,3  | 4,7<br>(4,5)*         | 4,8<br>(4,6)* |
|                 | Tomgång (utan kylare) |               |                           |                         | 0,3                              | 0,29 | 0,35 | 0,26 | 0,42 | 0,07                  | 0,24          |
|                 | Tomgång (med kylare)  |               |                           |                         | 1,58                             | 1,46 | 1,35 | 1,35 | 1,53 | 0,33                  | 0,88          |
|                 | Väntläge              |               |                           |                         | 0,04                             | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06                  | 0,09          |


\* Värden inom parentes gäller för enfas, 208 V matningsspänning.

## 3-5. Statiska data


Statiska (ut) data för svetsaggregatet kan beskrivas som *avtagande* vid elektrod- och TIG-svetsning. Statiska data påverkas också av inställningarna (inklusive programvara), elektrod, skyddsgas, svetsmaterial och andra faktorer. Vänd dig till fabriken för att få specifik information och aggregatets statiska data.

### 3-6. Mått, vikter och monteringsalternativ


#### A. Svetsaggregat
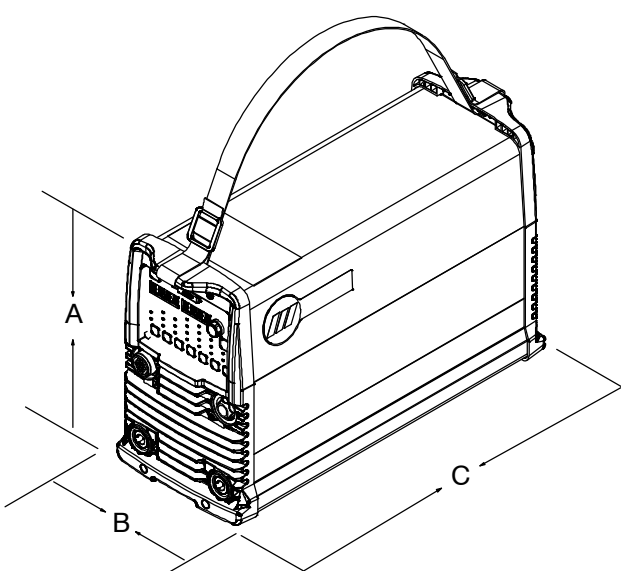
|  <p>Ref. 805 497-A</p> |  | Mått                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                         |  | A                                                                      | 346 mm |
|                                                                                                         |  | B                                                                      | 219 mm |
|                                                                                                         |  | C                                                                      | 569 mm |
|                                                                                                         |  | Vikt                                                                   |        |
|                                                                                                         |  | Maxstar: 21,3 kg<br>m/CPS 22,7 kg<br>Dynasty: 23,6 kg<br>m/CPS 25,0 kg |        |

#### B. Svetsaggregat med vagn och kylare
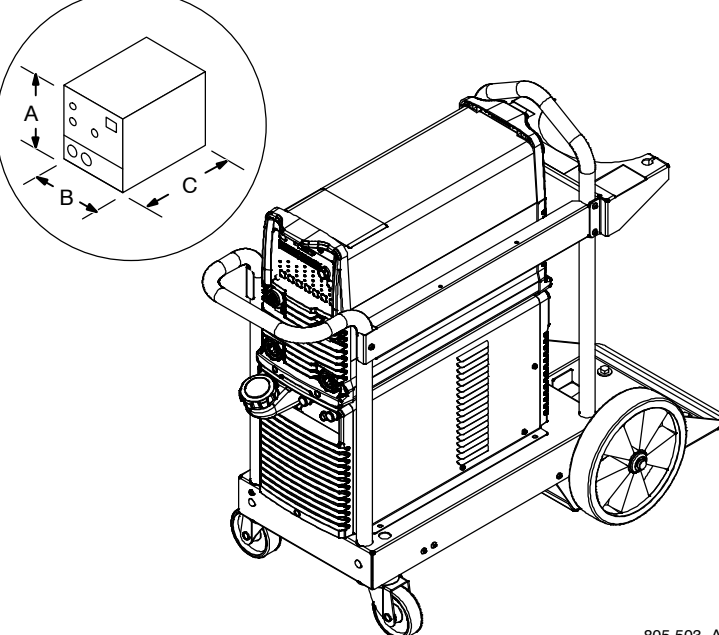
|  <p>805 503-A</p> |  | Mått                                 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------|
|                                                                                                      |  | A                                    | 851 mm  |
|                                                                                                      |  | B                                    | 493 mm  |
|                                                                                                      |  | C                                    | 1052 mm |
|                                                                                                      |  | Tomvikt                              |         |
|                                                                                                      |  | Dynasty: 64,4 kg<br>Maxstar: 62,1 kg |         |

## C. Monteringsalternativ

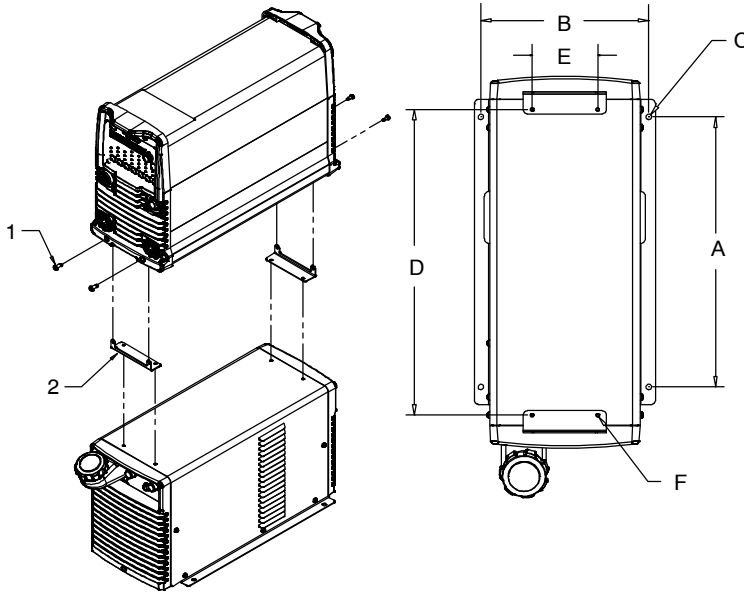

| Mått |                           |
|------|---------------------------|
| A    | 392 mm                    |
| B    | 244 mm mellan hållcentrum |
| C    | 8 mm                      |
| D    | 444 mm                    |
| E    | 95 mm                     |
| F    | 5 mm                      |

**1. Fästdetaljer**  
Ta bort fästdetaljerna för att dela på aggregat och kylare. Sätt tillbaka fästdetaljerna.

**2. Fäste**  
Använd fästet för att montera aggregatet på kylaren. Fästet medföljer kylaren.

 Fästet kan köpas separat för att montera aggregatet på andra platser. Montera fästet enligt måtten i tabellen.

805 505-A

## 3-7. Miljödata

### A. IP-klass

| IP-klass                                    |
|---------------------------------------------|
| IP23                                        |
| Aggregatet är avsett för utomhusanvändning. |

IP23 2017-02

### B. Information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

**⚠ Denna utrustning i klass A är inte avsedd för användning i hemmiljö där elströmmen levereras via det allmänna elnätet. Det kan finnas möjliga svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet på dessa platser, på grund av både ledningsburna och strålade störningar.**

Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-11 och IEC 61000-3-12 och kan anslutas till det allmänna elnätet, förutsatt att impedansen  $Z_{\text{max}}$  i det allmänna elnätet i den gemensamma kopplingspunkten är lägre än 36,3 mΩ (eller att kortslutningseffekten  $S_{\text{sc}}$  är högre än 4,4 MVA) vid inkoppling till 400 V trefas, ELLER är lägre än 16,2 mΩ (kortslutningseffekten  $S_{\text{sc}}$  är högre än 3,4 MVA) vid inkoppling till 230 V enfass. Det åligger installatören eller användaren av utrustningen att se till, om nödvändigt efter konsultation med nätleverantören, att impedansen följer impedansbegränsningarna.

Ref. ce-emc 1 2014-07

### C. Temperaturdata

| Drifttemperatur*              | Förvarings-/transporttemperatur |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 14 till 104°F (-10 till 40°C) | -4 till 131°F (-20 till 55°C)   |

\*Uteffekten sjunker vid temperaturer över 104 °F (40 °C).

Temp\_2016-07

## D. Information om farliga ämnen för kinesiskt EEP-tillstånd (exit and entry permit)

| 中国电器电子产品中有害物质的名称及含量<br>Information om farliga ämnen för kinesiskt EEP-tillstånd (exit and entry permit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |         |         |            |             |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 部件名称<br>Komponentnamn<br>(如果适用)<br>(om tillämpligt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有害物质<br>Farligt ämne |         |         |            |             |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 铅<br>Pb              | 汞<br>Hg | 镉<br>Cd | 六价铬<br>Cr6 | 多溴联苯<br>PBB | 多溴二苯醚<br>PBDE                                                                        |
| 黄铜和铜部件<br>Mässings- och koppardelar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                    | O       | O       | O          | O           | O                                                                                    |
| 耦合装置<br>Kopplingsanordningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                    | O       | O       | O          | O           | O                                                                                    |
| 开关装置<br>Elkopplare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O                    | O       | X       | O          | O           | O                                                                                    |
| 线缆和线缆配件<br>Kablar och kabeltillbehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                    | O       | O       | O          | O           | O                                                                                    |
| 电池<br>Batterier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                    | O       | O       | O          | O           | O                                                                                    |
| <p>本表格依据中国SJ/T 11364的规定编制。<br/>Den här tabellen är upprättad i enlighet med China SJ/T 11364.</p> <p>O:<br/>表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在中国GB/T26572规定的限量要求以下。<br/>Indikerar att koncentrationen av det farliga ämnet i alla homogena material i delen ligger under det relevanta tröskelvärde för China GB/T 26572.</p> <p>X:<br/>表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出中国GB/T26572规定的限量要求。<br/>Indikerar att koncentrationen av det farliga ämnet i minst ett homogent material i delen ligger över det relevanta tröskelvärde för China GB/T 26572.</p> |                      |         |         |            |             |                                                                                      |
| <p>电器电子产品的环保使用期限依据中国SJ/Z11388的规定确定。<br/>EFUP-värdet av detta EEP-tillstånd är definierat i enlighet med China SJ/Z 11388.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |         |         |            | EEP_2016-06 |  |

## Anteckningar



### 3-8. Intermittensfaktor och överhettning



Intermittensfaktorn är den procent av 10 minuter som enheten kan svetsa med nominell belastning utan att överhettas.

Om enheten överhettas, stängs uteffekten av och ett hjälpmeddelande visas (se kapitel 10-2). Fläkten går igång. Vänta i 15 minuter tills enheten svalnat. Reducera strömmen, spänningen eller intermittensfaktorn innan du svetsar igen.


**OBS!** – Om intermittensfaktorn överskrids, kan enheten skadas och garantin upphöra att gälla.

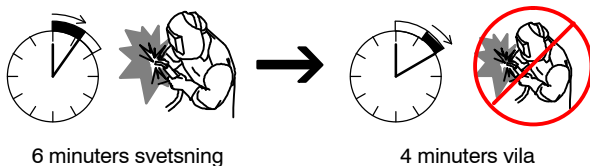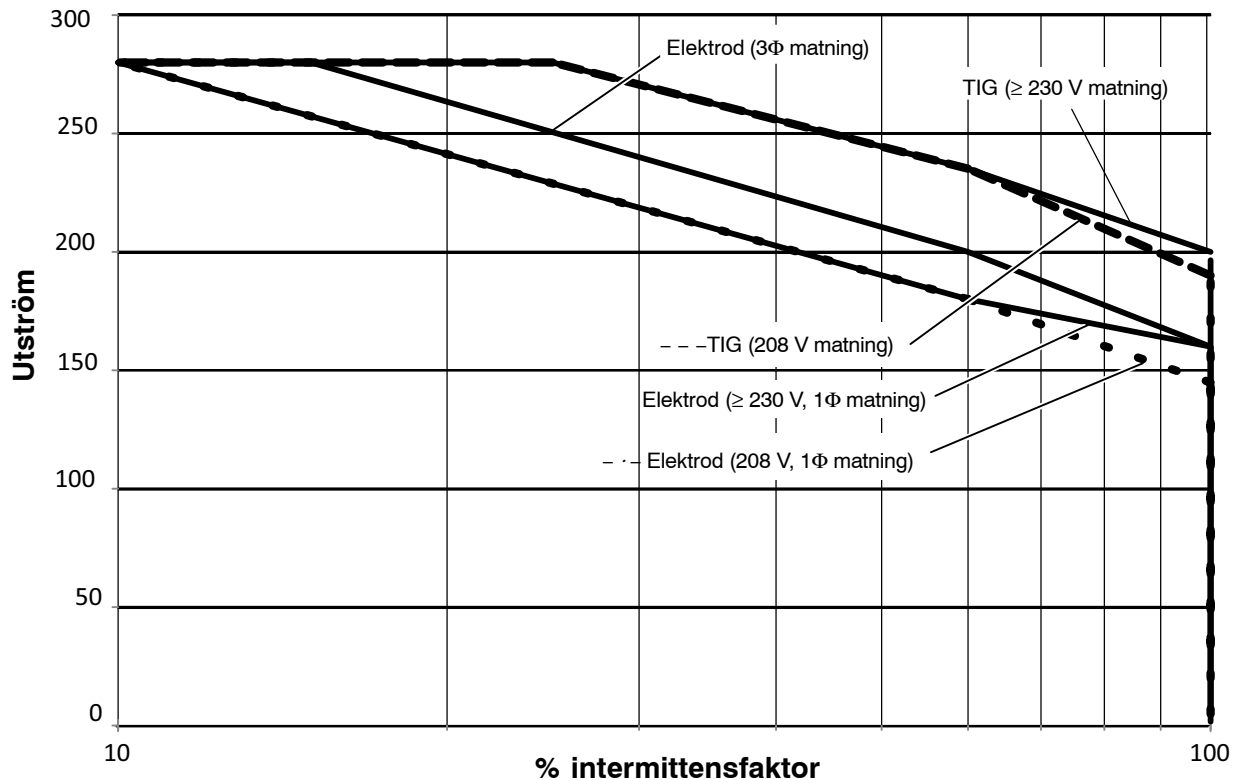

250 A vid 60 % intermittensfaktor för elektrods svetsning

250 A vid 60 % intermittensfaktor för TIG-svetsning

#### Överhettning

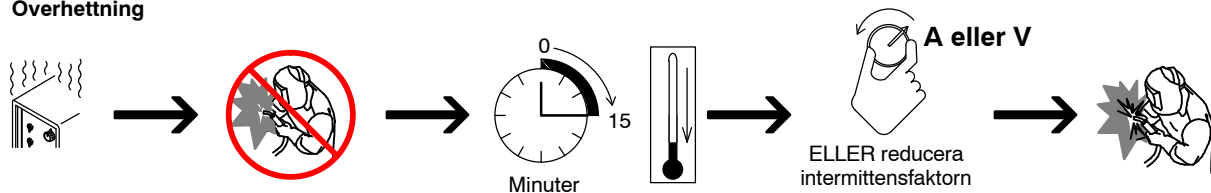


## KAPITEL 4 – INSTALLATION

### 4-1. Val av plats



Förflyttning, placering och luftflöde

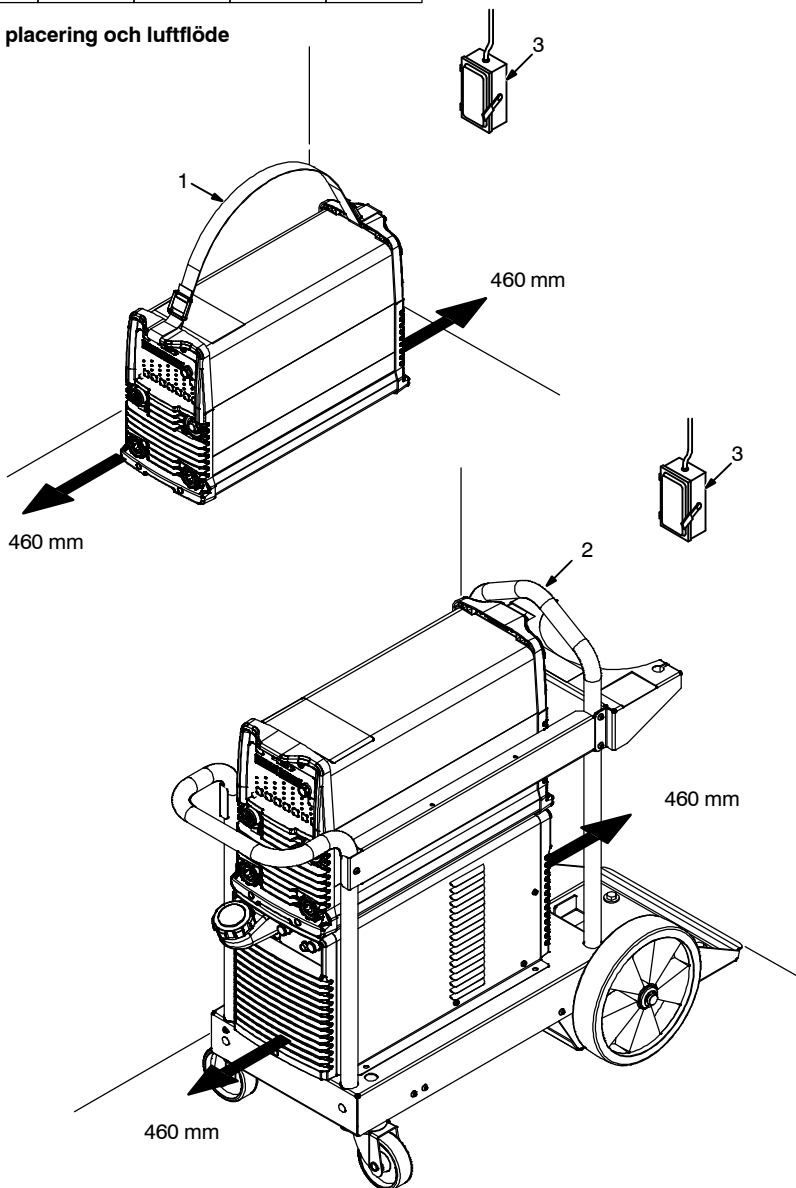

**Specialinstallation** kan fordras i utrymmen med bensin eller flyktiga vätskor – se NEC artikel 511 eller CEC kapitel 20.

**1 Bärrem**

Använd bärremmen enbart för att bära aggregatet. Använd den inte för att lyfta aggregatet när det sitter på vagnen/kylaren.

**2 Lyfthandtag**

Använd lyfthandtaget för att flytta och lyfta svetsaggregatet/vagnen/kylaren.

**Använd inte lyfthandtaget för att lyfta aggregatet när gastuben och tillbehör är anslutna.**

**3 Primärfrånskiljare**

Placera enheten nära ett lämpligt nätuttag.

**Flytta eller använd inte enheten där den kan tippa.**



loc\_dynasty 2018-08

## 4-2. Välja kablagedimension\*

| Svetsström*** | Svetskabeldimension** och maximal total kabellängd (koppar) i svetskretsen |                                                     |                                                  |          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
|               | 30 m eller kortare****                                                     |                                                     | 45 m                                             | 60 m     |
|               | 10 – 60 %<br>intermittensfaktor<br>mm <sup>2</sup>                         | 60 – 100 %<br>intermittensfaktor<br>mm <sup>2</sup> | 10 – 100 % intermittensfaktor<br>mm <sup>2</sup> |          |
| 100           | 4 (20)                                                                     | 4 (20)                                              | 4 (20)                                           | 3 (30)   |
| 150           | 3 (30)                                                                     | 3 (30)                                              | 2 (35)                                           | 1 (50)   |
| 200           | 3 (30)                                                                     | 2 (35)                                              | 1 (50)                                           | 1/0 (60) |
| 250           | 2 (35)                                                                     | 1 (50)                                              | 1/0 (60)                                         | 2/0 (70) |
| 300           | 1 (50)                                                                     | 1/0 (60)                                            | 2/0 (70)                                         | 3/0 (95) |

\* Denna tabell ger allmänna riktlinjer och passar ev. inte alla tillämpningar. Byt till nästa större kabelldimension om kabeln överhettas.

\*\*Svetskabelldimensionen (mm<sup>2</sup>) baseras på endera 4 V eller mindre spänningsfall eller en strömtäthet på minst 0,15 mm<sup>2</sup> per ampere.  
( ) = mm<sup>2</sup> metriskt

\*\*\* Välj svetskabelldimension för pulstillämpning efter toppströmsvärde.


\*\*\*\*Använd endast likström för avstånd mellan 30 m och upp till 60 m. Använd endast likström för avstånd mellan 30 m och upp till 60 m. För längre avstånd än vad som visas i denna guide, se AWS Fact Sheet No. 39, Welding Cables, som finns tillgängligt från American Welding Society på <http://www.aws.org>.

Ref. S-0007-L 2017-08 (TIG)


## 4-3. Svetskabelanslutningar



Dynasty, frontpanel

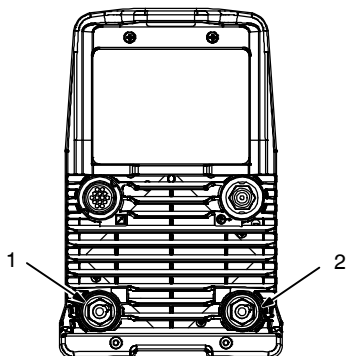

Maxstar, frontpanel

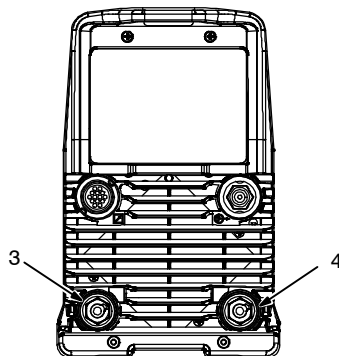

⚠ Slå från strömmen före anslutning av svetskablar.

⚠ Använd inte slitna, skadade, underdimensionerade eller reparerade kablar.

- 1 Återledarkontakt
- 2 TIG- eller elektrohandtag
- 3 Positiv (+) svetsutgångsanslutning

Återledarkontakt för TIG-svetsning  
Kontakt för elektrosvetsning  
Elektrodhållare

- 4 Negativ (-) svetsutgångsanslutning


TIG-handtagkontakt för återledarkontakt för TIG-svetsning för elektrosvetsning

☞ Vanliga anslutningar för svetskablaset beskrivs i avsnitten 4-4 och 4-5.


## 4-4. Anslutning




Dynasty, frontpanel

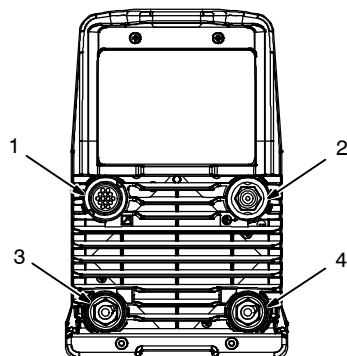

Maxstar, frontpanel

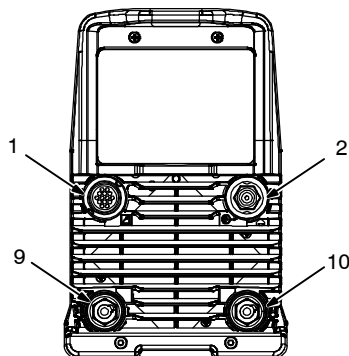

Bakpanel

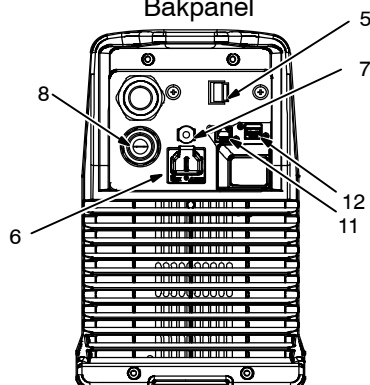

### **⚠ Stäng av strömmen före inkoppling.**

1 Kontakt för fjärrstyrning  
(se kapitel 4-10)

2 Gaskoppling till handtag

Kräver 11/16-tumsnyckel.

3 Återledaranslutning

4 Elektrodsvetskabelanslutning

TIG Handtag

Elektrodhållare

V-Sense-matare  
(Multiprocessmodeller)

5 Strömbrytare

Sätt på och stäng av aggregatet med strömbrytaren.

6 Matningskontakt för tillbehöret  
Coolmate 1.3 kraftaggregat

7 Skydd för Coolmate 1.3  
kraftaggregat

Medföljer tillbehöret kontakt för  
Coolmate 1.3 kraftaggregat.

8 Gas in-koppling

Kopplingen har en 5/8-18-tums  
högergående och kräver normalt en  
11/16-tumsnyckel. Maximalt tryck är  
8,6 bar.

9 Positiv (+) svetsutgångsanslut-  
ning

Återledarkontakt för TIG-svetsning  
Kontakt för elektrodsvetsning  
Elektrodhållare

10 Negativ (-) svetsutgångsanslut-  
ning

TIG-handtagkontakt för återledar-  
kontakt för TIG-svetsning för elek-  
trodsvetsning

11 Ethernet (endast  
Insight-modellerna)

RJ-45-porten är avsedd för  
trådbunden inkoppling till Internet via  
DHCP eller statiska IP-inställningar  
efter valen som gjordes när enheten  
konfigurerades.


12 USB A (endast  
Insight-modellerna)

Använd denna port vid installation av  
fast programvara.

Verktyg:



## 4-5. Kylaranslutningar

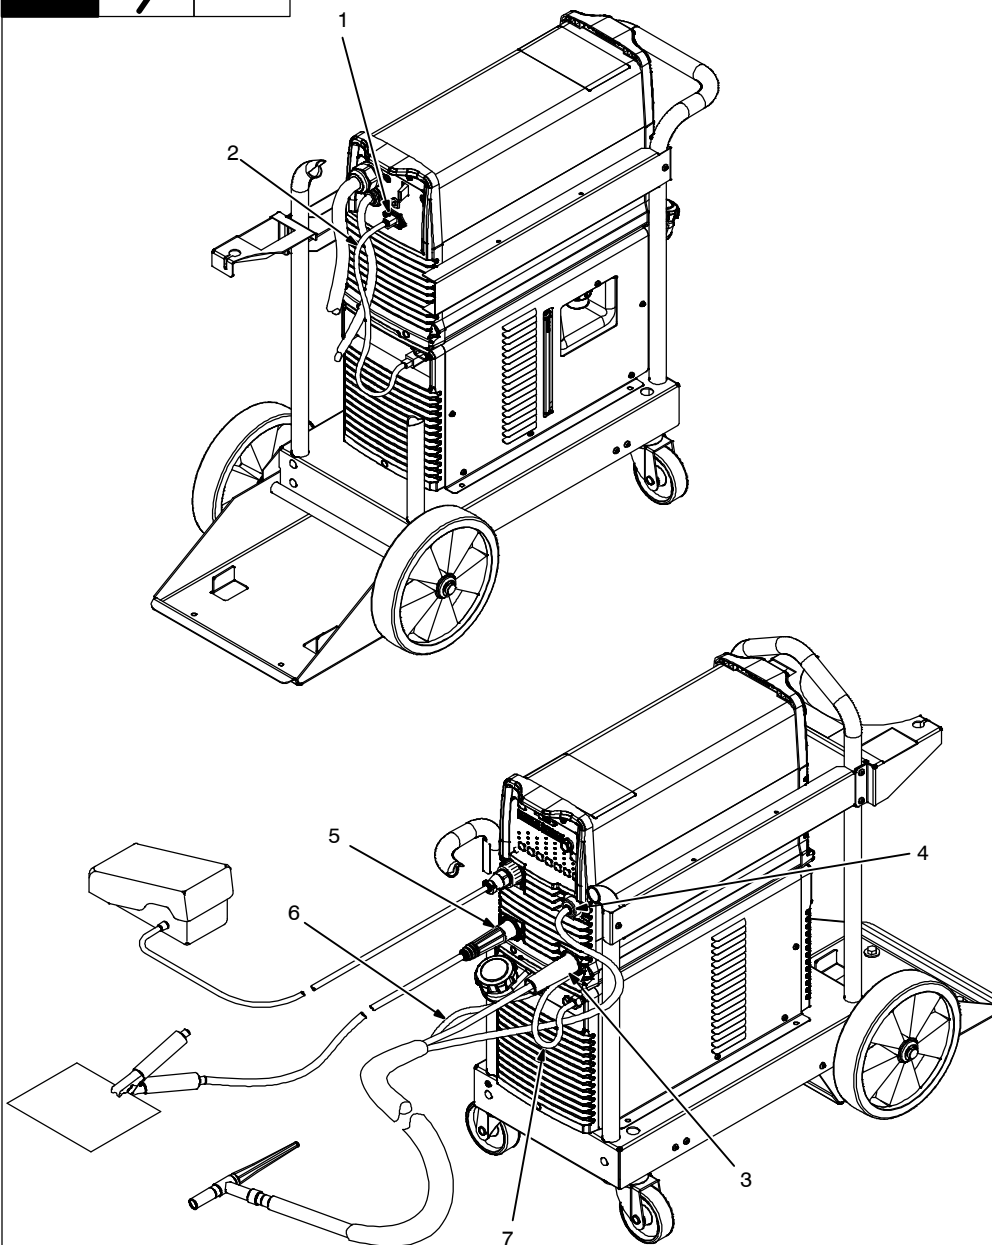

Vagn och kylare är tillbehör.

- 1 Coolmate 1.3 matningskontakt
- 2 Kylarmatningssladd
- Matar 115 VAC till kylaren.
- 3 Elektrodsvetsningsutgångskontakt (-svetskontakt på Maxstar-modellerna)

Anslut TIG-handtaget till elektrodsvetskontakten.

- 4 Gas ut-koppling

Anslut TIG-handtagets gasslang till gas ut-kopplingen.

- 5 Återledarkontakt (+svetskontakt på Maxstar-modellerna)

Anslut återledarkabeln till återledarkontakten

- 6 Vatten ut-koppling (till handtaget)

Koppla handtagets vattenmatningsslang (blå) till kylarens vatten ut-koppling.

- 7 Vatten in-koppling (från handtaget)

Koppla handtagets vattenreturslang (röd) till kylarens vatten in-koppling.


|                                  |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillämpning                      | TIG eller då HF* används                                                                       |
| <p>4,7 liter</p> <p>Kylmedel</p> | <p>Lågkonduktivt kylmedel nr. 043 810**, Destillerat eller avjoniserat vatten OK över 0° C</p> |

\*HF: Högfrekvensström

\*\*Kylmedel 043 810, lösning 50/50 skyddar ned till -38°C och motstår algtillväxt.

**OBS!** – Användning av andra kylmedel än de i tabellen upphäver garantin för alla komponenter som kommer i kontakt med kylmedlet (pump, kylare m.m.).

 Verktyg:



21 mm för CE-enheter

## 4-6. Riktlinjer för elanslutning (Dynasty)

### A. Riktlinjer för elanslutning vid trefasdrift

**⚠ Elstötter och risk för brand kan uppstå om dessa rekommendationer inte följs. Rekommendationerna gäller för kretsar dimensionerade för märkeffekten och intermittensfaktorn för svetsmaskinen.**  
**För installationer anslutna till dedicerade kretsar medger National Electrical Code (NEC) att märkspänning och –ström för kontakter och ledare får vara lägre än märkspänning och –ström för säkringen i kretsen. Alla komponenter i kretsen måste passa samman fysiskt. Se NEC-artiklarna 210.21, 630.11 och 630.12.**

☞ Verklig matningsspänning får inte falla under 188 VAC eller bli högre än 632 VAC. Enheten arbetar eventuellt inte enligt angivna data om verklig matningsspänning faller utanför dessa gränser.

| Inspänning (V)                                                                | Trefas, 60 Hz |         |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                               | 208           | 230     | 380      | 400      | 460      | 575      |
| Nominell effektiv nätström $I_{1\max}$ (A)                                    | 34            | 31      | 18       | 17       | 15       | 12       |
| Max. effektiv nätström $I_{1\text{eff}}$ (A)                                  | 18            | 16      | 10       | 9        | 8        | 6        |
| Max. rekommenderad standardsäkring eller automatsäkring i ampere <sup>1</sup> |               |         |          |          |          |          |
| Tröga säkringar <sup>2</sup>                                                  | 40            | 35      | 20       | 20       | 20       | 15       |
| Normala säkringar <sup>3</sup>                                                | 50            | 45      | 25       | 25       | 20       | 15       |
| Min. nätkabelarea i AWG <sup>4</sup>                                          | 12 (4)        | 12 (4)  | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |
| Max. rekommenderad nätkabellängd i meter                                      | 55 (17)       | 67 (20) | 124 (38) | 138 (42) | 180 (55) | 281 (86) |
| Min. jordledare i AWG <sup>4</sup>                                            | 12 (4)        | 12 (4)  | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |

Referens: 2017 National Electrical Code (NEC) (inklusive artikel 630)

- Välj en säkerhetsbrytare med tid/strömkurvor jämförbara med rekommenderade säkringar om en säkerhetsbrytare används i stället för säkring.
- "Tröga" säkringar är i UL-klass "RK5". Se UL 248.
- "Normala" (generella – ingen avsiktlig fördröjning) säkringar är i UL-klass "K5" (upp till och med 60 A) och UL-klass "H" (65 A och högre).
- Ledaruppgifterna i detta avsnitt anger ledarstorlek (utom sladd eller kabel) mellan panelen och utrustningen per NEC tabell 310.15 (B)(16) och är baserad på tillåten strömtålighet för isolerade kopparledare med en temperaturklassificering på 75°C (167 °F) med högst tre enskilda strömförande ledare i en löpbana. Om en sladd eller kabel används kan den minimala ledarstorleken öka. Se NEC tabell 400.5(A) beträffande kraven för sladd och kabel.

### B. Riktlinjer för elanslutning vid enfasdrift

**⚠ Elstötter och risk för brand kan uppstå om dessa rekommendationer inte följs. Rekommendationerna gäller för kretsar dimensionerade för märkeffekten och intermittensfaktorn för svetsmaskinen.**  
**För installationer anslutna till dedicerade kretsar medger National Electrical Code (NEC) att märkspänning och –ström för kontakter och ledare får vara lägre än märkspänning och –ström för säkringen i kretsen. Alla komponenter i kretsen måste passa samman fysiskt. Se NEC-artiklarna 210.21, 630.11 och 630.12.**

☞ Verklig matningsspänning får inte falla under 188 VAC eller bli högre än 632 VAC. Enheten arbetar eventuellt inte enligt angivna data om verklig matningsspänning faller utanför dessa gränser.

| Inspänning (V)                                                                | Enfas, 60 Hz |         |         |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|
|                                                                               | 208          | 220     | 230     | 400      | 460      | 575      |
| Nominell effektiv nätström $I_{1\max}$ (A)                                    | 59           | 56      | 53      | 30       | 25       | 20       |
| Max. effektiv nätström $I_{1\text{eff}}$ (A)                                  | 27           | 26      | 26      | 15       | 13       | 10       |
| Max. rekommenderad standardsäkring eller automatsäkring i ampere <sup>1</sup> |              |         |         |          |          |          |
| Tröga säkringar <sup>2</sup>                                                  | 70           | 70      | 60      | 35       | 30       | 25       |
| Normala säkringar <sup>3</sup>                                                | 80           | 80      | 70      | 45       | 35       | 30       |
| Min. nätkabelarea i AWG <sup>4</sup>                                          | 10 (6)       | 10 (6)  | 10 (6)  | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |
| Max. rekommenderad nätkabellängd i meter                                      | 44 (14)      | 50 (15) | 55 (17) | 66 (20)  | 90 (28)  | 141 (43) |
| Min. jordledare i AWG <sup>4</sup>                                            | 10 (6)       | 10 (6)  | 10 (6)  | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |

Referens: 2017 National Electrical Code (NEC) (inklusive artikel 630)

- Välj en säkerhetsbrytare med tid/strömkurvor jämförbara med rekommenderade säkringar om en säkerhetsbrytare används i stället för säkring.
- "Tröga" säkringar är i UL-klass "RK5". Se UL 248.
- "Normala" (generella – ingen avsiktlig fördröjning) säkringar är i UL-klass "K5" (upp till och med 60 A) och UL-klass "H" (65 A och högre).
- Ledaruppgifterna i detta avsnitt anger ledarstorlek (utom sladd eller kabel) mellan panelen och utrustningen per NEC tabell 310.15 (B)(16) och är baserad på tillåten strömtålighet för isolerade kopparledare med en temperaturklassificering på 75°C (167 °F) med högst tre enskilda strömförande ledare i en löpbana.

ledare i en löpbana. Om en sladd eller kabel används kan den minimala ledarstorleken öka. Se NEC tabell 400.5(A) beträffande kraven för sladd och kabel.

## 4-7. Riktlinjer för elinstallation (Maxstar)

### A. Riktlinjer för elanslutning vid trefasdrift

**⚠** Elstötter och risk för brand kan uppstå om dessa rekommendationer inte följs. Rekommendationerna gäller för kretsar dimensionerade för märkeffekten och intermittensfaktorn för svetsmaskinen.  
För installationer anslutna till dedicerade kretsar medger National Electrical Code (NEC) att märkspänning och –ström för kontakter och ledare får vara lägre än märkspänning och –ström för säkringen i kretsen. Alla komponenter i kretsen måste passa samman fysiskt. Se NEC-artiklarna 210.21, 630.11 och 630.12.

☞ Verklig matningsspänning får inte falla under 188 VAC eller bli högre än 632 VAC. Enheten arbetar eventuellt inte enligt angivna data om verklig matningsspänning faller utanför dessa gränser.

| Inspänning (V)                                                                | Trefas, 60 Hz |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                               | 208           | 230      | 380      | 400      | 460      | 575      |
| Nominell effektiv nätström $I_{1max}$ (A)                                     | 31            | 28       | 17       | 16       | 14       | 11       |
| Max. effektiv nätström $I_{1eff}$ (A)                                         | 16            | 14       | 9        | 8        | 7        | 6        |
| Max. rekommenderad standardsäkring eller automatsäkring i ampere <sup>1</sup> |               |          |          |          |          |          |
| Tröga säkringar <sup>2</sup>                                                  | 35            | 35       | 20       | 20       | 15       | 15       |
| Normala säkringar <sup>3</sup>                                                | 45            | 40       | 25       | 20       | 20       | 15       |
| Min. nätkabelarea i AWG <sup>4</sup>                                          | 12 (4)        | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |
| Max. rekommenderad nätkabellängd i meter                                      | 61 (19)       | 48 (15)  | 131 (40) | 147 (45) | 193 (59) | 307 (93) |
| Min. jordledare i AWG <sup>4</sup>                                            | 12 (4)        | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |

Referens: 2017 National Electrical Code (NEC) (inklusive artikel 630)

- Välj en säkerhetsbrytare med tid/strömkurvor jämförbara med rekommenderade säkringar om en säkerhetsbrytare används i stället för säkring.
- “Tröga” säkringar är i UL-klass “RK5”. Se UL 248.
- “Normala” (generella – ingen avsiktlig fördröjning) säkringar är i UL-klass “K5” (upp till och med 60 A) och UL-klass “H” (65 A och högre).
- Ledaruppgifterna i detta avsnitt anger ledarstorlek (utom sladd eller kabel) mellan panelen och utrustningen per NEC tabell 310.15 (B)(16) och är baserad på tillåten strömtålighet för isolerade kopparledare med en temperaturklassificering på 75°C (167 °F) med högst tre enskilda strömförande ledare i en löpbana. Om en sladd eller kabel används kan den minimala ledarstorleken öka. Se NEC tabell 400.5(A) beträffande kraven för sladd och kabel.

### B. Riktlinjer för elanslutning vid enfasdrift

**⚠** Elstötter och risk för brand kan uppstå om dessa rekommendationer inte följs. Rekommendationerna gäller för kretsar dimensionerade för märkeffekten och intermittensfaktorn för svetsmaskinen.  
För installationer anslutna till dedicerade kretsar medger National Electrical Code (NEC) att märkspänning och –ström för kontakter och ledare får vara lägre än märkspänning och –ström för säkringen i kretsen. Alla komponenter i kretsen måste passa samman fysiskt. Se NEC-artiklarna 210.21, 630.11 och 630.12.


☞ Verklig matningsspänning får inte falla under 188 VAC eller bli högre än 632 VAC. Enheten arbetar eventuellt inte enligt angivna data om verklig matningsspänning faller utanför dessa gränser.

| Inspänning (V)                                                                | Enfas, 60 Hz |         |         |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|
|                                                                               | 208          | 220     | 230     | 400      | 460      | 575      |
| Nominell effektiv nätström $I_{1max}$ (A)                                     | 53           | 49      | 47      | 27       | 23       | 18       |
| Max. effektiv nätström $I_{1eff}$ (A)                                         | 23           | 23      | 23      | 13       | 12       | 9        |
| Max. rekommenderad standardsäkring eller automatsäkring i ampere <sup>1</sup> |              |         |         |          |          |          |
| Tröga säkringar <sup>2</sup>                                                  | 60           | 60      | 50      | 30       | 25       | 20       |
| Normala säkringar <sup>3</sup>                                                | 70           | 70      | 70      | 40       | 30       | 25       |
| Min. nätkabelarea i AWG <sup>4</sup>                                          | 10 (6)       | 10 (6)  | 10 (6)  | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |
| Max. rekommenderad nätkabellängd i meter                                      | 50 (15)      | 57 (17) | 62 (19) | 73 (22)  | 98 (30)  | 157 (48) |
| Min. jordledare i AWG <sup>4</sup>                                            | 10 (6)       | 10 (6)  | 10 (6)  | 14 (2,5) | 14 (2,5) | 14 (2,5) |

Referens: 2017 National Electrical Code (NEC) (inklusive artikel 630)

- Välj en säkerhetsbrytare med tid/strömkurvor jämförbara med rekommenderade säkringar om en säkerhetsbrytare används i stället för säkring.
- “Tröga” säkringar är i UL-klass “RK5”. Se UL 248.
- “Normala” (generella – ingen avsiktlig fördröjning) säkringar är i UL-klass “K5” (upp till och med 60 A) och UL-klass “H” (65 A och högre).
- Ledaruppgifterna i detta avsnitt anger ledarstorlek (utom sladd eller kabel) mellan panelen och utrustningen per NEC tabell 310.15 (B)(16) och är baserad på tillåten strömtålighet för isolerade kopparledare med en temperaturklassificering på 75°C (167 °F) med högst tre enskilda strömförande ledare i en löpbana. Om en sladd eller kabel används kan den minimala ledarstorleken öka. Se NEC tabell 400.5(A) beträffande kraven för sladd och kabel.

## 4-8. Anslutning av trefasmatningskabel



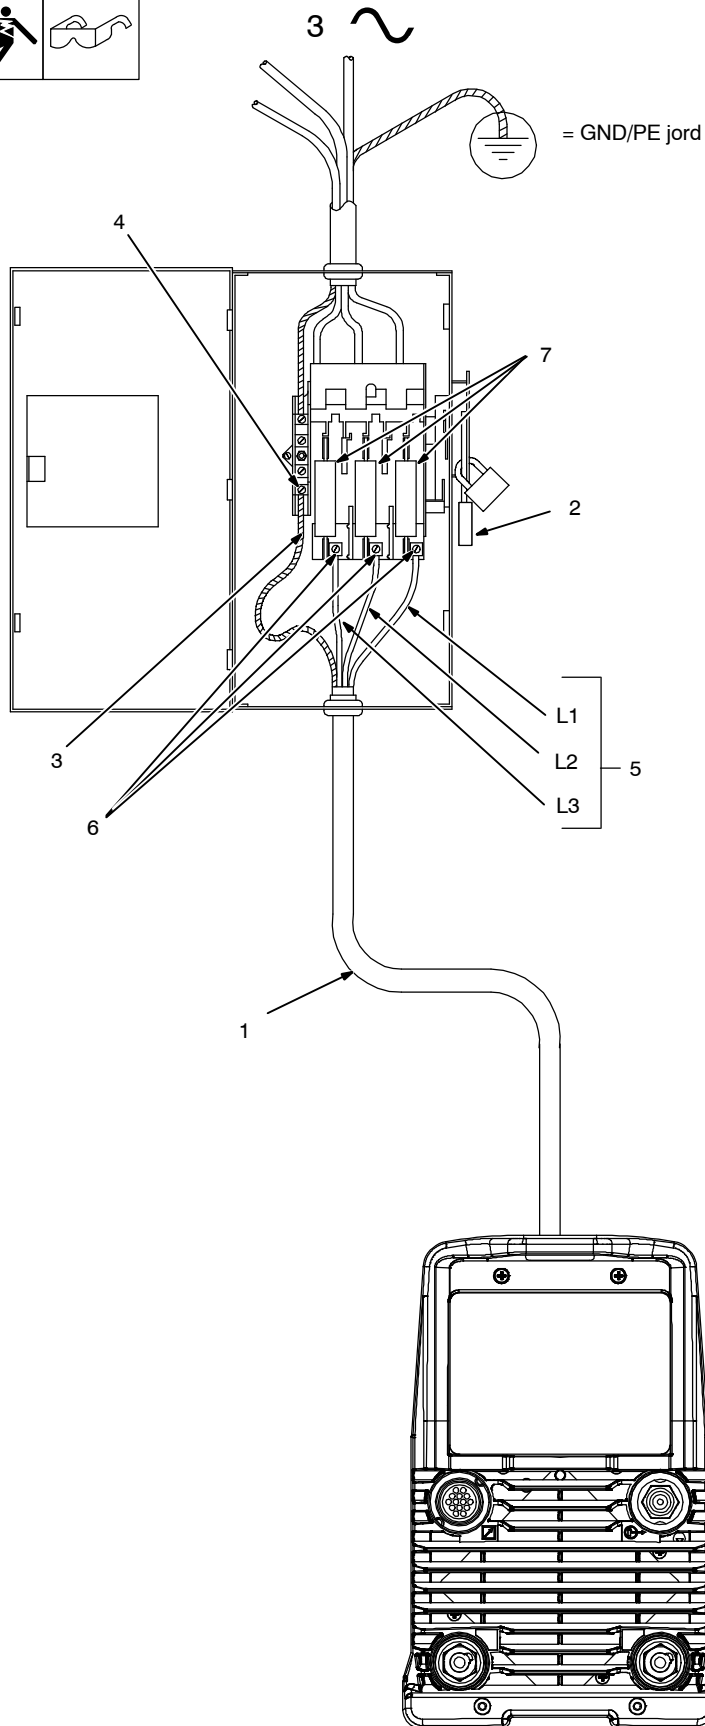


Verktyg:






## 4-9. Anslutning av enfas nätkabel

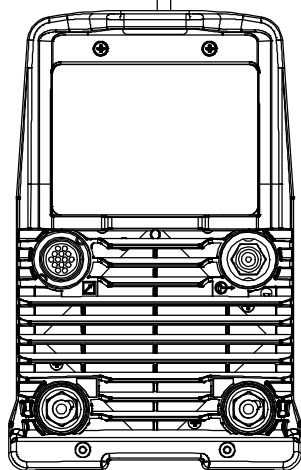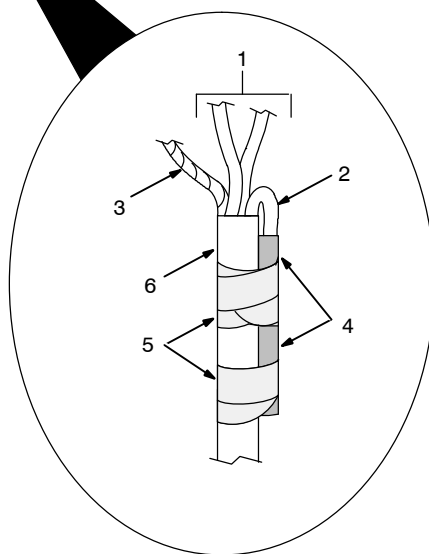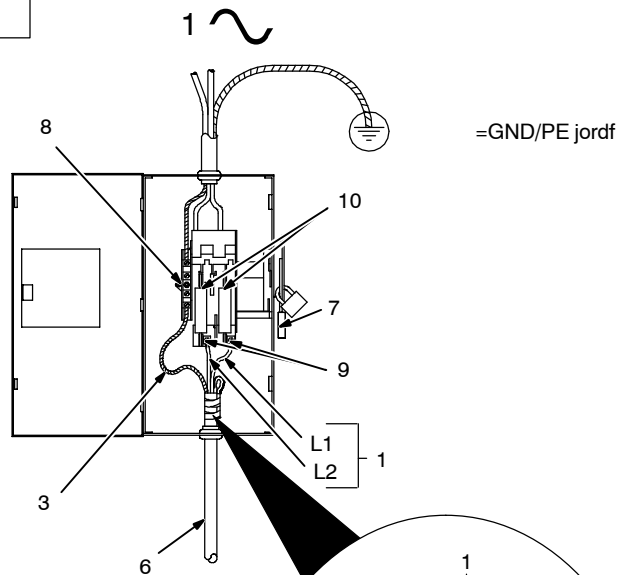


Verktyg:

 



## 4-10. Information om 14-poligt fjärruttag
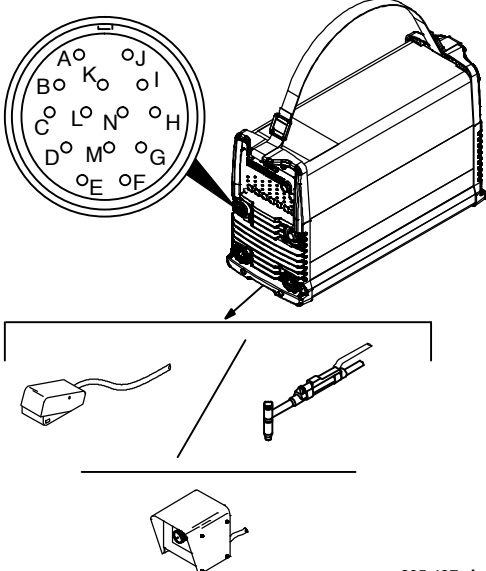
| <br>805 497-A | FJÄRR 14                                    | Uttag | Uttagsinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | 15 VOLT LIKSTRÖM<br>TILLSLAG<br>(KONTAKTOR) | A     | Kontaktorstyrning +15 VDC, referens till G.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                |                                             | B     | Kontaktslutning till A sluter 15 VDC kontaktstyrningskretsen och aktiverar utgången.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                | FJÄRRKONTROLL                               | C     | Spänning till fjärrkontroll; +10 volt likström till fjärrkontrollen.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                |                                             | D     | Fjärrkontrollskrets gemensam.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                |                                             | E     | 0 till +10 volt insignal från fjärrkontroll.<br>*Kan göras om till ingång för aktivera utgång (svetsstopp) – används för att fjärrstoppa svetsningen utanför normala svetscykeln. Anslutningen till D-kontakten måste alltid upprätthållas. Bryts kontakten avbryts svetsningen och Auto Stop visas. |
|                                                                                                | Utgångssignaler                             | F     | Strömåterkoppling, +1 VDC per 100 A.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                |                                             | H     | Spänningsåterkoppling; +1 VDC per 10 V bågspänning.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                |                                             | I*    | Giltig bågindikering stängd till kontakt G med giltig båge. Elektriska data: transistor med öppen kollektor (kopplingsexempel finns i kapitel 4-11).                                                                                                                                                 |
|                                                                                                |                                             | J*    | Båglängdsstyrning låst med stängd till kontakt G under start- och slutström och ramp och under bakgrundstiden för pulsformer med $\leq 10$ Hz. Elektriska data: transistor med öppen kollektor (kopplingsexempel finns i kapitel 4-11).                                                              |
|                                                                                                |                                             | **    | Beröringsavkänning med sluten krets till plint G, med Modbus beröringsavkänning aktiverad och maskinen ej initierad för svetsutsignal.                                                                                                                                                               |
|                                                                                                | GEMENSAM                                    | G     | Retur för alla utgångssignaler: F, H, I, J och A.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                | CHASSI                                      | K     | Chassi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                | Seriell kommunikation Buss                  | L**   | Modbus gemensam (RS485 gemensam)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                |                                             | M**   | Modbus D1 (RS485 B+)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                |                                             | N**   | Modbus D0 (RS485 A-)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


Kontakterna G och K är elektriskt isolerade från varandra.

☞ Ett strömvärde över minimivärdet måste anges på fjärrkontrollen innan panel- eller fjärrkontaktorn sätts på om en handfjärrkontroll, t.ex. RHC-14, is connected kopplas till fjärrkontakten 14. Görs inte detta styrs strömmen av reglaget på panelen och handfjärrkontrollen fungerar inte.

\*Finns med tillbehöret automatiseringsexpansionsminneskort.

\*\*Finns med tillbehöret Modbus expansionsminneskort. Modbus seriell kommunikation ger åtkomst till alla parametrar på frontpanelen och aggregatets funktioner. En lista med registren i Modbus finns i bruksanvisningen 265415. Modbus-expansionen inkluderar funktionerna i expansionerna för AC Oberoende amplitudstyrning (endast Dynasty), het tråd och justering för Hot Start.

## 4-11. Enkel automatiseringstillämpning

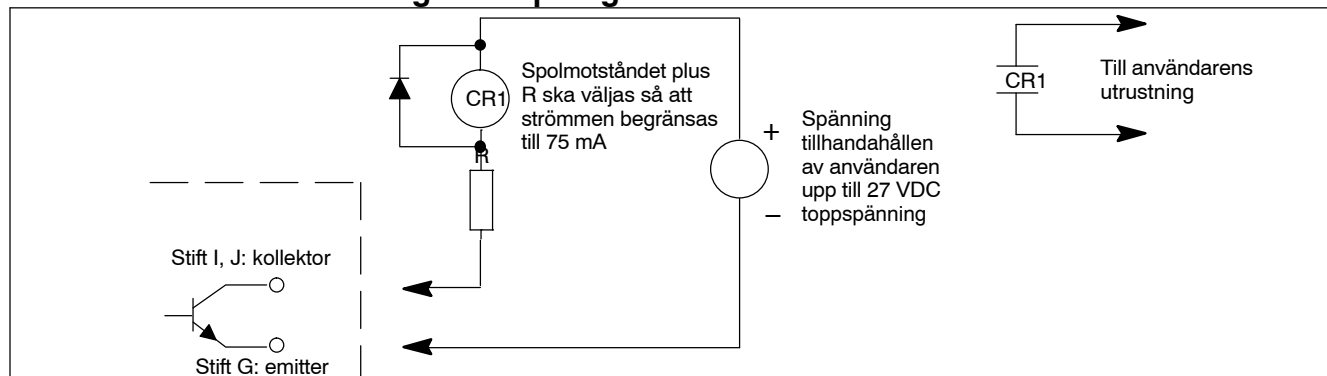

## 4-12. Programvaruuppdateringar

### A. Anledningar till att ladda ned programuppdateringar

- För att få de senaste förbättringarna av funktioner och programvara med framtida programuppdateringar.
- Vid alla kretskortbyten krävs en programuppdatering för att säkerställa korrekt funktion.
- En programuppdatering krävs för att säkerställa korrekt programexpansionsfunktion för alla köpta tilläggsfunktioner.

### B. Krav




☞ Dator med SD-minneskortuttag eller en SD-minneskortläsare krävs för nedladdning av programuppdateringar.

☞ 8 GB max SD-minneskort.


SD-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör SD-3C LLC.

### C. Ladda ned programuppdateringar

1. Starta din webbläsare och gå till <http://www.millerwelds.com/support/system-setup-and-software/tig-software>.
2. Välj systeminstallationsanvisningar (PDF) och följ anvisningarna.

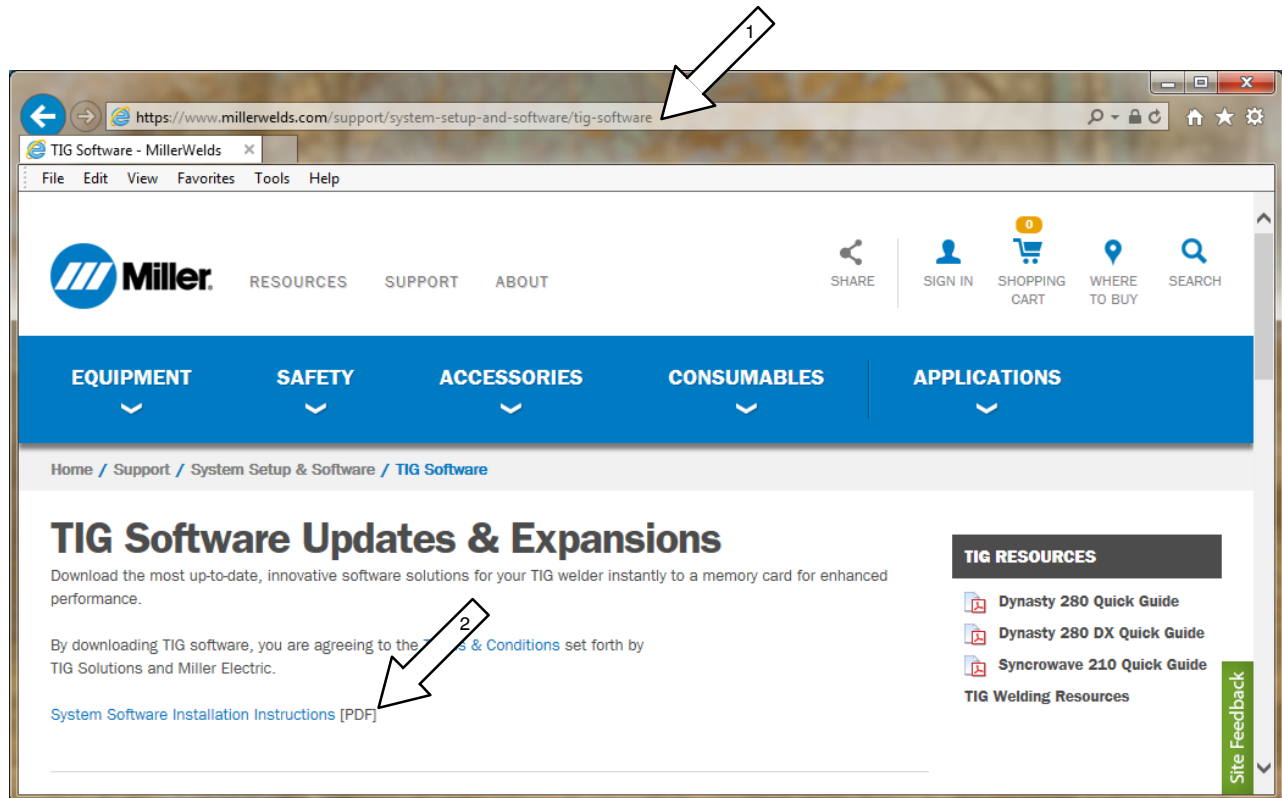

## D. Programvaruinstallation

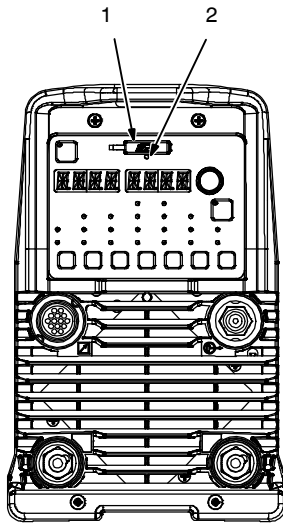

Dynasty 280 DX visas

☞ *Programuppdateringar kan eventuellt återställa maskinen till standardinställningar.*

Kortkrav:

Fullstort minneskort krävs.

- 1 Plats för minneskort
- 2 Indikatorlampa

Sätt i kortet med den nya programvaran i uttaget medan maskinen är påslagen (men inte under svetsning). Sätts kortet i under svetsning så avbryts svetsningen.

Indikatorlampan blinkar grön medan maskinen läser eller skriver på kortet och mätardisplayerna

släcks. Uppdateringstiden varierar och kan vara upp till tre minuter. **Ta inte ur** kortet medan lampan blinkar grön.

När läsning eller skrivning till kortet lyckats, växlar knapplamporna till fast grönt sken och mätarna tänds. Aggregatet är nu klart för användning.

### Felsökning

Indikatorlampan blinkar röd: Fel vid programuppdatering eller fel programvara. Försök att ta ur kortet och sätta tillbaka det.


Indikatorlampan lyser röd med fast sken: Kan inte läsa kortet. Kortet kan vara trasigt.

805 496-A

# Anteckningar

## KAPITEL 5 – DYNASTY 280, DRIFT

### 5-1. Dynasty 280, reglage

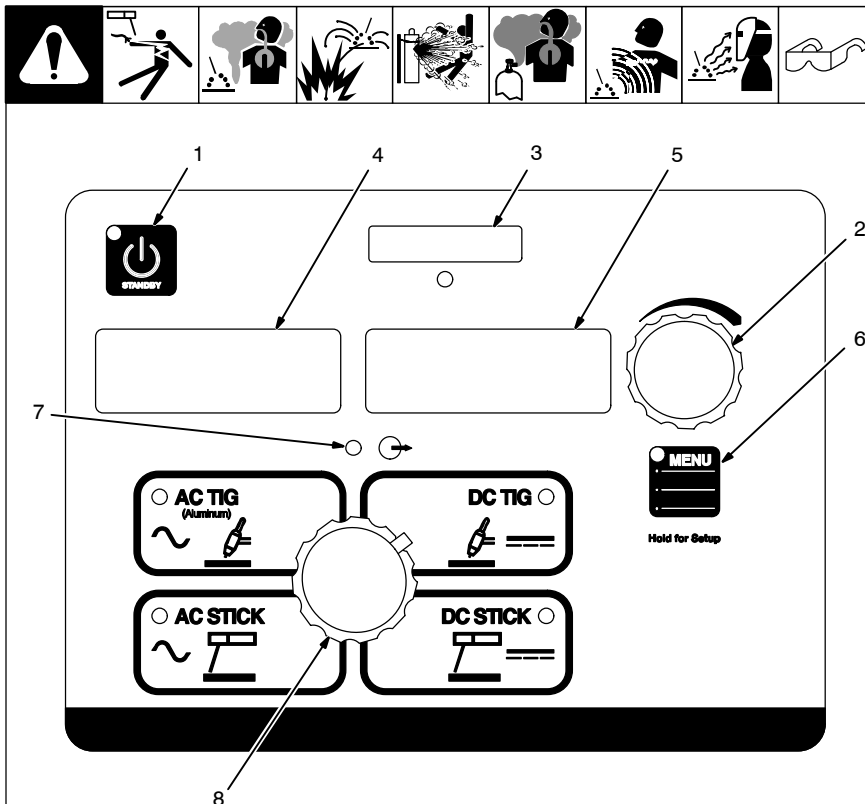

#### 1 Knapp för vänteläge

Används för att ställa maskinen i läget för låg energiförbrukning.

Den här knappen kan även användas för att rensa vissa fel. Se avsnitt 10-3.

#### 2 Strömreglage

Använd reglaget för att ändra förinställt strömvärde. Förinställt strömvärde är det maximalt tillgängliga värdet om fjärrkontroll används. Reglaget fungerar också som reglage för ändring av parametrar i menyläge (se kapitlen 5-2 t.o.m. 5-6).

#### 3 Minnekortuttag och indikator

Uttaget används för att lägga till funktioner till maskinen och uppdatering av programvara på korten i maskinen. Indikatorn är tänd när kortet läses eller skrivs till (se kapitel 4-12D).

#### 4 Voltmeter

Visar verklig likriktad genomsnittsspänning när det ligger spänning över svetsutgångarna. Den används också för att visa parameterbeskrivningar i menyläge.

#### 5 Amperemeter

Visar verklig likriktad genomsnittsström under svetsning och förinställt strömvärde vid tomgång. Den används också för att visa parameteralternativ i menyläge.

#### 6 Menyknapp

Tryck på knappen för att bläddra mellan tillgängliga parametrar för vald svetsmetod. Håll inne knappen för att gå in i inställningsläge (se kapitlen 5-2 t.o.m. 5-6).

#### 7 Utgång aktiv-indikator

Blå indikator tänds när utgången är aktiv.

#### 8 Svetsmetodväljare

Används för att välja en av följande svetsmetoder:

- AC TIG – för svetsning i aluminium.
- DC TIG – (DCEN) för stål och rostfritt stål.
- DC Stick – (DCEP) för svetsning i stål.
- AC Stick – för svetsning i stål om blåseffekt är ett problem med DC Stick.

247222-D



Minneskortuttaget passar för SD-minneskort. SD-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör SD-3C LLC.

## 5-2. Kontrollpanelmenyn: AC TIG

1 Menyknapp  
Tryck på menyknappen och bläddra genom parametrarna som kan ställas in.

2 Parameterdisplay  
3 Inställningsdisplay  
4 Kodare/Ratt  
Vrid kodaren och ställ in parametern.

*Parametern återgår automatiskt till ströminställningen efter 15 sekunders inaktivitet med kodaren.*

**Strömreglage**  
Reglerar genomsnittliga svetsströmmen vid växelströmsvetsning. Begränsar maximala strömmen för en fjärrströmsenhet.  
Vid växelström ställer användaren in likriktat genomsnittsvärde för växelströmmen ([AC AV] visas).

**[BAL] balansstyrning:**\* (% EN)  
Reglerar oxidrengöringen  
Högre inställning minskar oxidrengöringen. Intervallet är 60 till 80 %. (Se tips nedan)

**[FREQ]\* Frekvensstyrning:**  
Högre inställning minskar bågbredden. Intervallet är 70 till 150 Hz. (Se tips nedan)


**[POST] gasefterströmning:**  
Styr tiden som gasen strömmar efter att svetsningen avslutats. Intervallet är AUTO, OFF – 50T (sekunder). AUTO beräknar tiden utifrån maximala strömmen för varje svetscykel. Minimitiden är åtta sekunder. Auto = maximal ström/10.

**\*PRO-SET** ger professionellt utvecklade inställningar för svetsmetoden. Tryck på menyknappen så att parametern visas och vrid på kodaren tills PRO-SET blinkar på displayen när du vill använda funktionen. PRO-SET blinkar en gång och avslöjar professionella inställningen för parametern.

**TIPS: AC Balance** reglerar rengöringsförloppet. Balansen är för högt ställd om svarta fläckar uppträder i svetssmältan. Vrid ner balansen tills smältan blir klar.

**TIPS: AC Frequency** reglerar bredden på bågkonen. Ställ in frekvensen på 120 Hz för tunna fyllsvetsar (mindre än sex millimeter). Denna frekvens ger en koncentrerad och stabil båg och ger en smal svets. För utvändiga hörn och spårsvetsar i grova material kan en bred svets krävas. Sänk frekvensen till mellan 70 och 100 Hz. Denna frekvensinställning ger en bredare svets.

### 5-3. Kontrollpanelmenyn: DC TIG

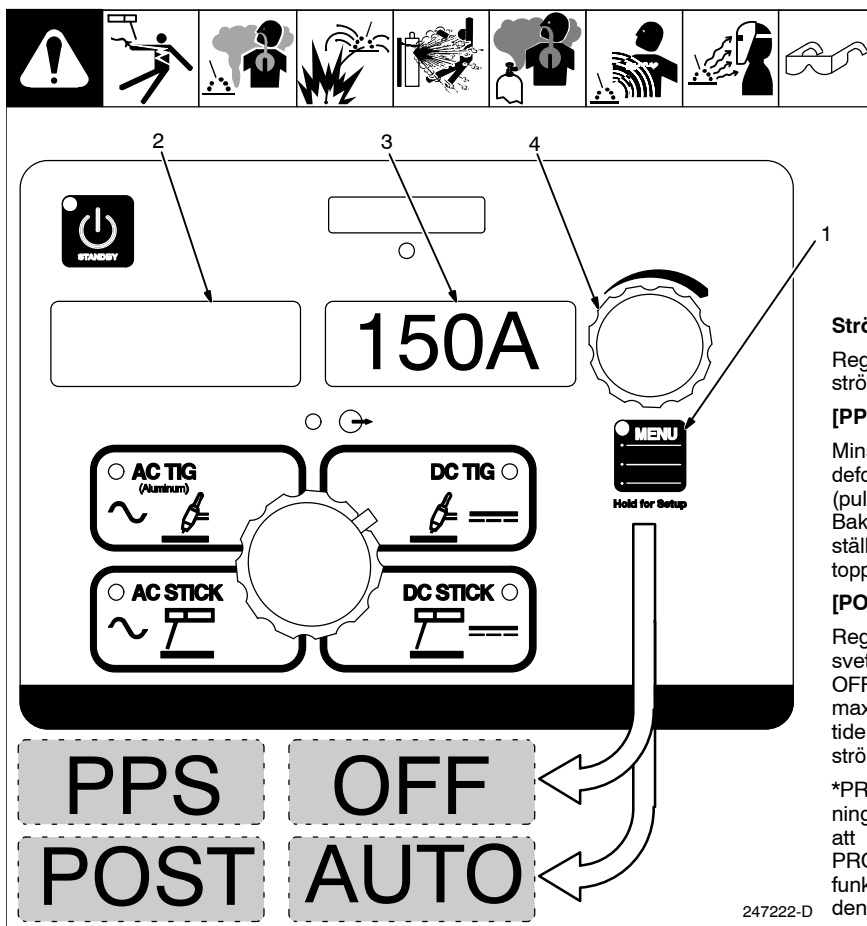

#### 1 Menyknapp

Tryck på menyknappen och bläddra genom parametrarna som kan ställas in.

#### 2 Parameterdisplay

#### 3 Inställningsdisplay

#### 4 Kodare/Ratt

Vrid kodaren och ställ in parametern.

Parameter återgår automatiskt till ströminställningen efter 15 sekunders inaktivitet med kodaren.

#### Strömreglage

Reglerar svetsströmmen. Begränsar maximala strömmen för en fjärrströmsenhet.

#### [PPS]\* Pulsstyrning:

Minskar värmetillförseln för att minimera deformation och öka svetshastigheten. Ange PPS (pulser per sekund). Området är OFF-250 PPS. Bakgrundsströmmen och toppströmmen kan inte ställas in. Bakgrundsströmmen är 25 % av toppströmmen. Toppströmtiden är 40 %.


#### [POST] gasefterströmning:

Reglerar hur länge gasen strömmar efter att svetsningen avslutats. Intervall är AUTO, OFF-50T (sekunder). AUTO beräknar tiden utifrån maximala strömmen i varje svetscykel. Kortaste tiden är åtta sekunder. Auto = maximala strömmen/10.

\*PRO-SET: ger professionellt utvecklade inställningar för svetsmetoden. Tryck på menyknappen så att parametern visas och vrid på kodaren tills PRO-SET blinkar på displayen när du vill använda funktionen. PRO-SET blinkar en gång och indikerar den professionella inställningen för parametern.

247222-D

### 5-4. Kontrollpanelmenyn: Växelström och elektrodsveisning med likström

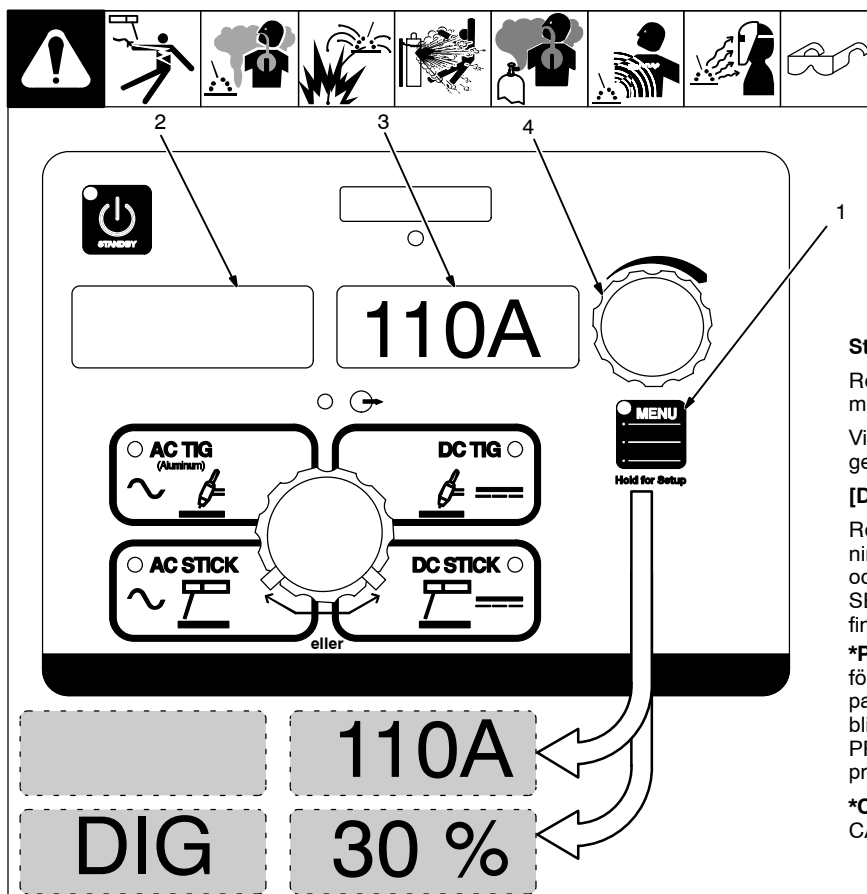

#### 1 Menyknapp

Tryck på menyknappen och bläddra genom parametrarna som kan ställas in.

#### 2 Parameterdisplay

#### 3 Inställningsdisplay

#### 4 Kodare/Ratt

Vrid kodaren och ställ in parametern.

Parameter återgår automatiskt till ströminställningen efter 15 sekunders inaktivitet med kodaren.

#### Strömreglage

Reglerar genomsnittliga svetsströmmen. Begränsar maximala strömmen för en fjärrströmsenhet.

Vid växelström ställer användaren in likriktat genomsnittsvärde för växelströmmen ([AC AV] visas).

#### [DIG]\* Bågtryckreglering:


Reglerar mängden ytterligare ström vid låga spänningar (kort bäge). Ställ in bågtrycket för olika fogar och elektroder. Intervallet är OFF till 100 %. PRO-SET-värden finns för både 6010- och 7018-elektroder finns.

\*PRO-SET ger professionellt utvecklade inställningar för svetsmetoden. Tryck på menyknappen så att parametern visas och vrid på kodaren tills PRO-SET blinkar på displayen när du vill använda funktionen. PRO-SET blinkar en gång och indikerar professionella inställningen för parametern.

\*CARB-ARC: vid ett steg över DIG's 100% kan CARBON ARC Gouging väljas.

247222-D

## 5-5. Meny för användarinställningar: Växelström och likström-TIG

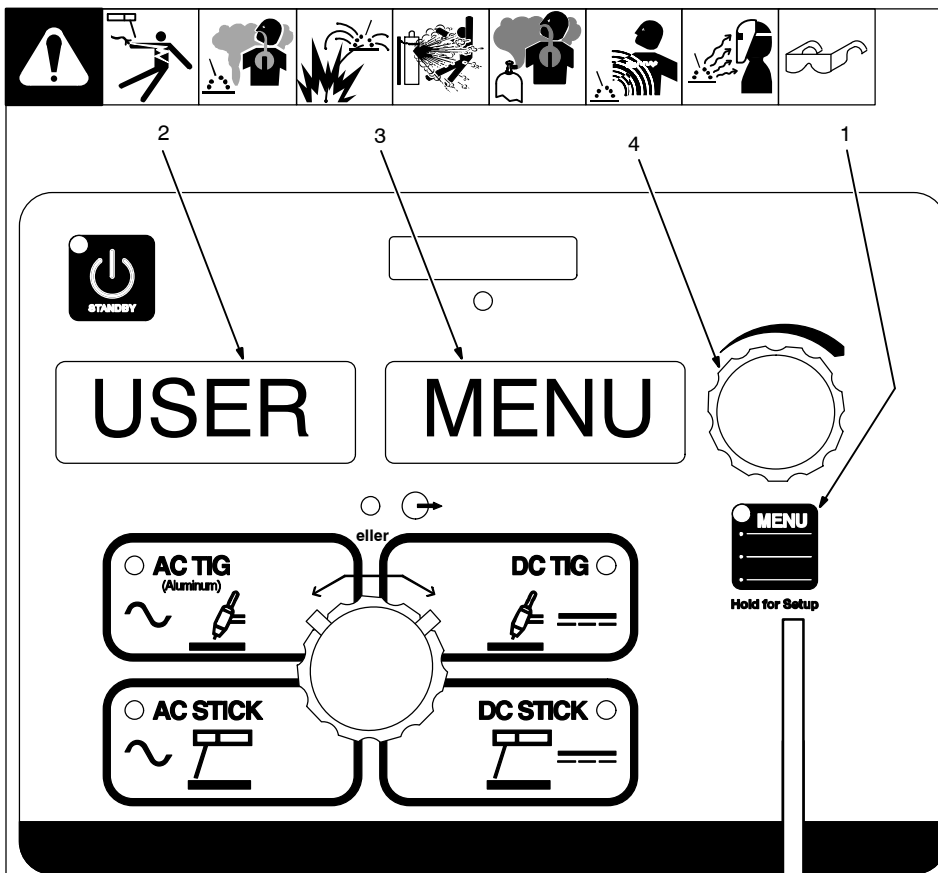

### 1 Menyknapp

Tryck på menyknappen i cirka två sekunder för att komma till menyerna för konfigurationsinställningar. Bläddra mellan inställningarna med menyknappen.

### 2 Parameterdisplay

### 3 Inställningsdisplay

### 4 Kodare/Ratt

Vrid kodaren och ställ in parametern.

Tryck på menyknappen tills **Menu Off** visas för att lämna menyerna.

247222-D

### Val av bågtdningsmetod:

[STRT] [HF]

Bågtändning utan kontakt (se kapitel 15-1).

[STRT] [LIFT]

Bågtändning med kontakt (se kapitel 15-1).

### Väl av volframdiameter:

Varje volframstorlek har förinställda startparametrar för den diameter för att optimera tändningen. Intervallet är 0,020 tum till 1/8 tum eller 0,5 mm till 3,2 mm.

### Val av avtryckarfunktion:

[RMT] [STD]

Används vanligen med hand- eller fotmanövrerad fjärrkontroll. RMT STD kräver bibehållen stängd kontakt för att aktivera svetsspänningen. Strömmen kan regleras med en fjärrpotentiometer eller ställas in på reglagepanelen.

[RMT] [HOLD]

Avtryckarkontakt krävs. Låter operatören svetsa utan att avtryckaren hålls inne. Svetsningen startas med avtryckaren som sedan släpps. Svetsningen avbryts genom att avtryckaren trycks in och släpps igen. I detta läge styrs utgångskontaktorn med avtryckaren. Strömmen måste ställas in på reglagepanelen.


[OUT] [ON]

Utgången aktiverad. (endast Lift)

**!** Svetsutgången är alltid aktiverad när displayen visar [OUT] [ON].

Fjärrkontroll eller avtryckare behövs inte. Strömmen kan regleras från reglagepanelen eller med en fjärrpotentiometer. Blå indikator tänd anger att utgången är aktiverad.

## 5-6. Meny för användarinställningar: Växelström och elektrodsvetsning med likström

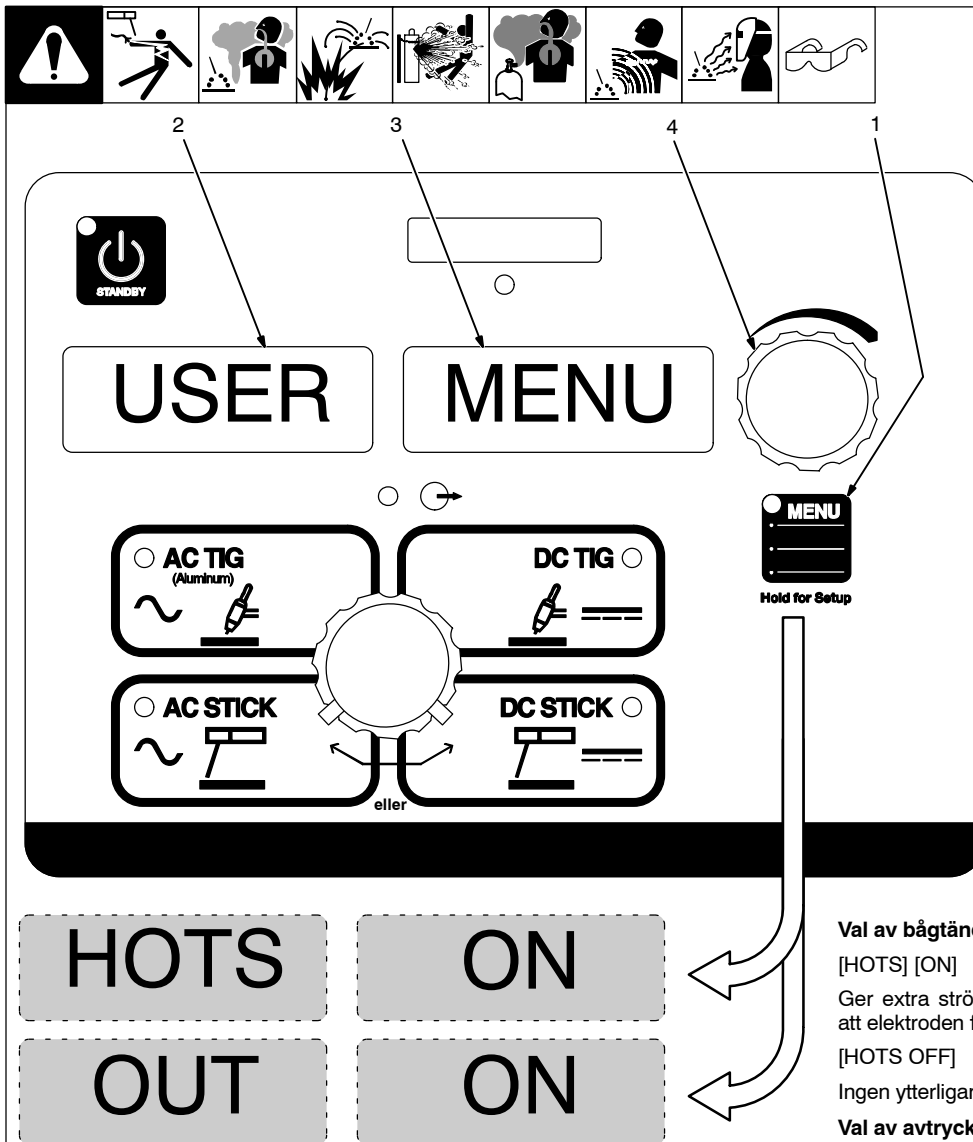

### 1 Menyknapp

Tryck på menyknappen i cirka två sekunder för att komma till menyerna för inställningar. Bläddra mellan inställningarna med menyknappen.

### 2 Parameterdisplay

### 3 Inställningsdisplay

### 4 Kodare/Ratt

Vrid kodaren och ställ in parametern.

Tryck på menyknappen tills Menu Off visas för att lämna menyerna.

### Val av bågstartningsmetod:

[HOTS] [ON]

Ger extra ström under tändning för att förhindra att elektroden fastnar.

[HOTS OFF]

Ingen ytterligare ström som hjälp att tända bågen.

### Val av avtryckarfunktion:

[RMT] [STD]

Används vanligen med hand- eller fotmanövrerad fjärrkontroll. RMT STD kräver bibehållen stängd kontakt för att aktivera svetsspänningen. Strömmen kan regleras med en fjärrpotentiometer eller ställas in på reglagepanelen.


[OUT] [ON]

**⚠ Svetsutgången är alltid aktiverad när displayen visar [OUT] [ON].**

Fjärrkontroll eller avtryckare behövs inte. Strömmen kan regleras från reglagepanelen eller med en fjärrpotentiometer. Blå indikator tänd anger att utgången är aktiverad.

## KAPITEL 6 – DYNASTY 280DX DRIFT

### 6-1. Dynasty 280 DX och Dynasty 280 DX multiprocesskontroller

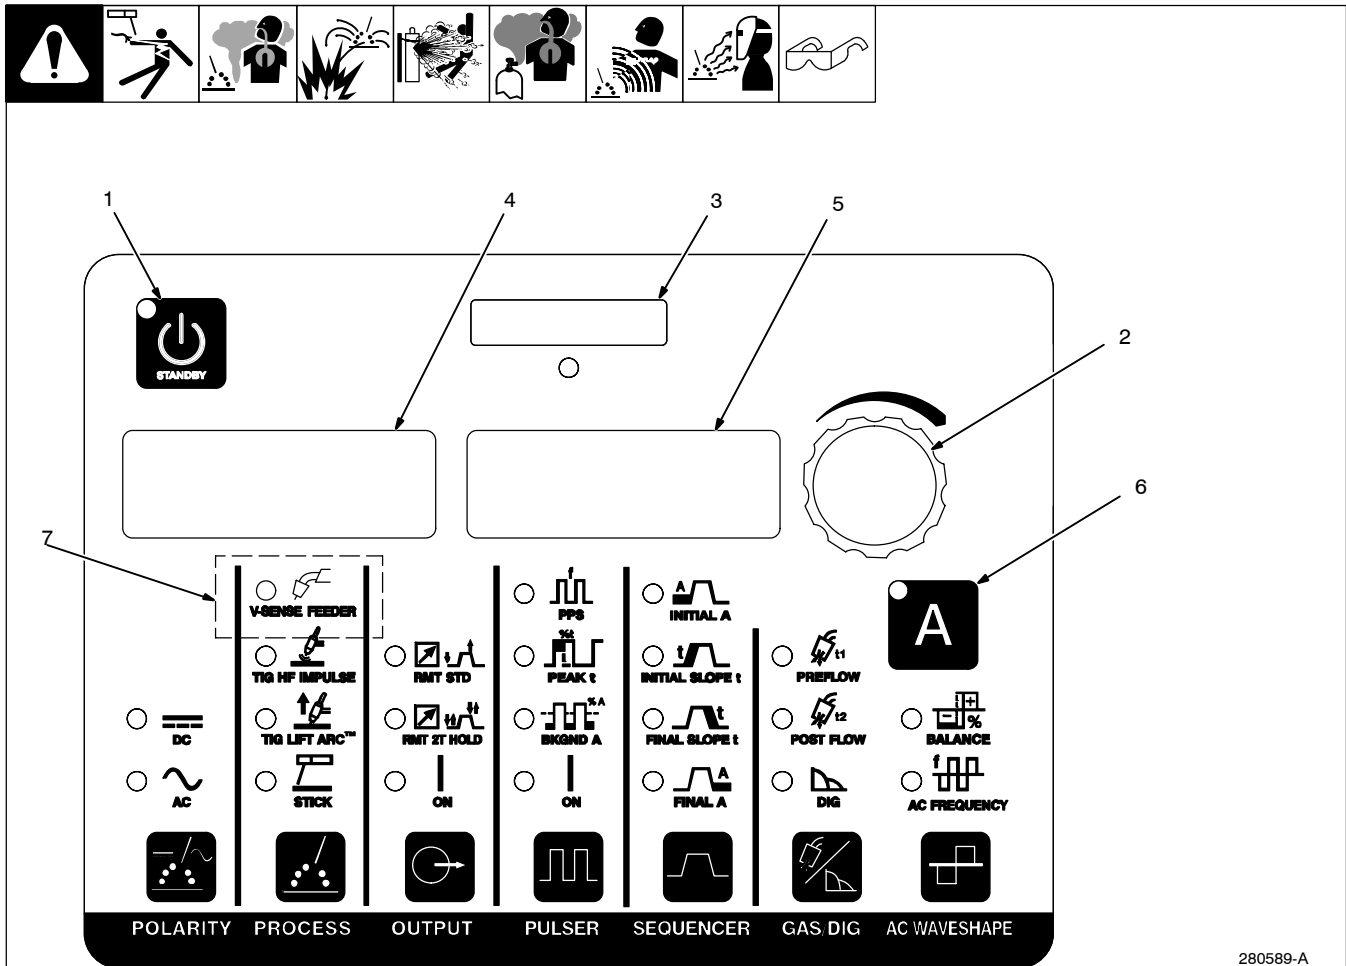

280589-A

☞ Gäller alla touch-knappreglage på frontpanelen: tryck på touch-knappen för att tända lampan och aktivera funktionen.

☞ Grönt på namnplåten anger en TIG-funktion, grått anger en manuell bågsvetsningsfunktion.

#### 1 Knapp för vänteläge

Används för att ställa maskinen i läget för låg energiförbrukning.

☞ Den här knappen kan även användas för att rensa vissa fel. Se avsnitt 10-3.

#### 2 Kodare/Ratt

Använd kodaren tillsammans med tillämpliga funktionsknappar på frontpanelen för att ställa in värden för funktionen.

#### 3 Minnekortuttag och indikator

Uttaget är avsett för att lägga till funktioner i aggregatet och uppdatera programvaran på korten i det. Indikatorlampan tänds när kortet läses eller skrivs på.

#### 4 Voltmeter

Elektrod och TIG – Visar verklig likriktad genomsnittsspänning när det ligger spänning över svetsutgångarna.

MIG/V-Sense (Multiprocessmodeller) - Visar uteffektspolaritet när enheten inte är igång eller justering och faktisk spänning under svetsning.

I menyn används den för att visa parameterbeskrivningar.

#### 5 Amperemeter / Parameter

Elektrod och TIG - Visar förinställt amperetal när enheten inte är igång och faktiska likriktad genomsnittsamperetal under svetsning.

MIG/V-Sense (Multiprocessmodeller) - Visar förinställd spänning när enheten inte är igång eller faktisk likriktad ampere under svetsning.

I menyn används den för att visa parameteralternativ.


 
#### 6 Strömreglage

Använd reglaget tillsammans med kodaren för att ställa in genomsnittlig svetsström eller toppströmmen om pulsfunktionen är aktiverad.

#### 7 V-Sense-matare (Multiprocessmodeller)

Använd nr 6 och 2 för att ställa in konstant spänning när processen V-Sense matare - DC MIG (GMAW/FCAW) har valts.

## 6-2. Kontrollpanelmenyn

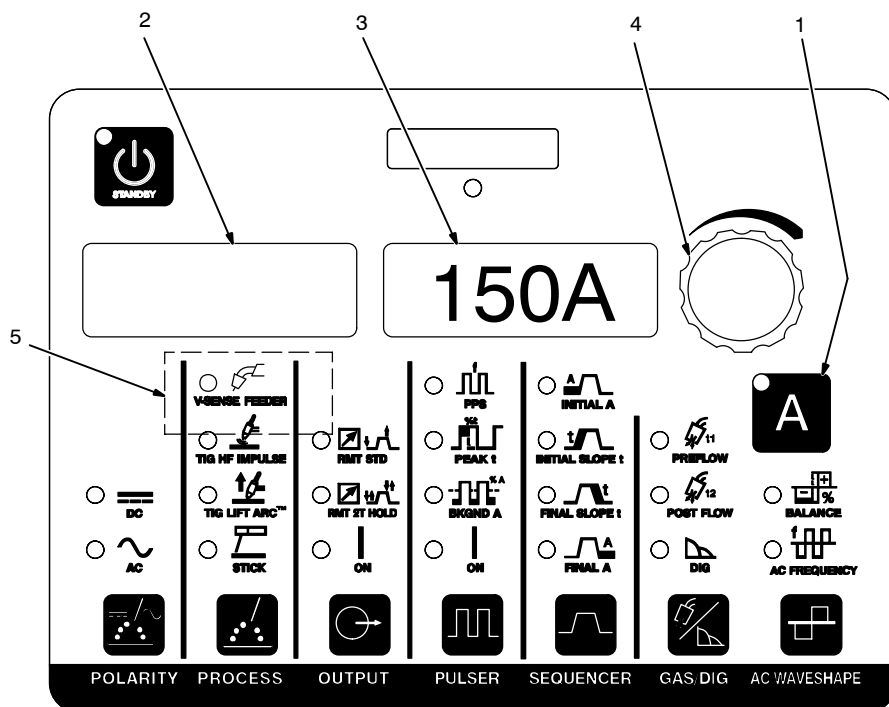

- 1 Strömknapp
- 2 Parameterdisplay
- 3 Inställningsdisplay
- 4 Kodare/Ratt

Vrid kodaren och ställ in parametern.

### Strömstyrka (CC-läge)

Reglerar svetsströmmen. Begränsar maximala strömmen från en fjärrströmenhet.

Vid växelström ställer användaren in likriktat medelvärde för växelströmmen, ([AC AV] visas).

### Spänning (CV-läge)

- 5 V-Sense-matare (Multiprocessmodeller)

Tillval - Ställ in polariteten på DC för att kunna välja processen V-Sense matare. Effekt är inställd på konstant spänning för DC MIG (GMAW) eller rörtråd (FCAW). Effekttal är ställd på PÅ.

280589-A



### Val av polaritet

Välj växelström (AC) eller likström (DC). När likström är valt blir elektroden negativ (DCEN) för TIG och positiv (DCEP) för elektrods svetsning.

När V-Sense är inställt (Multiprocess-modeller) - elektroden är positiv (DCEP) när induktansen är 0-99 % och elektroden är negativ (DCEN) när induktansen är inställd på Rörtråd.

### Val av svetsmetod

V-Sense-matare (Multiprocess-modeller) (endast DC) MIG/rörtråd (GMAW/FCAW) svetsning. Med ytterligare V-Sense-matare.

TIG HF-impuls - är en bågtändningsmetod utan kontakt för växelström och TIG likström (se kapitel 15-1).

TIG Lift-Arc - är en bågtändningsmetod med kontakt för växelström och TIG likström (se kapitel 15-1).

Stick - Välj växelström eller likströms svetsning med elektrod (SMAW).

**Val av avtryckarfunktion** (ytterligare alternativa avtryckarfunktioner finns i kapitel 9-4).

[RMT] [STD]

Används vanligen med avtryckarkontakt eller fotmanövrerad fjärrkontroll. RMT STD kräver bibehållen stängd kontakt för att aktivera svetsspänningen. Strömmen kan regleras med en fjärrpotentiometer eller ställas in på reglagepanelen.

[RMT] 2T [HOLD] (Endast TIG)

Fjärrstyrning krävs. Låter operatören svetsa utan att avtryckaren hålls inne. Svetsningen startas med avtryckaren som sedan släpps. Svetsningen avbryts genom att avtryckaren trycks in och släpps igen. I detta läge styrs utgångskontaktorn med avtryckaren. Strömmen måste ställas in på reglagepanelen. (se kapitel 9-4).


[OUT] [ON]

Utgången aktiverad. (Endast pinn och TIG-lyft)


**⚠ Svetsutgången är alltid aktiverad när displayen visar [OUT] [ON].**

Fjärrkontroll eller avtryckare behövs inte. Strömmen kan regleras från reglagepanelen eller med en fjärrpotentiometer. Blå indikator tänd anger att utgången är aktiverad.


\*PRO-SET ger professionellt utvecklade inställningar för svetsmetoden PRO-SET blinkar en gång och avslöjar den professionella inställningen för parametern.

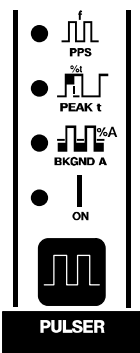

|      |     |
|------|-----|
| PPS  | 100 |
| PK T | 40% |
| BK A | 25% |

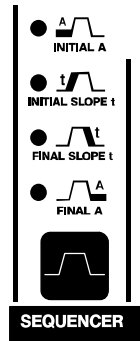


|      |     |
|------|-----|
| INTL | 20A |
| ISLP | OFF |
| FSLP | OFF |
| FNL  | 10A |

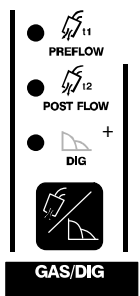

|      |      |
|------|------|
| PRE  | 0.2T |
| POST | AUTO |
| DIG  | 30%  |
| IND  | 30%  |

Tillval

Kan väljas med processen V-Sense matare.

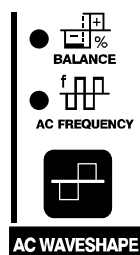

|      |      |
|------|------|
| BAL  | 75%  |
| FREQ | 120H |

## Pulsstyrning

Pulsning finns för TIG-svetsning. Reglagen kan ställas in under svetsning.

Minskar värmeförseln för att minimera deformationer och öka svetshastigheten. Intervallet är 0,1 till 500 (pulser per sekund).

Tryck på väljaren för att aktivera pulsfunktionen.

[PPS]\* Pulser per sekund: Intervallet är 0,1 till 500.

[PK T]\* Toppstörmsid: Intervallet är 5 till 95 %

[BK A]\* Bakgrundströmsid: Intervallet är 5 till 95 % av toppströmmen.

Ytterligare information om pulsfunktionen finns i kapitel 15-2 och på <http://www.millerwelds.com/resources/welding-resources/>

## Sekvensreglage

Svetsutgången kan programmeras till specifika strömvärden och tider för repetitiva tillämpningar. Sekvensreglering kan bara användas med TIG-metoden. Sekvensreglaget är inaktiverat om fjärrkontroll med variabel ström är kopplad till aggregatet.

[INTL] Startström: Intervallet är från min. till 280 A.

[ISLP] Startrampid: Intervallet är OFF till 50,0T (sekunder).

[FSLP] Stopprampid: Intervallet är OFF till 50,0T (sekunder).

[FNL] Slutström: Intervallet är min. till 280 A.

(Se kapitlen 9-2 och 9-3 beträffande inställning av svetstid.)

## Gas/DIG-styrning

[PRE] Förströmningstid:

Styr hur länge gasen strömmar innan bågen tänds.

Intervallet är OFF-25T (sekunder).

[POST] Efterströmningstid:

Högre inställning ger längre efterströmningstid efter att svetsningen avslutats. Intervallet är AUTO, OFF-50T (sekunder). AUTO beräknar tiden utifrån maximala strömmen i varje svetscykel. Kortaste tiden är åtta sekunder. Auto = maximala strömmen/10.

[DIG]\* Bågtryckreglering:

Reglerar mängden ytterligare ström vid låga spänningar (kort båg). Ställ in bågtrycket för olika fogar och elektroder. Intervallet är OFF till 100 %. PRO-SET-värden finns för både 6010- och 7018-elektroder finns

CARBON ARC Gouging kan väljas vid ett steg över DIG's 100%.

[IND] Bågkontroll (induktans)(Multiprocessmodeller) Kontrollerar bågens dynamiska egenskaper för att kontrollera pölen. Inställningen 0 % ger minimal induktans, vilket innebär en styv, snabbvarande båg och en liten, snabbfrysande pöl. 99 % ger maximal induktans, vilket innebär en mjuk, långsamt svarande båg med litet svetsstänk och hög pölfluiditet. Använd FLUXCORE-inställningen för självskyddad rörtråd.

Intervall: Solid tråd 0-99 % eller FLUXCORE Välj den inställning som är bäst lämpad för tillämpningen.

Induktansjusteringen kan ändra polaritet; se polaritetsvalet ovan.

## Styrning av växelströmmens vågform


 
[BAL] Balansstyrning (%EN) endast TIG:

Styr oxidrengöringen. Högre inställning minskar oxidrengöringen. Intervallet är BALL, 50 till 99 %. Elektrod är fast värde 50 %. "BALL" ställer in balansen till 30 %. Det medger operatören att forma en kula på toppen av volframspetsen. Den är inte avsedd för normal svetsning. (Se tips i kapitel 5-2).

[FREQ] Växelströmsfrekvens (Hz):

Styr bågbredden. Högre inställning ger smalare båg. Intervallet bär 20 till 400 Hz. (Se tips i kapitel 5-2).

## 6-3. Menyn användarinställningar

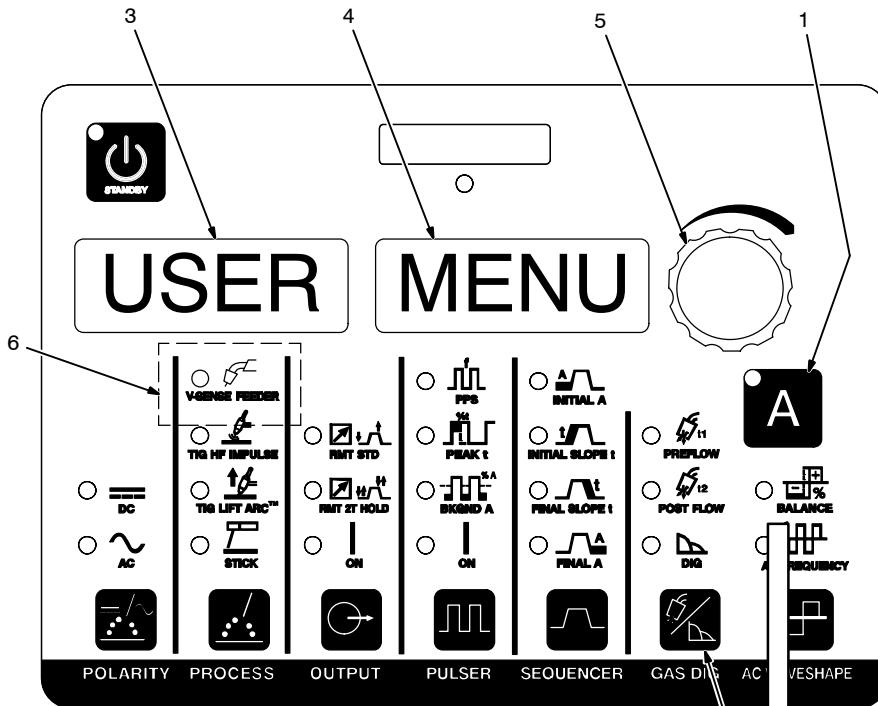

- 1 Strömknapp
- 2 Gas/Dig-knapp
- 3 Parameterdisplay
- 4 Inställningsdisplay
- 5 Kodare/Ratt

Tryck in ström- (A) och Gas/DIG-reglagen samtidigt tills [USER] [MENU] visas för att komma åt användarfunktionerna. Knappa på Gas/DIG-reglaget för att bläddra genom menyalternativen.


Vrid kodaren och ställ in parametern.

Tryck in ström- och Gas/DIG-reglagen samtidigt och släpp, eller stäng av strömmen för att gå ur menyn.

- 6 V-Sense matare

Tillval - se avsnitt 6-1 och 6-2 för information.

280589-A

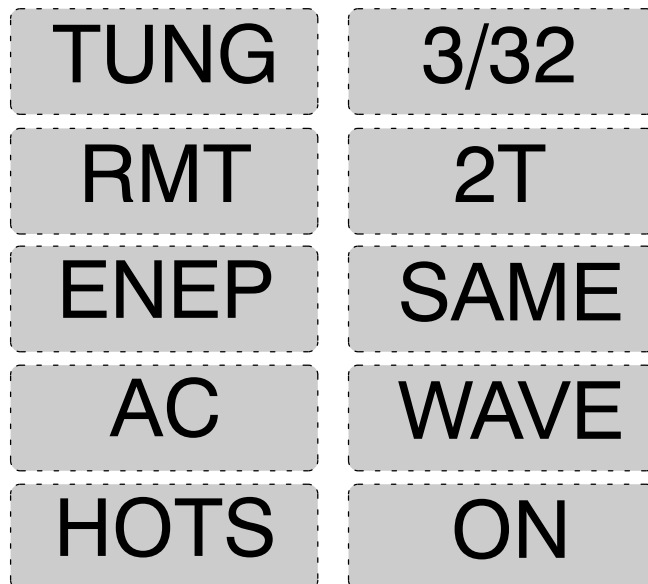

### Val av volframdiameter

Varje volframstorlek har förinställda startparametrar för diametern för att optimera tändningen. Intervallet är 0,020 tum till 1/8 tum eller 0,5 mm till 3,2 mm, se kapitel 15-3.

### Avtryckarfunktioner

Omkonfigurering av RMT-funktionerna beskrivs i kapitel 9-4.

### Oberoende amperestyrning (endast CE-modeller)

[ENEP] [SAME] - standardfunktion för reglering av ströminställningen.

[ENEP] [INDP] - för AC TIG-svetsning gör det möjligt för användaren att ställa in EP-amperen oberoende av EN-amperen. När [ON] väljs, kan operatören ställa in EP-vågformen (sinus, fyrkant, triangel) oberoende av EN-vågformen (sine, square, triangle) (se kapitel 6-4).

### AC Val av vågform:

Välj mellan avancerad fyrkantvåg [ADVS], mjuk fyrkantvåg [SOFT], sinusvåg [SINE] och triangelvåg [TRI]. Standardvalet är mjuk fyrkantvåg.

Tillämpning: Välj avancerad fyrkantvåg när en mera koncentrerad båg krävs för bättre riktningsskontroll. Välj mjuk fyrkantvåg när en mjukare båg med mera flytande smälta önskas. Välj sinusvåg för att simulera ett konventionellt aggregat. Välj triangelvåg när effekterna av toppström med minskad total värmetillförsel krävs för att motverka deformation av tunna material.

### Val av bågändningssätt (elektrod)

 
[HOTS] [ON]

Ger extra ström under tändning för att förhindra att elektroden fastnar.

[HOTS] [OFF]

Ingen ytterligare ström som hjälp att tända bågen.

## 6-4. Oberoende expansion för växelström



Oberoende expansion för växelström finns i DX-modellerna med SD-expansionskort och i CE-modeller med funktionen tillgänglig via användarmenyn (se kapitel 6-3).

### A. AC oberoende ampere

- AC Vågformsstyrning
- Kodare (ställ in värde)
- Amperemeter (visar värde)
- Voltmeter (val av parameter)

**EN-ström [EN]** – Används med AC TIG endast för att välja ström värde för negativ elektrod.

**EP-ström [EP]** – Används med AC TIG endast för att välja ström värde för positiv elektrod.

Både balans- och växelströmsfrekvenslamporna tänds när endera EN- eller EP-ström väljs.

5 Strömreglage

**Reglering av genomsnittsström:** Inställning av EN-ström, EP-ström, balans och frekvens genererar en genomsnittsström. Operatören kan ändra genomsnittsström värdet medan samma förhållande, mellan EN- och EP-ström, bibehålls vid befintlig balans och frekvens. Tryck på strömknapparna och vrid kodare för att ändra genomsnittsströmmen. Ändrat genomsnittsvärde visas på amperemetern. Exempel: Om EN-strömmen är 150, EP-strömmen 100, balansen 75 % och frekvensen 120, bli genomsnittsströmmen 138 A. Om du trycker på strömknapparna och vrid kodarreglaget tills 69 A visas, blir EN-strömmen 75 och EP-strömmen 50. Balansen 75 % bibehålls, frekvensen är fortfarande 120 och förhållandet 1 till 1,5 mellan EN- och EP-strömmarna bibehålls.

### B. Oberoende vågform för växelström

- Strömreglering
- Gas/DIG-styrning
- Parameterdisplay
- Inställningsdisplay
- Kodare/Ratt

Tryck på Gas/DIG-knapparna tills [ACEN] visas. Växla mellan [ACEN] och [ACEP] med A-knappen.

6 Tillval

Tillval - se avsnitt 6-1 och 6-2 för information.

ACEN


SOFT

ACEP

SOFT

## KAPITEL 7 – MAXSTAR 280, DRIFT

### 7-1. Maxstar 280, reglage

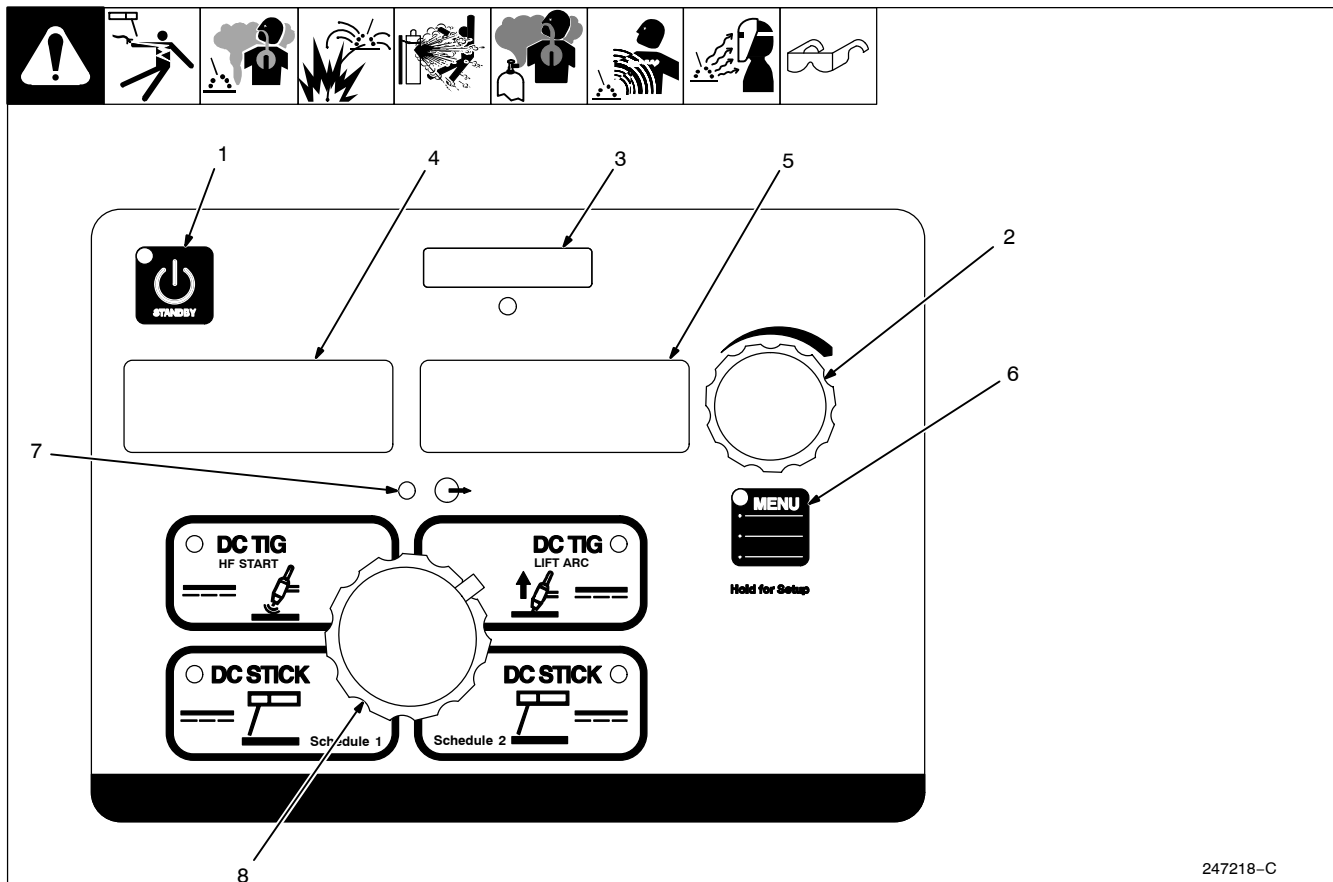

247218-C

☞ Gäller alla touch-knappreglage på front-panelen: tryck på touch-knappen för att tända lampan och aktivera funktionen.

☞ Grönt på namnplåten anger en TIG-funktion, grått anger en manuell bågsvetsningsfunktion.

#### 1 Knapp för väntläge

Används för att ställa maskinen i läget för låg energiförbrukning.

☞ Den här knappen kan även användas för att rensa vissa fel. Se avsnitt 10-3.

#### 2 Strömreglage

Använd reglaget för att ändra förinställt strömvärde. Förinställt strömvärde är maximalt tillgänglig svetsström om fjärrkontroll används. Reglaget används också för att ändra parametrar i menyläge (se kapitel 7-2 t.o.m. 7-5).

#### 3 Minnekortuttag och indikator

Uttaget används för att lägga till funktioner till maskinen och uppdatering av programvara på kretskorten i maskinen. Indikatorn är tänd när kortet läses från eller skrives till.

#### 4 Voltmeter

Visar verklig spänning när det ligger spänning över svetsutgångarna. Den används också för att visa parameterbeskrivningar i menyläge.

#### 5 Amperemeter

Visar verklig ström under svetsning och förinställt strömvärde vid tomgång. Den används också för att visa parameteralternativ i menyläge.

#### 6 Menyknapp

Tryck på knappen för att bläddra mellan tillgängliga parametrar för vald svetsmetod. Håll inne knappen när önskad parameter visas för att gå in i inställningsläge (se kapitlen 7-2 t.o.m. 7-5).

#### 7 Svetsutgången aktiverad-indikator

Blå indikator tänds när utgången är aktiv.


#### 8 Svetsmetodväljare

Används för att välja en av följande svetsmetoder:

- DC TIG HF – för svetsning i stål och rostfritt stål. Bågtändning utan kontakt.
- DC TIG Lift – används när högfrekvens kan störa närliggande utrustning.
- DC Stick (2 lägen) – för svetsning i stål.

☞ Två scheman medger att operatören har två aktiva parameteruppsättningar som är enkla att välja mellan.

## 7-2. Reglagepanelmenyn: DC TIG HF och Lift Arc

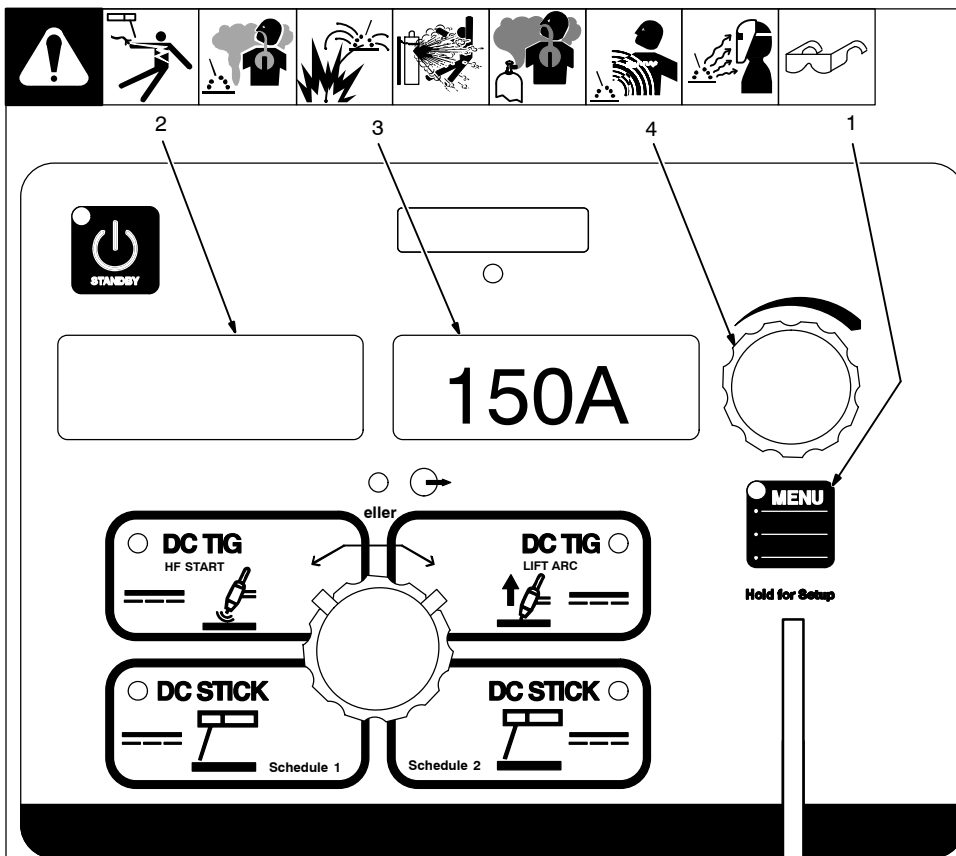

### 1 Menyknapp

Tryck på menyknappen och bläddra genom parametrarna som kan ställas in.


### 2 Parameterdisplay

### 3 Inställningsdisplay

### 4 Kodare/Ratt

Vrid kodaren och ställ in parametern.

Parametern återgår automatiskt till ströminställningen efter 15 sekunders inaktivitet med kodaren.

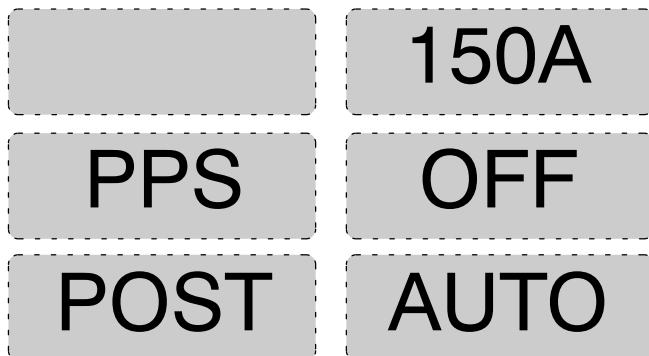

### Strömreglage

Reglerar svetsströmmen. Begränsar maximala strömmen för en fjärrströmsenhet.

### [PPS]\* Pulsstyrning:


 
Minskar värmetillförseln för att minimera deformation och öka svetshastigheten. Ange PPS (pulser per sekund). Området är OFF-250 PPS. Bakgrundsströmmen och toppströmmen kan inte ställas in. Bakgrundsströmmen är 25 % av toppströmmen. Toppströmstiden är 40 %.

### [POST] gasefterströmning:

Styr tiden som gasen strömmar efter att svetsningen avslutats. Intervallet är AUTO, OFF - 50T (sekunder). AUTO beräknar tiden utifrån maximala strömmen för varje svetscykel. Minimitiden är åtta sekunder. Auto = maximal ström/10.

**\*PRO-SET** ger professionellt utvecklade inställningar för svetsmetoden. Tryck på menyknappen så att parametern visas och vrid på kodaren tills PRO-SET blinkar på displayen när du vill använda funktionen. PRO-SET blinkar en gång och indikerar professionella inställningen för parametern.

### 7-3. Reglagepanelmenyn: Likström elektrod

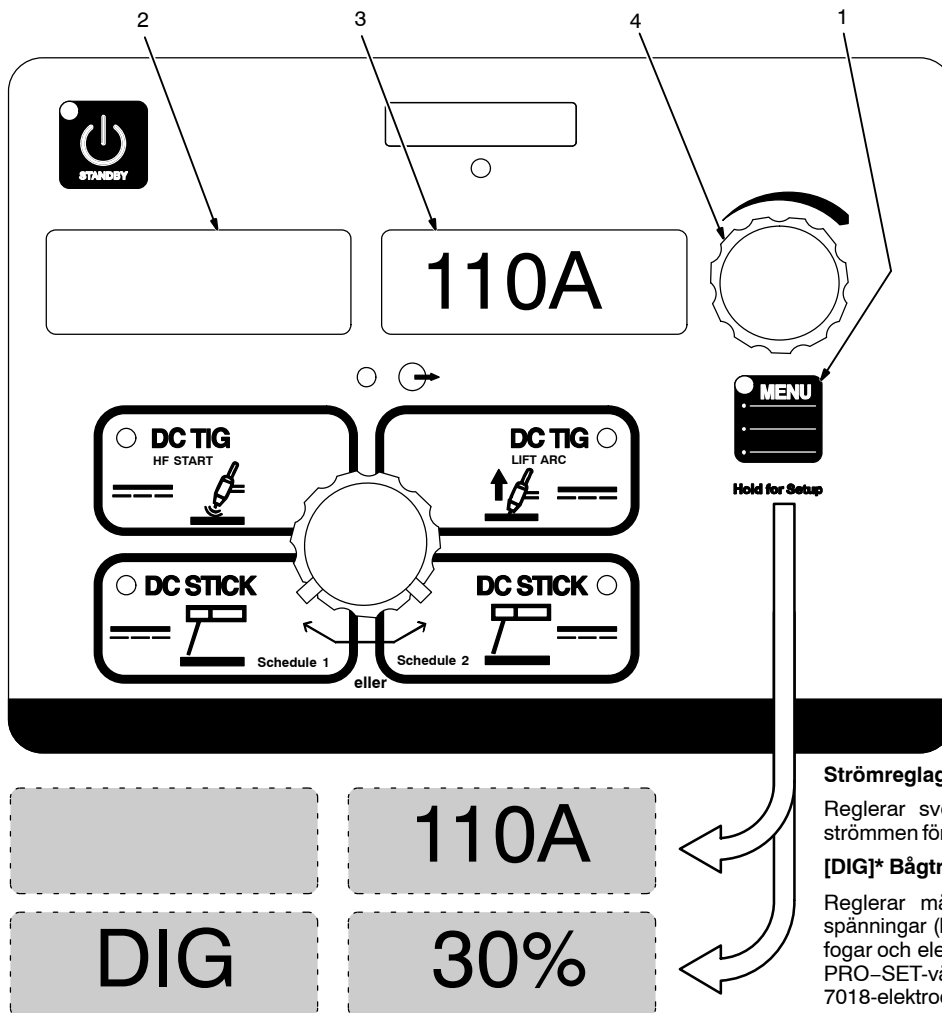

#### 1 Menyknapp

Tryck på menyknappen och bläddra genom parametrarna som kan ställas in.

#### 2 Parameterdisplay

#### 3 Inställningsdisplay

#### 4 Kodare/Ratt

Vrid kodaren och ställ in parametern.

☞ Parametern återgår automatiskt till ströminställningen efter 15 sekunders inaktivitet med kodaren.

#### Strömreglage

Reglerar svetsströmmen. Begränsar maximala strömmen för en fjärrströmsenhet.


#### [DIG]\* Bågtrycksstyrning:

Reglerar mängden ytterligare ström vid låga spänningar (kort båge). Ställ in bågtrycket för olika fogar och elektroder. Intervallet är OFF till 100 %. PRO-SET-värden finns för både 6010- och 7018-elektroder finns

**\*PRO-SET** ger professionellt utvecklade inställningar för svetsmetoden. Tryck på menyknappen så att parametern visas och vrid på kodaren tills PRO-SET blinkar på displayen när du vill använda funktionen. PRO-SET blinkar en gång och indikerar professionella inställningen för parametern.

**\*CARB-ARC:** vid ett steg över DIG's 100% kan CARBOn ARC Gouging väljas.

## 7-4. Menyn användarinställningar: DC TIG HF och Lift-Arc

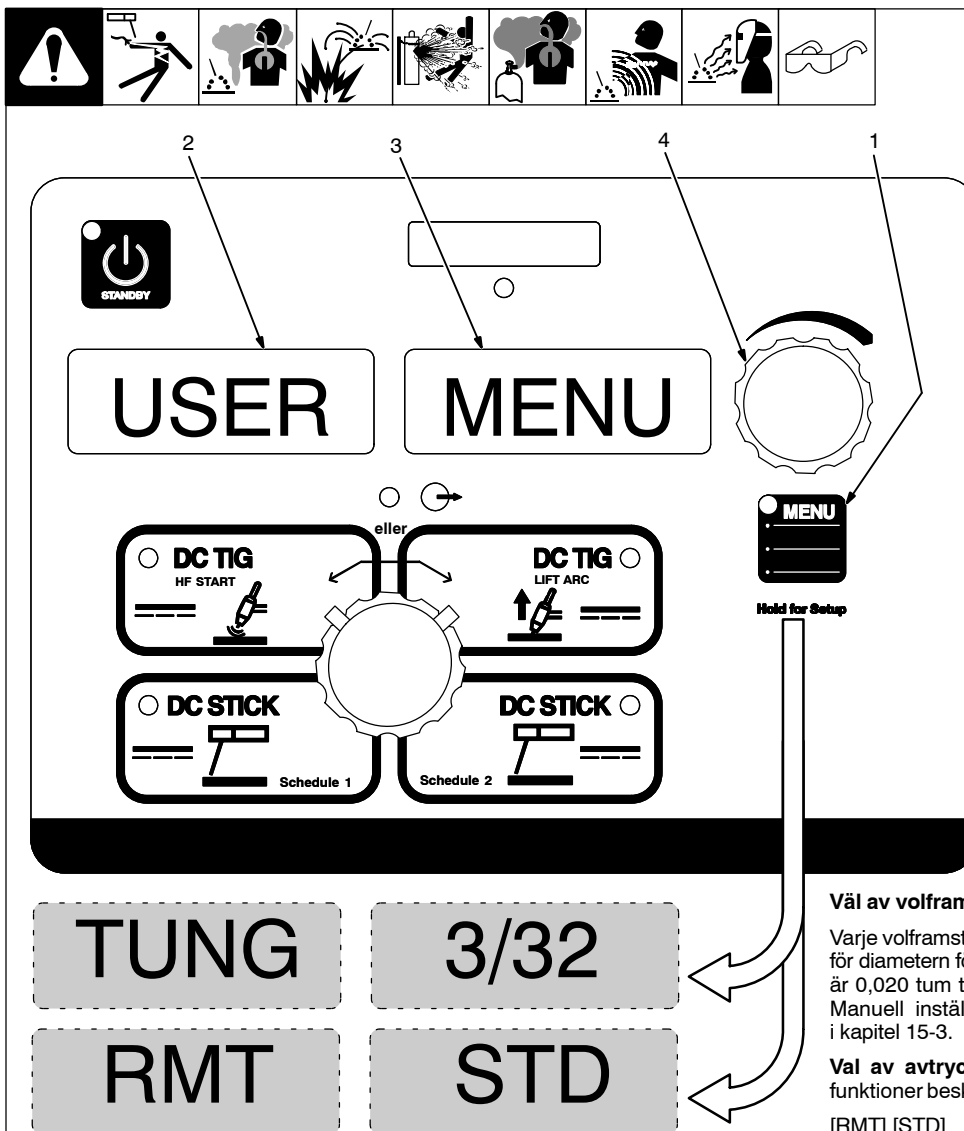

### 1 Menyknapp

Tryck på menyknappen i cirka två sekunder för att komma till menyerna för inställningar. Bläddra mellan inställningarna med menyknappen.

### 2 Parameterdisplay

### 3 Inställningsdisplay

### 4 Kodare/Ratt

Vrid kodaren och ställ in parametern.

Tryck på menyknappen tills Menu Off visas för att lämna menyerna.

### Väl av volframdiameter:

Varje volframstorlek har förinställda startparametrar för diametern för att optimera tändningen. Intervallat är 0,020 tum till 1/8 tum eller 0,5 mm till 3,2 mm. Manuell inställning av startparametrar beskrivs i kapitel 15-3.

**Val av avtryckarfunktion** (ytterligare avtryckarfunktioner beskrivs i kapitel 9-4).

[RMT] [STD]

Används vanligen med avtryckarkontakt eller fotmanövrerad fjärrkontroll. RMT STD kräver bibehållen stängd kontakt för att aktivera svetsspänningen. Strömmen kan regleras med en fjärrpotentiometer eller ställas in på reglagepanelen.

[RMT] [HOLD]

Fjärrstyrning krävs. Låter operatören svetsa utan att avtryckaren hålls inne. Svetsningen startas med avtryckaren som sedan släpps. Svetsningen avbryts genom att avtryckaren trycks in och släpps igen. I detta läge styrs utgångskontakten med avtryckaren. Strömmen måste ställas in på reglagepanelen. (se kapitel 9-4).


 
[OUT] [ON]

Utgången aktiverad. (endast Lift)

**⚠ Svetsutgången är alltid aktiverad när displayen visar [OUT] [ON].**

Fjärrkontroll eller avtryckare behövs inte. Strömmen kan regleras från reglagepanelen eller med en fjärrpotentiometer. Blå indikator tänd anger att utgången är aktiverad. Gäller ej vid högfrekvenständning.

## 7-5. Menyn användarinställningar: Likström elektrod

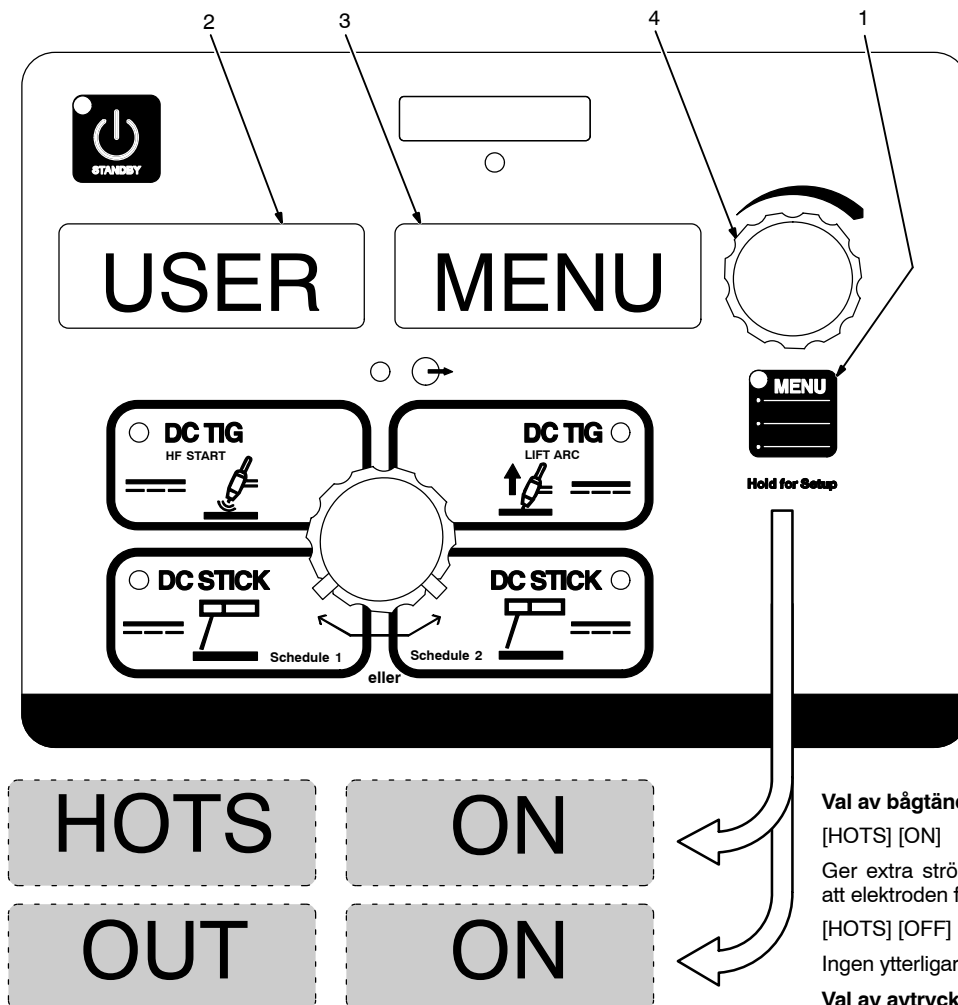

### 1 Menyknapp

Tryck på menyknappen i cirka två sekunder för att komma till menyerna för inställningar. Bläddra mellan inställningarna med menyknappen.

### 2 Parameterdisplay

### 3 Inställningsdisplay

### 4 Kodare/Ratt

Vrid kodaren och ställ in parametern.

Tryck på menyknappen tills Menu Off visas för att lämna menyerna.

### Val av bågtändningsfunktion:

[HOTS] [ON]

Ger extra ström under tändning för att förhindra att elektroden fastnar.

[HOTS] [OFF]

Ingen ytterligare ström som hjälp att tända bågen.

### Val av avtryckarfunktion:

[RMT] [STD]

Används vanligen med avtryckarkontakt eller fotmanövrerad fjärrkontroll. RMT STD kräver bibehållen stängd kontakt för att aktivera svetsspänningen. Strömmen kan regleras med en fjärrpotentiometer eller ställas in på reglagepanelen.


[OUT] [ON]

**!** Svetsutgången är alltid aktiverad när displayen visar [OUT] [ON].

Fjärrkontroll eller avtryckare behövs inte. Strömmen kan regleras från reglagepanelen eller med en fjärrpotentiometer. Blå indikator tänd anger att utgången är aktiverad.

## KAPITEL 8 – MAXSTAR 280DX, DRIFT

### 8-1. Maxstar 280 DX, reglage

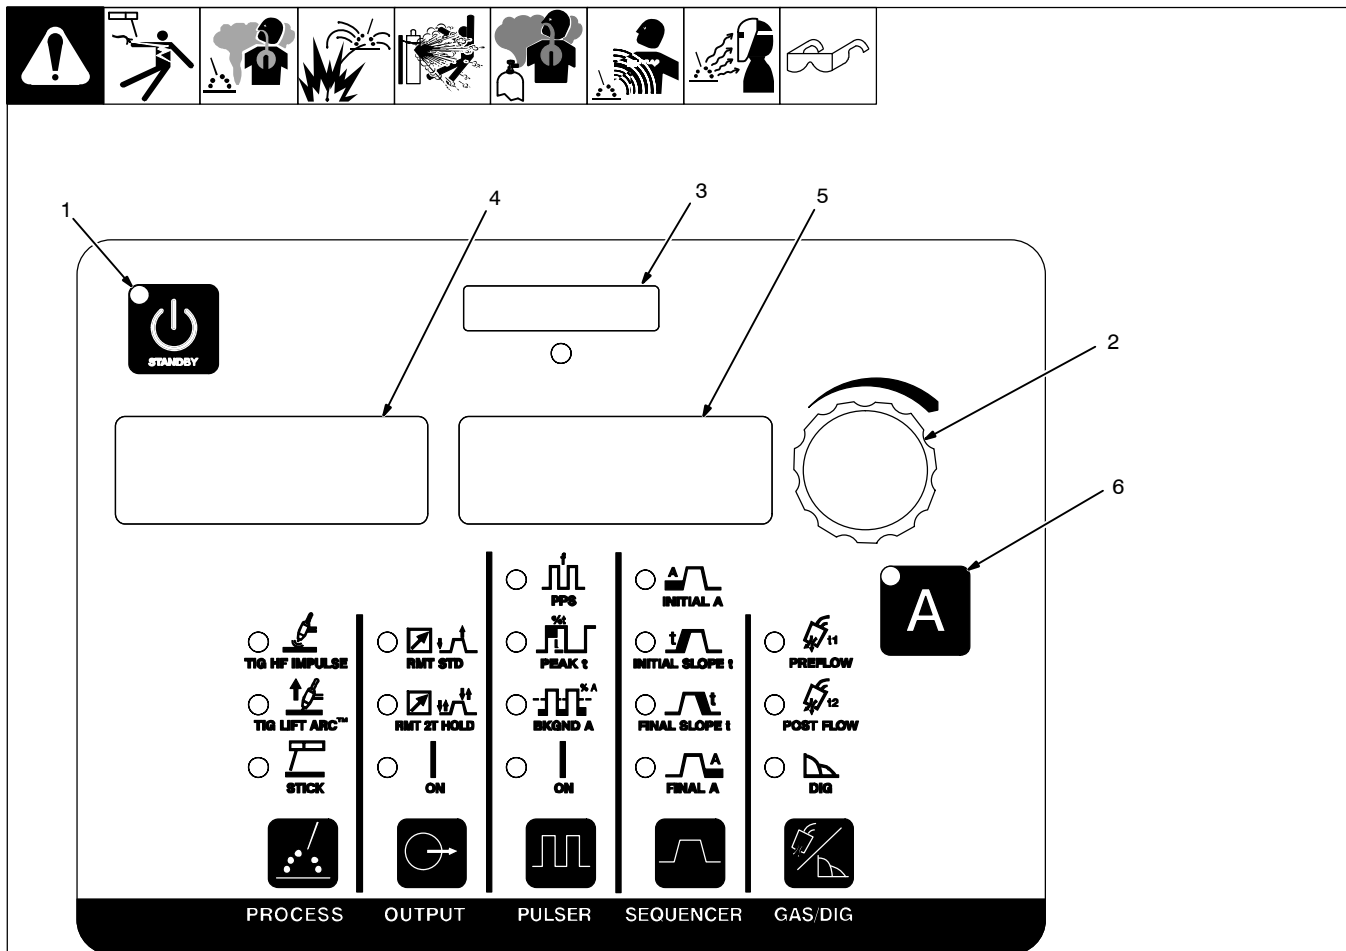

247216-D

☞ Gäller alla touch-knappreglage på frontpanelen: tryck på touch-knappen för att tända lampan och aktivera funktionen.

☞ Grönt på namnplåten anger en TIG-funktion, grått anger en manuell bågsvetsningsfunktion.

#### 1 Knapp för vänteläge

Används för att ställa maskinen i läget för låg energiförbrukning.

☞ Den här knappen kan även användas för att rensa vissa fel. Se avsnitt 10-3.

#### 2 Kodare/Ratt

Använd kodaren tillsammans med tillämpliga funktionsknappar på frontpanelen för att ställa in värden för funktionen.

#### 3 Minnekortuttag och indikator

Uttaget är avsett för att lägga till funktioner i aggregatet och uppdatera programvaran på korten i det. Indikatorlampan tänds när kortet läses eller skrivs på.

#### 4 Voltmeter

Visar verklig spänning när det ligger spänning över svetsutgångarna. Den används också för att visa parameterbeskrivningar i menyläge.

 
#### 5 Amperemeter

Visar verklig ström under svetsning och förinställt strömvärde vid tomgång. Den används också för att visa parameteralternativ i menyläge.

#### 6 Strömreglage

Använd reglaget tillsammans med kodaren för att ställa in svetsströmmen eller toppströmmen om pulsfunktionen är aktiverad.


## 8-2. Kontrollpanelmenyn



- 1 Strömknapp
- 2 Parameterdisplay
- 3 Inställningsdisplay
- 4 Kodare/Ratt

Vrid kodaren och ställ in parametern.

Strömreglaget reglerar svetsströmmen och begränsar maximala strömmen från en fjärrströmenhet.

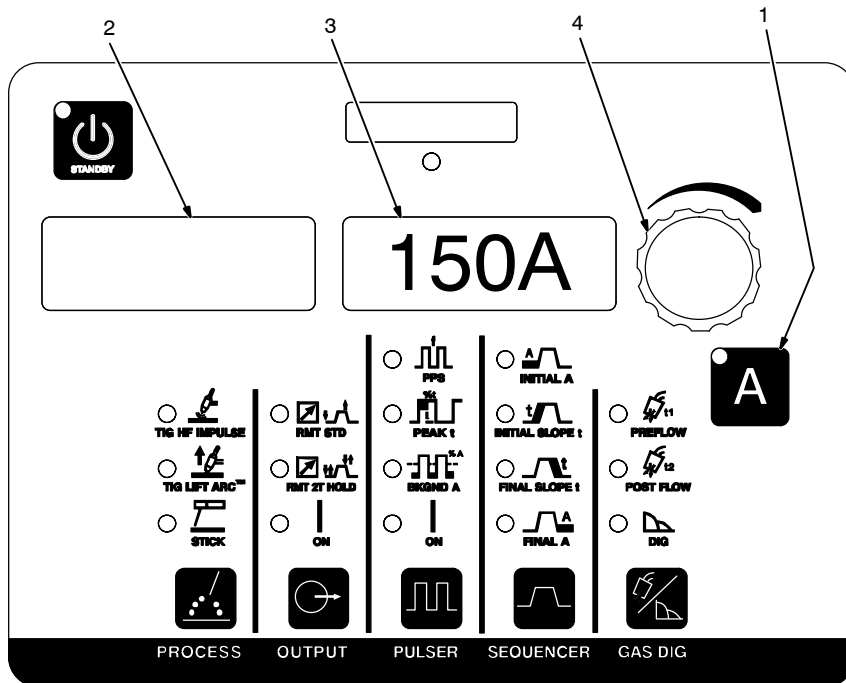

247216-D



### Val av svetsmetod:

TIG HF-impuls – är en bågtändningsmetod utan kontakt för TIG-svetsning (se kapitel 15-1).

TIG Lift-Arc – är en kontakttändningsmetod för TIG-svetsning (se kapitel 15-1).

Stick – Välj för likströmssvetsning med elektrod (SMAW). Elektrodpolariteten bestäms av svetskabelinkopplingen.

**Val av avtryckarfunktion:** (ytterligare avtryckarfunktioner beskrivs i kapitel 9-4).

[RMT] [STD]

Används vanligen med avtryckarkontakt eller fotmanövrerad fjärrkontroll. RMT STD kräver bibehållen stängd kontakt för att aktivera svetsspänningen. Strömmen kan regleras med en fjärrpotentiometer eller ställas in på reglagepanelen.

[RMT] 2T [HOLD] (Endast TIG)

Fjärrstyrning krävs. Låter operatören svetsa utan att avtryckaren hålls inne. Svetsningen startas med avtryckaren som sedan släpps. Svetsningen avbryts genom att avtryckaren trycks in och släpps igen. I detta läge styrs utgångskontaktorn med avtryckaren. Strömmen måste ställas in på reglagepanelen. (se kapitel 9-4).


[OUT] [ON]

Utgången aktiverad. (Endast pinn och TIG-lyft)

**⚠ Svetsutgången är alltid aktiverad när displayen visar [OUT] [ON].**

Fjärrkontroll eller avtryckare behövs inte. Strömmen kan regleras från reglagepanelen eller med en fjärrpotentiometer. Blå indikator tänd anger att utgången är aktiverad.

\* **PRO-SET** ger professionellt utvecklade inställningar för svetsmetoden. **PRO-SET** blinkar en gång och indikerar den professionella inställningen för parametern.

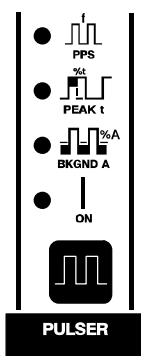

|      |     |
|------|-----|
| PPS  | 100 |
| PK T | 40% |
| BK A | 25% |

#### Pulsstyrning

Pulsning kan användas vid TIG-svetsning. Inställningarna kan ändras under svetsning.

Minskar värmetillförseln för att minimera deformationer och öka svetshastigheten. Intervallet är 0,1 till 500 (pulser per sekund).


Tryck på väljaren för att aktivera pulsfunktionen.

[PPS]\* Pulser per sekund: Intervallet är 0,1 till 500.

[PK T]\* Toppströmstid: Intervallet är 5 till 95 %

[BK A]\* Bakgrundströmstid: Intervallet är 5 till 95 % av toppströmmen.

Ytterligare information om pulsfunktionen finns i kapitel 15-2 och på <http://www.miller-welds.com/resources/welding-resources/>

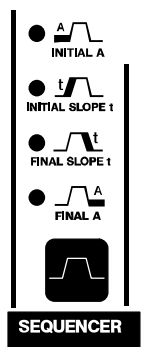

|      |     |
|------|-----|
| INTL | 20A |
| ISLP | OFF |
| FSLP | OFF |
| FNL  | 10A |

#### Sekvensreglage

Svetsutgången kan programmeras till specifika strömvärden och tider för repetitiva tillämpningar. Sekvensreglering kan bara användas med TIG-metoden. Sekvensreglaget är inaktiverat om fjärrkontroll med variabel ström är kopplad till aggregatet.

[INTL] Startström: Intervallet är min. till 280 A.

[ISLP] Startramptid: Intervallet är OFF till 25T (sekunder).

[FSLP] Stoppframptid: Intervallet är OFF till 25T (sekunder).

[FNL] Slutström: Intervallet är min. till 280 A.

(Se kapitlen 9-2 och 9-3 beträffande inställning av svetstid.)

#### Gas/DIG-styrning

[PRE] Förströmningstid:

Styr hur länge gasen strömmar innan bågen tänds.

Intervallet är OFF till 50T (sekunder).


[POST] Efterströmningstid:

Högre inställning ger längre efterströmningstid efter att svetsningen avslutats. Intervallet är AUTO, OFF-50T (sekunder). AUTO beräknar tiden utifrån maximala strömmen i varje svetscykel. Kortaste tiden är åtta sekunder. Auto = maximala strömmen/10.

[DIG]\* Bågtryckreglering:


Reglerar mängden ytterligare ström vid låga spänningar (kort båge). Ställ in bågtrycket för olika fogar och elektroder. Intervallet är OFF till 100 %. PRO-SET-värden finns för både 6010- och 7018-elektroder finns.

CARBon ARC Gouging kan väljas vid ett steg över DIG's 100%.

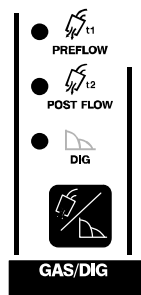

|      |      |
|------|------|
| PRE  | 0.2T |
| POST | AUTO |
| DIG  | 30%  |

## 8-3. Menyn användarinställningar

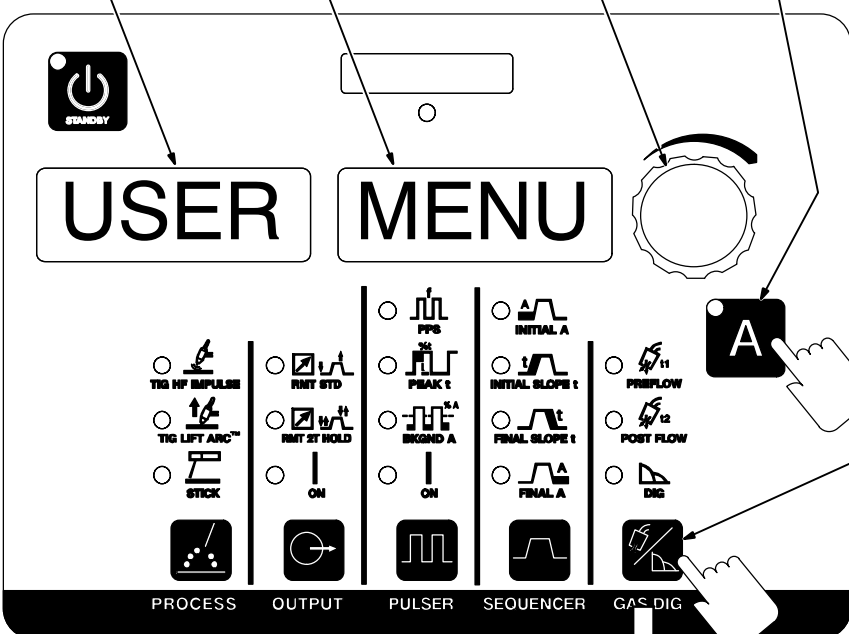

- 1 Strömknapp
- 2 Gas/Dig-knapp
- 3 Parameterdisplay
- 4 Inställningsdisplay
- 5 Kodare/Ratt

Tryck in ström- (A) och Gas/DIG-reglagen samtidigt tills [USER] [MENU] visas för att komma åt användarfunktionerna. Knappa på Gas/DIG-reglaget för att bläddra genom menyalternativen.

Vrid kodaren och ställ in parametern.

 Parametern återgår automatiskt till ströminställningen efter 15 sekunders inaktivitet med kodaren.

Tryck in ström- (A) och Gas/DIG-reglagen samtidigt och släpp, eller stäng av strömmen för att gå ur menyn.

247216-D

**Väl av volframdiameter:**

Varje volframstorlek har förinställda startparametrar för diametern för att optimera tändningen. Intervallet är 0,020 tum till 1/8 tum eller 0,5 mm till 3,2 mm, se kapitel 15-3.

**Avtryckarfunktioner:**

Omkonfigurering av RMT-funktionerna beskrivs i kapitel 9-4.

**Val av bågtändningsfunktion:**

[HOTS] [ON]  
Ger extra ström under tändning för att förhindra att elektroden fastnar.

[HOTS] [OFF]  
Ingen ytterligare ström som hjälp att tända bågen.

## KAPITEL 9 – MENYN AVANCERADE FUNKTIONER

### 9-1. Ta fram Tech-menyn för Dynasty/Maxstar 280-modellerna

1 Menyknapp  
Tryck på menyknappen i cirka fyra sekunder för att komma förbi användarmenyn till Tech-menyn. Bläddra mellan inställningsbara parametrar med menyknappen.

2 Parameterdisplay  
3 Inställningsdisplay  
4 Kodare/Ratt  
Vrid kodaren och ställ in parametern.

*Dynasty 280 visar, Maxstar-menynerna ser likadana ut. Menyordningen kan variera.*

Tryck in menyknappen i cirka en sekund eller stäng av strömmen för att lämna teknikermenyn.

*Inställningarna på Tech-menyn är globala, vilket innebär att de kan påverka alla eller vissa av metoderna.*

|      |      |
|------|------|
| ARC  | T/CY |
| ERR  | LOG  |
| SLEP | OFF  |
| STUC | OFF  |
| OCV  | NORM |
| COOL | AUTO |
| MACH | RSET |
| SOFT | WARE |
| SERL | NUM  |

247222-D

**[ARC] [T/CY] Bågtimer:** Övervakar hur länge en giltig båge varit tänd i timmar, minuter och sekunder. Vrid på kodaren för att visa. Vrid kodaren tills [RESET] [YES] visas för att återställa. Tryck på menyknappen så att [RESET] [Done] visas. Displayen växlar till [000] [000].

**[ERR] [LOG] Fellogg:** Används för avläsning av de senaste felen. Varje inträffat fel kan generera flera felkoder. Se avsnitt 10-3.

**[SLEP] Vilotimer:** Stänger av strömmen när programmerad tomgångstid förlöpt utan att någon åtgärd gjorts. Sätt på strömmen med Standby-knappen. Ställ in och ändra tiden med kodaren till önskat värde. I intervallet år: 1, 5, 10, 20, 30, 45 minuter eller en timma.

**[STUC] Elektrod fastnat:** Upptäcker om elektroden har fastnat eller kortslutits till arbetsstycket. Svetsspänningen stängs av för att underlätta frigörning av elektroden. Sätt på med kodaren. Rekommenderas inte för kolbågsvetsning och elektroder med stora diametrar.

**[OCV] Tomgångsspänning:** Operatören kan välja mellan Normal (NORM) och låg tomgångsspänning. Låg sänker tomgångsspänningen till mellan 8 och 15 volt. Välj med kodaren.


 
**[COOL] Kylarströmförsörjning (tillbehör):** Väljer mellan [OFF], [ON] (endast icke-CE-modeller) och [AUTO]. [OFF] stänger av strömförsörjningen till uttaget. [ON] slår på strömförsörjningen till uttaget. [AUTO] förser ström till uttaget när TIG-processen är aktiv.

**[MACH] [RESET] Återställning:** Återställer alla värden i maskinen till fabriksinställningar. Vrid kodaren till [RESET] [YES] för att återställa. Tryck sedan på menyknappen. [RESET] [DONE] visas när återställningen genomförts och fabriksinställningar införts.

**[SOFT] [WARE] Programvarunummer:** Programvarunummer och revisionsnummer visas.

**[SERL] [NUM] Serienummer:** Kontakta en auktoriserad verkstad om visat serienummer inte matchar aggregatets serienummer. Se avsnitt 10-3.

## 9-2. Tech Menu för Dynasty/Maxstar 280DX-modellerna

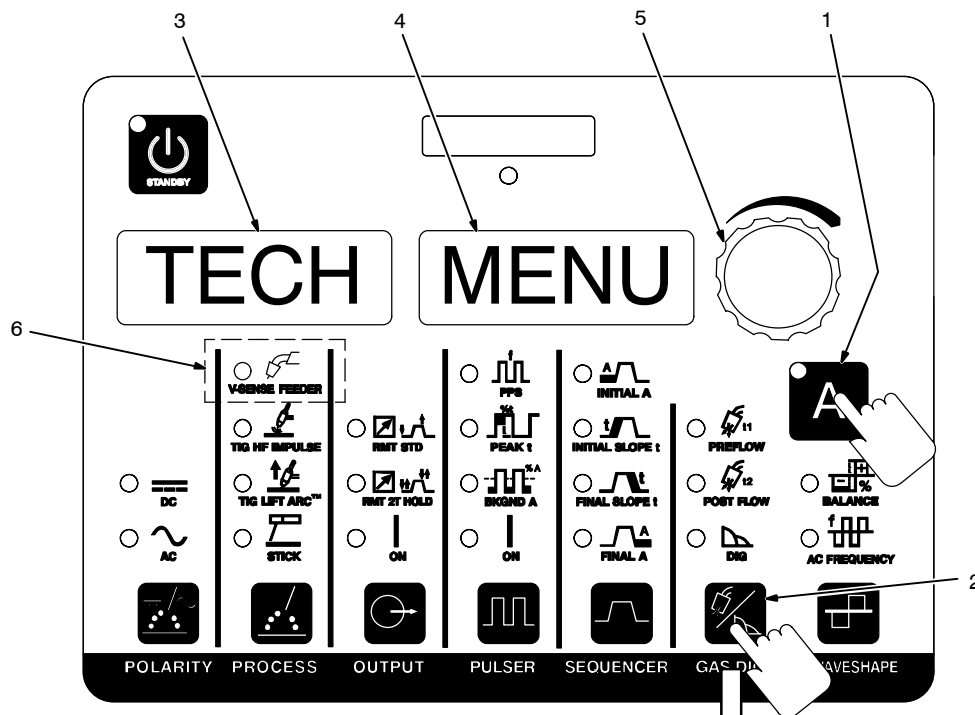

- 1 Strömknapp
- 2 Gas/Dig-knapp

Tryck in ström- (A) och Gas/Dig-knapparna i cirka två sekunder för att komma förbi användarmenyn till Tech-menyn. Bläddra genom inställbara parametrar med Gas/Dig-knappen.

- 3 Parameterdisplay
- 4 Inställningsdisplay
- 5 Kodare/Ratt


Vrid kodaren och ställ in parametern.

*Dynasty 280DX visas. Maxstar-menyer ser likadana ut. Menyordningen kan variera.*

Tryck samtidigt på ström- och Gas/Dig-knapparna för att gå ur teknikermenyn.

- 6 Tillval - Processen V-Sense matare (DC MIG).

250859-A

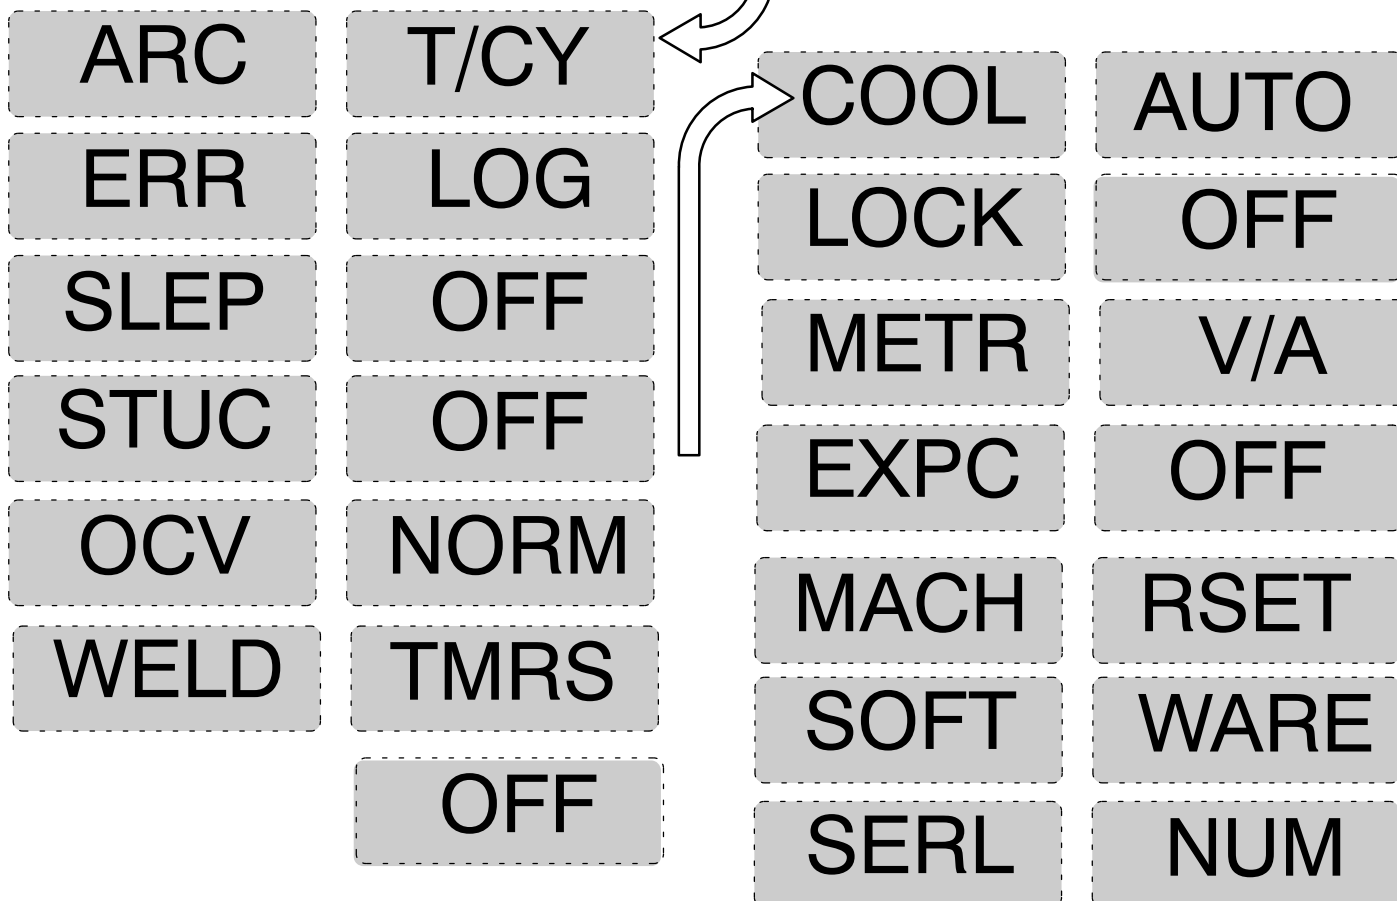

**[ARC] [T/CY] Bågtimer:** Övervakar hur länge en giltig båge varit tänd i timmar, minuter och sekunder. Vrid på kodaren för att visa. Vrid kodaren tills [RESET] [YES] visas för att återställa. Tryck på menyknappen så att [RESET] [Done] visas. Displayen växlar till [000] [000].

**[ERR] [LOG] Fellogg:** Används för avläsning av de senaste felen. Varje inträffat fel kan generera flera felkoder. Se avsnitt 10-3.

**[SLEP] Vilotimer:** Stänger av strömmen när programmerad tomgångstid förlöpt utan att någon åtgärd gjorts. Sätt på strömmen med Standby-knappen. Ställ in och ändra tiden med kodaren till önskat värde. Intervall är: 1, 5, 10, 20, 30, 45 minuter eller en timma.

**[STUC] Elektrod fastnat:** Upptäcker om elektroden har fastnat eller kortslutits till arbetsstycket. Svetsspänningen stängs av för att underlätta frigörning av elektroden. Sätt på med kodaren. Rekommenderas inte för kolbågsvetsning och elektroder med stora diametrar.

**[OCV] Tomgångsspänning:** Operatören kan välja mellan Normal (NORM) och låg tomgångsspänning. Låg sänker tomgångsspänningen till mellan 8 och 15 volt. Välj med kodaren.

☞ Tillval - OCV-valet kan göras medan processen V-Sense matare (DC MIG) även gäller.

**[WELD] [TMRS] Svetstidur:** [ON] aktiverar och [OFF] stänger av funktionen. Information om svetstidur finns i kapitel 9-3. Svetstiduren fungerar med och utan sekvensfunktionen.

**[COOL] Kylarströmförsörjning** (tillbehör): Väljer mellan [OFF], [ON] (endast icke-CE-modeller) och [AUTO]. [OFF] stänger av strömförsörjningen till uttaget. [ON] slår på strömförsörjningen till uttaget. [AUTO] förser ström till uttaget när TIG-processen är aktiv.

**[LOCK]:** Begränsar operatörens kontroll över och möjligheter till inställning av maskinen. Hur funktionen används beskrivs i kapitel 9-5.

**[METR] Mätarvisning vid pulsning:** Mätarna kan ställas in att visa följande:

[V/A] – Svettsning: medelspänning och –ström

Förinställd: toppström

[OFF] – Svettsning: [PULS] [WELD]

Förinställd: toppström

[AVG] – Svettsning: medelspänning och –ström

Förinställd: medelström



**[EXPC] Externa pulsstyrningskommandon:** Aktivera när det är önskvärt att styra maskinen från en extern källa. När funktionen är aktiverad motsvarar en styrspänning på mellan 0 och 10 V noll till 280 A.

**[MACH] [RESET] Återställning:** Återställer alla värden i aggregatet till fabriksinställningar. Vrid kodaren till [RESET] [YES] för att återställa. Tryck sedan på strömknappen. [RESET] [DONE] visas när återställningen genomförts och fabriksinställningar införts.

**[SOFT] [WARE] Programvarunummer:** Programvarunummer och revisionsnummer visas.

**[SERL] [NUM] Serienummer:** Kontakta en auktoriserad verkstad om visat serienummer inte matchar aggregatets serienummer. Se avsnitt 10-3.

### 9-3. Sekvenserare och svetstidur för DX-modellen

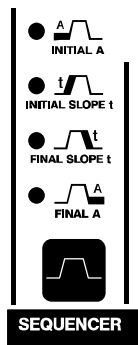 

|               |     |
|---------------|-----|
| INTL          | 20A |
| INTL          | OFF |
| ISLP          | OFF |
| FSLP          | OFF |
| FNL           | 10A |
| FNL           | OFF |
| <b>A</b> WELD | OFF |

#### Sekvensstyrning med svetstiduren aktiverade

Funktionen är tillgänglig vid TIG-svetsning men är avstängd när hand- eller fotfjärrkontroller är anslutna i läge RMT STD. Aktiverad styr sekvenseraren följande parametrar i svetscykeln:

#### Startström

Intervallet är 2–280 A växelström, 1–280 A likström

#### Starttid\*

Intervallet är OFF till 25,0T (sekunder)

#### Startramptid

Intervallet är OFF till 50,0T (sekunder)

#### Slutramptid

Intervallet är OFF till 50,0T (sekunder)

#### Slutström

Intervallet är 2–280 A växelström, 1–280 A likström

#### Sluttid\*

Intervallet är OFF till 25,0T (sekunder)

☞ När en fjärrbrytare är ansluten till svetsströmkällan styrs svetscykeln av fjärrbrytaren. Strömmen regleras av svetsströmkällan.


\*aktiverade funktioner med svetstiduret påslaget, (se kapitel 9-2).

#### Svetstidur



Tryck på strömknappen (A) när svetstiduret är aktiverat och ställ in svetstiden med kodaren. Intervallet är Off eller 0,1–99,9 och 100–999 (sek.) (se kapitel 9-2).

## 9-4. Styrning av utgång och avtryckarfunktioner för DX-modellerna

### A. Fjärr (standard), 2T, och handtagsfunktion 4TE

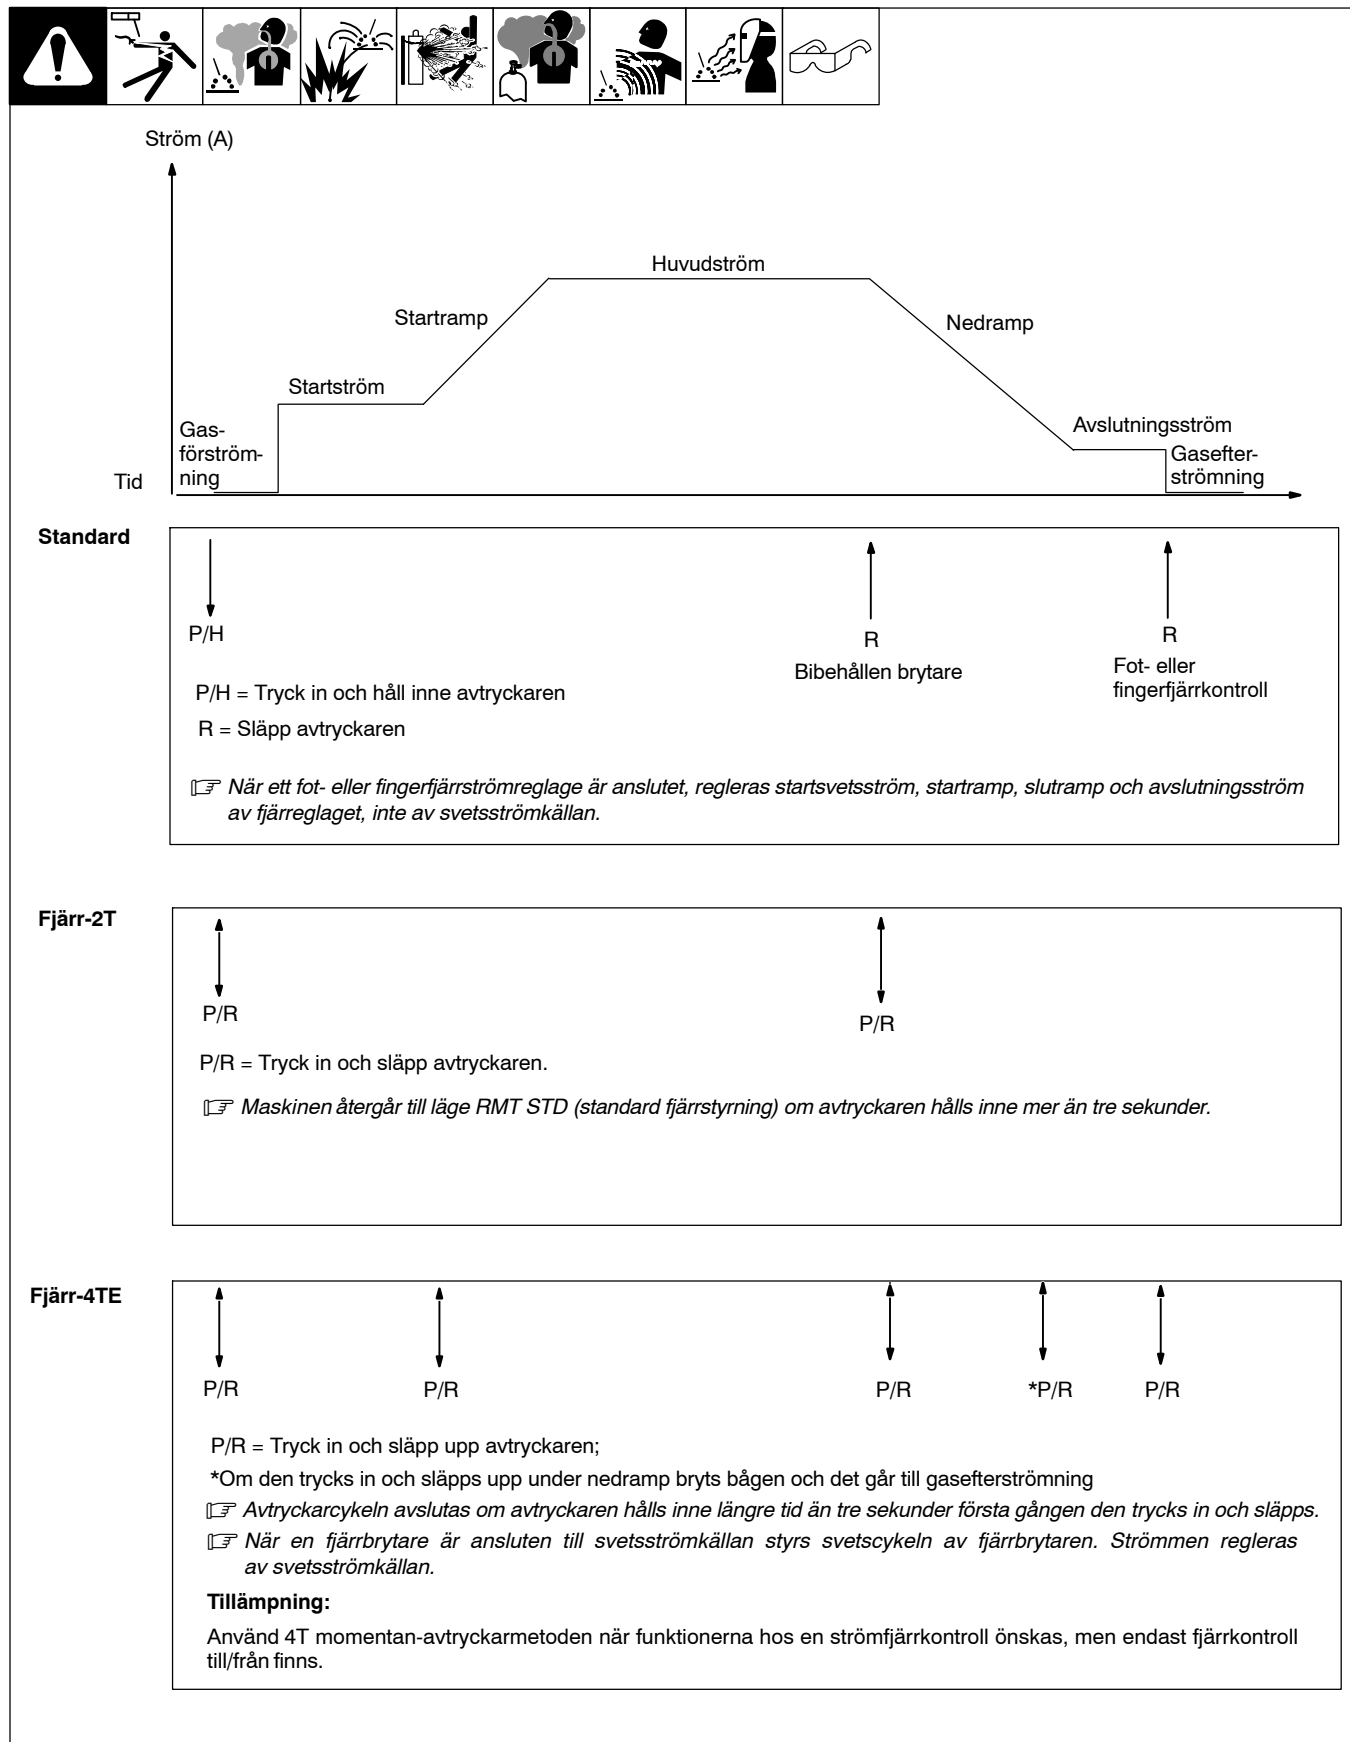

## B. 3T-specifik avtryckarmetod

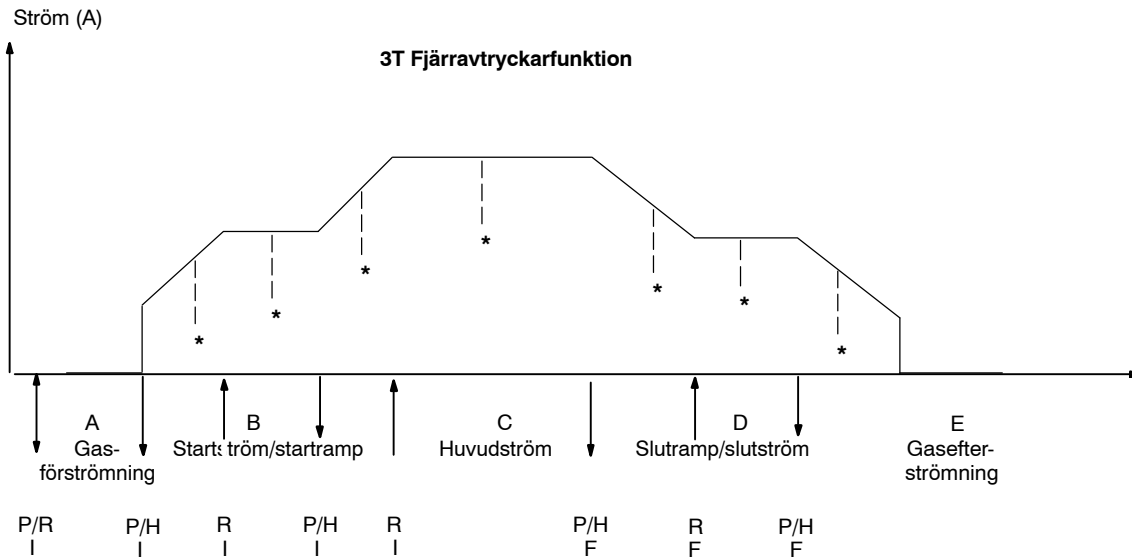 

\* Bågen kan släckas när som helst genom att både start- och slutbrytarna trycks in och släpps, eller genom att handtaget lyfts så att bågen bryts.

P/R = Tryck in och släpp avtryckaren (inom 3/4 sekund)

P/H = Tryck in och håll inne avtryckaren

R = Släpp avtryckaren

I = Startbrytare

F = Slutbrytare

### 1 3T (specifik avtryckarmetod)

Sekvenser fordras för att omkonfigurera för 3T.

#### 3T kräver en speciell typ av fjärrkontroll med två oberoende återgående brytare.

En kallas startbrytare och ska kopplas mellan stift A och B i fjärrkontakten 14. Den andra kallas slutbrytare och ska kopplas mellan stift D och E i fjärrkontakten 14.

### 2 Kodare/Ratt

Vrid på kodare och välj 3T.

#### Definitioner

**Startramptid** är hastigheten för strömmändringen som bestäms av startström, startramptid och huvudström.

**Slutramptid** är hastigheten för strömmändringen som bestäms av startström, startramptid och slutström.

#### DRIFT

**A.** Tryck på startbrytaren och släpp den inom trekvarts sekund så att gasförflödet startas. Tryck och släpp slutbrytaren för att avbryta gasförflödessekvensen innan förflödestiden gått ut (25 sekunder). Gasförflödestiduret återställs och svetssekvensen kan startas igen.

Gasflödet avbryts, tiduret återställs och startbrytaren måste tryckas in och släppas igen för att starta svetssekvensen på nytt om inte startbrytaren aktiveras innan förflödestiden gått ut.

**B.** Tryck på startbrytaren för att tända bågen med startströmvärdet. Hålls brytaren intryckt ändras strömmen med startramphastigheten (slapp brytaren för att svetsa med önskat strömstyrka).

**C.** När huvudströmstyrkan nåtts kan startbrytaren släppas.

 
**D.** Tryck in och håll inne slutbrytaren för att minska strömmen med slutramphastighet (släpp brytaren för att svetsa med önskad strömstyrka).

**E.** När slutströmströmmen nåtts släcks bågen och gas strömmar under inställd gasefterflödestid.

#### Tillämpning:

Med två fjärrbrytare istället för potentiometrar ger 3T operatören möjlighet att utan begränsningar öka, minska, göra paus och hålla strömmen inom intervallet som anges av start-, huvud- och slutströmvärdena.

## C. 4T, 4Tm och 4TL specifik avtryckarmetod



### 4T och 4Tm applikation:

Använd avtryckarmetod 4T och 4Tm (modifierad) när funktionerna hos en strömfjärrkontroll önskas, men endast fjärrkontroll till/från finns.

4T\* medger att operatören växlar mellan svetsström och slutström.

När en fjärrbrytare är ansluten till svetsströmkällan styrs svetscykeln av fjärrbrytaren. Strömmen regleras av svetsströmkällan.


### 4TL-tillämpning:

Möjligheten att ändra strömnivåerna utan antingen start- eller slutramper, ger svetsaren tillfälle att justera tillsatsmetall utan att bryta bågen.

4TL (minilogik) låter svetsaren växla mellan startflank eller huvudström och startström. Slutström kan inte nås. Slutrampen går alltid till minimiström och avslutar cykeln.


När en fjärrbrytare är ansluten till svetsströmkällan styrs svetscykeln av fjärrbrytaren. Strömmen regleras av svetsströmkällan.

### 4T och 4Tm-handtagsfunktion

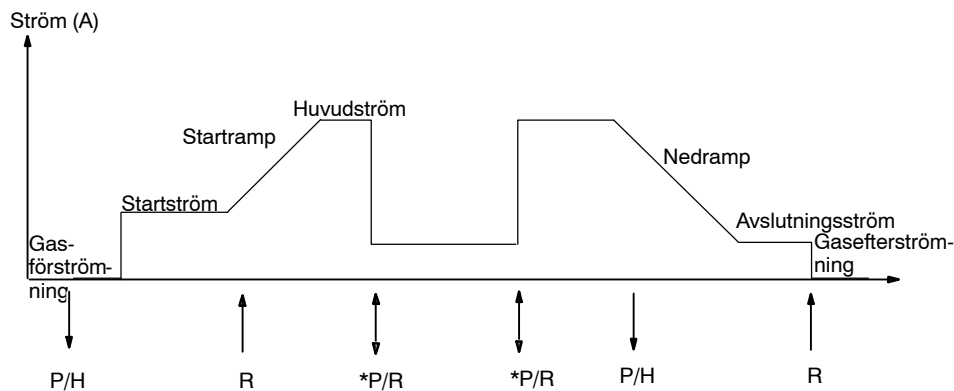

T/H = tryck in och håll inne avtryckaren, S = släpp avtryckaren,  
\*Endast 4T: T/S = tryck in avtryckaren och släpp inom trekvarts sekund



### 4TL-funktion

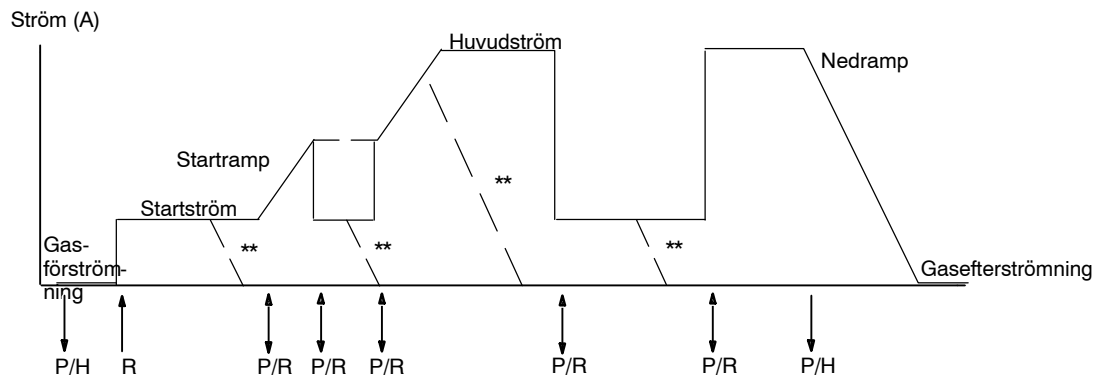

T/H = tryck in och håll inne avtryckaren, S = släpp avtryckaren, T/S = tryck in avtryckaren och släpp inom trekvarts sekund

\*\* = Bågen kan när som helst släckas med slutramphastighet genom att avtryckaren trycks in och hålls inne

## 9-5. Spärrfunktioner

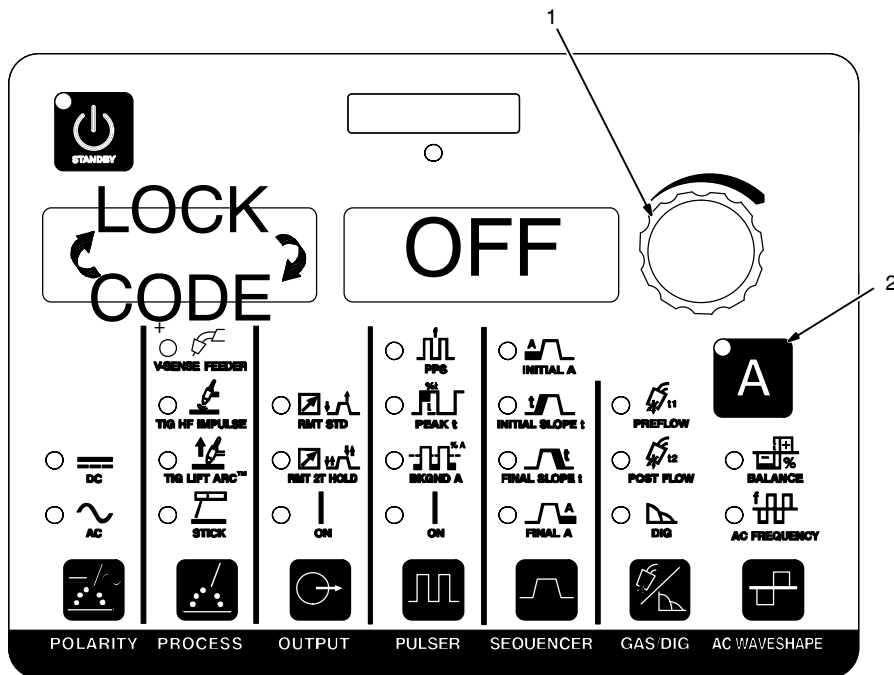 

+ Tillval - Tillgängligt i maskiner med spänningsavkänning.

Information hur man kommer åt spärrfunktionerna finns i kapitel 9-2.

Det finns fyra (1-4) olika spärrnivåer. Varje successiva nivå ger svetsaren mer flexibilitet.

Kontrollera att alla procedurer och parametrar är inställda innan spärrnivåerna ställs in. Möjligheterna till inställning av parametrar är begränsad när spärrnivåerna aktiverats.

**Aktivering av spärrfunktionen går till så här:**

- 1 Kodare/Ratt
- 2 Strömreglering /+ Spänningsreglage (A)

Växla mellan visning av spärr aktiverad och kod avstängd. Bläddra tills [CODE] [OFF] visas

Vrid kodaren och välj ett spärrkodnummer. Välj ett tal mellan 1 och 999. Numret visas i amperedisplayen till höger.

Lägg numret på minnet (skriv ner), då du behöver det för att stänga av funktionen eller ändra inställningar.

Bläddra med strömreglaget tills [LOCK] visas. Du kan nu välja spärrnivå. I tabellen nedan anges i vilken utsträckning inställningar medges för respektive spärrnivå. Andra avancerade funktioner enligt anvisningarna i kapitel 9-2.

**Spärrfunktionen inaktiveras så här:**

Vrid strömreglaget tills koden visas. Använd kodarreglaget för att föra in samma kodnummer som användes för aktivering av spärrfunktionen. Tryck på strömreglaget. Amperemetern visar nu [OFF]. Spärren är nu frigjord. Lämna avancerade funktioner enligt kapitel 9-2.

280859-A

## 9-6. Definierade spärrnivåer

| Minimum justerbarhet |                        | Justerbarhetsgrad      |              |                             |              | Maximala möjligheter att göra inställningar |              |
|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| Spärrnivå 1          |                        | Spärrnivå 2            |              | Spärrnivå 3                 |              | Spärrnivå 4                                 |              |
| Justerbar            | Spärrad                | Justerbar              | Spärrad      | Justerbar                   | Spärrad      | Justerbar                                   | Spärrad      |
|                      | Panelström             |                        | Panelström   | Panelström +/- 10%          |              | Fjärrström (min-panel)                      |              |
|                      |                        |                        |              |                             |              | Panelström +/- 10%                          |              |
|                      | Polaritet (endast dyn) | Polaritet (endast dyn) |              | Polaritet (endast dyn)      |              | Polaritet (endast dyn)                      |              |
|                      | Svetsmetod             | Svetsmetod             |              | Svetsmetod                  |              | Svetsmetod                                  |              |
| Svetsspänning        |                        | Svetsspänning          |              | Svetsspänning               |              | Svetsspänning                               |              |
|                      | Pulsfunktion           |                        | Pulsfunktion | Pulsfunktion (endast av-på) |              | Pulsfunktion (endast av-på)                 |              |
|                      | Sekvenserare           |                        | Sekvenserare |                             | Sekvenserare |                                             | Sekvenserare |
|                      | Gas/DIG                |                        | Gas/DIG      |                             | Gas/DIG      |                                             | Gas/DIG      |
|                      | Vågform                |                        | Vågform      |                             | Vågform      |                                             | Vågform      |

# KAPITEL 10 – UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

## 10-1. Rutinunderhåll

|  |  |  |  |                                                                                                       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p><b>⚠ Bryt strömmen före underhåll.</b></p> <p>Utför underhåll oftare under hårda förhållanden.</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### A. Svetsaggregat

| ⌚             | ✓ = Kontrollera    ◇ = Byt    ● = Rengör    Δ = Reparera    ☆ = Sätt tillbaka<br>* Ska utföras av auktoriserad verkstad |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Var 3:e månad | <div> <p>✓ ☆ Etiketter</p> </div> <div> <p>✓ ☆ Gasslangar</p> </div>                                                    |
| Var 3:e månad | <p>✓ Δ ☆ Kablage och ledningar</p>                                                                                      |
| Var 6:e månad | <p><b>⚠ Ta inte av kåpan vid renblåsning av enhetens insida.</b></p> <p>●: Vid tungt arbete, rengör varje månad.</p>    |

### B. Tillbehöret kylare

| ⌚              | ✓ = Kontrollera    ◇ = Byt    ● = Rengör    Δ = Reparera    ☆ = Sätt tillbaka<br>* Ska utföras av auktoriserad verkstad                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Var 3:e månad  | <div> <p>● Kylmedelssil, rengör oftare vid hård användning.</p> </div> <div> <p>● Blås av värmväxlarflänsarna</p> <p>✓ Kontrollera kylmedelsnivån. Fyll vid behov på destillerat eller avjoniserat vatten.</p> </div> |
| Var 6:e månad  | <div> <p>✓ ☆ Slangar</p> </div> <div> <p>✓ ☆ Etiketter</p> </div>                                                                                                                                                     |
| Var 12:e månad | <div> <p>◇ Byt ut kylmedlet.</p> </div> <div> </div>                                                                                                                                                                  |

## 10-2. Meddelanden på voltmeter-/amperemeterdisplayerna

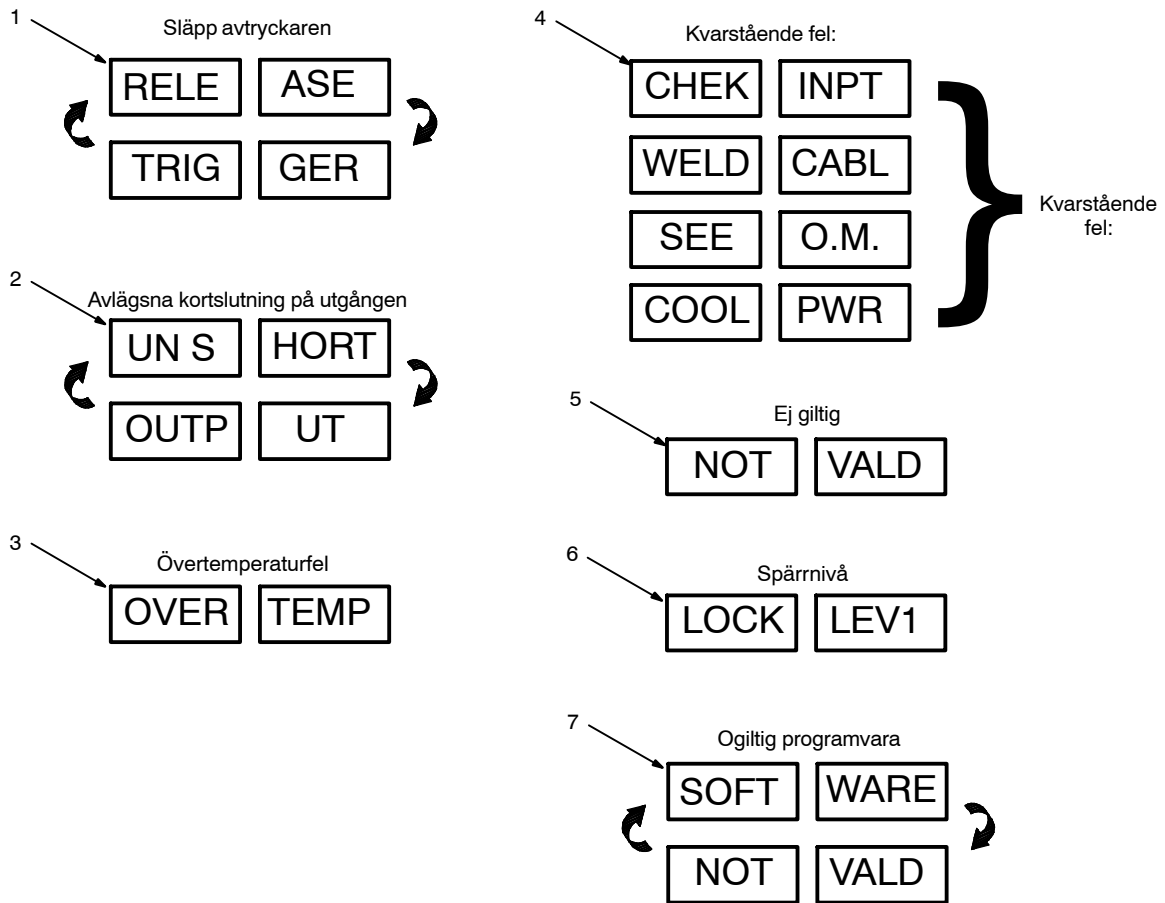

☞ Alla positioner refererar till enhetens framsida. Alla kretsar som omnämns sitter inuti enheten.

### 1 [RELE] [ASE] / [TRIG] [GER]

Kontakorstyrning via fjärrkontrollkontakt 14 (stiften A-B måste kopplas isär innan du fortsätter).

### 2 [UN S] [HORT] / [OUTP] [UT]

Kortslutningen över utgångskontakterna måste avlägsnas innan du fortsätter. Se avsnitt 10-3 om felet visas efter att kortslutning konstaterats inte finns över utgången.

### 3 [OVER] [TEMP]

För hög temperatur. Felet försvinner när temperaturen nått acceptabel nivå.

### 4 Låsande fel:

Standby-lampan blinkar när något av följande fel uppstått. Återställ med Standby-knappen eller stäng av strömmen. Se avsnitt 10-3 om felet inte försvinner eller om det ofta återkommer.

[CHEK] [INPT] Kontrollera nätspänningen. För hög eller för låg nätspänning. Låt behörig elektriker mäta nätspänningen.  
[WELD] [CABL] Svetskablage

Ett fel relaterat till svetskablaget har uppstått. Räta ut eller förkorta svetskablaget. Vid hålhjärnslagning med luftkolbåge justeras DIG-inställningen till CARBOn ARC. Se avsnitt 5-4 (Dynasty), 6-2 (Dynasty DX), 7-3 (Maxstar) eller 8-2 (Maxstar DX).

[SEE] [O.M.] Se bruksanvisningen: Se avsnitt 10-3.

[COOL] [PWR] kylarströmförsörjning

Ett fel relaterat till CoolMate 1.3 strömförsörjningen har uppstått. Om felet inte går att ta bort eller återkommer ofta kan kylaren matas från ett 115 VAC-uttag eller aggregatet köras utan kylarströmförsörjning. Stäng av kylarströmförsörjningen (se kapitel 9-1).

### 5 [NOT] [VALID]

Meddelandet visas när man försöker göra en ogiltig inställning, t.ex. trycka på växelströmsvågform i likströmsläge.

### 6 [LOCK] [LEV1], 2, 3, 4

Visas när man försöker göra inställningar som inte kan göras med aktiv vald låsnivå.


### 7 [SOFT] [WARE] [NOT] [VALD]

Ett programfel har upptäckts. Programvaran behöver uppdateras (se avsnitt 4-12, Programuppdateringar). Se avsnitt 10-3 om det visas i displayen efter att programvaran uppdaterats.

## 10-3. Felsökningstabell

|      |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Åtgärd                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Ingen svetseffekt; enheten ej manövrerbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Slå på nätfrånskiljaren (se kapitel 4-8 eller 4-9).                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kontrollera och byt vid behov ut säkringen(arna) eller återställ automatsäkringen (se kapitel 4-8 eller 4-9).                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kontrollera att nätanslutningarna är korrekta (se kapitel 4-8 eller 4-9).                                                                                                      |  |  |  |  |
| Ingen svetseffekt; digitaldisplayerna lyser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Om fjärrkontrollen används, se till att rätt process aktiverats för att ge styrning vid det 14-poliga fjärruttaget (se kapitel 4-10 som tillämpligt).                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Primärspänningen ligger utanför godtagbart variationsområde (se kapitel 4-6).                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kontrollera, reparera eller byt ut fjärrkontrollen.                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Enheten överhettar. Låt enheten svalna med fläkten På (se kapitel 3-8).                                                                                                        |  |  |  |  |
| Oregelbunden eller fel svetseffekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Använd svetskabel av rätt storlek och typ (se kapitel 4-2).                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rengör och dra åt alla svetskabelanslutningar (se kapitel 10-1).                                                                                                               |  |  |  |  |
| Fläkten fungerar inte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kontrollera och avlägsna föremål som blockerar fläktens rörelse.                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Låt en fabriksauktoriserad serviceagent kontrollera fläktmotorn.                                                                                                               |  |  |  |  |
| Vandrande båge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Använd volfram av rätt storlek (se kapitel 14).                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Använd rätt preparerat volfram (se kapitel 14).                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reducera gasflödet.                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Volframelektroden oxideras och förblir inte ren efter avslutad svetsning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Skydda svetsområdet mot drag.                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Förläng eftergastiden.                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kontrollera och dra åt alla gasanslutningar. (se kapitel 10-1A).                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vatten i handtaget. Se handtagshandboken.                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| Tom display.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kontrollera nätmatningen till maskinen.                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programvaran kan behöva uppgraderas (se avsnitt 4-12 Programvaruuppgradering). Vänd dig till en auktoriserad verkstad om displayen är tom efter att programvaran uppgraderats. |  |  |  |  |
| Felmeddelandet [ERR] [LOG] visas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vänd dig till en av fabriken auktoriserad verkstad, som kan förklara vad felkoden betyder.                                                                                     |  |  |  |  |
| Låsfel, se avsnitt 10-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vänd dig till en av fabriken auktoriserad verkstad om felet inte försvinner eller uppträder ofta.                                                                              |  |  |  |  |
| Felmeddelandet [SEE] [O.M.] visas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vänd dig till en auktoriserad verkstad                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Teknikermenyn (se avsnitt 9) [SERL][NUM] är vald och serienumret som visas är inte samma som maskinens serienummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vänd dig till en auktoriserad verkstad                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Felmeddelandet [UN S] [HORT] / [OUTP] [UT] visas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vänd dig till en auktoriserad verkstad om felet visas efter att kortslutning konstaterats inte finns över utgången.                                                            |  |  |  |  |
| Felmeddelandet [SOFT] [WARE] [NOT] [VALD] visas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vänd dig till en auktoriserad verkstad om displayen visar detta efter programvaruuppdatering.                                                                                  |  |  |  |  |

## 10-4. Renblåsning av enheten invändigt



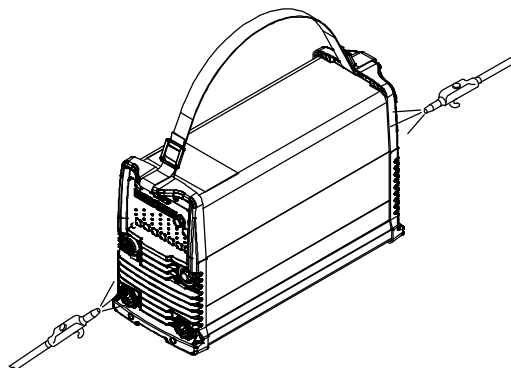


**⚠ Ta inte av kåpan vid renblåsning av enhetens insida.**

Rikta luftflödet genom bakre och främre gallret vid renblåsning, som i bilden.

805497-A
 
## 10-5. Underhåll av kylmedel

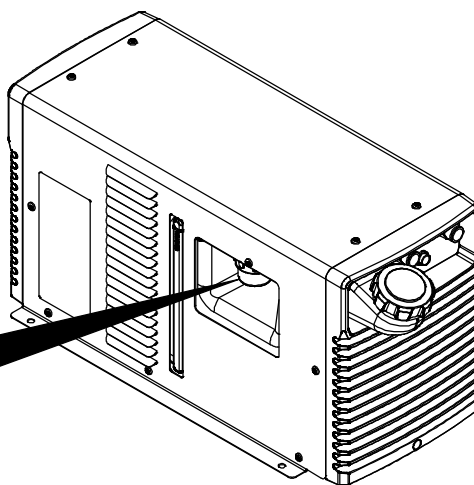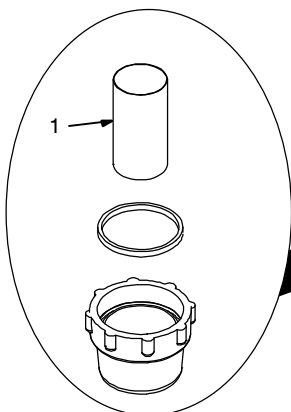

**⚠ Bryt strömmen före underhåll.**

1 Kylmedelsfilter

Skruva av huset för rengöring av filtret.

Byta kylmedel: Töm ut kylmedlet genom att tippa enheten framtåt eller använd pump. Fyll på med rent vatten och kör i 10 minuter. Töm och fyll på kylmedel.

**☞ Använd nya slangar som är kompatibla med etylenglykol, som t.ex. buna-N, neopren eller hypalon om slangarna ska bytas ut. Slangar är inte kompatibla med produkter som innehåller etylenglykol.**

 
|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tillämpning | TIG eller då HF* används                                                          |
| Kylmedel    | Låg konduktivt kylmedel 043 810**, destillerat eller avjoniserat vatten över 0 °C |

\*HF: Högfrekvensström

\*\*Kylmedel 043 810, lösning 50/50, skyddar till -38 °C och motverkar algpåväxt.

**OBS!** – Användning av andra kylmedel än de listade i tabellen upphäver garantin för alla komponenter som kommer i kontakt med kylmedlet (pump, kylare m.m.).

Verktyg:



T25 Torx

805502-A



# KAPITEL 12 – KRETSSCHEMAN

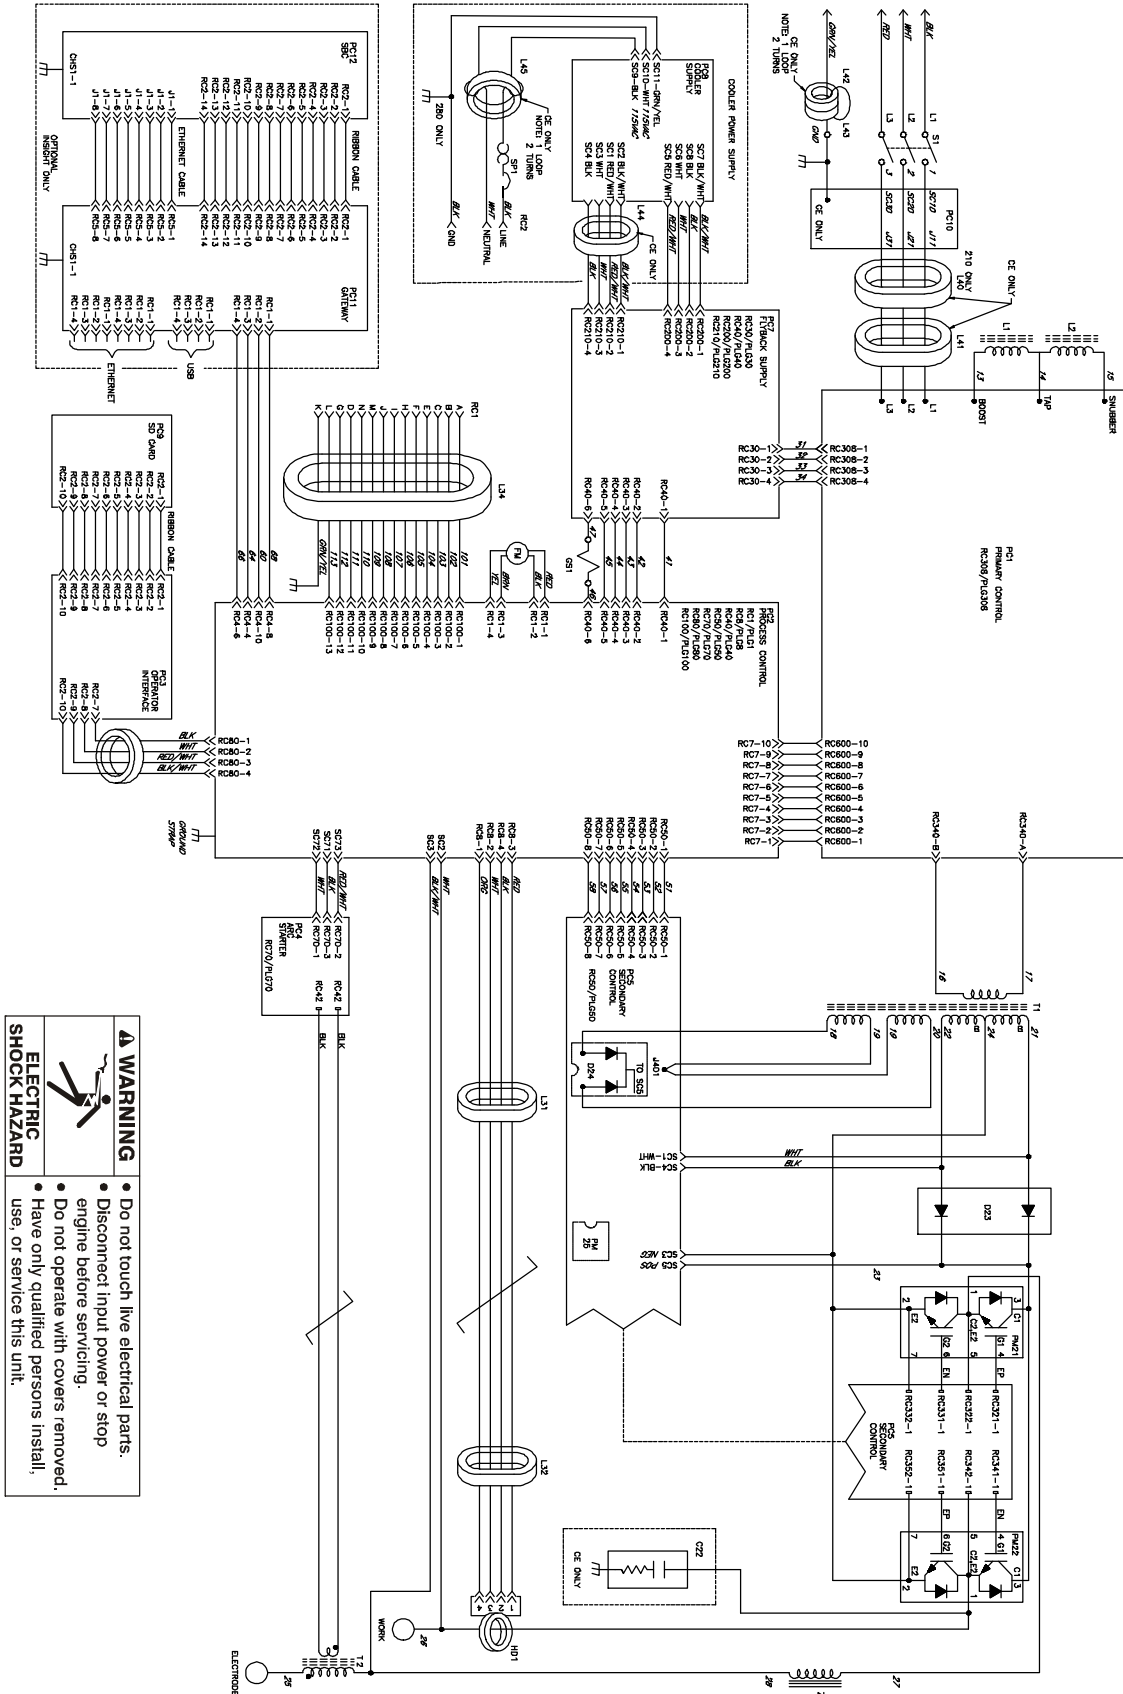


Bild 12-1. Kretsschema för Dynasty 280


255980-G



|                              |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⚠ WARNING</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Do not touch live electrical parts.</li> <li>Disconnect input power or stop engine before servicing.</li> <li>Do not operate with covers removed.</li> </ul> |
| <b>ELECTRIC SHOCK HAZARD</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Have only qualified persons install, use, or service this unit.</li> </ul>                                                                                   |

## KAPITEL 13 – HÖGFREKVENNS

### 13-1. Svetsmetoder som fordrar högfrequens

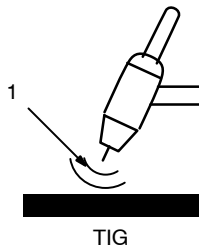


#### 1 Högfrequensspänning

TIG – hjälper bågen hoppa över luftgapet mellan brännaren och arbetsstycket och/eller stabiliserar bågen.

high\_freq 2018-01\_swe

### 13-2. Installation som visar möjliga källor till högfrekvensstörningar

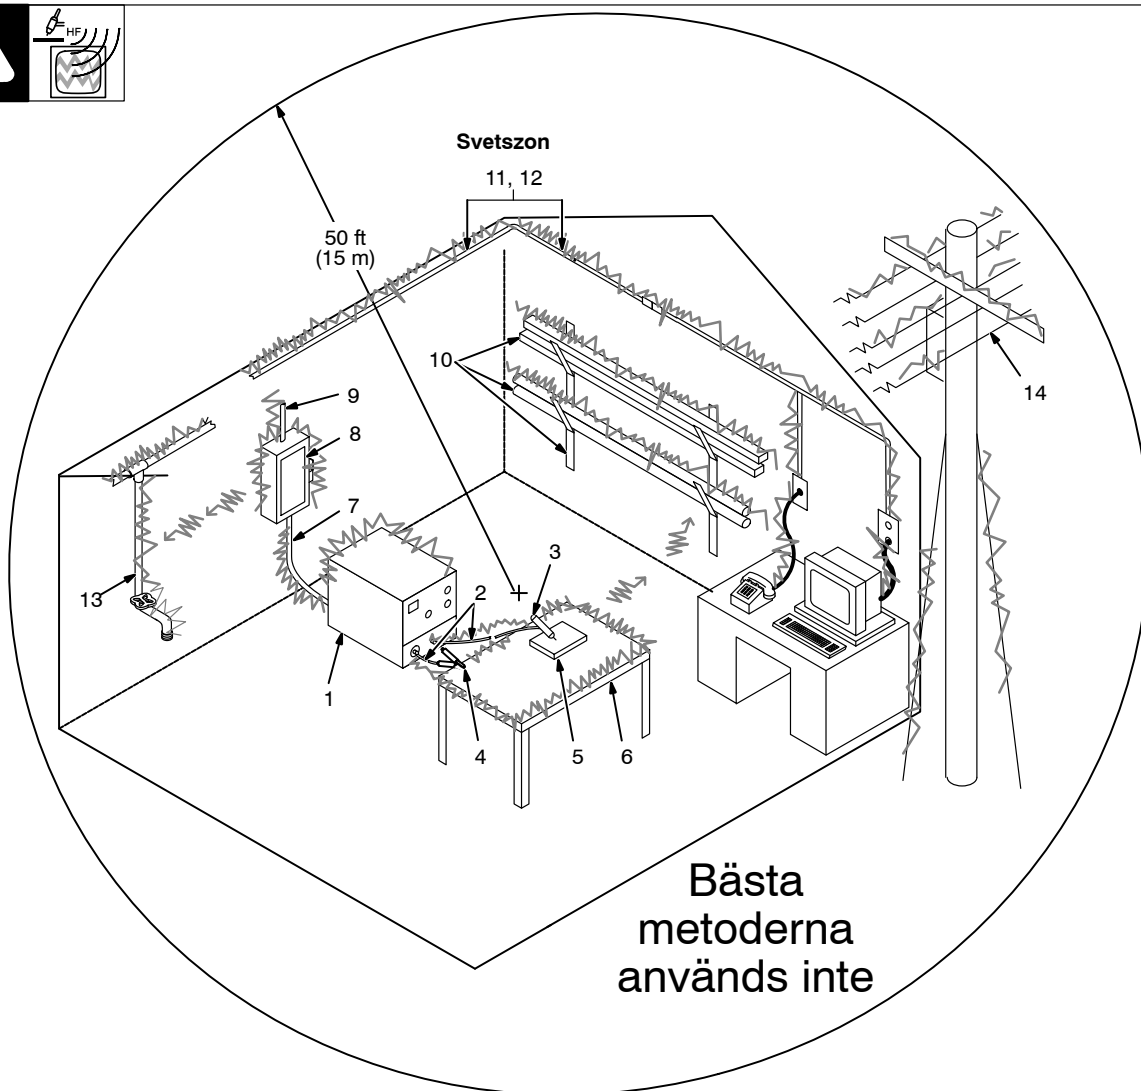

#### Källor till direkt högfrekvensstrålning

- 1 Högfrekvenskälla (svetsströmkälla med inbyggd HF eller separat HF-enhet)
- 2 Svetskablar
- 3 Handtag
- 4 Återledarklämma
- 5 Arbetsstycke
- 6 Arbetsbord

#### Källor till högfrekvensöverföring


- 7 Nätkabel
- 8 Primärfrånskiljare
- 9 Strömförsörjningskablar

#### Källor till återutstrålning av högfrekvens

- 10 Ojordade metallföremål
- 11 Belysning
- 12 Kablar
- 13 Vattenrör och fixturer
- 14 Telefon- och elledningar

S-0694

### 13-3. Rekommenderad installation för att reducera högfrekvensstörningar

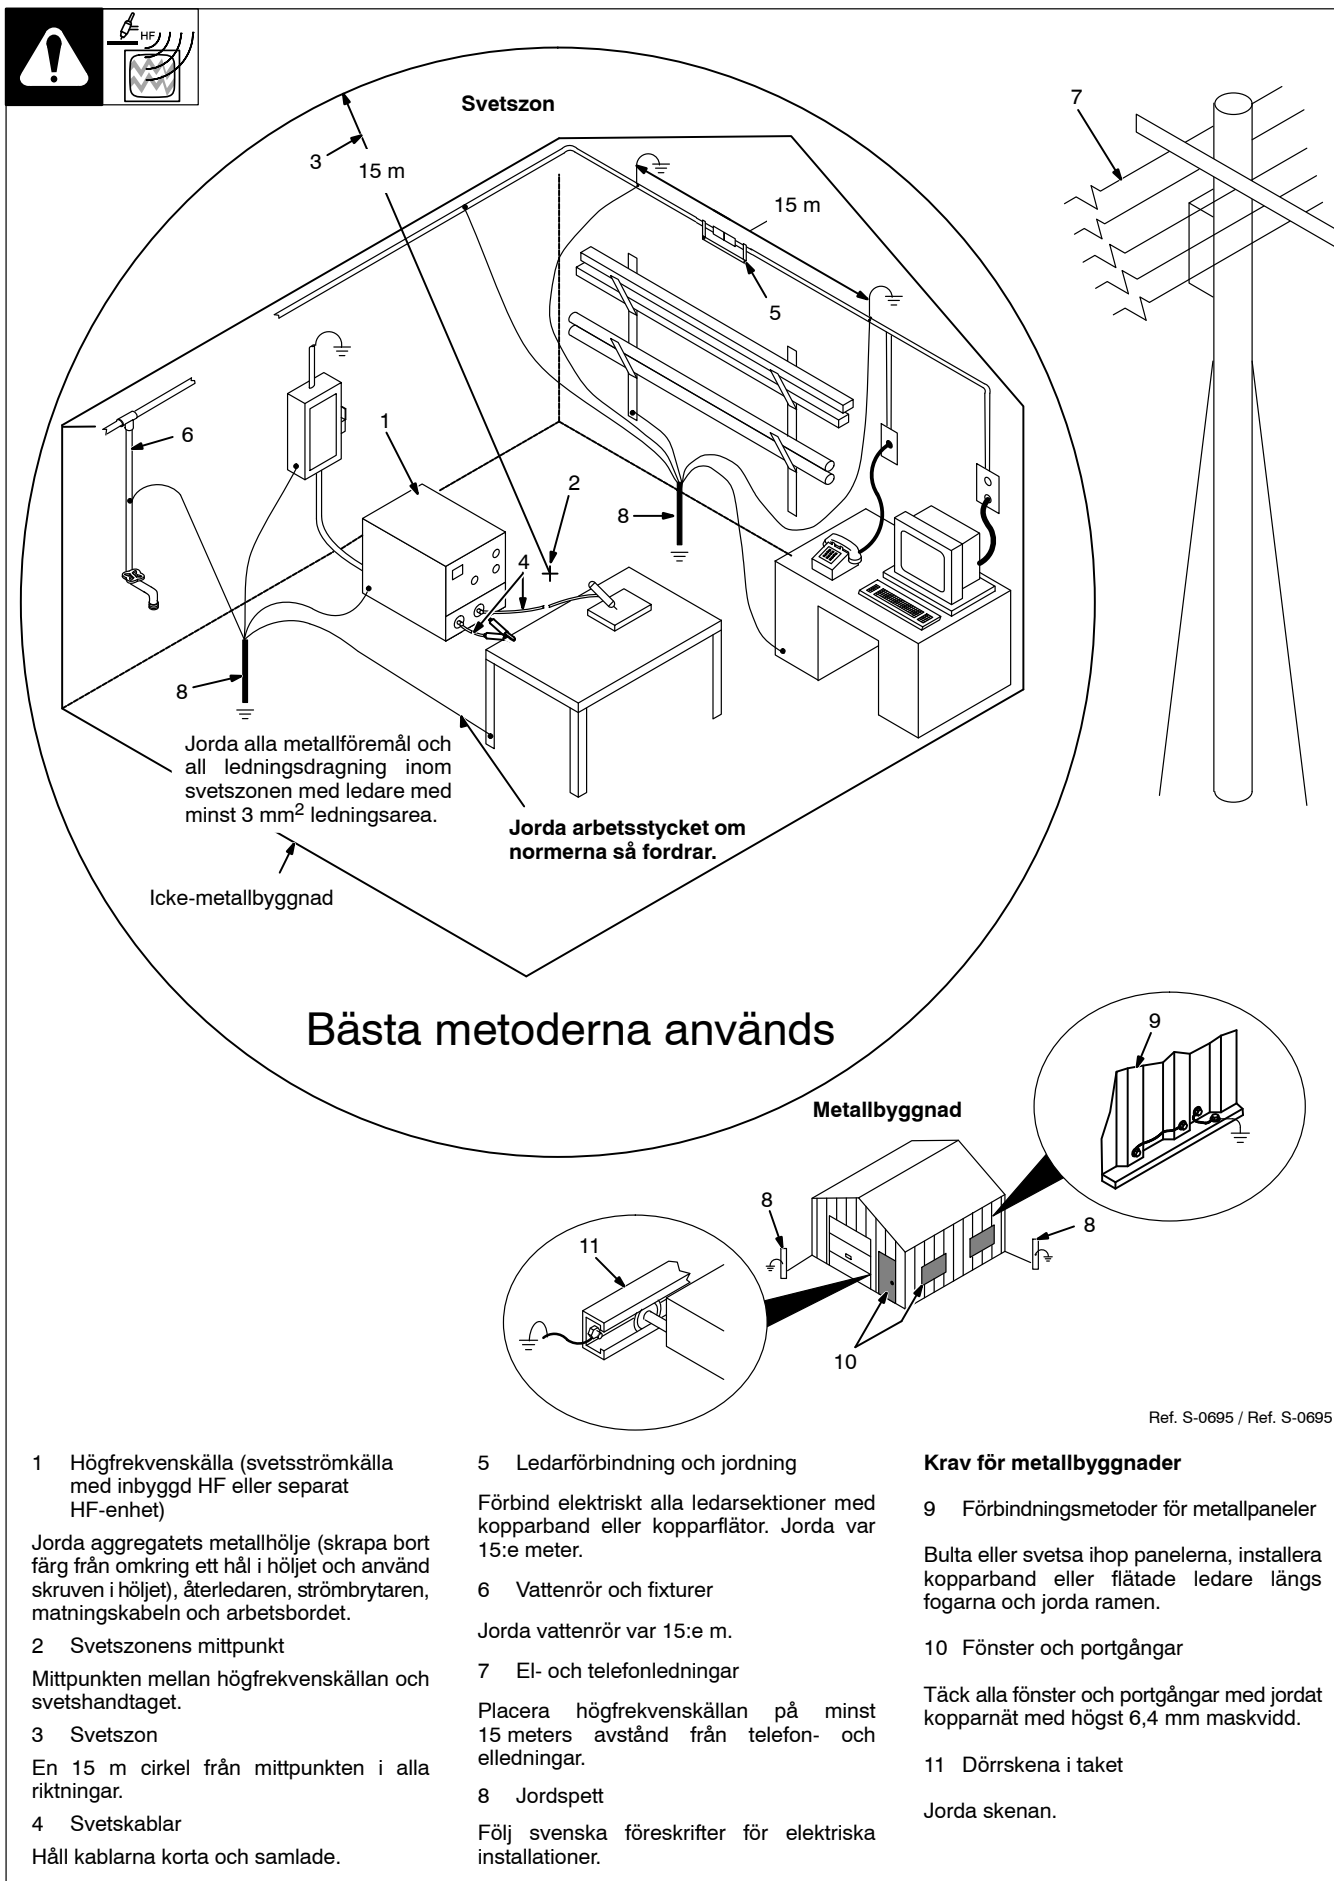

Ref. S-0695 / Ref. S-0695

# KAPITEL 14 – VÄLJA OCH BEREDA EN VOLFRAMELEKTROD FÖR LIKSTRÖMS- ELLER VÄXELSTRÖMSSVETSNING MED OMFORMARAGGREGAT

gtaw\_Inverter\_2018-01\_swe

Svetsa alltid när så är praktiskt och möjligt med likström istället för växelström.

## 14-1. Välja volframelektrod (Bär rena handskar för att undvika förorening av volframelektroden)

### A. Välja volframelektrod

Inte alla tillverkare av volframelektroder använder samma färger för att beteckna volframtypen. Vänd dig till tillverkaren eller studera förpackningen för att identifiera volframtypen som du använder.

| Elektroddiameter                                                       | Strömstyrka – Gastyp ♦ – Polaritet                                                        |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | (DCEN) – argon<br>Likström med negativ elektrod<br>(Svetsning av stål och rostfritt stål) | Växelström – argon<br>Obalanserad våg<br>(Vid svetsning av aluminium) |
| <b>Volframlegeringar med 2 % cerium, 1,5 % lantan eller 2 % torium</b> |                                                                                           |                                                                       |
| 0,25 mm                                                                | Upp till 15                                                                               | Upp till 15                                                           |
| 0,5 mm                                                                 | 5–20                                                                                      | 5–20                                                                  |
| 1 mm                                                                   | 15–80                                                                                     | 15–80                                                                 |
| 1,6 mm                                                                 | 70–150                                                                                    | 70–150                                                                |
| 2,4 mm                                                                 | 150–250                                                                                   | 140–235                                                               |
| 3,2 mm                                                                 | 250–400                                                                                   | 225–325                                                               |
| 4,0 mm                                                                 | 400–500                                                                                   | 300–400                                                               |
| 4,8 mm                                                                 | 500–750                                                                                   | 400–500                                                               |
| 6,4 mm                                                                 | 750–1000                                                                                  | 500–630                                                               |

♦ Typiskt skyddsgasflöde är 10 till 25 cfh (kubikfot per timme) eller 5 – 12 liter per minut.

Upptagna siffror är avsedda som vägledning och är en sammanställning av rekommendationer från American Welding Society (AWS) och elektrod tillverkare.


### B. Elektrodkomposition.

| Volframstyp                                                                                  | Tillämpningsanteckningar                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 % cerium<br>(grå*)                                                                         | Bra mångsidig volfram för både AC- och DC-svetsning.                                                                                                              |
| 1,5-2 % lantan<br>(gul/blå)                                                                  | Utmärkta starter med lågt amperetal för AC- och DC-svetsning.                                                                                                     |
| 2 % torium<br>(röd)                                                                          | Används vanligtvis för DC-svetsning, inte idealisk för AC.                                                                                                        |
| Ren volfram<br>(grön)                                                                        | <b>Rekommenderas inte för omriktare!</b><br>Använd för bästa resultat i de flesta tillämpningar en spetsig cerium- eller lantanelektrod för AC- och DC-svetsning. |
| * Färgen kan variera beroende på tillverkare, läs om färgbeteckningar i tillverkarens guide. |                                                                                                                                                                   |

## 14-2. Beredning av volframelektroder för likströmssvetsning med negativ elektrod (DCEN) eller växelströmssvetsning med omformaraggregat



Vid slipning av volframelektroder produceras damm och gnistor som kan orsaka skador och starta bränder. Använd lokal utsugningsanordning (fläktventilation) vid slipmaskinen eller bär godkänt andningsskydd. Säkerhetsinformation återfinns i Faktablad om materialsäkerhet. Överväg att använda volfram med cerium, lantan eller yttrium i stället för torium. Slipdamm från elektroder med toriumlegering innehåller lågradioaktivt material. Deponera slipdamm på miljövänligt säkert sätt. Bär ordentliga ansikts-, hand- och kroppsskydd. Håll antändbart material på avstånd.

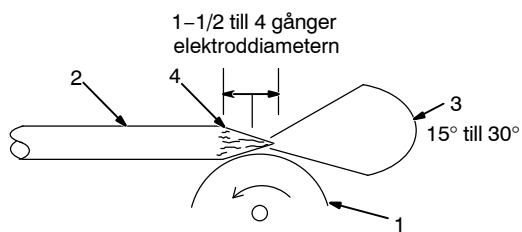

Idealisk volframförberedning – stabil båge

### 1 Slipskiva

Slipa volframänden med en finkorning, hård slipskiva före svetsning. Använd inte skivan för andra jobb, volframaterialet kan förorenas vilket kan orsaka en sämre svetskvalitet.

### 2 Volframelektrod

Volfram med 2 % cerium rekommenderas


 
### 3 Idealisk vinkel på slipskivan: 15° till 30°

 30 grader är den rekommenderade elektrodslipvinkeln.

### 4 Rak slipning

Slipa längs med, **inte radiellt**.

## 15-1. Startprocedurer för Lift-Arc och HF TIG

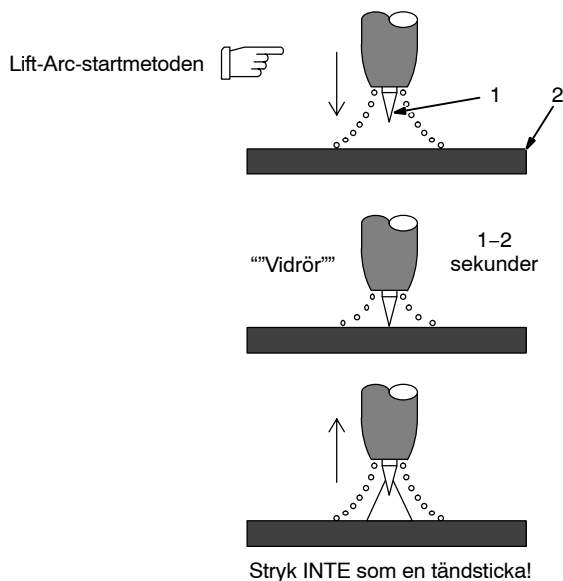

### Lift-Arc-start

När Lift-Arc™-knappens lysdiod är tänd, starta bågen så här:

- 1 TIG-elektrod
- 2 Arbetsstycke

Håll volframelektroden på arbetsstycket vid svetsstartpunkten och starta med brännaravtryckaren, fotreglage eller handreglage. **Håll elektroden mot arbetsstycket i 1-2 sekunder** och lyft den sedan långsamt. Båge bildas när elektroden lyfts.

Normal tomgångsspänning finns inte förrän volframelektroden vidrör arbetsstycket; det finns bara en lågspänning mellan elektroden och arbetsstycket. Kontaktorn aktiveras inte förrän elektroden vidrör arbetsstycket. På så vis kan elektroden vidröra arbetsstycket utan att bränna fast eller förorenas.

### Tillämpning:

Lift-Arc används för likströmselektrod eller TIG-processen med växelström, när HF-startmetoden inte är tillåten eller för att ersätta TIG-metoden.

### HF-start


När HF-startknappens lysdiod är tänd, starta bågen så här:

Högfrekvens slås på för att starta bågen. Högfrekvens slås av när bågen startat och slås på om bågen bryts för att starta den igen.

### Tillämpning:

HF-start används för TIG-processen DC negativ elektrod när en startmetod utan anliggningsfordras.

## 15-2. Pulsreglage

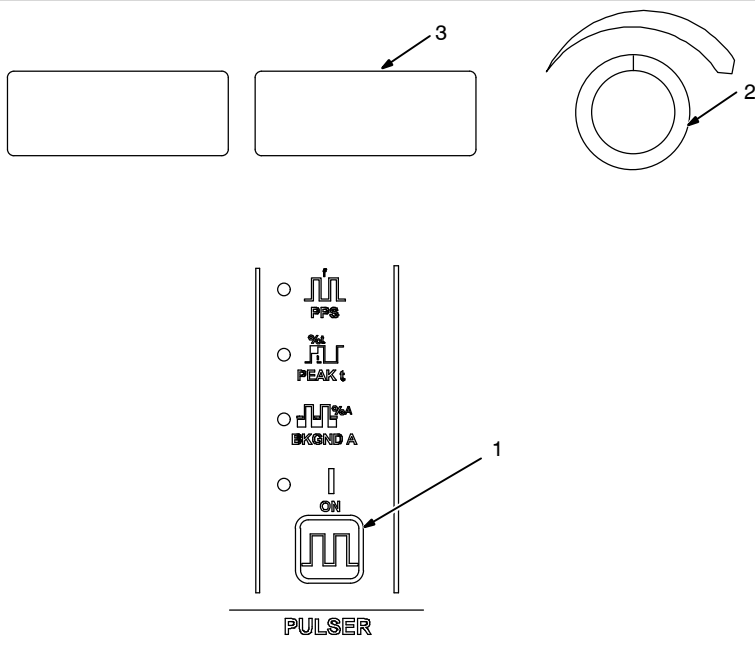

### 1 Pulsreglage

Pulsning kan användas med TIG-metoden. Reglagen kan användas under svetsning.

Tryck på väljaren för att aktivera pulsfunktionen.

**På** – När denna lysdiod är tänd, är pulsfunktionen tillslagen.

Tryck på väljaren tills önskad parameterlysdiod tänds.

Tryck och släpp knappen tills På-lampan släcks för att stänga av pulsfunktionen.

### 2 Kodare (ställ in värde)

### 3 Amperemeter (visar värde)

Alla pulsfunktionsparameterområden beskrivs i avsnitten 6-2 och 8-2.

**PPS (P/SEK.)** – Pulsfrekvens eller pulser per sekund, är antalet pulscykler per sekund. Pulsfrekvensen bidrar till att minska värmetillförseln, motverkar deformation och ger snygga svetssträngar. Ju högre pulsfrekvensinställning, desto slätare rippling, smalare svetssträng och bättre kylning. Sätts pulsfrekvensen i lägre området blir pulsfrekvensen lägre och svetssträngen bredare. Låg pulsfrekvens bidrar till att röra om svetssmältan så att innesluten gas i svetssmältan frigörs och ger mindre porositet (mycket användbart vid svetsning i aluminium). En del nybörjare använder lägre pulsfrekvens (2–4 p/sek.) får att få hjälp med timingen vid påföring av tillsatsmaterial. Erfarna svetsare kan ha mycket högre pulsfrekvens, beroende på egna önskemål och efter vad de vill åstadkomma.

**PEAK t (TOPP t)** – (TOPP t) är procentandelen av varje cykel då strömmen har toppvärde (huvudströmstyrka). Toppstöm ställs in med strömreglaget (se avsnitt 8-1). Om man svetsar med en puls per sekund och toppströmtiden är inställd på 50 %, svetsas med toppström under en halv sekund och resterande 50 % med bakgrundsström. Ökad toppströmtid förlänger tiden med toppström, vilket ökar värmetillförseln till arbetsstycket. Ett bra startvärde för toppströmtid är ungefär 50–60 %. Du måste experimentera lite för att hitta ett bra förhållande men tanken är att minska värmetillförseln till arbetsstycket och få snyggare svetsar.

**BKGD A** – (bakgrundsström) anges som en procentandel av toppströminställningen. Om toppströmmen ställs in till 200 och bakgrundsströmmen till 50 % blir bakgrundsströmmen 100 A när maskinen kör i bakgrundsdelen av pulscykeln. Lägre bakgrundsström bidrar till att minska värmetillförseln. Öka och minska bakgrundsströmmen ökar och minskar totala genomsnittsströmmen, vilket bidrar till att bestämma hur flytande svetssmältan är under bakgrundsströmdelen av pulscykeln. Du vill totalt sett att svetssmältan ska krympa till ungefär hälften men fortfarande vara flytande. Börja med att ställa bakgrundsströmmen till omkring 20–30 % för rostfritt stål/kolstål och omkring 35–50 % för aluminiumlegeringar.

### 4 Pulsningsvågformer

Exemplet visar den effekt en ändring av pulsvidden har på pulsningvågformen.

#### Tillämpning:

 
Pulsning är den växlande höjningen och sänkningen av svetseffekten med en specifik hastighet. De upphöjda delarna av svetseffekten regleras i bredd, höjd och frekvens och bildar pulser av svetseffekt. Dessa pulser och den lägre strömnivån mellan dem (kallad bakgrundsström) värmer och kyler svetssmältan växelvis. Den kombinerade effekten ger svetsaren bättre kontroll över inträngning, strängbredd, bombering, smältdiken och värmetillförsel. Reglagen kan justeras under svetsning.

Pulsning kan även användas vid träning av materialtillsättningsteknik.

☑ Funktionen är aktiverad när lampan lyser


| Procent (%) pulsvidd                       | Pulsningsvågformer |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Topp 50 %/bakgrund 50 %<br>Balanserad 50 % |                    |
| Mer tid på<br>pulsvidd (80%)               |                    |
| Mer tid på<br>bakgrundsström (20%)         |                    |

### 15-3. Välja allmän (GEN) volfram för att ändra programmerbara startparametrar för TIG (endast DX modeller)




- 1 Kodare/Ratt
- 2 Parameterdisplay
- 3 Strömknapp

När menyn för inställning av maskinen är framme kan volframparametrarna ändras manuellt genom att man bläddrar genom inställningsbara parametrar med strömknappen. Ändra värdet med kodaren.

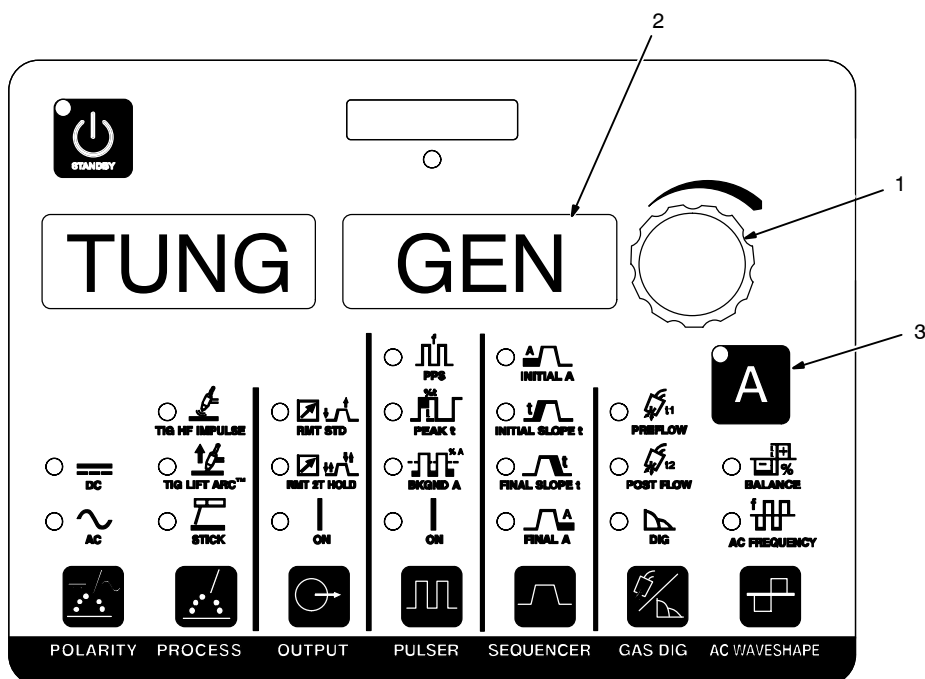

247220-D

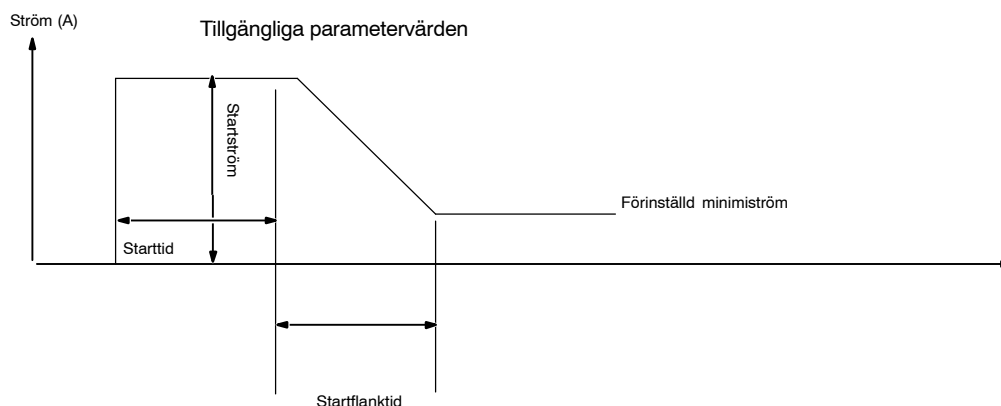

#### Parameter

- Startpolaritet (POL)
- Startström (STRT)
- Starttid (TIME)
- Startflank (SSLP)
- Förinställd minimiström (PMIN)

#### Standard växelström

- EP (positiv elektrod)
- 30 A
- 120 ms
- 120 ms
- 10 A

 
#### Standard likström

- EN (negativ elektrod)
- 25 A
- 120 ms
- 100 ms
- 10 A

#### Intervall

- EP / EN
- 5–200 A
- 0–250 ms
- 0–250 ms
- 1 (DC) 2 (AC) –25 A

# KAPITEL 16 – RIKTLINJER FÖR SVETSNING MED ELEKTROD (SMAW) -- TABELL FÖR VAL AV ELEKTROD OCH STRÖMSTYRKA



| ELECTRODE   | DIAMETER | AMPERAGE RANGE |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|             |          | 50             | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |  |
| 6010 & 6011 | 3/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 1/8      |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 5/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 3/16     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 7/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 6013        | 1/4      |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 1/16     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 5/64     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 3/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 1/8      |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 7014        | 5/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 3/16     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 7/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 1/4      |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 3/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 7018        | 1/8      |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 5/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 3/16     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 7/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 1/4      |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 7024        | 3/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 1/8      |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 5/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 3/16     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 7/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Ni-CI       | 1/4      |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 3/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 1/8      |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 5/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 3/16     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 308L        | 3/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 1/8      |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|             | 5/32     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| ELECTRODE | DC*   | AC | POSITION    | PENETRATION | USAGE                         |
|-----------|-------|----|-------------|-------------|-------------------------------|
| 6010      | EP    |    | ALL         | DEEP        | MIN. PREP. ROUGH HIGH SPATTER |
| 6011      | EP    | ✓  | ALL         | DEEP        |                               |
| 6013      | EP,EN | ✓  | ALL         | LOW         | GENERAL                       |
| 7014      | EP,EN | ✓  | ALL         | MED         | SMOOTH, EASY, FAST            |
| 7018      | EP    | ✓  | ALL         | MED         | LOW HYDROGEN, STRONG          |
| 7024      | EP,EN | ✓  | FLAT HORIZ* | LOW         | SMOOTH, EASY, FASTER          |
| NI-CL     | EP    | ✓  | ALL         | LOW         | CAST IRON                     |
| 308L      | EP    | ✓  | ALL         | LOW         | STAINLESS                     |

\*EP = ELECTRODE POSITIVE (REVERSE POLARITY)  
EN = ELECTRODE NEGATIVE (STRAIGHT POLARITY)

Ref. S-087 985-A



Gäller från 01 januari 2020  
(produkter med serienummer som inleds med "NA" eller nyare)

### Garantifrågor?

Ring  
1-800-4-A-MILLER  
eller din lokala  
Miller-distributör.

Din distributör ger dig  
också ...

### Service

Du får alltid den snabba,  
tillförlitliga service du  
behöver. De flesta  
ersättningsdelar är dig  
till hands inom 24 timmar.

### Stöd

Vill du få snabba svar  
på våra svetsfrågor?  
Kontakta din distributör.  
Hans och Millers expertis  
står dig alltid till tjänst.

Denna garanti ersätter alla tidigare Miller-garantier, såväl uttryckliga som underförstådda.

**BEGRÄNSAD GARANTI** – Under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda, garanterar Miller Electric Mfg. LLC, Appleton, Wisconsin, utfäster garanti till auktoriserade distributörer att ny Miller-utrustning, såld efter det att denna begränsade garanti trätt i kraft, är fri från defekter i material och utförande när den levereras av Miller. DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA, UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÅDANA SOM AVSER SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET.

Inom nedanstående garantiperioder reparerar eller byter Miller ut garanterade delar eller komponenter som gått sönder p.g.a. defekter i material eller utförande. Miller måste erhålla skriftligt meddelande om sådan defekt inom trettio (30) dagar, varpå Miller skickar instruktioner om de reklameringsprocedurer som ska följas. Garantianspråk som framläggs online måste innehålla en detaljerad beskrivning av problemet samt eventuella felsökningsåtgärder som vidtagits för att diagnostisera defekta delar. Garantianspråk som saknar nödvändiga uppgifter enligt definitionen i Miller Service Operation Guide (SOG) (Millers servicehandbok) kan nekas av Miller.

Miller ska fullgöra garantianspråk på garantiomfattad utrustning nedan i händelse av att en defekt inträffar under nedanstående garantitidsperiod. Garantiperioder startar på dagen för leverans av apparaten till slutanvändarköparen eller 12 månader efter det att apparaten sänts till en nordamerikansk distributör eller 18 månader efter det att apparaten sänts till en internationell distributör, beroende på vilket som inträffar först.

- 5 år delar — 3 år arbete
  - \* Likriktare för nätdrift, omfattande enbart tyristorbryggor, dioder och komponentuppbbyggda likriktarmoduler
- 3 år — delar och arbete om inget annat anges
  - \* Glas till automatiskt avbländande hjälmar (Inget arbete) (Se undantag betr. Classic Series nedan)
  - \* Motordrivna svetsaggregat/omformare (**OBS: Motorer garanteras separat av motortillverkaren.**)
  - \* Insight Welding Intelligence-produkter (Utom externa sensorer)
  - \* Krafterheter till omformare
  - \* Strömkällor för plasmaskärning
  - \* Processkontrollenheter
  - \* Hel- och halvautomatiska trådmatare
  - \* Omformare/likriktare strömkällor
- 2 år — delar och arbete
  - \* Glas till automatiskt avbländande hjälmar – endast Classic-serien (ej arbete)
  - \* Autonedbländande svetsmasker (ej arbete)
  - \* Svetsröksug – serierna Fume Extractors – Capture 5, Filtair 400 och Industrial Collector
- 1 år — delar och arbete om inget annat anges
  - \* ArcReach-värmare
  - \* AugmentedArc och LiveArc svetsssystem
  - \* Automatiska rörelseanordningar
  - \* Bernard BTB luftkylda MIG-pistoler (Inget arbete)
  - \* CoolBelt (ej arbete)
  - \* Luftavfuktningssystem med torkmedel
  - \* Tillval (**OBS: Tillvalet täcks av den garantin på den produkt i vilken de är installerade, eller i minst ett år — beroende på vilket som är längst.**)
  - \* RFCS fotreglage (Utom RFCS-RJ45)
  - \* Spiskåpor – Filtair 130, MWX och SWX Series, ZoneFlow extraheringsarmar och motorkontrollbox
  - \* HF-enheter
  - \* ICE/XT plasmaskärhandtag (ej arbete)
  - \* Strömförsörjning till induktionsvärmare, kylare (**OBS: Garantier för digitala inspelare lämnas separat av tillverkaren.**)
  - \* Belastningsmotstånd
  - \* Motordrivna pistoler (utom Spoolmate-handtag med spole)
  - \* PAPR fläkt (ej arbete)
  - \* Lägesställare och styrenheter
  - \* Rack (Vid inhysning av flera strömkällor)
  - \* Hjulsatser/Vagnar
  - \* Respirator för tillförd luft (SAR) boxar och paneler
  - \* Subarc trådmatarenheter
  - \* TIG-handtag (ej arbete)
  - \* Tregaskiss-svetspistol (ej arbete)
  - \* Vattenkylningssystem
  - \* Trådlösa fjärrstyrhandtag/-pedaler och mottagare
  - \* Arbetsstationer/svetsbord (ej arbete)

- 6 månader — Komponenter
  - \* Batterier
- 90 dagar — delar
  - \* Tillbehörssatser
  - \* ArcReach-värmare Quick Wrap och luftkylda kablar
  - \* Kapell
  - \* Induktionsuppvärmningsspoler och -mattor, kablar, och icke-elektroniska reglage
  - \* MIG-pistoler i MDX Series
  - \* M-handtag
  - \* MIG-pistoler, Subarc (SAW) brännare och externa bekädnadshuvud
  - \* Fjärrkontroller och RFCS-RJ45
  - \* Ersättningsdelar (ej arbete)
  - \* Spoolmate-svetspistol med spole

Millers True Blue® begränsade garanti gäller inte för:

- Förbrukningsmateriel som munstycken, skärmunstycken, borstar, reläer, svetsbordskivor och svetsgardiner och komponenter som går sönder på grund av normalt slitage. (Undantag: borstar och reläer omfattas av garantin på alla motordrivna produkter.)**
- Artiklar levererade av Miller, men tillverkade av andra, som t.ex. motorer eller handelstillbehör. Sådana artiklar täcks av tillverkarens garanti, om sådan finns.
- Utrustning som modifierats av annan än Miller, eller som installerats eller använts på fel sätt eller som inte sköts i enlighet med industristandarderna, eller som inte fått skäligheten och nödvändig vård, eller som använts för annan drift än sådan för vilken den är avsedd enligt specifikationerna.
- Defekter som orsakas av olycka, obehöriga reparationer eller felaktig testning.

MILLER-PRODUKTER ÄR AVSEDDA FÖR KOMMERSIELLA OCH INDUSTRIELLA ANVÄNDARE SOM HAR UTBILDNING OCH ERFARENHET AV ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV SVETS-UTRUSTNING.

Den enda gottgörelsen för garantianspråk är, efter Millers eget bedömning, antingen: (1) reparation; eller (2) utbyte; eller, med skriftligt godkännande från Miller, (3) förutbestämd kostnad för reparation eller utbyte vid en auktoriserad Miller-servicestation; eller (4) betalning av eller kredit för kredit för inköpspriset (minus rimlig avskrivning baserad på användning). Produkter får inte returneras utan skriftligt godkännande från Miller. Returfrakt ska ske på kundens risk och bekostnad.

Ovanstående gottgörelse sker FOB. Appleton, WI eller Millers auktoriserade serviceanläggning. Transport och frakt är kundens ansvar. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER ÄR GOTTGÖRELSENA HÄRI DE ENDA GOTTGÖRELSENA OAVSETT LAGTEORI. MILLER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST), OAVSETT LAGTEORI. ALLA GARANTIER SOM INTE UTFÄSTS HÄRI OCH EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER FRAMSTÄLLNING, INKLUSIVE EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, UTESLUTS OCH AVSÄGS AV MILLER.

Vissa stater i U.S.A. godkänner inte begränsning av hur länge en underförstådd garanti gäller och vissa tillåter inte undantagande eller begränsning av ansvaret för följdskador, så ovanstående gäller därför inte alla köpare. Denna garanti ger specifika legala rättigheter, men det kan även finnas andra rättigheter som varierar från stat till stat.

I vissa provinser i Kanada medger lagstiftningen andra, extra garantier eller gottgörelser än de som uppgivits här, och i de fall dessa inte kan åsidosättas, gäller ovanstående begränsningar och undantag eventuellt inte. Denna begränsade garanti ger specifika legala rättigheter, men det kan även finnas andra rättigheter som varierar från provins till provins.

De ursprungliga garantivillkoren har utformats med juridiska termer på engelska. I händelse av klagomål eller oenighet om tolkning gäller den engelska betydelsen.





# Ägarens register

V.g. fyll i och förvara med dina personliga papper.

Modellnamn

Serie-/Typnummer

Inköpsdatum

(Den dag produkten levererades till den första köparen.)

Distributör

Adress

Ort

Land

Postnummer

Registrera produkten på: [www.millerwelds.com/support/product-registration](http://www.millerwelds.com/support/product-registration)



## För service

Uppge alltid modellnamn och serienummer.

Kontakta din distributör för:

Svets- och förbrukningsartiklar

Tillval och tillbehör

Personlig säkerhetsutrustning

Service och reparation

Utbytesdelar

Utbildning (kurser, videor, böcker)

Svetsprocesshandböcker

Ring 1-800-4-A-Miller (USA) eller se vår webbplats på [www.MillerWelds.com](http://www.MillerWelds.com) för uppgift om närmast DISTRIBUTÖR eller SERVICEVERKSTAD.

Kontakta transportfirman för:

Lämna anmälan för förlust eller skada som uppstått under transporten.

För hjälp att fylla i eller avgöra reklamationer, kontakta din distributör och/eller produkttillverkarens transportavdelning.

### Miller Electric Mfg. LLC

Ett Illinois Tool Works-bolag  
1635 West Spencer Street  
Appleton, WI 54914 U.S.A.

### Internationellt huvudkontor-U.S.A.

U.S.A. tel: 920-735-4505  
U.S.A. & Kanada FAX: 920-735-4134  
Internationell FAX: 920-735-4125

### Europeiskt huvudkontor – Storbritannien

Tel: +44 (0) 1204-593493  
FAX: 44 (0) 1204-598066

[www.MillerWelds.com](http://www.MillerWelds.com)

