



OM-1213/fre

137 531AF

2010-01

Procédés




MIG

Description



Torche/dévidoir

# Spoolmatic<sup>®</sup> 15A et 30A

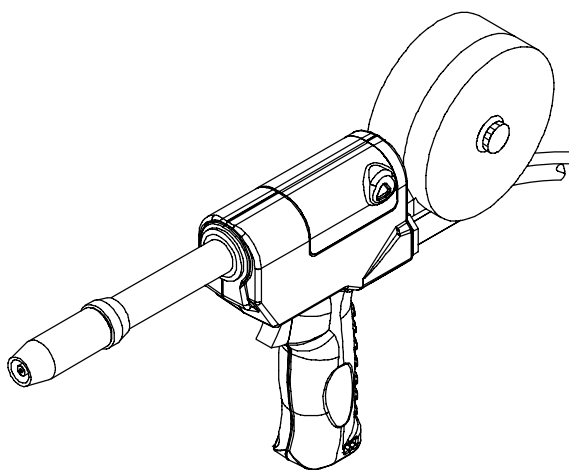

[www.MillerWelds.com](http://www.MillerWelds.com)

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

# Miller, votre partenaire soudage!

*Félicitations et merci d'avoir choisi Miller. Dès maintenant, vous pouvez faire votre travail, comme il faut. Nous savons que vous n'avez pas le temps de faire autrement.*

C'est pourquoi Niels Miller, quand il a commencé à fabriquer les postes à souder à l'arc en 1929, s'efforçait de fournir des produits de qualité supérieure destinés à offrir des performances optimales pendant de longues années. Comme vous, ses clients exigeaient les meilleurs produits disponibles sur le marché.

Aujourd'hui, la tradition continue grâce aux gens qui fabriquent et vendent les produits Miller. L'engagement de fournir le matériel et le service répondant aux mêmes exigences rigoureuses de qualité et de valeur qu'en 1929 demeure inchangé.

Ce manuel de l'utilisateur est destiné à vous aider à profiter le mieux de vos produits Miller. Veuillez prendre le temps de lire les précautions de sécurité. Elles vous aident à vous protéger contre des dangers éventuels au travail. Miller vous permet une installation rapide et l'exploitation facile.



Miller est le premier fabricant de matériel de soudage aux États-Unis à être certifié conforme au système d'assurance du contrôle de la qualité ISO 9001.

Convenablement entretenu, le matériel Miller vous assure des performances fiables pendant de longues années. Si la réparation de l'appareil s'avère nécessaire, le chapitre sur le dépannage vous aide à faire un diagnostic rapide. En vous référant ensuite à la liste des pièces détachées, vous pouvez trouver exactement la (les) pièce(s) nécessaire(s) au dépannage. Vous trouverez également les informations concernant la garantie et l'entretien de votre appareil.



Miller Electric fabrique une gamme complète de machines à souder et d'équipements liés au soudage. Pour des renseignements sur les autres produits Miller, adressez-vous à votre distributeur local Miller pour obtenir le catalogue le plus récent sur toute la gamme, ou les feuilles techniques de chaque produit.



Chaque source de soudage Miller bénéficie d'une garantie "sans soucis"



# Table des matières

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SECTION 1 – CONSIGNES DE SÉCURITÉ – LIRE AVANT UTILISATION</b>                                 | <b>1</b>  |
| 1-1. Symboles utilisés                                                                            | 1         |
| 1-2. Dangers relatifs au soudage à l'arc                                                          | 1         |
| 1-3. Dangers supplémentaires en relation avec l'installation, le fonctionnement et la maintenance | 3         |
| 1-4. Proposition californienne 65 Avertissements                                                  | 4         |
| 1-5. Principales normes de sécurité                                                               | 5         |
| 1-6. Information EMF                                                                              | 5         |
| <b>SECTION 2 – DEFINITIONS</b>                                                                    | <b>7</b>  |
| 2-1. Etiquette DEEE (pour les produits vendus en CEE)                                             | 7         |
| 2-2. Symboles et définitions                                                                      | 7         |
| <b>SECTION 3 – INSTALLATION</b>                                                                   | <b>8</b>  |
| 3-1. Spécifications                                                                               | 8         |
| 3-2. Retrait du couvercle                                                                         | 8         |
| 3-3. Mise en place de la bobine de fil et enfilage du fil de soudage                              | 9         |
| 3-4. Boîte métallique pivotante                                                                   | 9         |
| 3-5. Connexion à la commande de soudage 24 volts                                                  | 10        |
| 3-6. Connexion à la commande de soudage 115 volts                                                 | 10        |
| 3-7. Installation de l'alimentation de gaz                                                        | 11        |
| 3-8. Réglage du galet d'entraînement et de la pression du frein de la bobine                      | 12        |
| <b>SECTION 4 – FONCTIONNEMENT</b>                                                                 | <b>13</b> |
| 4-1. Commandes                                                                                    | 13        |
| 4-2. Gaz protecteur                                                                               | 13        |
| <b>SECTION 5 – MAINTENANCE &amp; DETECTION DES PANNES</b>                                         | <b>14</b> |
| 5-1. Maintenance de routine                                                                       | 14        |
| 5-2. Remplacement du tube-contact de la torche                                                    | 14        |
| 5-3. Remplacement de la gaine du col de cygne                                                     | 15        |
| 5-4. Maintenance de l'ensemble d'alimentation du fil de la torche                                 | 16        |
| 5-5. Remplacement du guide d'entrée de la boîte métallique                                        | 17        |
| 5-6. Réinstallation de la boîte métallique de la bobine                                           | 17        |
| 5-7. Remplacement du diffuseur                                                                    | 18        |
| 5-8. Dépannage                                                                                    | 18        |
| <b>SECTION 6 – SCHEMA ELECTRIQUE</b>                                                              | <b>19</b> |
| <b>SECTION 7 – LISTE DES PIECES</b>                                                               | <b>20</b> |
| <b>SECTION 8 – LISTE DES PIECES – CONSOMABLES INCLUSE</b>                                         | <b>23</b> |
| <b>GARANTIE</b>                                                                                   |           |



# SECTION 1 – CONSIGNES DE SÉCURITÉ – LIRE AVANT UTILISATION

fre\_som\_2009-08



Se protéger et protéger les autres contre le risque de blessure — lire et respecter ces consignes.

## 1-1. Symboles utilisés



**DANGER!** – Indique une situation dangereuse qui si on l'évite pas peut donner la mort ou des blessures graves. Les dangers possibles sont montrés par les symboles joints ou sont expliqués dans le texte.



Indique une situation dangereuse qui si on l'évite pas peut donner la mort ou des blessures graves. Les dangers possibles sont montrés par les symboles joints ou sont expliqués dans le texte.

**NOTE** – Indique des déclarations pas en relation avec des blessures personnelles.

 Indique des instructions spécifiques.



Ce groupe de symboles veut dire Avertissement! Attention! DANGER DE CHOC ELECTRIQUE, PIECES EN MOUVEMENT, et PIECES CHAUDES. Consulter les symboles et les instructions ci-dessous y afférant pour les actions nécessaires afin d'éviter le danger.

## 1-2. Dangers relatifs au soudage à l'arc



Les symboles représentés ci-dessous sont utilisés dans ce manuel pour attirer l'attention et identifier les dangers possibles. En présence de l'un de ces symboles, prendre garde et suivre les instructions afférentes pour éviter tout risque. Les instructions en matière de sécurité indiquées ci-dessous ne constituent qu'un sommaire des instructions de sécurité plus complètes fournies dans les normes de sécurité énumérées dans la Section 1-5. Lire et observer toutes les normes de sécurité.



Seul un personnel qualifié est autorisé à installer, faire fonctionner, entretenir et réparer cet appareil.



Pendant le fonctionnement, maintenir à distance toutes les personnes, notamment les enfants de l'appareil.



### UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE peut entraîner la mort.

Le contact d'organes électriques sous tension peut provoquer des accidents mortels ou des brûlures graves. Le circuit de l'électrode et de la pièce est sous tension lorsque le courant est délivré à la sortie. Le circuit d'alimentation et les circuits internes de la machine sont également sous tension lorsque l'alimentation est sur Marche. Dans le mode de soudage avec du fil, le fil, le dérouleur, le bloc de commande du rouleau et toutes les parties métalliques en contact avec le fil sont sous tension électrique. Un équipement installé ou mis à la terre de manière incorrecte ou impropre constitue un danger.

- Ne pas toucher aux pièces électriques sous tension.
- Porter des gants isolants et des vêtements de protection secs et sans trous.
- S'isoler de la pièce à couper et du sol en utilisant des housses ou des tapis assez grands afin d'éviter tout contact physique avec la pièce à couper ou le sol.
- Ne pas se servir de source électrique à courant électrique dans les zones humides, dans les endroits confinés ou là où on risque de tomber.
- Se servir d'une source électrique à courant électrique UNIQUEMENT si le procédé de soudage le demande.
- Si l'utilisation d'une source électrique à courant électrique s'avère nécessaire, se servir de la fonction de télécommande si l'appareil en est équipé.
- D'autres consignes de sécurité sont nécessaires dans les conditions suivantes : risques électriques dans un environnement humide ou si l'on porte des vêtements mouillés ; sur des structures métalliques telles que sols, grilles ou échafaudages ; en position coincée comme assise, à genoux ou couchée ; ou s'il y a un risque élevé de contact inévitable ou accidentel avec la pièce à souder ou le sol. Dans ces conditions, utiliser les équipements suivants,

dans l'ordre indiqué : 1) un poste à souder DC à tension constante (à fil), 2) un poste à souder DC manuel (électrode) ou 3) un poste à souder AC à tension à vide réduite. Dans la plupart des situations, l'utilisation d'un poste à souder DC à fil à tension constante est recommandée. En outre, ne pas travailler seul !

- Couper l'alimentation ou arrêter le moteur avant de procéder à l'installation, à la réparation ou à l'entretien de l'appareil. Déverrouiller l'alimentation selon la norme OSHA 29 CFR 1910.147 (voir normes de sécurité).
- Installer le poste correctement et le mettre à la terre convenablement selon les consignes du manuel de l'opérateur et les normes nationales, provinciales et locales.
- Toujours vérifier la terre du cordon d'alimentation. Vérifier et s'assurer que le fil de terre du cordon d'alimentation est bien raccordé à la borne de terre du sectionneur ou que la fiche du cordon est raccordée à une prise correctement mise à la terre.
- En effectuant les raccordements d'entrée, fixer d'abord le conducteur de mise à la terre approprié et contre-vérifier les connexions.
- Les câbles doivent être exempts d'humidité, d'huile et de graisse; protégez-les contre les étincelles et les pièces métalliques chaudes.
- Vérifier fréquemment le cordon d'alimentation afin de s'assurer qu'il n'est pas altéré ou à nu, le remplacer immédiatement s'il l'est. Un fil à nu peut entraîner la mort.
- L'équipement doit être hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser des câbles usés, endommagés, de grosseur insuffisante ou mal épissés.
- Ne pas enrouler les câbles autour du corps.
- Si la pièce soudée doit être mise à la terre, le faire directement avec un câble distinct.
- Ne pas toucher l'électrode quand on est en contact avec la pièce, la terre ou une électrode provenant d'une autre machine.
- Ne pas toucher des porte électrodes connectés à deux machines en même temps à cause de la présence d'une tension à vide doublée.
- N'utiliser qu'un matériel en bon état. Réparer ou remplacer sur-le-champ les pièces endommagées. Entretenir l'appareil conformément à ce manuel.
- Porter un harnais de sécurité si l'on doit travailler au-dessus du sol.
- S'assurer que tous les panneaux et couvercles sont correctement en place.
- Fixer le câble de retour de façon à obtenir un bon contact métal-métal avec la pièce à souder ou la table de travail, le plus près possible de la soudure.
- Isoler la pince de masse quand pas mis à la pièce pour éviter le contact avec tout objet métallique.
- Ne pas raccorder plus d'une électrode ou plus d'un câble de masse à une même borne de sortie de soudage.

## Il reste une TENSION DC NON NÉGLIGEABLE dans les sources de soudage onduleur UNE FOIS l'alimentation coupée.

- Arrêter les convertisseurs, débrancher le courant électrique et décharger les condensateurs d'alimentation selon les instructions indiquées dans la partie Entretien avant de toucher les pièces.



### LES PIÈCES CHAUDES peuvent provoquer des brûlures.

- Ne pas toucher à mains nues les parties chaudes.
- Prévoir une période de refroidissement avant de travailler à l'équipement.
- Ne pas toucher aux pièces chaudes, utiliser les outils recommandés et porter des gants de soudage et des vêtements épais pour éviter les brûlures.



### LES FUMÉES ET LES GAZ peuvent être dangereux.

Le soudage génère des fumées et des gaz. Leur inhalation peut être dangereuse pour votre santé.

- Eloigner votre tête des fumées. Ne pas respirer les fumées.
- À l'intérieur, ventiler la zone et/ou utiliser une ventilation forcée au niveau de l'arc pour l'évacuation des fumées et des gaz de soudage.
- Si la ventilation est médiocre, porter un respirateur anti-vapeurs approuvé.
- Lire et comprendre les spécifications de sécurité des matériaux (MSDS) et les instructions du fabricant concernant les métaux, les consommables, les revêtements, les nettoyants et les dégraissants.
- Travailler dans un espace fermé seulement s'il est bien ventilé ou en portant un respirateur à alimentation d'air. Demander toujours à un surveillant dûment formé de se tenir à proximité. Des fumées et des gaz de soudage peuvent déplacer l'air et abaisser le niveau d'oxygène provoquant des blessures ou des accidents mortels. S'assurer que l'air de respiration ne présente aucun danger.
- Ne pas souder dans des endroits situés à proximité d'opérations de dégraissage, de nettoyage ou de pulvérisation. La chaleur et les rayons de l'arc peuvent réagir en présence de vapeurs et former des gaz hautement toxiques et irritants.
- Ne pas souder des métaux munis d'un revêtement, tels que l'acier galvanisé, plaqué en plomb ou au cadmium à moins que le revêtement n'ait été enlevé dans la zone de soudure, que l'endroit soit bien ventilé, et en portant un respirateur à alimentation d'air. Les revêtements et tous les métaux renfermant ces éléments peuvent dégager des fumées toxiques en cas de soudage.



### LES RAYONS DE L'ARC peuvent provoquer des brûlures dans les yeux et sur la peau.

Le rayonnement de l'arc du procédé de soudage génère des rayons visibles et invisibles intenses (ultraviolets et infrarouges) susceptibles de provoquer des brûlures dans les yeux et sur la peau. Des étincelles sont projetées pendant le soudage.

- Porter un casque de soudage approuvé muni de verres filtrants approprié pour protéger visage et yeux pour protéger votre visage et vos yeux pendant le soudage ou pour regarder (voir ANSI Z49.1 et Z87.1 énuméré dans les normes de sécurité).
- Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux même sous votre casque.
- Avoir recours à des écrans protecteurs ou à des rideaux pour protéger les autres contre les rayonnements les éblouissements et les étincelles ; prévenir toute personne sur les lieux de ne pas regarder l'arc.


- Porter des vêtements confectionnés avec des matières résistantes et ignifuges (cuir, coton lourd ou laine) et des bottes de protection.



### LE SOUDAGE peut provoquer un incendie ou une explosion.

Le soudage effectué sur des conteneurs fermés tels que des réservoirs, tambours ou des conduites peut provoquer leur éclatement. Des étincelles peuvent être projetées de l'arc de soudure. La projection d'étincelles, des pièces chaudes et des équipements chauds peut provoquer des incendies et des brûlures. Le contact accidentel de l'électrode avec des objets métalliques peut provoquer des étincelles, une explosion, un surchauffement ou un incendie. Avant de commencer le soudage, vérifier et s'assurer que l'endroit ne présente pas de danger.

- Déplacer toutes les substances inflammables à une distance de 10,7 m de l'arc de soudage. En cas d'impossibilité les recouvrir soigneusement avec des protections homologués.
- Ne pas souder dans un endroit où des étincelles peuvent tomber sur des substances inflammables.
- Se protéger et d'autres personnes de la projection d'étincelles et de métal chaud.
- Des étincelles et des matériaux chauds du soudage peuvent facilement passer dans d'autres zones en traversant de petites fissures et des ouvertures.
- Surveiller tout déclenchement d'incendie et tenir un extincteur à proximité.
- Le soudage effectué sur un plafond, plancher, paroi ou séparation peut déclencher un incendie de l'autre côté.
- Ne pas effectuer le soudage sur des conteneurs fermés tels que des réservoirs, tambours, ou conduites, à moins qu'ils n'aient été préparés correctement conformément à AWS F4.1 (voir les normes de sécurité).
- Ne soudez pas si l'air ambiant est chargé de particules, gaz, ou vapeurs inflammables (vapeur d'essence, par exemple).
- Brancher le câble de masse sur la pièce la plus près possible de la zone de soudage pour éviter le transport du courant sur une longue distance par des chemins inconnus éventuels en provoquant des risques d'électrocution, d'étincelles et d'incendie.
- Ne pas utiliser le poste de soudage pour dégeler des conduites gelées.
- En cas de non utilisation, enlever la baguette d'électrode du porte-électrode ou couper le fil à la pointe de contact.
- Porter des vêtements de protection dépourvus d'huile tels que des gants en cuir, une chemise en matériau lourd, des pantalons sans revers, des chaussures hautes et un couvre chef.
- Avant de souder, retirer toute substance combustible de vos poches telles qu'un allumeur au butane ou des allumettes.
- Une fois le travail achevé, assurez-vous qu'il ne reste aucune trace d'étincelles incandescentes ni de flammes.
- Utiliser exclusivement des fusibles ou coupe-circuits appropriés. Ne pas augmenter leur puissance; ne pas les ponter.
- Une fois le travail achevé, assurez-vous qu'il ne reste aucune trace d'étincelles incandescentes ni de flammes.
- Utiliser exclusivement des fusibles ou coupe-circuits appropriés. Ne pas augmenter leur puissance; ne pas les ponter.
- Suivre les recommandations dans OSHA 1910.252(a)(2)(iv) et NFPA 51B pour les travaux à chaud et avoir de la surveillance et un extincteur à proximité.

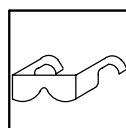

### DES PIÈCES DE METAL ou DES SALETES peuvent provoquer des blessures dans les yeux.

- Le soudage, l'écaillage, le passage de la pièce à la brosse en fil de fer, et le meulage génèrent des étincelles et des particules métalliques volantes. Pendant la période de refroidissement des soudures, elles risquent de projeter du laitier.
- Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ou un écran facial.




### LES ACCUMULATIONS DE GAZ risquent de provoquer des blessures ou même la mort.

- Fermer l'alimentation du gaz protecteur en cas de non-utilisation.
- Veiller toujours à bien aérer les espaces confinés ou se servir d'un respirateur d'adduction d'air homologué.



### Les CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES (CEM) peuvent affecter les implants médicaux.


- Les porteurs de stimulateurs cardiaques et autres implants médicaux doivent rester à distance.
- Les porteurs d'implants médicaux doivent consulter leur médecin et le fabricant du dispositif avant de s'approcher de la zone où se déroule du soudage à l'arc, du soudage par points, du gougeage, de la découpe plasma ou une opération de chauffage par induction.

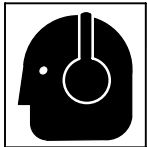

### LE BRUIT peut endommager l'ouïe.

Le bruit des processus et des équipements peut affecter l'ouïe.

- Porter des protections approuvées pour les oreilles si le niveau sonore est trop élevé.

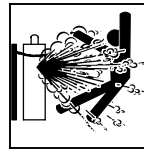

### LES BOUTEILLES peuvent exploser si elles sont endommagées.

Des bouteilles de gaz protecteur contiennent du gaz sous haute pression. Si une bouteille est endommagée, elle peut exploser. Du fait que les bouteilles de gaz font normalement partie du procédé de soudage, les manipuler avec précaution.


- Protéger les bouteilles de gaz comprimé d'une chaleur excessive, des chocs mécaniques, des dommages physiques, du laitier, des flammes ouvertes, des étincelles et des arcs.
- Placer les bouteilles debout en les fixant dans un support stationnaire ou dans un porte-bouteilles pour les empêcher de tomber ou de se renverser.
- Tenir les bouteilles éloignées des circuits de soudage ou autres circuits électriques.
- Ne jamais placer une torche de soudage sur une bouteille à gaz.
- Une électrode de soudage ne doit jamais entrer en contact avec une bouteille.
- Ne jamais souder une bouteille pressurisée – risque d'explosion.
- Utiliser seulement des bouteilles de gaz protecteur, régulateurs, tuyaux et raccords convenables pour cette application spécifique ; les maintenir ainsi que les éléments associés en bon état.
- Détourner votre visage du détendeur-régulateur lorsque vous ouvrez la soupape de la bouteille.
- Le couvercle du détendeur doit toujours être en place, sauf lorsque la bouteille est utilisée ou qu'elle est reliée pour usage ultérieur.
- Utiliser les équipements corrects, les bonnes procédures et suffisamment de personnes pour soulever et déplacer les bouteilles.
- Lire et suivre les instructions sur les bouteilles de gaz comprimé, l'équipement connexe et le dépliant P-1 de la CGA (Compressed Gas Association) mentionné dans les principales normes de sécurité.

## 1-3. Dangers supplémentaires en relation avec l'installation, le fonctionnement et la maintenance



### Risque D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.

- Ne pas placer l'appareil sur, au-dessus ou à proximité de surfaces inflammables.
- Ne pas installer l'appareil à proximité de produits inflammables.
- Ne pas surcharger l'installation électrique – s'assurer que l'alimentation est correctement dimensionnée et protégée avant de mettre l'appareil en service.

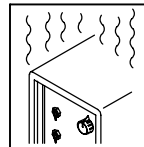


### L'EMPLOI EXCESSIF peut SURCHAUFFER L'ÉQUIPEMENT.

- Prévoir une période de refroidissement ; respecter le cycle opératoire nominal.
- Réduire le courant ou le facteur de marche avant de poursuivre le soudage.
- Ne pas obstruer les passages d'air du poste.




### LA CHUTE DE L'ÉQUIPEMENT peut provoquer des blessures.

- Utiliser l'anneau de levage uniquement pour soulever l'appareil, NON PAS les chariots, les bouteilles de gaz ou tout autre accessoire.
- Utiliser un équipement de levage de capacité suffisante pour lever l'appareil.
- En utilisant des fourches de levage pour déplacer l'unité, s'assurer que les fourches sont suffisamment longues pour dépasser du côté opposé de l'appareil.
- Tenir l'équipement (câbles et cordons) à distance des véhicules mobiles lors de toute opération en hauteur.
- Suivre les consignes du Manuel des applications pour l'équation de levage NIOSH révisée (Publication N°94-110) lors du levage manuel de pièces ou équipements lourds.

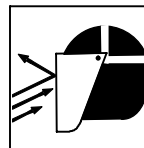

### LES ÉTINCELLES PROJÉTÉES peuvent provoquer des blessures.

- Porter un écran facial pour protéger le visage et les yeux.
- Affûter l'électrode au tungstène uniquement à la meuleuse dotée de protecteurs. Cette manœuvre est à exécuter dans un endroit sûr lorsque l'on porte l'équipement homologué de protection du visage, des mains et du corps.
- Les étincelles risquent de causer un incendie – éloigner toute substance inflammable.

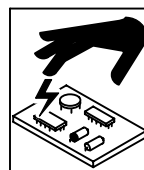

### LES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES peuvent endommager les circuits imprimés.

- Établir la connexion avec la barrette de terre avant de manipuler des cartes ou des pièces.
- Utiliser des pochettes et des boîtes antistatiques pour stocker, déplacer ou expédier des cartes de circuits imprimés.



### Les PIÈCES MOBILES peuvent causer des blessures.

- Ne pas s'approcher des organes mobiles.
- Ne pas s'approcher des points de coincement tels que des rouleaux de commande.




### LES FILS DE SOUDAGE peuvent provoquer des blessures.

- Ne pas appuyer sur la gâchette avant d'en avoir reçu l'instruction.
- Ne pas diriger le pistolet vers soi, d'autres personnes ou toute pièce mécanique en engageant le fil de soudage.




### Les PIÈCES MOBILES peuvent causer des blessures.

- S'abstenir de toucher des organes mobiles tels que des ventilateurs.
- Maintenir fermés et verrouillés les portes, panneaux, recouvrements et dispositifs de protection.
- Lorsque cela est nécessaire pour des travaux d'entretien et de dépannage, faire retirer les portes, panneaux, recouvrements ou dispositifs de protection uniquement par du personnel qualifié.
- Remettre les portes, panneaux, recouvrements ou dispositifs de protection quand l'entretien est terminé et avant de rebrancher l'alimentation électrique.

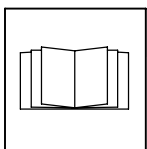


### LIRE LES INSTRUCTIONS.

- Lire et appliquer les instructions sur les étiquettes et le Mode d'emploi avant l'installation, l'utilisation ou l'entretien de l'appareil. Lire les informations de sécurité au début du manuel et dans chaque section.
- N'utiliser que les pièces de rechange recommandées par le constructeur.
- Effectuer l'entretien en respectant les manuels d'utilisation, les normes industrielles et les codes nationaux, d'état et locaux.

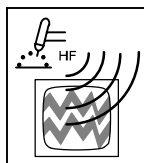

### LE RAYONNEMENT HAUTE FRÉQUENCE (H.F.) risque de provoquer des interférences.

- Le rayonnement haute fréquence (H.F.) peut provoquer des interférences avec les équipements de radio-navigation et de communication, les services de sécurité et les ordinateurs.
- Demander seulement à des personnes qualifiées familiarisées avec des équipements électroniques de faire fonctionner l'installation.
- L'utilisateur est tenu de faire corriger rapidement par un électricien qualifié les interférences résultant de l'installation.
- Si le FCC signale des interférences, arrêter immédiatement l'appareil.
- Effectuer régulièrement le contrôle et l'entretien de l'installation.
- Maintenir soigneusement fermés les portes et les panneaux des sources de haute fréquence, maintenir les éclateurs à une distance correcte et utiliser une terre et un blindage pour réduire les interférences éventuelles.

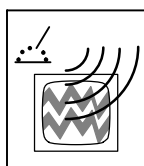

### LE SOUDAGE À L'ARC risque de provoquer des interférences.

- L'énergie électromagnétique risque de provoquer des interférences pour l'équipement électronique sensible tel que les ordinateurs et l'équipement commandé par ordinateur tel que les robots.
- Veiller à ce que tout l'équipement de la zone de soudage soit compatible électromagnétiquement.
- Pour réduire la possibilité d'interférence, maintenir les câbles de soudage aussi courts que possible, les grouper, et les poser aussi bas que possible (ex. par terre).
- Veiller à souder à une distance de 100 mètres de tout équipement électronique sensible.
- Veiller à ce que ce poste de soudage soit posé et mis à la terre conformément à ce mode d'emploi.
- En cas d'interférences après avoir pris les mesures précédentes, il incombe à l'utilisateur de prendre des mesures supplémentaires telles que le déplacement du poste, l'utilisation de câbles blindés, l'utilisation de filtres de ligne ou la pose de protecteurs dans la zone de travail.

## 1-4. Proposition californienne 65 Avertissements



Les équipements de soudage et de coupage produisent des fumées et des gaz qui contiennent des produits chimiques dont l'État de Californie reconnaît qu'ils provoquent des malformations congénitales et, dans certains cas, des cancers. (Code de santé et de sécurité de Californie, chapitre 25249.5 et suivants)



Les batteries, les bornes et autres accessoires contiennent du plomb et des composés à base de plomb, produits chimiques dont l'État de Californie reconnaît qu'ils provoquent des cancers et des malformations congénitales ou autres problèmes de procréation. Se laver les mains après manipulation.

Pour les moteurs à essence :



Les gaz d'échappement des moteurs contiennent des produits chimiques dont l'État de Californie reconnaît qu'ils provoquent des cancers et des malformations congénitales ou autres problèmes de procréation.

Pour les moteurs diesel :



Les gaz d'échappement des moteurs diesel et certains de leurs composants sont reconnus par l'État de Californie comme provoquant des cancers et des malformations congénitales ou autres problèmes de procréation.

## 1-5. Principales normes de sécurité

*Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes*, ANSI Standard Z49.1, de Global Engineering Documents (téléphone : 1-877-413-5184, site Internet : [www.global.ihs.com](http://www.global.ihs.com)).

*Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding and Cutting*, American Welding Society Standard AWS F4.1, de Global Engineering Documents (téléphone : 1-877-413-5184, site internet : [www.global.ihs.com](http://www.global.ihs.com)).

*National Electrical Code*, NFPA Standard 70, de National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (téléphone : 800-344-3555, site Internet : [www.nfpa.org](http://www.nfpa.org) et [www.sparky.org](http://www.sparky.org)).

*Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders*, CGA Pamphlet P-1, de Compressed Gas Association, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly, VA 20151 (téléphone : 703-788-2700, site Internet : [www.cganet.com](http://www.cganet.com)).

*Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes*, CSA Standard W117.2, de Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060 Spectrum Way, Suite 100, Ontario, Canada L4W 5N5 (téléphone : 800-463-6727, site internet : [www.csa-international.org](http://www.csa-international.org)).

*Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection*, ANSI Standard Z87.1, de American National Standards Institute,

25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (téléphone : 212-642-4900, site Internet : [www.ansi.org](http://www.ansi.org)).

*Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work*, NFPA Standard 51B, de National Fire Protection Association, P.O. Box 9101, Quincy, MA 02269-9101 (téléphone : 617-770-3000, site Internet : [www.nfpa.org](http://www.nfpa.org)).

OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910, Subpart Q, and Part 1926, Subpart J, de U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954 (téléphone : 1-866-512-1800) (il y a 10 bureaux régionaux – le téléphone de la région 5, Chicago, est 312-353-2220, site Internet : [www.osha.gov](http://www.osha.gov)).

U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), 4330 East West Highway, Bethesda, MD 20814 (téléphone : 301-504-7923, site internet : [www.cpsc.gov](http://www.cpsc.gov)).

*Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation*, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30333 (téléphone : 1-800-232-4636, site internet : [www.cdc.gov/NIOSH](http://www.cdc.gov/NIOSH)).

## 1-6. Informations relatives aux CEM

Le courant électrique qui traverse tout conducteur génère des champs électromagnétiques (CEM) à certains endroits. Le courant de soudage crée un CEM autour du circuit et du matériel de soudage. Les CEM peuvent créer des interférences avec certains implants médicaux comme des stimulateurs cardiaques. Des mesures de protection pour les porteurs d'implants médicaux doivent être prises: par exemple, des restrictions d'accès pour les passants ou une évaluation individuelle des risques pour les soudeurs. Tous les soudeurs doivent appliquer les procédures suivantes pour minimiser l'exposition aux CEM provenant du circuit de soudage:

- 1 Rassembler les câbles en les torsadant ou en les attachant avec du ruban adhésif ou avec une housse.
- 2 Ne pas se tenir au milieu des câbles de soudage. Disposer les câbles d'un côté et à distance de l'opérateur.
- 3 Ne pas courber et ne pas entourer les câbles autour de votre corps.

- 4 Maintenir la tête et le torse aussi loin que possible du matériel du circuit de soudage.
- 5 Connecter la pince sur la pièce aussi près que possible de la soudure.
- 6 Ne pas travailler à proximité d'une source de soudage, ni s'asseoir ou se pencher dessus.
- 7 Ne pas souder tout en portant la source de soudage ou le dévidoir.

### En ce qui concerne les implants médicaux :

Les porteurs d'implants doivent d'abord consulter leur médecin avant de s'approcher des opérations de soudage à l'arc, de soudage par points, de gougeage, du coupage plasma ou de chauffage par induction. Si le médecin approuve, il est recommandé de suivre les procédures précédentes.



## SECTION 2 – DEFINITIONS

### 2-1. Symboles et définitions

 Certains symboles ne se trouvent que sur les produits CE.

|                                       |                                                |                                                 |                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>U<sub>1</sub></b> Tension primaire | <b>V</b> Volts                                 | <b>I<sub>1</sub></b> Courant primaire           | <b>A</b> Ampères           |
| <b>IP</b> Degré de protection         | <b>U<sub>2</sub></b> Tension de charge normale | <b>I<sub>2</sub></b> Courant de soudage nominal | <b>X</b> Facteur de marche |
| <b>%</b> Pour cent                    |                                                |                                                 |                            |

## SECTION 3 – INSTALLATION



### Torche dévidoir

#### 3-1. Spécifications

| Diamètres du fil                                                        | Alimentation de fil approximative | Méthode de refroidissement | Taille maximale de la bobine | Circuit de soudage nominal                                                                  | IP nominal | Dimensions hors tout                                     | Poids                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fil d'aluminium de 0,6 à 1,6 mm<br>Fil solide ou fourré de 0,6 à 1,1 mm | 1,7 à 22,2 mpm                    | Refroidissement par air    | 102 mm de diamètre           | 100 volts, 200 ampères, 100% facteur de marche en utilisant l'argon comme gaz de protection | IP 23      | Longueur : 390 mm<br>Largeur : 64 mm<br>Hauteur : 273 mm | Torche seule : 1,3 kg<br><br>15A Model: Torche avec câble : 4,1 kg<br><br>30A Model: Torche avec câble : 6,4 kg |

☞ Consulter le manuel d'utilisation *Commande de soudage* ou *Poste de soudage* lors de l'installation de la torche. Si le tube-contact, la gaine et la rainure du galet d'entraînement ne correspondent pas à la taille et au type de fil, se reporter à la Section 5 pour changer les pièces nécessaires. Pour les autres tubes-contact disponibles, se reporter à la Liste des pièces.

#### 3-2. Retrait du couvercle

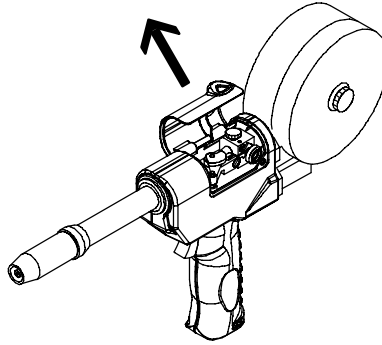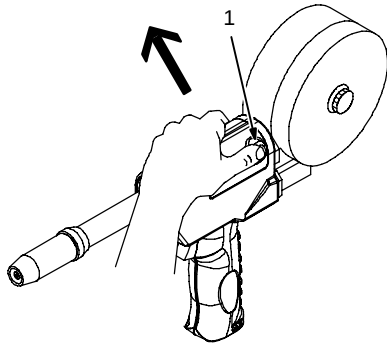

1 Bossage triangulaire du couvercle supérieur

Pour ouvrir le couvercle, pousser le bossage triangulaire vers le haut. Le couvercle est articulé à la poignée.



Pour ouvrir complètement le couvercle, le relever jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

☞ Si on relève trop le couvercle, il se dissocie de la poignée. Si cela se produit, le reposer.

Pour refermer le couvercle, le pousser vers le bas jusqu'à sa position initiale.

150 882-G

### 3-3. Mise en place de la bobine de fil et enfilage du fil de soudage

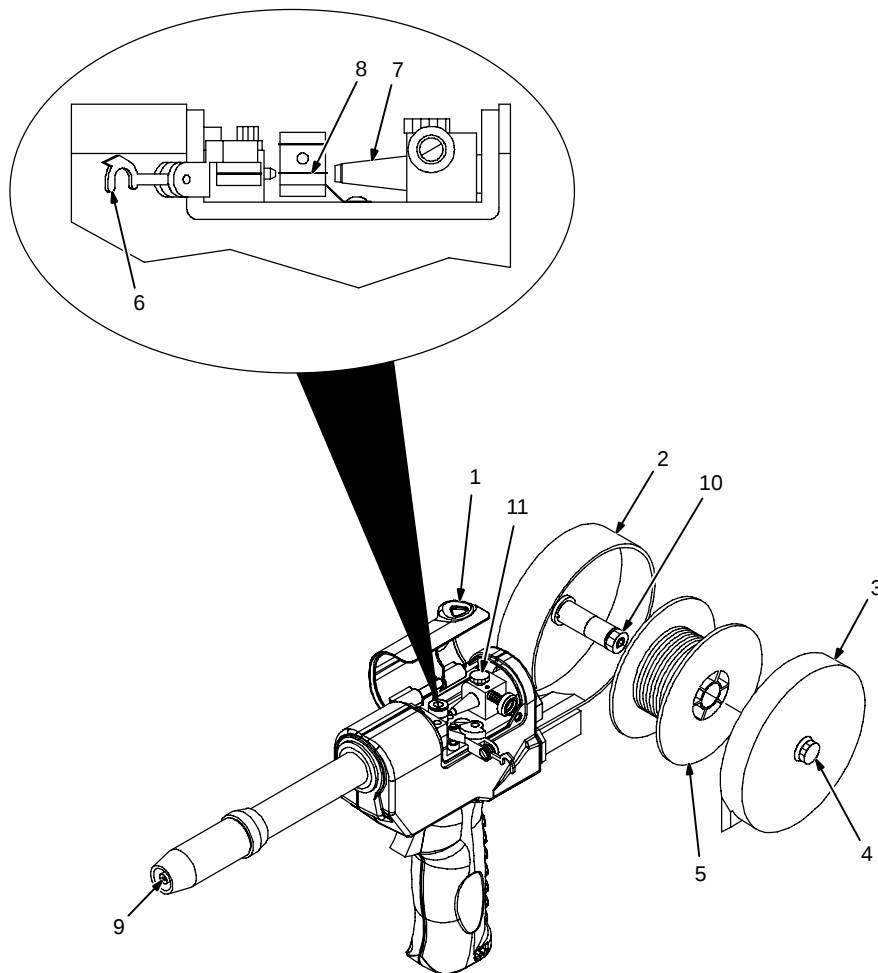 

Outils nécessaires :



- 1 Couvercle
- 2 Boîte métallique
- 3 Couvercle de la boîte métallique
- 4 Vis à oreilles (couvercle de la boîte métallique)

Desserrer la vis à oreilles et retirer le couvercle.

- 5 Bobine de fil

Relâcher le fil de la bobine, couper la partie tordue et tirer 150 mm de fil de la bobine.

- 6 Système de galets de pression

Soulever le levier et ouvrir l'ensemble de galets de pression.

- 7 Guide d'entrée de la boîte métallique

- 8 Rainure du galet d'entraînement

 Pour les fils de taille inférieure ou égale à 0,9 mm, utiliser la petite rainure, pour ceux de 1,2 et 1,6 mm, utiliser la grande rainure.

- 9 Tube-contact

Enfiler le fil dans le guide d'entrée de la boîte métallique, le long de la rainure du galet d'entraînement et faire dépasser de l'extrémité du tube-contact.

Placer la bobine de sorte que le fil de soudage se dévide du bas.

- 10 Ecrou à oreilles du frein de la bobine

Si nécessaire, tourner légèrement l'écrou à oreilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour installer la bobine.


- 11 Vis à oreilles (rotation de la boîte métallique)

Desserrer la vis à oreilles pour faire pivoter la boîte métallique (voir Section 3-4).

Fermer et fixer l'ensemble de galet de pression.

Replacer le couvercle et le couvercle de la boîte métallique. 150 436-F

### 3-4. Boîte métallique pivotante

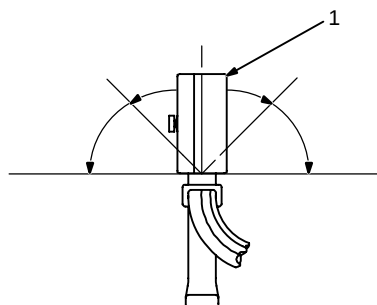


Vue arrière

- 1 Boîte métallique

Desserrer la vis à oreilles de rotation de la boîte métallique (voir Section 3-3). Déplacer la boîte vers la position souhaitée. Resserrer la vis.

150 433-A

### 3-5. Connexion à la commande de soudage 24 volts

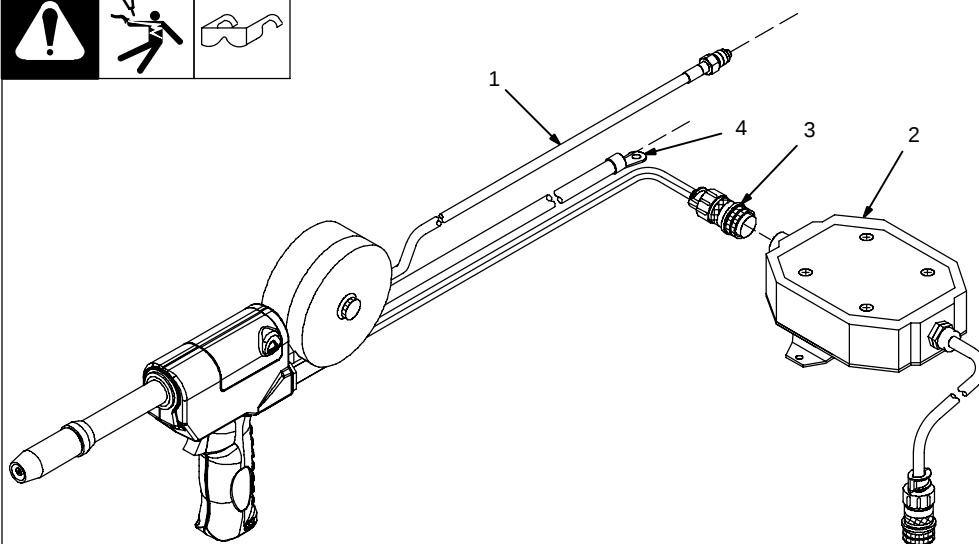


- 1 Tuyau de gaz  
Brancher le raccord au régulateur/débitmètre (voir Section 3-7).
- 2 Commande de soudage 24 volts
- 3 Cordon de commande de la gâchette

Insérer la fiche dans la prise et serrer l'épaulement fileté.

- 4 Câble de soudage  
Brancher à la borne plus (+) de sortie du poste de soudage conformément au manuel d'utilisation correspondant.

 
Outils nécessaires :



1-1/8, 5/8 pouce

150 917-G

### 3-6. Connexion à la commande de soudage 115 volts

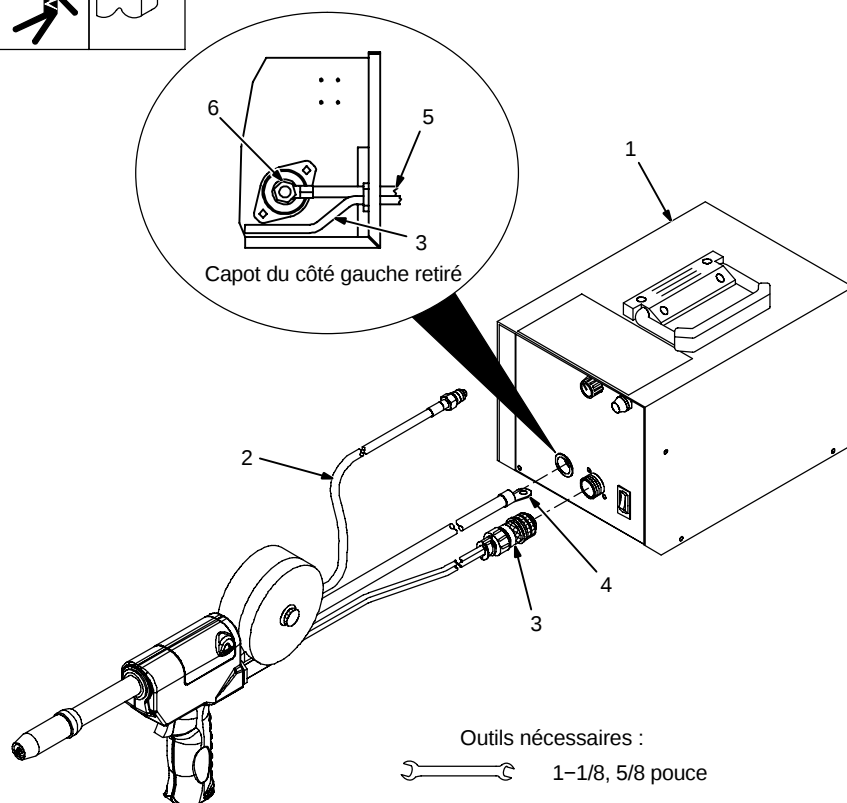


- 1 Commande de soudage 115 volts  
Brancher au régulateur/débitmètre.
- 2 Tuyau de gaz
- 3 Cordon de commande de la gâchette
- 4 Câble de soudage
- 5 Borne plus (+) de sortie sur commande

Brancher le câble de soudage à la borne plus (+) de sortie de la commande de soudage.

Réinstaller le capot de la commande de soudage.

 
Outils nécessaires :



1-1/8, 5/8 pouce

Ref. 149 549-A / 149 966-J

### 3-7. Installation de l'alimentation de gaz

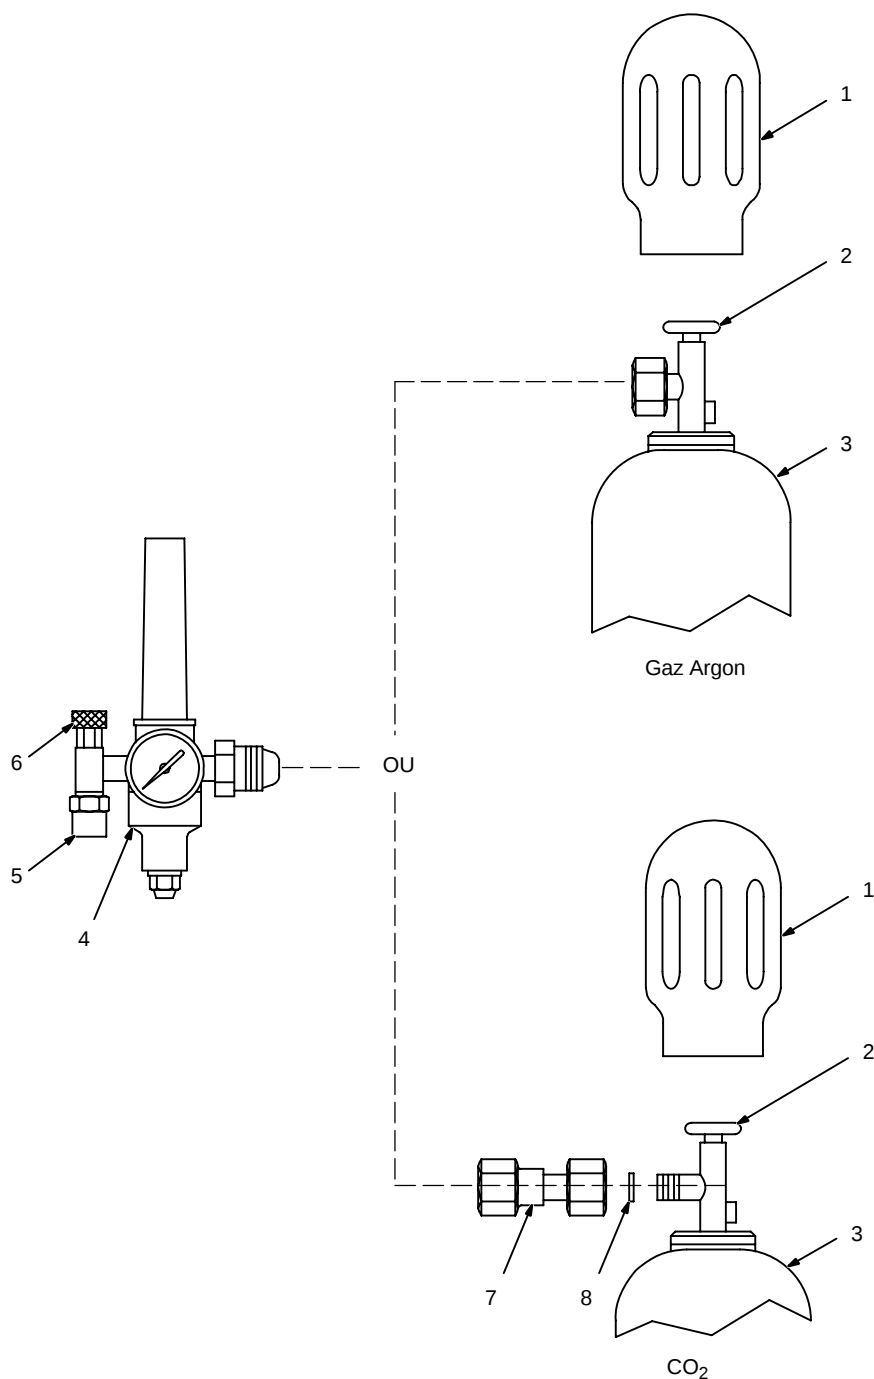

Enchaîner la bouteille de gaz au mécanisme de roulement, au mur, ou à tout autre support stationnaire pour empêcher la bouteille de tomber et de casser le robinet.

- 1 Capuchon
- 2 Robinet de la bouteille

Enlever la capuchon, se placer sur le côté du robinet, et ouvrir le robinet légèrement. Le débit du gaz laisse échapper la poussière et la saleté du robinet. Fermer le robinet.

- 3 Bouteille
- 4 Régulateur/débitmètre

Installer pour que la face soit verticale.

- 5 Branchement du tuyau de gaz
- Le raccord a un filetage droit de 5/8-18.

- 6 Réglage du débit

 
Le débit type est de 0,56 m<sup>3</sup>/min (mètres cubes par minute). Vérifier le débit recommandé par le fabricant.

Vérifier que le réglage du débit est fermé lors de l'ouverture de la bouteille pour éviter d'endommager le débitmètre.


- 7 Adaptateur de CO<sub>2</sub>
- 8 Joint torique

Monter l'adaptateur avec un joint torique entre le régulateur/débitmètre et la bouteille de CO<sub>2</sub>.

Outils nécessaires :



### 3-8. Réglage du galet d'entraînement et de la pression du frein de la bobine

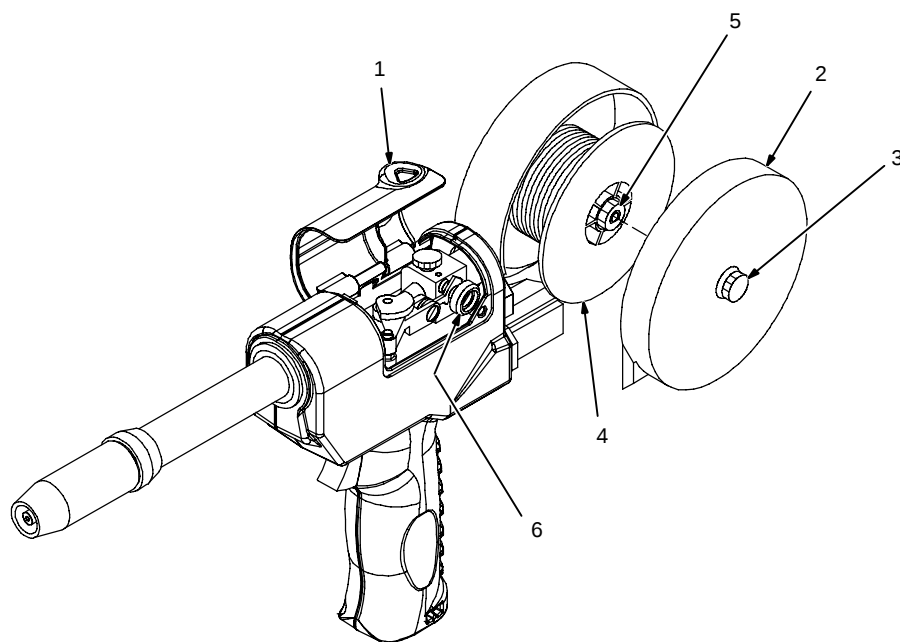

- 1 Couvercle
- 2 Couvercle de la boîte métallique
- 3 Vis à oreilles

Desserrer la vis à oreilles et retirer le couvercle.

- 4 Bobine

Couper le fil de soudage au niveau du tube-contact. Rembobiner le fil et le fixer.

- 5 Ecrou à oreilles du frein de la bobine

Saisir la bobine d'une main et la faire tourner en réglant l'écrou à oreilles du frein de la bobine. Lorsqu'une légère force est nécessaire pour faire tourner la bobine, la tension est réglée. Ne pas trop serrer.


Remettre le couvercle de la boîte métallique. Enfiler le fil de soudage (voir Section 3-3).

- 6 Ecrou à oreilles de tension du galet d'entraînement

Mettre l'unité en marche et vérifier la pression du galet d'entraînement en provoquant l'alimentation de fil contre une planche de bois ou une surface en béton ; l'alimentation du fil doit être régulière et ne pas glisser.

Régler l'écrou à oreilles de tension du galet d'entraînement si nécessaire. Ne pas trop serrer.

Eteindre l'unité. Remettre le couvercle en place.

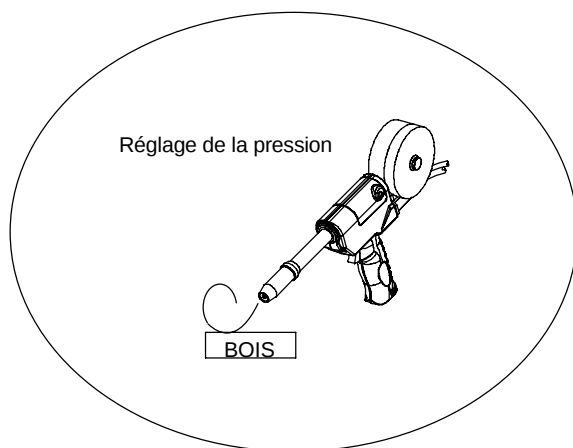


Outils nécessaires :



## SECTION 4 – FONCTIONNEMENT

### 4-1. Commandes

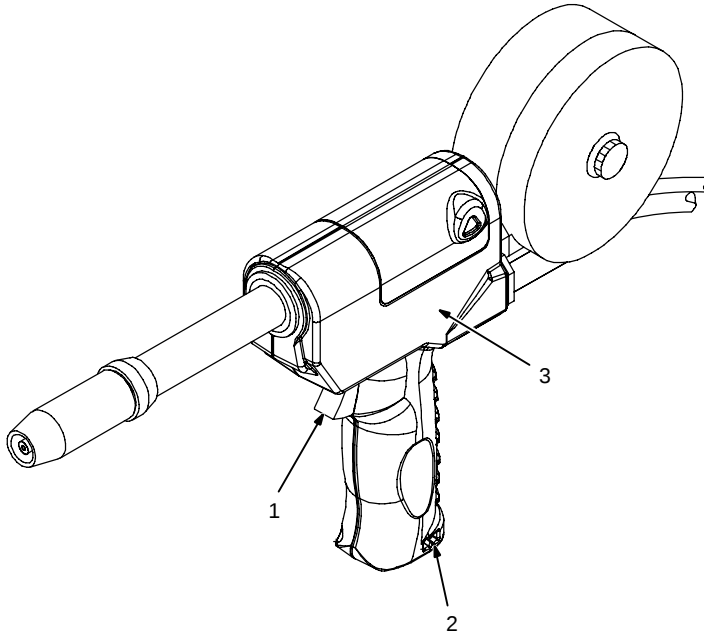

#### 1 Gâchette

Appuyer sur la gâchette pour activer le contacteur de source de soudage (si applicable), ouvrir le débit de gaz protecteur et commencer l'enfilage du fil.



Pour le pré-débit et le post-débit de gaz de protection, appuyer légèrement sur la gâchette avant et après le soudage.

#### 2 Réglage de la vitesse de fil

Utiliser la commande pour régler la vitesse de fil. Les nombres qui se trouvent au niveau de l'ouverture ne correspondent pas à une vitesse et servent uniquement de référence.

Ref. 147 741-F

### 4-2. Gaz protecteur

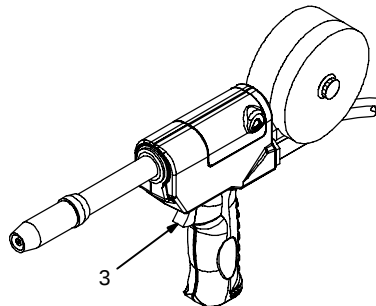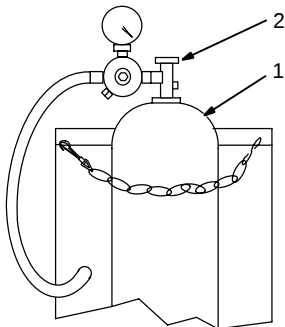

#### 1 Bouteille gaz protection

#### 2 Robinet

#### 3 Gâchette de la torche

Ouvrir le robinet sur la bouteille juste avant le soudage.







La gâchette de la torche active et désactive la sortie de soudage et le débit de gaz. Pour le pré-débit et le post-débit de gaz de protection, appuyer légèrement sur la gâchette avant et après le soudage.

Fermer le robinet sur la bouteille après le soudage.


sb5.1\* 6/92 – S-0621-C / Ref. 147 741-F

# SECTION 5 – MAINTENANCE & DETECTION DES PANNES


## 5-1. Maintenance de routine
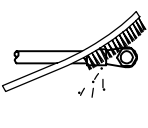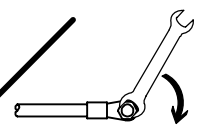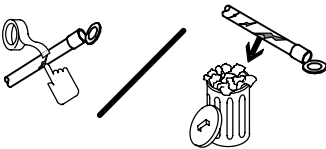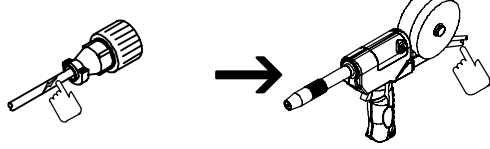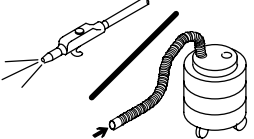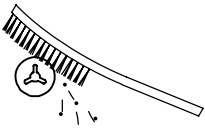
|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                       |  |  <b>Débrancher l'alimentation avant d'effectuer des travaux d'entretien.</b>                                                          |  |  <i>Augmenter la fréquence des travaux d'entretien dans des conditions de service sévères.</i> |  |
|  <b>3 Mois</b>                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|   <b>Remplacer des étiquettes endommagées ou illisibles</b> |  |  |  <b>Remplacer le tuyau de gaz s'il est endommagé</b> |  |   <b>Nettoyer et serrer les bornes de soudage</b> |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                       |  |  <b>Réparer ou remplacer les câbles et les cordons endommagés</b>                                                                    |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|  <b>6 Mois</b>                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|  <b>Souffler ou aspirer l'intérieur</b>                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                       |  |  <b>Nettoyer les galets d'entraînement</b>                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                   |  |

## 5-2. Remplacement du tube-contact de la torche
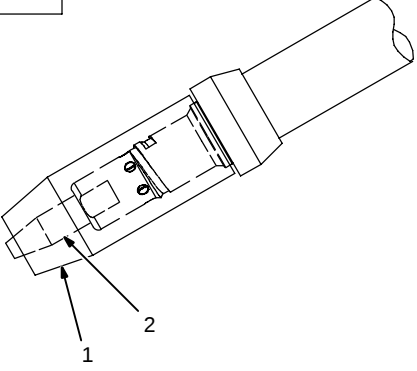
|                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <b>Enlever la buse.</b><br><b>1 Buse</b><br><b>2 FasTip</b><br><b>Dévisser FasTip.</b><br><b>Monter un nouveau FasTip.</b> |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                            |  |
| <small>Ref. 150 437-A</small>                                                       |  |  |  |  |                                                                                                                            |  |

### 5-3. Remplacement de la gaine du col de cygne

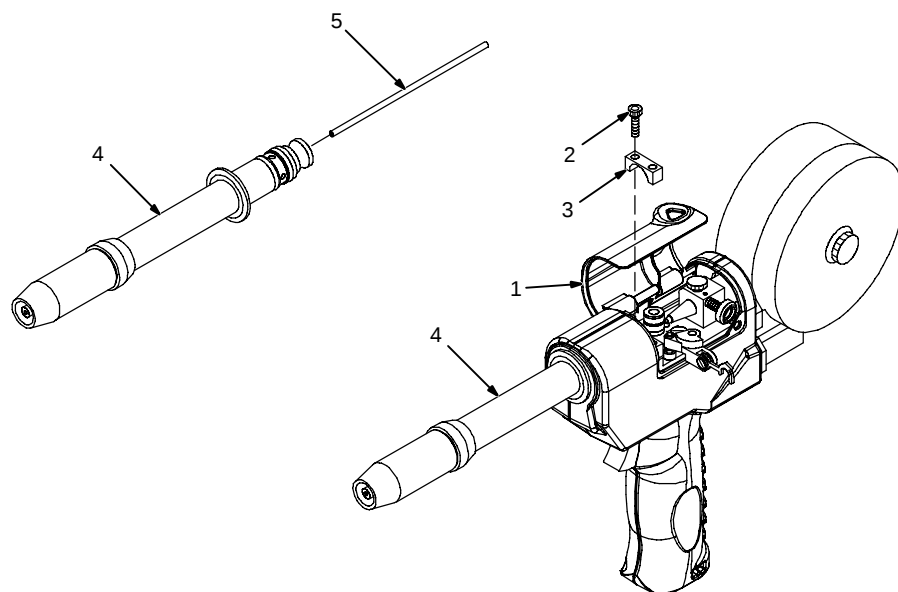

Outils nécessaires :



La gaine standard accepte les fils de diamètre 0,8 (0.030") à 1,6mm (1/16").

- 1 Couvercle
- 2 Vis
- 3 Bride de fixation

Desserrer la vis de la bride et la retirer.


- 4 Tube-contact
- Retirer le col de cygne de la torche.

- 5 Gaine
- Extraire la gaine du col de cygne.  
Insérer un nouvel gaine dans le col de cygne et réinstaller le col de cygne dans la torche.

 Il est possible de devoir tourner la gaine pour pouvoir l'insérer.

Ref. 803 551-C

## 5-4. Maintenance de l'ensemble d'alimentation du fil de la torche

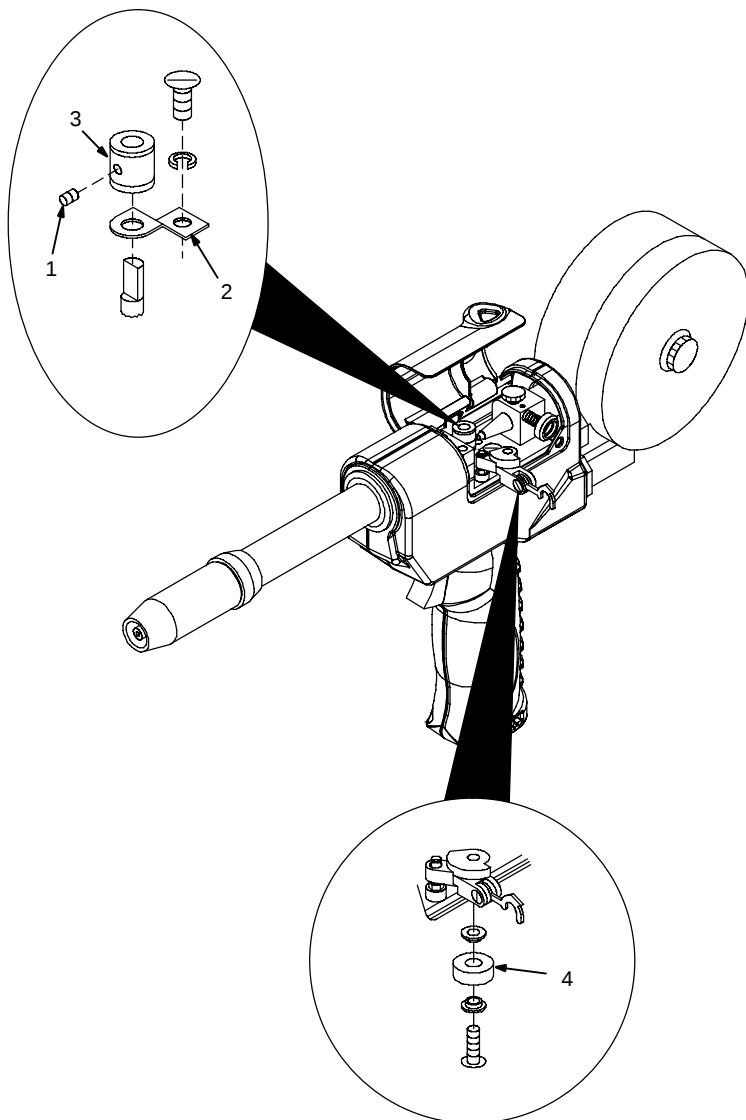

Embobiner le fil sur la bobine.

1 Vis de réglage

2 lame de reprise du courant

Cette lame permet d'éviter le rétreint dû aux arcs de soudage dans le tube-contact. Cette lame peut être retirée pour isoler le galet d'entraînement. (Si la lame est retirée, il est recommandé d'utiliser un diamètre de tube-contact plus petit. Voir les options dans la liste des pièces.) Graisser légèrement le dessus de la lame avant de la remplacer.

3 Galet d'entraînement

 
Utiliser une brosse métallique pour nettoyer le galet d'entraînement. Installer le galet d'entraînement avec la rainure souhaitée vers le bas et tourner le galet d'entraînement afin qu'une vis de serrage soit en vis à vis avec le côté plat de l'arbre.

4 Roulement


Utiliser une brosse métallique pour nettoyer le roulement. Aligner la rainure du galet d'entraînement avec la rainure du roulement et l'ouverture de la gaine. Serrer les vis de serrage.

Enfiler le fil de soudage dans la torche (voir Section 3-3). Fermer et fixer l'ensemble de galet de pression. Régler la pression des galets d'entraînement si nécessaire (voir Section 3-8). Remettre le couvercle.

Outils nécessaires :



## 5-5. Remplacement du guide d'entrée de la boîte métallique

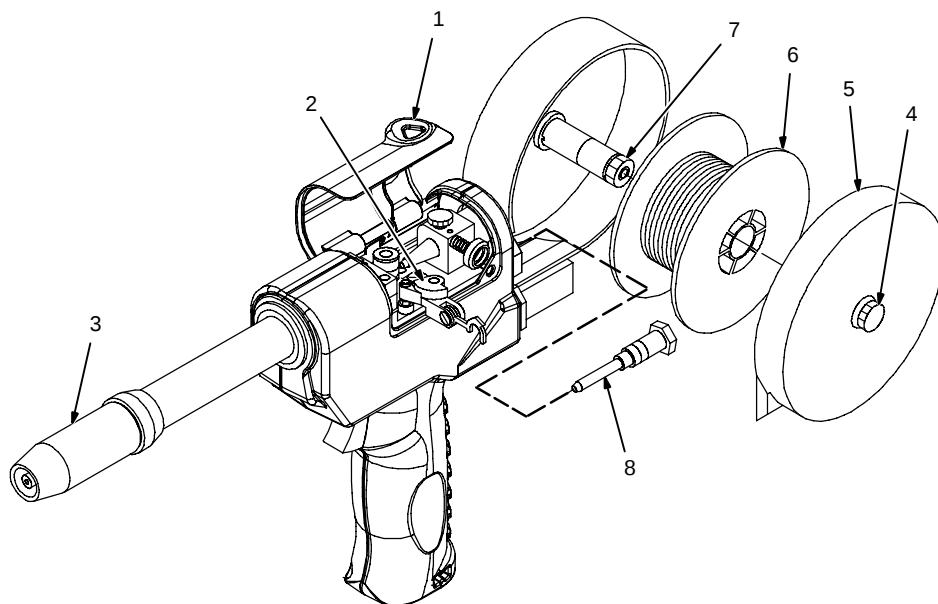

Outils nécessaires :



- 1 Couvercle
- 2 Système de galets de pression

Couper le fil de soudage à l'endroit où il rentre dans le mécanisme des galets de pression.

- 3 Buse
- Faire sortir le fil de la buse.

- 4 Vis à oreilles
- 5 Couvercle de la boîte métallique
- Desserrer la vis à oreilles et retirer le couvercle.

- 6 Bobine de fil
- 7 Ecrou à oreilles du frein de la bobine

Desserrer l'écrou à oreilles, rétracter le fil sur la bobine, le fixer puis retirer la bobine.

- 8 Guide d'entrée de la boîte métallique

Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. Installer le nouveau guide.


Remettre la bobine en place et enfiler le fil de soudage (voir Section 3-3).

Fermer l'ensemble de galet de pression. Régler la pression du frein de la bobine et des galets d'entraînement si nécessaire (voir Section 3-8).

Remettre les couvercles en place.

Ref. 150 436-D / Ref. 149 967-H

## 5-6. Réinstallation de la boîte métallique de la bobine

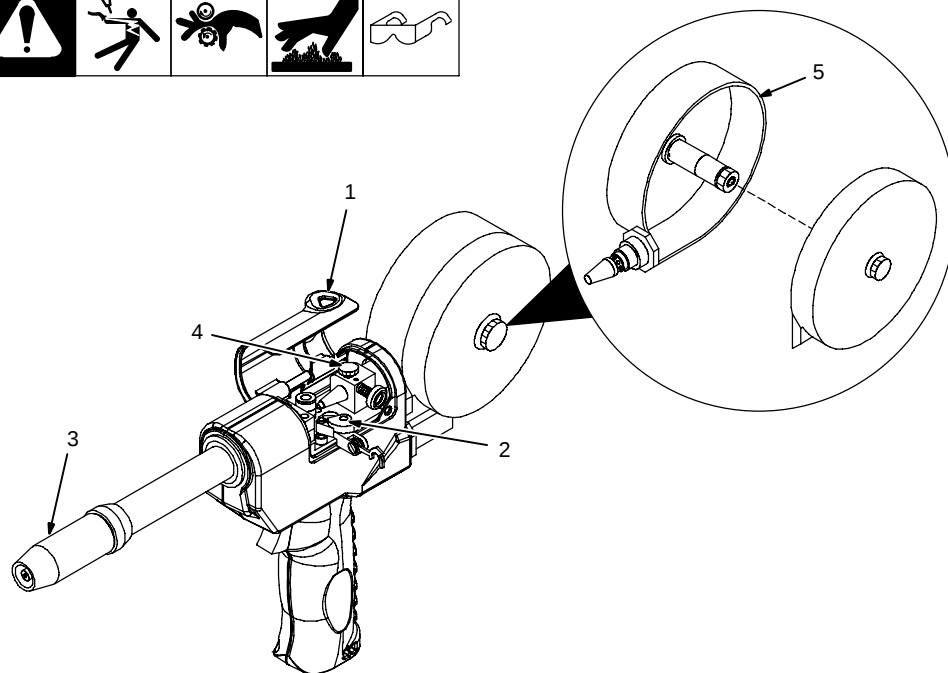

Outils nécessaires :



- 1 Couvercle
- 2 Système de galets de pression

Couper le fil de soudage à l'endroit où il rentre dans le mécanisme des galets de pression.

- 3 Buse
- Faire sortir le fil de la buse.

- 4 Vis à oreilles (rotation de la boîte métallique)

Faire faire trois tours complets à la vis à oreilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- 5 Boîte métallique de la bobine
- Retirer comme le montre la figure. Enfoncer complètement la nouvelle boîte métallique dans le boîtier d'entraînement du fil. Serrer la vis à oreilles.

Remettre la bobine en place et enfiler le fil de soudage (voir Section 3-3).

Fermer l'ensemble de galet de pression. Régler la pression du frein de la bobine et des galets d'entraînement si nécessaire (voir Section 3-8).

Remettre les couvercles en place.

Ref. 149 967-H

### 5-7. Remplacement du diffuseur




Arrêter l'alimentation.

1 Buse  
Retirer comme le montre la figure.

2 FasTip  
Retirer, voir la Section 5-2.

3 Diffuseur  
Retirer et remplacer le diffuseur.

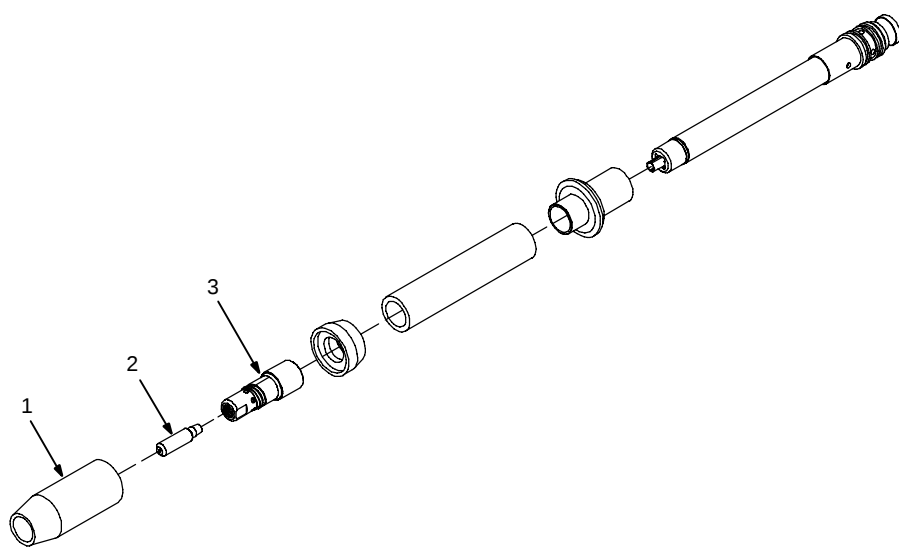

Outils nécessaires :




3/8 po

Ref. 800 434-C

### 5-8. Dépannage

| Cause                                                                                                                                                                      | Remède                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas de sortie de soudage, la torche/le dévidoir ne fonctionnent pas.                                                                                                       | Fixer la fiche de commande de soudage dans la prise 115 volts AC (voir Manuel d'utilisation, Commande de soudage).                              |
|                                                                                                                                                                            | Activer l'interrupteur de mise sous tension de la source de soudage (voir Manuel d'utilisation, Source de soudage).                             |
| Puissance de soudage irrégulière.                                                                                                                                          | Serrer et nettoyer tous les branchements.                                                                                                       |
| En appuyant sur la gâchette de la torche/du dévidoir, la commande de soudage ne s'active pas. Le fil de soudage n'est pas sous tension, le gaz protecteur ne s'écoule pas. | Fixer la fiche du cordon de la gâchette de la torche/du dévidoir dans la prise 10 broches de la commande de soudage (voir Sections 3-5 et 3-6). |
| Le fil avance, le gaz protecteur s'écoule, mais le fil de soudage n'est pas sous tension.                                                                                  | Fixer les fils conducteurs du câble de commande dans la commande de soudage (voir Manuel d'utilisation, Commande de soudage).                   |
|                                                                                                                                                                            | Voir la section Détection des Pannes dans le manuel d'utilisation de la source de courant de soudage.                                           |
| Alimentation erratique du fil.                                                                                                                                             | Vérifier et ajuster la pression du galet d'entraînement (voir Section 3-8).                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | Nettoyer ou remplacer les galets d'entraînement (voir Section 5-4).                                                                             |
|                                                                                                                                                                            | Réduire la pression du frein de la bobine (voir Section 3-8).                                                                                   |

# SECTION 6 – SCHEMA ELECTRIQUE

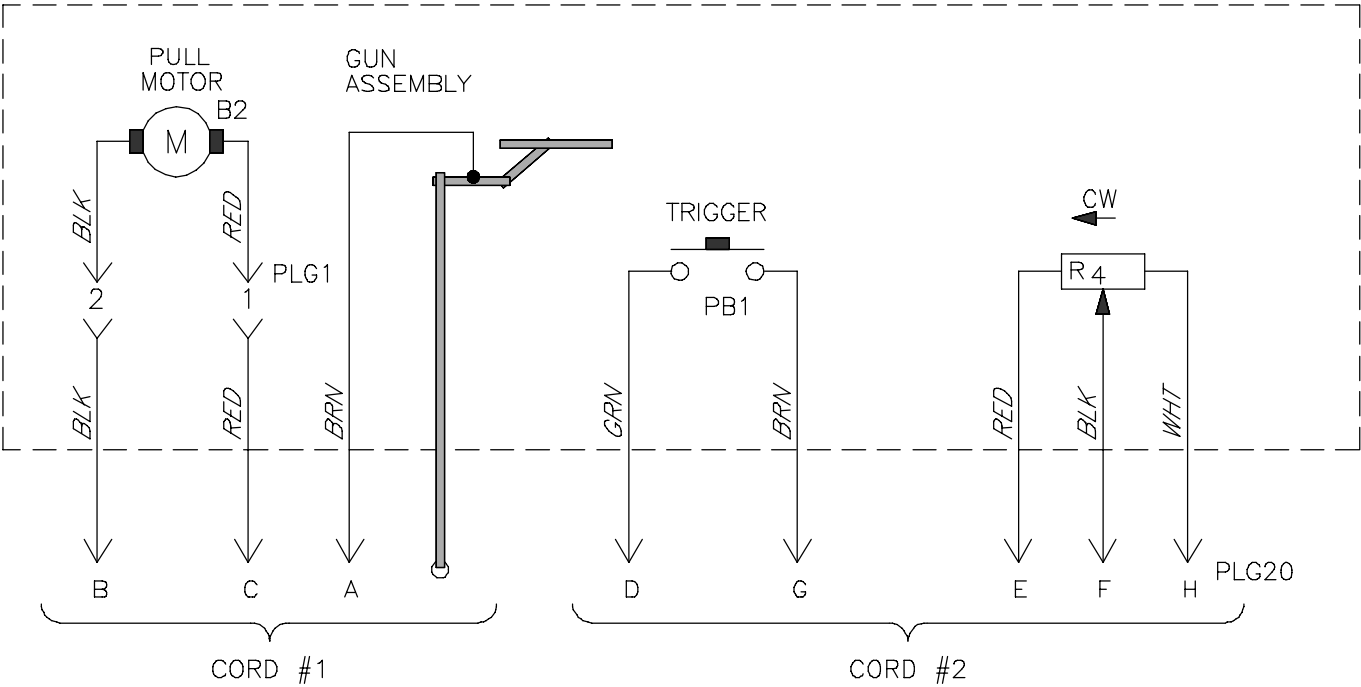

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Mise en garde</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne jamais toucher les pièces électriques sous tension.</li></ul>                                                                                        |
|                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Couper l'alimentation ou arrêter le moteur avant de procéder à l'entretien de l'appareil.</li><li>• Ne pas faire fonctionner sans les capots.</li></ul> |
| <b>Danger d'électrocution</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent être effectuées par des personnes qualifiées.</li></ul>                                         |

195 712-B

Figure 6-1. Schéma des connexions pour la torche/dévidoir

\_\_\_\_\_



**Figure 7-1. Ensemble complet**

Ref. 803 348-H

| Item No.                            | Dia. Mkgs. | Part No. | Description                                          | Quantity |     |
|-------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------|----------|-----|
|                                     |            |          |                                                      | Model    |     |
|                                     |            |          |                                                      | 15A      | 30A |
| <b>Figure 7-1. Ensemble complet</b> |            |          |                                                      |          |     |
| 1                                   |            | 214 745  | Cover (Included With Item 13)                        | 1        | 1   |
| 2                                   |            | Deleted  |                                                      |          |     |
| 3                                   |            | 133 362  | Strain Relief, Cable                                 | 1        | 1   |
| 4                                   |            | 210 417  | Hose, Gas In                                         | 1        |     |
| 4                                   |            | 182 824  | Hose, Gas In                                         |          | 1   |
| 5                                   |            | 210 418  | Cable, Control 15 Ft (Includes)                      | 1        |     |
| 5                                   |            | 204 605  | Cable, Control 30 Ft (Includes)                      |          | 1   |
| 6                                   | R4         | 200 096  | Potentiometer, C Slt'd Sft 1/T .5W 10K Ohm           | 1        | 1   |
| 7                                   | PB1        | 000 369  | Switch, Lim 10A 125/250VAC Dpst Plgr                 | 1        | 1   |
|                                     |            | 190 294  | Conn, Circ Ms/Cpc 10 Pin                             | 1        | 1   |
|                                     |            | 143 922  | Conn, Circ Cpc Clamp Str Rlf                         | 1        | 1   |
| 8                                   |            | 235 689  | Cable, Power                                         | 1        |     |
| 8                                   |            | 235 690  | Cable, Power                                         |          | 1   |
| 9                                   |            | 144 861  | Washer, Anti-turn                                    | 1        | 1   |
| 10                                  |            | 135 127  | Lock, Shaft Pot .250-32 X .125Dia Shaft              | 1        | 1   |
| 11                                  |            | 134 856  | Knob, Speed Control 1-10 .140 Shaft X 1.125 Od       | 1        | 1   |
| 12                                  |            | 602 169  | Screw, Set Stl Sch 8-32 X .187 Cup Pt                | 1        | 1   |
| 13                                  |            | 220 658  | Case, Gun Lh/Rh (Molded Halves)                      | 1        | 1   |
| 14                                  |            | 183 884  | Spring, Cprsn .240 Od X .026 Wire X 1.000            | 1        | 1   |
| 15                                  |            | 184 101  | Washer, Shldr .140 Id X .250 Od                      | 1        | 1   |
| 16                                  |            | Deleted  |                                                      |          |     |
| 17                                  |            | 231 531  | Head Tube Assy, Air Cooled Pistol (Includes)         | 1        | 1   |
| 18                                  |            | 199 613  | Nozzle, Brass 5/8 In Orifice Tapered                 | 1        | 1   |
| 19                                  |            |          | Tip, Fastip (See Section NO TAG)                     | 1        | 1   |
| 20                                  |            | 227 749  | Diffuser, .281/.312 Od Collar Fastip 1/8 Rec         | 1        | 1   |
| 21                                  |            | 232 284  | Insulator, Nozzle Collared Diffuser                  | 1        | 1   |
| 22                                  |            | 219 794  | Jacket, Outer Insulating                             | 1        | 1   |
| 23                                  |            | 219 795  | Insulator, Barrel Pistol                             | 1        | 1   |
| 24                                  |            | 219 796  | Head Tube, Air Pistol (Brazed)                       | 1        | 1   |
| 25                                  |            | 134 800  | O-ring, .614 Id X .070Cs                             | 2        | 2   |
| 26                                  |            | 212 156  | Liner, Phos Bronze .030-1/16 Wire X 7.313            | 1        | 1   |
| 27                                  |            | 133 365  | Clamp, Head Tube                                     | 1        | 1   |
| 28                                  |            | 000 417  | Screw, 10-24 X1.000Sochd Hex                         | 2        | 2   |
| 29                                  |            | 235 225  | Strip, Cop .010 X 1.500 X .750                       | 1        | 1   |
|                                     |            | 604 638  | Screw, 6-32 X .375Sochd Hex                          | 3        | 3   |
| 30                                  |            | 209 342  | Kit, Current Pick-up (Units W/Bearing Block)         | 1        | 1   |
| 31                                  |            | 136 135  | Roll, Drive Vk Groove .023-1/16 Wire (Includes)      | 1        | 1   |
| 31                                  |            | 183 357  | Roll, Drive Vk Groove .030/.035 Wire (Includes)      | 1        | 1   |
| 31                                  |            | 183 358  | Roll, Drive Vk Groove .047/.062 Wire (Includes)      | 1        | 1   |
| 32                                  |            | 604 612  | Screw, Set Stl Sch 8-32 X .125 Cup Point             | 2        | 2   |
| 33                                  |            | 206 576  | Screw, 006-32x .50 Btn Hd-Soc Stl Pld                | 3        | 3   |
| 34                                  |            | 602 198  | Washer, Lock .141 Id Stl Split                       | 1        | 1   |
| 35                                  |            | 134 624  | Washer, Shldr.140Id 0.187odx.094T .375odx.031T Nyl   | 2        | 2   |
| 36                                  |            | 134 623  | Bearing, Idler Roll                                  | 1        | 1   |
| 37                                  |            | 132 852  | Arm, Pressure                                        | 1        | 1   |
| 38                                  |            | 605 798  | Washer, Shldr Nyl .375 Od X .168 Id X .080           | 2        | 2   |
| 39                                  |            | 133 083  | Spring, Tension Adj Drive Roll                       | 1        | 1   |
| 40                                  |            | 144 860  | Screw, 8-32 X .437Flatd Slt Stl                      | 1        | 1   |
| 41                                  |            | 058 968  | Ring, Retainer E                                     | 1        | 1   |
| 42                                  |            | 135 474  | Pin, Hinge (Includes)                                | 1        | 1   |
|                                     |            | 246 963  | Washer, Lock .167 Id X 0.267 Od X .047T Sst Split #8 | 1        | 1   |
| 43                                  |            | 155 565  | Screw, Thumb                                         | 1        | 1   |
|                                     |            | 134 799  | O-ring, .176 Id X .070Cs (Used W/Thumbscrew)         | 1        | 1   |
| 44                                  |            | 135 126  | Screw, Set 6-32 X .125 Cup Point Sch Stl             | 1        | 1   |
| 45                                  |            | 602 209  | Washer, Tooth .256 Id Stl Intl                       | 1        | 1   |


| Item No. | Dia. Mkgs. | Part No. | Description | Quantity |
|----------|------------|----------|-------------|----------|
|----------|------------|----------|-------------|----------|

**Figure 7-1. Ensemble complet (suite)**

|        |    |         |                                                        |          |
|--------|----|---------|--------------------------------------------------------|----------|
| ... 46 |    | 602 154 | .. Screw, .250-20 X .500Hexhd Stl Slffmg               | 1 .... 1 |
| ... 47 |    | 132 527 | .. Canister, Spool                                     | 1 .... 1 |
| ... 48 |    | 148 488 | .. Post, Support Spool                                 | 1 .... 1 |
| ... 49 |    | 132 529 | .. Pad, Brake                                          | 1 .... 1 |
| ... 50 |    | 148 489 | .. Washer, Anti-turn .380 Id                           | 1 .... 1 |
| ... 51 |    | 132 524 | .. Nut, .375-24 .56Knrl Alum                           | 1 .... 1 |
| ... 52 |    | 000 364 | .. Ring, Retainer Ext .145 Shaft Grv X .025Thk         | 1 .... 1 |
| ... 53 |    | 132 526 | .. Cover, Spool                                        | 1 .... 1 |
| ... 54 |    | 132 528 | .. Screw, Thumb Canister                               | 1 .... 1 |
| ... 55 |    | 132 521 | .. Guide, Inlet Canister                               | 1 .... 1 |
| ... 56 |    | 112 896 | .. Spring, Cprsn .240 Od X .020 Wire X .437            | 1 .... 1 |
| ... 57 |    | 135 580 | .. Fitting, Gas                                        | 2 .... 2 |
| ...    |    | 146 555 | .. Screw, Set 8-32 X .125 Cup Sch                      | 1 .... 1 |
| ... 58 |    | 135 773 | .. Nut, 8-32 .56Knrl Stl                               | 1 .... 1 |
| ... 59 |    | 143 360 | .. Screw, 8-32 X .500Panhd Phl Stl                     | 1 .... 1 |
| ... 60 |    | 136 679 | .. Clamp, Strain Relief                                | 1 .... 1 |
| ... 61 |    | 129 351 | .. Screw, 8-32 X .500Hexwhd Slr Stl Slffmg             | 1 .... 1 |
| ... 62 | B2 | 230 947 | .. Motor, Gear Pm 24 VDC 420 RPM 10.2:1 Ratio W/Conn   | 1 .... 1 |
| ... 63 |    | 164 592 | .. Trigger                                             | 1 .... 1 |
| ... 64 |    | 236 149 | .. Kit, Replacement Drive Housing/Spool (Includes)     | 1 .... 1 |
| ... 64 |    | 239 754 | .. Kit, Housing W/Handles (Includes)                   | 1 .... 1 |
| ... 65 |    | 058 262 | .. Cap, Valve                                          | 1 .... 1 |
| ...    |    | 162 038 | .. Bearing, Ball Rdl Sgl Row 8mm X 16mm X 5mm Wide Sh  | 1 .... 1 |
| ...    |    | 162 039 | .. Bushing, Nylatron .252id X .315 Od X .250 Lg .500 X | 1 .... 1 |
| ... 66 |    | 217 934 | .. Screw, K40x 20 Pan Hd-trx Stl Pld Pt Thread Forming | 4 .... 4 |
| ... 67 |    | 005 464 | .. Screw, Set 250-20x .37 Ovl Pt Sch Stl Pln Nylok     | 1 .... 1 |
| ... 68 |    | 235 753 | .. Ftg, Connection Power Weld                          | 1 .... 1 |
| ... 69 |    | 235 751 | .. Tubing, Silicone Rbr .500 Id X Spool Black          | 1 .... 1 |

**To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer's Suggested Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.**

# SECTION 8 – LISTE DES PIECES – CONSOMABLES INCLUSE

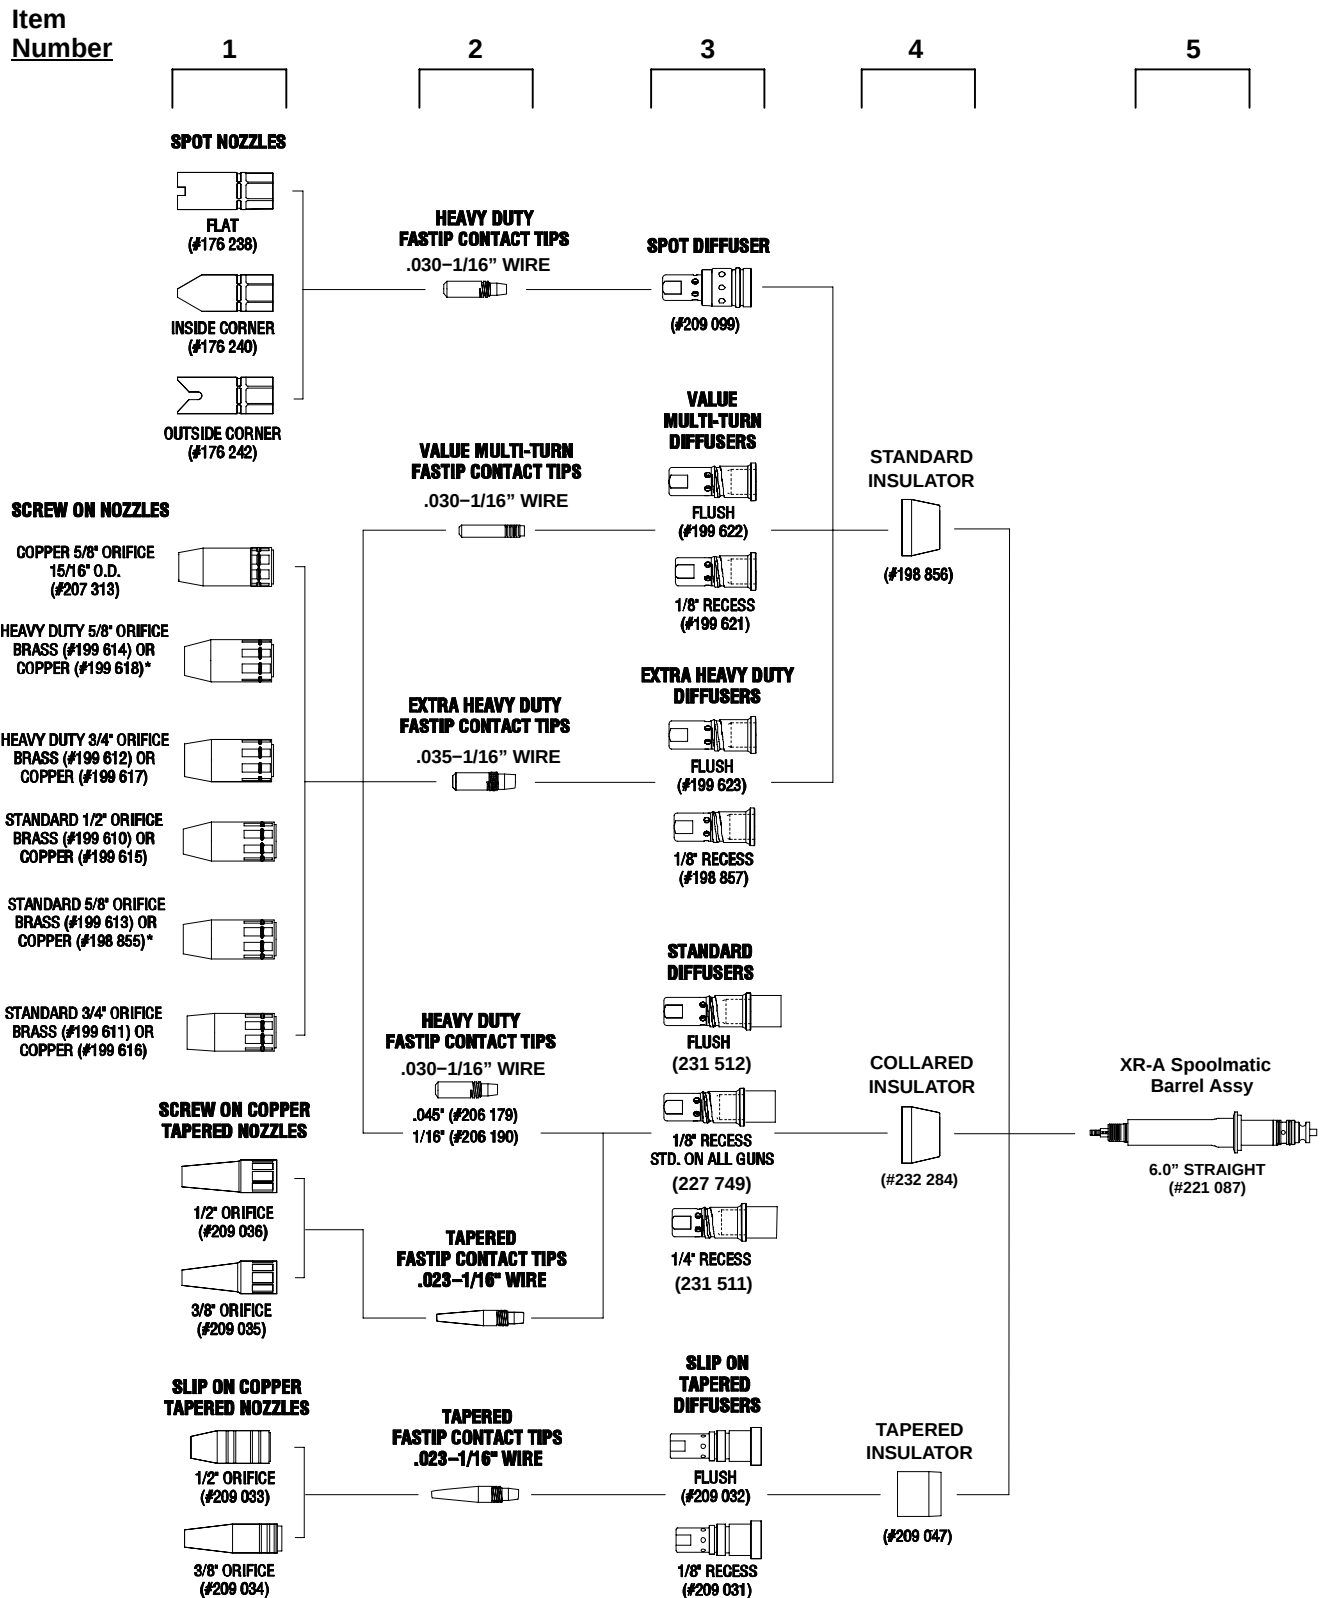

Ref. 803 909-A / 803 932 / 803 933 / 803 934

Figure 9-1. Consumables Flowchart

| Item No. | Part No. | Description | Quantity |
|----------|----------|-------------|----------|
|----------|----------|-------------|----------|

**Figure 9-1. Consumables Flowchart**

**Table 9-1. Nozzles**

|       |          |                                                                                                                                                       |   |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ... 1 | ◆176238  | .. Nozzle, Spot Flat (Requires Diffuser 209099, Used With Any Heavy Duty FasTip™ Contact Tip)                                                         | 1 |
| ... 1 | ◆176240  | .. Nozzle, Spot Inside Corner (Requires Diffuser 209099, Used With Any Heavy Duty FasTip™ Contact Tip)                                                | 1 |
| ... 1 | ◆176242  | .. Nozzle, Spot Outside Corner (Requires Diffuser 209099, Used With Any Heavy Duty FasTip™ Contact Tip)                                               | 1 |
| ... 1 | ◆199 610 | .. Nozzle, Screw On Brass 1/2 in Orifice                                                                                                              | 1 |
| ... 1 | ◆199 611 | .. Nozzle, Screw On Brass 3/4 in Orifice Straight                                                                                                     | 1 |
| ... 1 | ◆199 612 | .. Nozzle, Screw On Brass 3/4 in Orifice Straight Heavy Duty                                                                                          | 1 |
| ... 1 | ◆199 613 | .. Nozzle, Screw On Brass 5/8 in Orifice                                                                                                              | 1 |
| ... 1 | ◆199 614 | .. Nozzle, Screw On Brass 5/8 in Orifice Heavy Duty                                                                                                   | 1 |
| ... 1 | ◆199 615 | .. Nozzle, Screw On Copper 1/2 in Orifice                                                                                                             | 1 |
| ... 1 | ◆199 616 | .. Nozzle, Screw On Copper 3/4 in Orifice                                                                                                             | 1 |
| ... 1 | ◆199 617 | .. Nozzle, Screw On Copper 3/4 in Orifice Heavy Duty                                                                                                  | 1 |
| ... 1 | 198 855  | .. Nozzle, Screw On Copper 5/8 in Orifice                                                                                                             | 1 |
| ... 1 | 199 618  | .. Nozzle, Screw On Copper 5/8 in Orifice Heavy Duty                                                                                                  | 1 |
| ... 1 | ◆207 313 | .. Nozzle, Screw On Copper 5/8 in Orifice 15/16 OD                                                                                                    | 1 |
| ... 1 | ◆209 033 | .. Nozzle, Slip On Copper 1/2 in Orifice Tapered (Requires Diffuser 209031 Or 209032 And Insulator 209047, Used With Any Tapered FasTip™ Contact Tip) | 1 |
| ... 1 | ◆209 034 | .. Nozzle, Slip On Copper 3/8 in Orifice Tapered (Requires Diffuser 209031 Or 209032 And Insulator 209047, Used With Any Tapered FasTip™ Contact Tip) | 1 |
| ... 1 | ◆209 035 | .. Nozzle, Screw On Copper 3/8 in Orifice Tapered (Requires Diffuser 227 747, 231 511 Or 231 512, Used With Any Tapered FasTip™ Contact Tip)          | 1 |
| ... 1 | ◆209 036 | .. Nozzle, Screw On Copper 1/2 in Orifice Tapered (Requires Diffuser 227 747, 231 511 Or 231 512, Used With Any Tapered FasTip™ Contact Tip)          | 1 |

**Table 9-2. Heavy Duty FasTip™ Contact Tips\***

|       |          |                                                       |   |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|---|
| ... 2 | ◆206 185 | .. .030 in (0.8 mm)                                   | 1 |
| ... 2 | ◆206 186 | .. .035 in (0.9 mm)                                   | 1 |
| ... 2 | ◆206 187 | .. .040 in (1.0 mm) or .035 in (0.9 mm) Aluminum Wire | 1 |
| ... 2 | 206 188  | .. .045 in (1.2 mm)                                   | 1 |
| ... 2 | ◆206 189 | .. .052 in (1.3 mm) or 3/64 in (1.2 mm) Aluminum Wire | 1 |
| ... 2 | 206 190  | .. 1/16 in (1.6 mm)                                   | 1 |
| ... 2 | ◆206 191 | .. .068 in (1.7 mm) or 1/16 in (1.6 mm) Aluminum Wire | 1 |

**Table 9-3. Extra Heavy Duty FasTip™ Contact Tips\***

|       |          |                                                       |   |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|---|
| ... 2 | ◆199 605 | .. .035 in (0.9 mm)                                   | 1 |
| ... 2 | ◆199 606 | .. .040 in (1.0 mm) or .035 in (0.9 mm) Aluminum      | 1 |
| ... 2 | ◆198 851 | .. .045 in (1.2 mm)                                   | 1 |
| ... 2 | ◆198 852 | .. .052 in (1.3 mm) or 3/64 in (1.2 mm) Aluminum Wire | 1 |
| ... 2 | ◆198 853 | .. 1/16 in (1.6 mm)                                   | 1 |
| ... 2 | ◆198 854 | .. .068 in (1.7 mm) or 1/16 in (1.6 mm) Aluminum Wire | 1 |

**Table 9-4. Tapered FasTip™ Contact Tips\***

|       |         |                     |   |
|-------|---------|---------------------|---|
| ... 2 | ◆209025 | .. .030 in (0.8 mm) | 1 |
| ... 2 | ◆209026 | .. .035 in (0.9 mm) | 1 |
| ... 2 | ◆209027 | .. .045 in (1.2 mm) | 1 |
| ... 2 | ◆209028 | .. 3/64 in (1.2 mm) | 1 |
| ... 2 | ◆209029 | .. .052 in (1.3 mm) | 1 |
| ... 2 | ◆209030 | .. 1/16 in (1.6 mm) | 1 |

| Item No. | Part No. | Description | Quantity |
|----------|----------|-------------|----------|
|----------|----------|-------------|----------|

**Figure 9-1. Consumables Flowchart (Continued)**

**Table 9-5. Value Multi-Turn Contact Tips\***

|       |          |                                   |   |
|-------|----------|-----------------------------------|---|
| ... 2 | ♦071 825 | .. .030 in (0.9 mm)               | 1 |
| ... 2 | ♦054 202 | .. .035 in (0.9 mm)               | 1 |
| ... 2 | ♦054 201 | .. .045 in (1.2 mm)               | 1 |
| ... 2 | ♦199 593 | .. 3/64 in (1.2 mm) Aluminum Wire | 1 |
| ... 2 | ♦044 006 | .. .052 in (1.3 mm)               | 1 |
| ... 2 | ♦047 566 | .. 1/16 in (1.6 mm)               | 1 |
| ... 2 | ♦202 933 | .. 1/16 in (1.6 mm) Aluminum Wire | 1 |

**Table 9-6. Gas Diffusers**

|       |          |                                                                                                                                   |   |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ... 3 | ♦198 857 | .. 1/8 in Tip Recess – For Extra Heavy Duty FasTip Contact Tips                                                                   | 1 |
| ... 3 | ♦199 623 | .. Flush Tip – For Extra Heavy Duty FasTip Contact Tips                                                                           | 1 |
| ... 3 | ♦199 621 | .. 1/8 in Tip Recess – For Value Multi-Turn Contact Tips                                                                          | 1 |
| ... 3 | ♦199 622 | .. Flush Tip – For Value Multi-Turn Contact Tips                                                                                  | 1 |
| ... 3 | 227 749  | .. 1/8 in Tip Recess – For Heavy Duty FasTip Contact Tips<br>(Standard On All Guns)                                               | 1 |
| ... 3 | ♦231 511 | .. 1/4 in Tip Recess – For Heavy Duty FasTip Contact Tips                                                                         | 1 |
| ... 3 | ♦231 512 | .. Flush Tip – For Heavy Duty FasTip Contact Tips                                                                                 | 1 |
| ... 3 | ♦209 031 | .. Slip On Recessed Diffuser (Requires Nozzle 209033 Or 209034<br>And Insulator 209047, Used With Any Tapered FasTip Contact Tip) | 1 |
| ... 3 | ♦209 032 | .. Slip On Flush Diffuser (Requires Nozzle 209033 Or 209034<br>And Insulator 209047, Used With Any Tapered FasTip Contact Tip)    | 1 |
| ... 3 | ♦209 099 | .. Spot Diffuser (Requires Spot Nozzle 176238 Or 176240 Or 176242)                                                                | 1 |

**Table 9-7. Insulators**

|       |         |                                                                                                      |   |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ... 4 | 232 284 | .. Insulator, Nozzle Collared Diffuser                                                               | 1 |
| ... 4 | 198 856 | .. Insulator, Rubber                                                                                 | 1 |
| ... 4 | 209 047 | .. Insulator, Teflon (Required When Using Diffuser 209031 Or 209032<br>With Nozzle 209033 Or 209034) | 1 |

**Table 9-8. Barrel Assemblies**

|       |         |                                   |   |
|-------|---------|-----------------------------------|---|
| ... 5 | 221 087 | .. Barrel Assy, Air Cooled Pistol | 1 |
|-------|---------|-----------------------------------|---|

**Table 9-9. Head Tube Assemblies**

|       |         |                                          |   |
|-------|---------|------------------------------------------|---|
| ..... | 231 523 | .. Kit, Head Tube Assy Air Cooled Pistol | 1 |
|-------|---------|------------------------------------------|---|

♦ OPTIONAL

\*All contact tips are packaged in bags of 25.

BE SURE TO PROVIDE MODEL WHEN ORDERING REPLACEMENT PARTS.

**To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer's Suggested Replacement Parts. Model is required when ordering parts from your local distributor.**

## Notes

[illegible]

# TRUE BLUE®

## GARANTIE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010  
(Équipement portant le numéro de série précédé de "MA" ou plus récent)

Cette garantie limitée remplace toutes les garanties antérieures de MILLER et exclut toutes les autres garanties expresses ou implicites.

**GARANTIE LIMITEE** – En vertu des dispositions et des conditions ci-après, MILLER Electric Mfg. Co., Appleton, Wisconsin, garantit au premier acheteur que le nouvel équipement MILLER vendu après la date d'entrée en vigueur de cette garantie limitée est libre de tout vice de matériau et de main-d'œuvre au moment de son expédition par MILLER. CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSEMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE LOYALE ET MARCHANDE ET D'APTITUDE.

Au cours des périodes de garantie indiquées ci-après MILLER s'engage à réparer ou à remplacer tous les composants et pièces défectueuses sous garantie résultant de tels vices de matériau et de main-d'œuvre. Notification doit être adressée par écrit à MILLER dans les trente (30) jours suivant la survenance d'un défaut ou d'une défaillance de ce genre, ce qui amènera MILLER à donner des instructions concernant la procédure à suivre en matière de réclamation de la garantie.

MILLER s'engage à répondre aux réclamations concernant du matériel sous garantie énuméré ci-dessous en cas de survenance d'une défaillance de ce genre au cours de ces périodes de garantie. Toutes les périodes de garantie commencent à courir à partir de la date de livraison au premier utilisateur acheteur, ou un an suivant l'expédition du matériel à un distributeur de l'Amérique du Nord, ou dix huit mois suivant l'expédition du matériel à un distributeur international.

1. Pièces 5 ans — Main-d'œuvre 3 ans
  - \* Redresseurs d'origine comprenant uniquement des thyristors, des diodes et des modules redresseurs discrets
2. 3 ans — Pièces et main-d'œuvre
  - \* Génératrices de soudage entraînées par moteur **(REMARQUE: le fabricant de moteurs garantit séparément les moteurs.)**
  - \* Postes onduleurs (sauf mention contraire)
  - \* Postes de coupage plasma
  - \* Contrôleurs de processus
  - \* Dévidoirs semi-automatiques et automatiques
  - \* Débitmètres et régulateurs débitmètres Smith séries 30 (pas de main-d'œuvre)
  - \* Postes de soudage à transformateur/redresseur
  - \* Systèmes de refroidissement à eau (intégrés)
3. 2 ans — Pièces
  - \* Verres de casque à obscurcissement automatique (pas de main-d'œuvre)
4. 1 an — Pièces et main-d'œuvre sauf mention contraire
  - \* Dispositifs de déplacements automatiques
  - \* Ventilateur CoolBelt et CoolBand (pas de main-d'œuvre)
  - \* Équipements et capteurs de suivi externe
  - \* Options sur site **(REMARQUE: Les options sur site sont couvertes pour la durée résiduelle de la garantie de l'équipement sur lequel elles sont installées ou pour une période minimum d'un an — en retenant la plus longue de ces deux périodes.)**
  - \* Régulateurs débitmètres (pas de main-d'œuvre)
  - \* Commandes au pied RFCS (sauf RFCS-RJ45)
  - \* Extracteurs de fumée
  - \* Unités HF
  - \* Torches de coupage plasma ICE (pas de main-d'œuvre)
  - \* Postes, refroidisseurs et commandes/enregistreurs électroniques de chauffage par induction
  - \* Groupe de charge
  - \* Torches motorisées (à l'exception des pistolets à bobine Spoolmate)
  - \* Ventilateur pour appareil filtrant à ventilation assistée PAPR (pas de main-d'œuvre)
  - \* Positionneurs et contrôleurs
  - \* Racks
  - \* Chariot/remorques
  - \* Appareils à souder par points
  - \* Modules d'entraînement de fil pour soudage sous flux en poudre
  - \* Systèmes de refroidissement à eau (non intégrés)
  - \* Torches TIG Weldcraft (pas de main-d'œuvre)
  - \* Postes de travail/Tables de soudage (pas de main-d'œuvre)
5. 6 mois — Pièces
  - \* Batteries
  - \* Torches Bernard (pas de main-d'œuvre)
  - \* Torches Tregaskiss (pas de main-d'œuvre)

6. 90 jours — Pièces
  - \* Kits d'accessoires
  - \* Bâches
  - \* Enroulements et couvertures, câbles et commandes non électroniques de chauffage par induction
  - \* Torches M
  - \* Torches MIG et torches pour soudage sous flux en poudre
  - \* Commandes à distance et RFCS-RJ45
  - \* Pièces de rechange (pas de main-d'œuvre)
  - \* Torches Roughneck
  - \* Pistolets à bobine Spoolmate

La garantie limitée True Blue® Miller ne s'applique pas à:

1. **Consommables tels que tubes contact, têtes de coupe, contacteurs, balais, relais, surfaces de poste de travail et rideaux de soudage ou toute pièce dont le remplacement est nécessaire en raison de l'usure normale. (Exception: les balais et les relais sont garantis sur tous les produits entraînés par moteur.)**
2. Articles fournis par MILLER, mais fabriqués par des tiers, tels que des moteurs ou des accessoires du commerce. Ces articles sont couverts par la garantie du fabricant, s'il y a lieu.
3. Equipements modifiés par une partie autre que MILLER, ou équipements dont l'installation, le fonctionnement n'ont pas été conformes ou qui ont été utilisés de manière abusive par rapport aux normes industrielles, ou équipements n'ayant pas reçu un entretien nécessaire et raisonnable, ou équipements utilisés pour des besoins sans rapport avec les spécifications du matériel.

LES PRODUITS MILLER SONT PROPOSES A L'ACHAT ET A LA MISE EN ŒUVRE PAR DES UTILISATEURS DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ET DES PERSONNES FORMÉES ET EXPERIMENTÉES DANS L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DU MATERIEL DE SOUDAGE.

En cas de demande formée dans le cadre de cette garantie MILLER se réserve le droit de choisir l'une des solutions, à savoir soit (1) la réparation ou (2) le remplacement, ou dans des cas appropriés avec l'autorisation écrite de MILLER, (3) le remboursement des frais de réparation ou de remplacement d'une station d'entretien agréée par MILLER ou (4) le paiement du ou une note crédit pour le prix d'achat (sous déduction d'une dépréciation raisonnable fondée sur l'utilisation effective) après le retour du matériel aux risques et périls et aux frais du client. La réparation ou le remplacement proposé en variante par MILLER s'entend F.O.B., usine d'Appleton, Wisconsin, ou F.O.B. une station d'entretien agréée indiquée par MILLER. Par conséquent, il n'y aura aucune compensation ou remboursement des frais de transport.

DANS LA MESURE OU CELA EST AUTORISÉ PAR LA LOI, LES REMÈDES PREVUS DANS LES PRESENTES SONT LES SEULS ET UNIQUES REMÈDES PROPOSES. EN AUCUN CAS MILLER NE S'ERA TENU RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENT OU SUBSEQUENT (COMPRENANT LA PERTE DE BENEFICE), PEU IMPORTE QU'ILS SOIENT FONDES SUR UN CONTRAT, UN ACTE DELICTUEL OU TOUT AUTRE THEORIE LEGALE.

MILLER EXCLUT ET REJETTE TOUTE GARANTIE EXPRESSE NON PREVUE DANS LES PRESENTES ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE, CONDITION DE GARANTIE OU DECLARATION CONCERNANT LES PERFORMANCES, ET TOUT REMEDE POUR RUPTURE DE CONTRAT OU TOUT AUTRE THEORIE LEGALE QUI, DANS LE CADRE DE CETTE DISPOSITION EST SUSCEPTIBLE D'APPARAÎTRE IMPLICITEMENT, PAR APPLICATION DE LA LOI, USAGE COMMERCIAL OU AU COURS DES NEGOCIATIONS, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE LOYALE ET MARCHANDE OU D'ADAPTATION POUR UNE DEMANDE PARTICULIERE EN RELATION AVEC N'IMPORTE QUEL ET TOUS LES EQUIPEMENTS FOURNIS PAR MILLER.

Certains états aux U.S.A. n'autorisent pas de limitations dans la durée de la garantie, ou l'exclusion de dommages accessoire, indirect, particulier ou conséquent, de sorte que la limitation ou l'exclusion précitée ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie prévoit des droits légaux spécifiques, d'autres droits pouvant exister, mais varier d'un état à l'autre.

Au Canada, la législation dans certaines provinces prévoit des garanties ou des remèdes supplémentaires autres que ceux spécifiés dans les présentes, et dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d'annulation, les limitations et les exclusions indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas. Cette garantie limitée prévoit des droits légaux spécifiques, d'autres droits pouvant exister, mais varier d'une province à l'autre.





# Informations propriétaire

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et conservez-le dans vos dossiers.

Nom du modèle

Numéro de série/style

Date d'achat

(Date du livraison de l'appareil au client d'origine)

Distributeur

Adresse



# Ressources disponibles

Veuillez toujours préciser le NOM DU MODÈLE et le NUMÉRO DE SÉRIE/STYLE.

Disponibles chez votre distributeur :

Consommable

Options et Accessoires

Conseil et réparation

Pièces détachées

Formation

Manuels

Adressez-vous à l'agent de transport  
en cas de :

Déposer une réclamation de dommages/in-  
térêts pendant l'expédition

Pour toute aide concernant le dépôt et le  
réglage de réclamations, adressez-vous à  
votre distributeur et/ou au Service trans-  
port du fabricant du matériel.

## Miller Electric Mfg. Co.

An Illinois Tool Works Company  
1635 West Spencer Street  
Appleton, WI 54914 USA

## International Headquarters-USA

USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended  
USA & Canada FAX: 920-735-4134  
International FAX: 920-735-4125

Pour les adresses à l'international, visitez  
[www.Millerwelds.com](http://www.Millerwelds.com)

