



OM-1213/fre

137 531T

Mars 2003

Procédés



MIG


Description



Torche/dévidoir

CE

# Spoolmatic® 15A et 30A

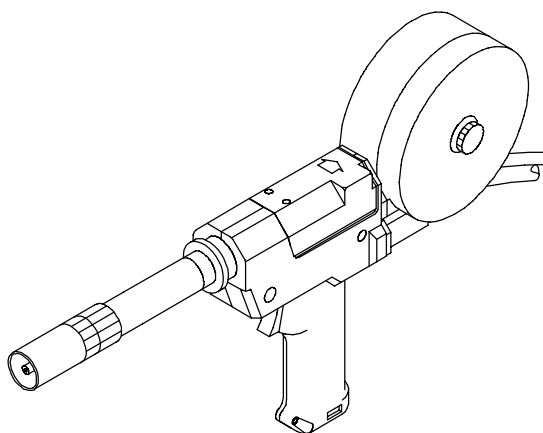

Visitez notre site sur  
[www.MillerWelds.com](http://www.MillerWelds.com)

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

# Miller, votre partenaire soudage!

*Félicitations et merci d'avoir choisi Miller. Dès maintenant, vous pouvez faire votre travail, comme il faut. Nous savons que vous n'avez pas le temps de faire autrement.*

C'est pourquoi Niels Miller, quand il a commencé à fabriquer les postes à souder à l'arc en 1929, s'efforçait de fournir des produits de qualité supérieure destinés à offrir des performances optimales pendant de longues années. Comme vous, ses clients exigeaient les meilleurs produits disponibles sur le marché.

Aujourd'hui, la tradition continue grâce aux gens qui fabriquent et vendent les produits Miller. L'engagement de fournir le matériel et le service répondant aux mêmes exigences rigoureuses de qualité et de valeur qu'en 1929 demeure inchangé.

Ce manuel de l'utilisateur est destiné à vous aider à profiter le mieux de vos produits Miller. Veuillez prendre le temps de lire les précautions de sécurité. Elles vous aident à vous protéger contre des dangers éventuels au travail. Miller vous permet une installation rapide et l'exploitation facile.



Miller est le premier fabricant de matériel de soudage aux États-Unis à être certifié conforme au système d'assurance du contrôle de la qualité ISO 9001:2000.

Convenablement entretenu, le matériel Miller vous assure des performances fiables pendant de longues années. Si la réparation de l'appareil s'avère nécessaire, le chapitre sur le dépannage vous aide à faire un diagnostic rapide. En vous référant ensuite à la liste des pièces détachées, vous pouvez trouver exactement la (les) pièce(s) nécessaire(s) au dépannage. Vous trouverez également les informations concernant la garantie et l'entretien de votre appareil.



Miller Electric fabrique une gamme complète de machines à souder et d'équipements liés au soudage. Pour des renseignements sur les autres produits Miller, adressez-vous à votre distributeur local Miller pour obtenir le catalogue le plus récent sur toute la gamme, ou les feuilles techniques de chaque produit.



Chaque source de soudage Miller bénéficie d'une garantie "sans soucis"



# Table des matières

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SECTION 1 – CONSIGNES DE SÉCURITÉ – À LIRE AVANT UTILISATION</b>                                       | <b>1</b>  |
| 1-1. Signification des symboles .....                                                                     | 1         |
| 1-2. Dangers relatifs au soudage à l'arc .....                                                            | 1         |
| 1-3. Autres symboles relatifs à l'installation, au fonctionnement<br>et à l'entretien de l'appareil. .... | 3         |
| 1-4. Principales normes de sécurité .....                                                                 | 4         |
| 1-5. Information sur les champs électromagnétiques .....                                                  | 4         |
| <b>SECTION 2 – DEFINITIONS</b> .....                                                                      | <b>5</b>  |
| 2-1. Plaque signalétique pour les produits CE .....                                                       | 5         |
| 2-2. Symboles et définitions .....                                                                        | 5         |
| <b>SECTION 3 – INSTALLATION</b> .....                                                                     | <b>6</b>  |
| 3-1. Spécifications .....                                                                                 | 6         |
| 3-2. Retrait du couvercle .....                                                                           | 6         |
| 3-3. Réglage de la position du tube contact .....                                                         | 6         |
| 3-4. Mise en place de la bobine de fil et enfilage du fil de soudage .....                                | 7         |
| 3-5. Boîte métallique pivotante .....                                                                     | 7         |
| 3-6. Connexion à la commande de soudage 24 volts .....                                                    | 8         |
| 3-7. Connexion à la commande de soudage 115 volts .....                                                   | 8         |
| 3-8. Installation de l'alimentation de gaz .....                                                          | 9         |
| 3-9. Réglage du galet d'entraînement et de la pression du frein de la bobine                              | 10        |
| <b>SECTION 4 – FONCTIONNEMENT</b> .....                                                                   | <b>11</b> |
| 4-1. Commandes .....                                                                                      | 11        |
| 4-2. Gaz protecteur .....                                                                                 | 11        |
| <b>SECTION 5 – MAINTENANCE &amp; DETECTION DES PANNES</b> .....                                           | <b>12</b> |
| 5-1. Maintenance de routine .....                                                                         | 12        |
| 5-2. Remplacement du tube-contact et de la gaine .....                                                    | 12        |
| 5-3. Maintenance de l'ensemble d'alimentation du fil de la torche .....                                   | 13        |
| 5-4. Remplacement du guide d'entrée de la boîte métallique .....                                          | 14        |
| 5-5. Réinstallation de la boîte métallique de la bobine .....                                             | 14        |
| 5-6. Réinstallation de l'adaptateur de tube-contact .....                                                 | 15        |
| 5-7. Dépannage .....                                                                                      | 15        |
| <b>SECTION 6 – SCHEMA ELECTRIQUE</b> .....                                                                | <b>16</b> |
| <b>SECTION 7 – LISTE DES PIECES</b> .....                                                                 | <b>18</b> |
| <b>GARANTIE</b>                                                                                           |           |

# *Déclaration de conformité pour les produits de la Communauté européenne (CE)*

*Nom du fabricant:* Miller Electric Mfg. Co.

*Adresse du fabricant:* 1635 W. Spencer Street  
Appleton, WI 54914 USA

*Déclare que le produit:* **Spoolmatic® 30A**

*est conforme aux directives et normes suivantes:*

## **Directives**

Directive concernant la basse tension: 73/23/EEC

Directives concernant la compatibilité électromagnétique: 89/336/EEC

Directives concernant les machines: 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/C 133/04, 93/68/EEC

## **Normes**

Matériel de soudage à l'arc, partie 1 : sources de courant de soudage : IEC 974-1  
(Avril 1995 – Révision de l'avant-projet)

Matériel de soudage à l'arc électrique: Systèmes de distribution de fil: IEC 974-4  
(Mai 1995 – Révision de l'avant-projet)

Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) : IEC 529 : 1989

Coordination de l'isolation des matériels incorporés dans les systèmes basse tension:  
Partie 1: Principes, prescriptions et essai: IEC 664-1: 1992

Compatibilité électromagnétique (CEM): EN 50199

Torches et Pistolets pour le Soudage à l'Arc, EN50078

*Représentant en Europe:* Mr. Danilo Fedolfi, Directeur général  
ITW WELDING PRODUCTS ITALY S.r.l.  
Via Privata Iseo 6/E  
20098 San Giuliano  
Milan, Italie

*Téléphone:* 39(02)98290-1

*Télécopie:* 39(02)98290-203

# SECTION 1 – CONSIGNES DE SÉCURITÉ – À LIRE AVANT UTILISATION

som\_nd\_fre 7/02

## 1-1. Signification des symboles



Signifie « Mise en garde. Faire preuve de vigilance. » Cette procédure présente des risques identifiés par les symboles adjacents aux directives.

### ▲ Identifie un message de sécurité particulier.

☞ Signifie « NOTA » ; n'est pas relatif à la sécurité.



Ce groupe de symboles signifie « Mise en garde. Faire preuve de vigilance. » Il y a des dangers liés aux CHOCS ÉLECTRIQUES, aux PIÈCES EN MOUVEMENT et aux PIÈCES CHAUDES. Se reporter aux symboles et aux directives ci-dessous afin de connaître les mesures à prendre pour éviter tout danger.

## 1-2. Dangers relatifs au soudage à l'arc

▲ Les symboles ci-après sont utilisés tout au long du présent manuel pour attirer l'attention sur les dangers potentiels et les identifier. Lorsqu'on voit un symbole, faire preuve de vigilance et suivre les directives mentionnées afin d'éviter tout danger. Les consignes de sécurité énoncées ci-après ne font que résumer le contenu des normes de sécurité mentionnées à la section 1-4. Lire et respecter toutes ces normes.

▲ L'installation, l'utilisation, l'entretien et les réparations ne doivent être confiés qu'à des personnes qualifiées.

▲ Pendant l'utilisation de l'appareil, tenir à l'écart toute personne, en particulier les enfants.



### LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES peuvent être mortelles.


Un simple contact avec des pièces sous tension peut causer une électrocution ou des blessures graves. L'électrode et le circuit de soudage sont sous tension dès que l'appareil est en fonctionnement. Le circuit d'entrée et les circuits internes de l'appareil sont également sous tension. En soudage semi-automatique ou automatique, le fil, le dévidoir, le logement des galets d'entraînement et les pièces métalliques en contact avec le fil de soudage sont sous tension. Tout matériel mal installé ou mal mis à la terre présente un danger.

- Ne jamais toucher aux pièces électriques sous tension.
- Porter des gants et des vêtements de protection secs et exempts de trous.
- S'isoler de la pièce et de la terre au moyen de tapis ou autres dispositifs isolants suffisamment grands pour empêcher tout contact physique avec la pièce ou la terre.
- Ne pas se servir d'une source de courant alternatif dans les zones humides, les endroits confinés ou là où on risque de tomber.
- Ne se servir d'une source de courant alternatif QUE si le procédé de soudage l'exige.
- Si l'utilisation d'une source de courant alternatif s'avère nécessaire, se servir de la fonction de télécommande si l'appareil en est équipé.
- Couper l'alimentation ou arrêter le moteur avant de procéder à l'installation, à la réparation ou à l'entretien de l'appareil. Couper/étiqueter l'alimentation selon la norme OSHA 29 CFR 1910.147 (voir les normes de sécurité).
- Installer et mettre à la terre correctement l'appareil conformément à son manuel d'utilisation et aux codes nationaux, provinciaux et municipaux.
- Toujours vérifier la terre du cordon d'alimentation – Vérifier et s'assurer que le fil de terre du cordon d'alimentation est bien raccordé à la borne de terre du sectionneur ou que la fiche du cordon est raccordée à une prise correctement mise à la terre.
- Pour exécuter les branchements d'entrée, fixer d'abord le conducteur de mise à la terre adéquat et contre-vérifier les connexions.
- Vérifier fréquemment le cordon d'alimentation et s'assurer qu'il n'est ni endommagé ni dénudé ; le remplacer immédiatement s'il est endommagé – tout câble dénudé peut causer une électrocution.
- Mettre l'appareil hors tension quand on ne l'utilise pas.
- Ne pas utiliser de câbles usés, endommagés, de calibre insuffisant ou mal épissés.
- Ne pas s'enrouler les câbles autour du corps.
- Si la pièce soudée doit être mise à la terre, le faire directement avec un câble distinct.
- Ne pas toucher l'électrode quand on est en contact avec la pièce, la terre ou une électrode d'une autre machine.

- N'utiliser que du matériel en bon état. Réparer ou remplacer sur-le-champ les pièces endommagées. Entretenir l'appareil conformément au présent manuel.
- Porter un harnais de sécurité quand on travaille en hauteur.
- Maintenir solidement en place tous les panneaux et capots.
- Fixer le câble de retour de façon à obtenir un bon contact métal sur métal avec la pièce à souder ou la table de travail, le plus près possible de la soudure.
- Ne pas connecter plus d'une électrode ou plus d'un câble de masse à un même terminal de sortie.

### Il subsiste un COURANT CONTINU IMPORTANT dans les convertisseurs après la suppression de l'alimentation électrique.

- Arrêter les convertisseurs, débrancher le courant électrique et décharger les condensateurs d'alimentation selon les instructions énoncées à la section Entretien avant de toucher les pièces.

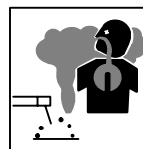

### LES FUMÉES ET LES GAZ peuvent être dangereux.

Le soudage génère des fumées et des gaz dont l'inhalation peut être dangereuse pour la santé.

- Se tenir à distance des fumées et ne pas les inhaler.
- À l'intérieur, ventiler la zone et/ou utiliser un dispositif d'aspiration au niveau de l'arc pour l'évacuation des fumées et des gaz de soudage.
- Si la ventilation est insuffisante, utiliser un respirateur à adduction d'air agréé.
- Lire les fiches techniques de santé-sécurité (FTSS) et les instructions du fabricant concernant les métaux, les consommables, les revêtements, les nettoyeurs et les dégraisseurs.
- Ne travailler dans un espace clos que s'il est bien ventilé ou porter un respirateur à adduction d'air. Demander toujours à un surveillant dûment formé de se tenir à proximité. Des fumées et des gaz de soudage peuvent se substituer à l'air, abaisser la teneur en oxygène et causer des lésions ou des accidents mortels. S'assurer que l'air est respirable.
- Ne pas souder à proximité d'opérations de dégraissage, de nettoyage ou de pulvérisation. La chaleur et les rayons de l'arc peuvent réagir en présence de vapeurs et former des gaz hautement toxiques et irritants.
- Ne pas souder de métaux munis d'un revêtement, tels que la tôle d'acier galvanisée, plombée ou cadmiée, à moins que le revêtement n'ait été enlevé dans la zone de soudage, que l'endroit soit bien ventilé, et si nécessaire, porter un respirateur à adduction d'air. Les revêtements et tous les métaux renfermant ces éléments peuvent dégager des fumées toxiques lorsqu'on les soude.



### LES RAYONS DE L'ARC peuvent causer des brûlures oculaires et cutanées.

Le rayonnement de l'arc génère des rayons visibles et invisibles intenses (ultraviolets et infrarouges) susceptibles de causer des brûlures oculaires et cutanées. Des étincelles sont projetées pendant le soudage.


- Porter un masque de soudage muni d'un filtre de la nuance adéquate pour se protéger le visage et les yeux pendant le soudage ou pour regarder (voir les normes de sécurité ANSI Z49.1 et Z87.1).
- Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux sous le masque.
- Utiliser des écrans ou des barrières pour protéger les tiers de l'éclat éblouissant ou aveuglant de l'arc ; leur demander de ne pas regarder l'arc.
- Porter des vêtements de protection en matière durable et ignifuge (cuir ou laine) et des chaussures de sécurité.



### LE SOUDAGE peut causer un incendie ou une explosion.

Le soudage effectué sur des récipients fermés tels que des réservoirs, des fûts ou des conduites peut causer leur éclatement. Des étincelles peuvent être projetées de l'arc de soudure. La projection d'étincelles, les pièces chaudes et les équipements chauds peuvent causer des incendies et des brûlures. Le contact accidentel de l'électrode avec tout objet métallique peut causer des étincelles, une explosion, un surchauffement ou un incendie. Avant de commencer le soudage, vérifier et s'assurer que l'endroit ne présente pas de danger.

- Se protéger et protéger les tiers de la projection d'étincelles et de métal chaud.
- Ne pas souder à un endroit où des étincelles peuvent tomber sur des substances inflammables.
- Placer toutes les substances inflammables à une distance de 10,7 m de l'arc de soudage. En cas d'impossibilité, les recouvrir soigneusement avec des protections agréées.
- Des étincelles et des matières en fusion peuvent facilement passer même par des fissures et des ouvertures de petites dimensions.
- Surveiller tout déclenchement d'incendie et tenir un extincteur à proximité.
- Le soudage effectué sur un plafond, un plancher, une paroi ou une cloison peut déclencher un incendie de l'autre côté.
- Ne pas souder des récipients fermés tels que des réservoirs, des fûts ou des conduites, à moins qu'ils n'aient été préparés conformément à l'AWS F4.1 (voir les normes de sécurité).
- Brancher le câble sur la pièce la plus près possible de la zone de soudage pour éviter que le courant ne circule sur une longue distance, par des chemins inconnus, et ne cause des risques d'électrocution et d'incendie.
- Ne pas utiliser le poste de soudage pour dégeler des conduites gelées.
- En cas de non utilisation, enlever la baguette d'électrode du porte-électrode ou couper le fil au raz du tube-contact.
- Porter des vêtements de protection exempts d'huile tels que des gants en cuir, une chemise en tissu épais, des pantalons sans revers, des chaussures montantes et un masque.
- Avant de souder, retirer tout produit combustible de ses poches, tel qu'un briquet au butane ou des allumettes.

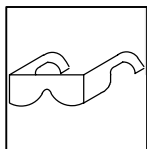

### LES PARTICULES PROJETÉES peuvent blesser les yeux.

- Le soudage, le burinage, le passage de la pièce à la brosse métallique et le meulage provoquent l'émission d'étincelles et de particules métalliques. Pendant leur refroidissement, les soudures risquent de projeter du laitier.
- Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux agréés, même sous le masque de soudage.




### LES ACCUMULATIONS DE GAZ peuvent causer des blessures ou même la mort.

- Couper l'alimentation en gaz protecteur en cas de non utilisation.
- Veiller toujours à bien ventiler les espaces confinés ou porter un respirateur à adduction d'air agréé.




### LES PIÈCES CHAUDES peuvent causer des brûlures graves.

- Ne pas toucher les pièces chaudes à main nue.
- Prévoir une période de refroidissement avant d'utiliser le pistolet ou la torche.

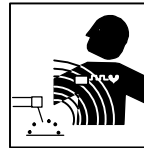

### LES CHAMPS MAGNÉTIQUES peuvent perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques.


- Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque doivent se tenir à distance.
- Ils doivent consulter leur médecin avant de s'approcher d'un lieu où on exécute des opérations de soudage à l'arc, de gougeage ou de soudage par points.

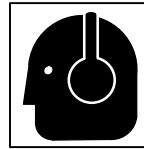

### LE BRUIT peut affecter l'ouïe.

Le bruit de certains processus et équipements peut affecter l'ouïe.

- Porter des protecteurs d'oreille agréés si le niveau sonore est trop élevé.

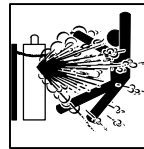

### Les BOUTEILLES endommagées peuvent exploser.

Les bouteilles de gaz protecteur contiennent du gaz sous haute pression. Toute bouteille endommagée peut exploser. Comme les bouteilles de gaz font normalement partie du procédé de soudage, les

manipuler avec précaution.

- Protéger les bouteilles de gaz comprimé de la chaleur excessive, des chocs mécaniques, du laitier, des flammes nues, des étincelles et des arcs.
- Placer les bouteilles debout en les fixant dans un support stationnaire ou dans un porte-bouteilles pour les empêcher de tomber ou de se renverser.
- Tenir les bouteilles éloignées des circuits de soudage ou autres circuits électriques.
- Ne jamais poser une torche de soudage sur une bouteille de gaz.
- Ne jamais mettre une électrode de soudage en contact avec une bouteille de gaz.
- Ne jamais souder une bouteille contenant du gaz sous pression – elle risquerait d'exploser.
- N'utiliser que les bouteilles de gaz protecteur, régulateurs, tuyaux et raccords adéquats pour l'application envisagée ; les maintenir en bon état, ainsi que les pièces connexes.
- Détourner la tête lorsqu'on ouvre la soupape d'une bouteille.
- Laisser le capuchon protecteur sur la soupape, sauf en cas d'utilisation ou de branchement de la bouteille
- Lire et suivre les instructions concernant les bouteilles de gaz comprimé, les équipements associés et les publications P-1 de la CGA, mentionnées dans les normes de sécurité.

### 1-3. Autres symboles relatifs à l'installation, au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil.




#### Risque D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

- Ne pas placer l'appareil sur une surface inflammable, ni au-dessus ou à proximité d'elle.
- Ne pas installer l'appareil à proximité de produits inflammables.
- Ne pas surcharger l'installation électrique – s'assurer que l'alimentation est correctement dimensionnée et protégée avant de mettre l'appareil en service.




#### LA CHUTE DE L'APPAREIL peut blesser.

- N'utiliser que l'anneau de levage pour lever l'appareil. NE PAS utiliser le chariot, les bouteilles de gaz ou tout autre accessoire.
- Utiliser un engin de capacité adéquate pour lever l'appareil.
- Si on utilise un chariot élévateur pour déplacer l'unité, s'assurer que les fourches sont suffisamment longues pour dépasser du côté opposé de l'appareil.

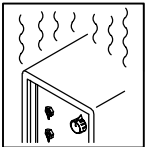

#### L'EMPLOI EXCESSIF peut FAIRE SURCHAUFFER L'ÉQUIPEMENT.

- Prévoir une période de refroidissement ; respecter le cycle opératoire nominal.
- Réduire le courant ou le cycle opératoire avant de reprendre le soudage.
- Ne pas obstruer les orifices ou filtrer l'alimentation en air du poste.

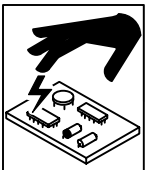

#### LES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES peuvent endommager les circuits imprimés.

- Mettre un bracelet antistatique AVANT de manipuler des cartes ou des pièces.
- Utiliser des pochettes et des boîtes antistatiques pour stocker, déplacer ou expédier des cartes de circuits imprimés.



#### LES PIÈCES MOBILES peuvent causer des blessures.

- Se tenir à l'écart des pièces mobiles.
- Se tenir à l'écart des points de coincement tels que les dévidoirs.




#### LES FILS DE SOUDAGE peuvent causer des blessures.

- Ne pas appuyer sur la gâchette avant d'en avoir reçu l'instruction.
- Ne pas diriger le pistolet vers soi, vers d'autres personnes ou vers toute pièce mécanique en engageant le fil de soudage.




#### LES ORGANES MOBILES peuvent causer des blessures.

- Se tenir à l'écart des organes mobiles comme les ventilateurs.
- Maintenir fermés et bien fixés les portes, panneaux, recouvrements et dispositifs de protection.

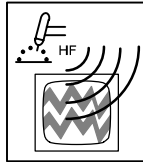


#### LE RAYONNEMENT HAUTE FRÉQUENCE (H. F.) risque de causer des interférences.

- Le rayonnement haute fréquence peut causer des interférences avec les équipements de radio-navigation et de communication, les services de sécurité et les ordinateurs.
- Ne demander qu'à des personnes qualifiées familiarisées avec les équipements électroniques de faire fonctionner l'installation.
- L'utilisateur est tenu de faire corriger rapidement par un électricien qualifié les interférences causées par l'installation.
- Si la Federal Communications Commission signale des interférences, arrêter immédiatement l'appareil.
- Faire régulièrement contrôler et entretenir l'installation.
- Maintenir soigneusement fermés les panneaux et les portes des sources de haute fréquence, maintenir le jeu d'éclatement au réglage adéquat et utiliser une terre et un blindage pour réduire les interférences éventuelles.

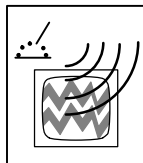

#### LE SOUDAGE À L'ARC peut causer des interférences.

- L'énergie électromagnétique peut causer des interférences avec l'équipement électronique sensible tel que les ordinateurs et l'équipement commandé par ordinateur tel que les robots.
- Veiller à ce que tout l'équipement de la zone de soudage soit compatible au point de vue électromagnétique.
- Pour réduire la possibilité d'interférence, maintenir les câbles de soudage aussi courts que possible, les grouper, et les poser aussi bas que possible (par ex. : à terre).
- Veiller à souder à une distance de 100 mètres de tout équipement électronique sensible.
- Veiller à ce que le poste de soudage soit posé et mis à la terre conformément au présent manuel.
- En cas d'interférences après exécution des directives précédentes, il incombe à l'utilisateur de prendre des mesures supplémentaires telles que le déplacement du poste, l'utilisation de câbles blindés, l'utilisation de filtres de ligne ou la pose de protecteurs dans la zone de travail.

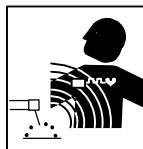

#### LES CHAMPS MAGNÉTIQUES peuvent affecter les stimulateurs cardiaques.

- Porteurs de stimulateur cardiaque, restez à distance.
- Les porteurs d'un stimulateur cardiaque doivent d'abord consulter leur médecin avant de s'approcher des opérations de soudage à l'arc, de gougeage ou de soudage par points.

## 1-4. Principales normes de sécurité

Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, norme ANSI Z49.1, de l'American Welding Society, 550 N.W. LeJeune Rd, Miami FL 33126 (téléphone : (305) 443-9353, site Web : [www.aws.org](http://www.aws.org)).

Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers and Piping, norme American Welding Society AWS F4.1, de l'American Welding Society, 550 N.W. LeJeune Rd, Miami, FL 33126 (téléphone : (305) 443-9353, site Web : [www.aws.org](http://www.aws.org)).

National Electrical Code, norme NFPA 70, de la National Fire Protection Association, P.O. Box 9101, 1 Battery March Park, Quincy, MA 02269-9101 (téléphone : (617) 770-3000, sites Web : [www.nfpa.org](http://www.nfpa.org) et [www.sparky.org](http://www.sparky.org)).

Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, brochure CGA P-1, de la Compressed Gas Association, 1735 Jefferson Davis Highway, Suite 1004, Arlington, VA 22202-4102 (téléphone : (703) 412-0900, site Web : [www.cganet.com](http://www.cganet.com)).

Code for Safety in Welding and Cutting, norme CSA W117.2, de la Canadian Standards Association, Standards Sales, 178 boulevard

Rexdale, Rexdale (Ontario) Canada M9W 1R3 (téléphone : (800) 463-6727 ou à Toronto : (416) 747-4044, site Web : [www.csa-international.org](http://www.csa-international.org)).

Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, norme ANSI Z87.1, de l'American National Standards Institute, 11 West 42nd Street, New York, NY 10036-8002 (téléphone : (212) 642-4900, site Web : [www.ansi.org](http://www.ansi.org)).

Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work, norme NFPA 51B, de la National Fire Protection Association, P.O. Box 9101, 1 Battery March Park, Quincy, MA 02269-9101 (téléphone : (617) 770-3000, site Web : [www.nfpa.org](http://www.nfpa.org) et [www.sparky.org](http://www.sparky.org)).

OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910, Subpart Q, and Part 1926, Subpart J, de l'U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250 (il y a 10 bureaux régionaux – Téléphone pour la Région 5, Chicago : (312) 353-2220, site Web : [www.osha.gov](http://www.osha.gov)).

## 1-5. Information sur les champs électromagnétiques

Données sur le soudage électrique et les effets des champs magnétiques basse fréquence sur l'organisme

En parcourant les câbles de soudage, le courant crée des champs électromagnétiques. Les effets potentiels de tels champs restent préoccupants. Cependant, après avoir examiné plus de 500 études qui ont été faites pendant une période de recherche de 17 ans, un comité de spécialistes du National Research Council a conclu : « L'accumulation de preuves n'a pas démontré que l'exposition aux champs magnétiques et aux champs électriques à haute fréquence constitue un risque pour la santé humaine ». Toutefois, les études et l'examen des preuves se poursuivent. En attendant les conclusions finales de la recherche, il serait souhaitable de réduire l'exposition aux champs électromagnétiques pendant le soudage ou le coupage.

Afin de réduire les champs électromagnétiques en milieu de travail, respecter les consignes suivantes :

1. Garder les câbles ensemble en les torsadant ou en les fixant avec du ruban adhésif.
2. Mettre tous les câbles du côté opposé à l'opérateur.
3. Ne pas s'enrouler les câbles autour du corps.
4. Garder le poste de soudage et les câbles le plus loin possible de soi.
5. Placer la pince de masse le plus près possible de la zone de soudage.

### Consignes relatives aux stimulateurs cardiaques :


Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque doivent avant tout consulter leur médecin. Si ce dernier les déclare aptes, il leur est recommandé de respecter les consignes ci-dessus.



## SECTION 2 – DEFINITIONS

### 2-1. Plaque signalétique pour les produits CE

 Voir la Section 4-1.

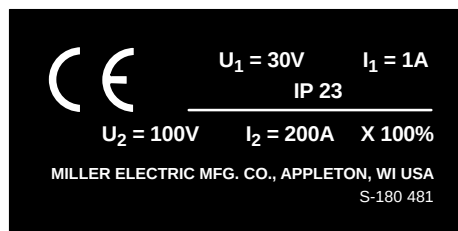

S-180 481

### 2-2. Symboles et définitions

#### REMARQUE

*Certains symboles ne se trouvent que sur les produits CE.*

|                      |                     |                      |                           |                      |                            |          |                   |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------|-------------------|
| <b>U<sub>1</sub></b> | Tension primaire    | <b>V</b>             | Volts                     | <b>I<sub>1</sub></b> | Courant primaire           | <b>A</b> | Ampères           |
| <b>IP</b>            | Degré de protection | <b>U<sub>2</sub></b> | Tension de charge normale | <b>I<sub>2</sub></b> | Courant de soudage nominal | <b>X</b> | Facteur de marche |
| <b>%</b>             | Pour cent           |                      |                           |                      |                            |          |                   |

## SECTION 3 – INSTALLATION

### Torche dévidoir


#### 3-1. Spécifications

| Diamètres du fil                                                        | Alimentation de fil approximative | Méthode de refroidissement | Taille maximale de la bobine | Circuit de soudage nominal                                                                  | IP nominal | Dimensions hors tout                                     | Poids                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fil d'aluminium de 0,6 à 1,6 mm<br>Fil solide ou fourré de 0,6 à 1,1 mm | 1,7 à 22,2 mpm                    | Refroidissement par air    | 102 mm de diamètre           | 100 volts, 200 ampères, 100% facteur de marche en utilisant l'argon comme gaz de protection | IP 23      | Longueur : 390 mm<br>Largeur : 64 mm<br>Hauteur : 273 mm | Torche seule : 1,3 kg<br><br>15A Model: Torche avec câble : 4,1 kg<br><br>30A Model: Torche avec câble : 6,4 kg |

#### REMARQUE

Consulter le manuel d'utilisation *Commande de soudage* ou *Poste de soudage* lors de l'installation de la torche. Si le tube-contact, la gaine et la rainure du galet d'entraînement ne correspondent pas à la taille et au type de fil, se reporter à la Section 5 pour changer les pièces nécessaires. Pour les autres tubes-contact disponibles, se reporter à la Liste des pièces.

#### 3-2. Retrait du couvercle

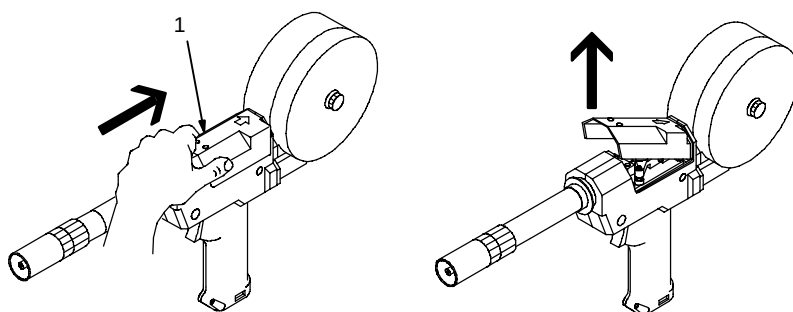


##### 1 Couvercle

Pousser vers l'arrière et soulever comme le montre la figure.

Pour réinstaller le couvercle, engager l'arrière du couvercle dans la torche/dévidoir puis pousser le couvercle vers l'arrière et vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans son emplacement.

150 882-D

#### 3-3. Réglage de la position du tube contact

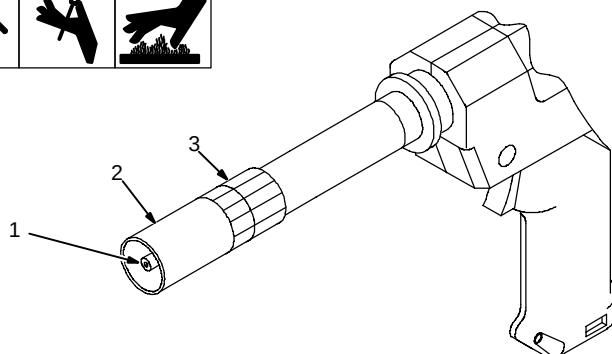

##### 1 Tube-contact

##### 2 Buse

Le réglage de la buse modifie l'emplacement du tube-contact de 1,6 mm en dehors de l'extrémité de la buse à 6,3 mm à l'intérieur de la buse.


Pour le soudage à l'aluminium, au moins 3,2 mm du tube-contact doivent être à l'intérieur de la buse. Pour le soudage à l'acier, le tube-contact doit être à ras de l'extrémité de la buse.

##### 3 Contre-écrou

Pour modifier l'emplacement du tube-contact, desserrer le contre-écrou et tourner la buse. Resserrer le contre-écrou.

803 347

### 3-4. Mise en place de la bobine de fil et enfilage du fil de soudage

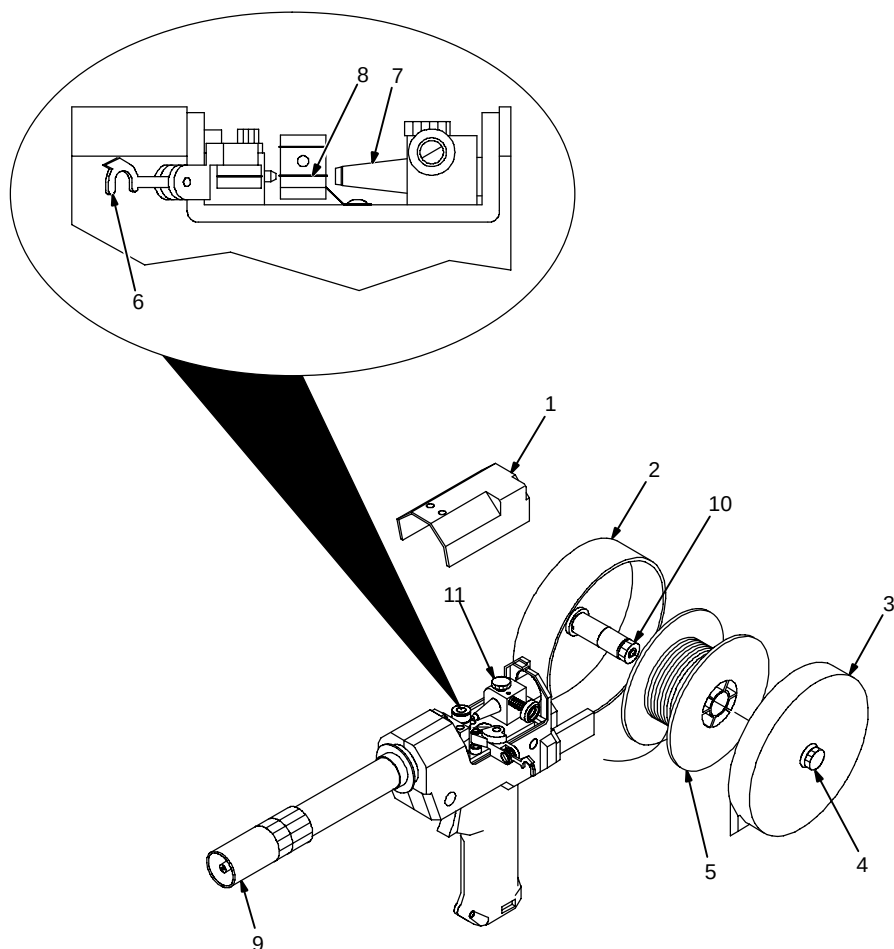

Outils nécessaires :



- 1 Couvercle
- 2 Boîte métallique
- 3 Couvercle de la boîte métallique
- 4 Vis à oreilles (couvercle de la boîte métallique)

Desserrer la vis à oreilles et retirer le couvercle.

- 5 Bobine de fil

Relâcher le fil de la bobine, couper la partie tordue et tirer 150 mm de fil de la bobine.

- 6 Système de galets de pression

Soulever le levier et ouvrir l'ensemble de galets de pression.

- 7 Guide d'entrée de la boîte métallique

- 8 Rainure du galet d'entraînement

Pour les fils de taille inférieure ou égale à 0,9 mm, utiliser la petite rainure, pour ceux de 1,2 et 1,6 mm, utiliser la grande rainure.

- 9 Tube-contact

Enfiler le fil dans le guide d'entrée de la boîte métallique, le long de la rainure du galet d'entraînement et faire dépasser de l'extrémité du tube-contact.

Placer la bobine de sorte que le fil de soudage se dévide du bas.

- 10 Ecrrou à oreilles du frein de la bobine

Si nécessaire, tourner légèrement l'écrrou à oreilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour installer la bobine.

- 11 Vis à oreilles (rotation de la boîte métallique)


Desserrer la vis à oreilles pour faire pivoter la boîte métallique (voir Section 3-5).

Fermer et fixer l'ensemble de galet de pression.

Replacer le couvercle et le couvercle de la boîte métallique.

150 436-C

### 3-5. Boîte métallique pivotante

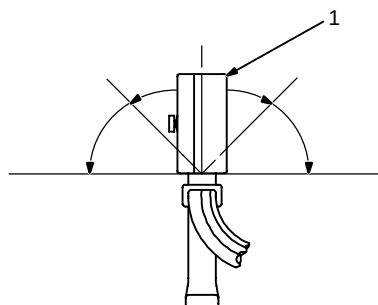


Vue arrière

- 1 Boîte métallique

Desserrer la vis à oreilles de rotation de la boîte métallique (voir Section 3-4). Déplacer la boîte vers la position souhaitée. Resserrer la vis.

150 433-A

### 3-6. Connexion à la commande de soudage 24 volts

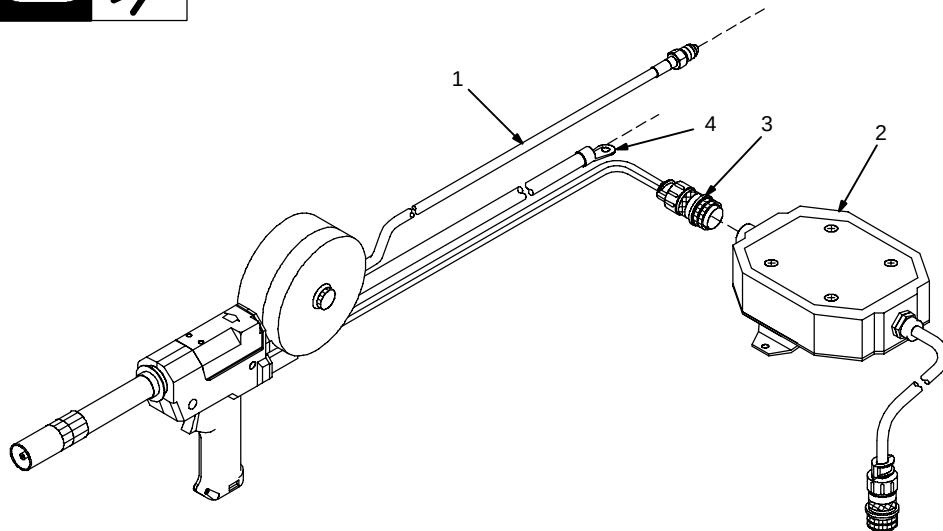

#### 1 Tuyau de gaz

Brancher le raccord au régulateur/débitmètre (voir Section 3-8).

#### 2 Commande de soudage 24 volts

 
#### 3 Cordon de commande de la gâchette

Insérer la fiche dans la prise et serrer l'épaulement fileté.

#### 4 Câble de soudage

Brancher à la borne plus (+) de sortie du poste de soudage conformément au manuel d'utilisation correspondant.


Outils nécessaires :



1-1/8, 5/8 pouce

150 917-D

### 3-7. Connexion à la commande de soudage 115 volts

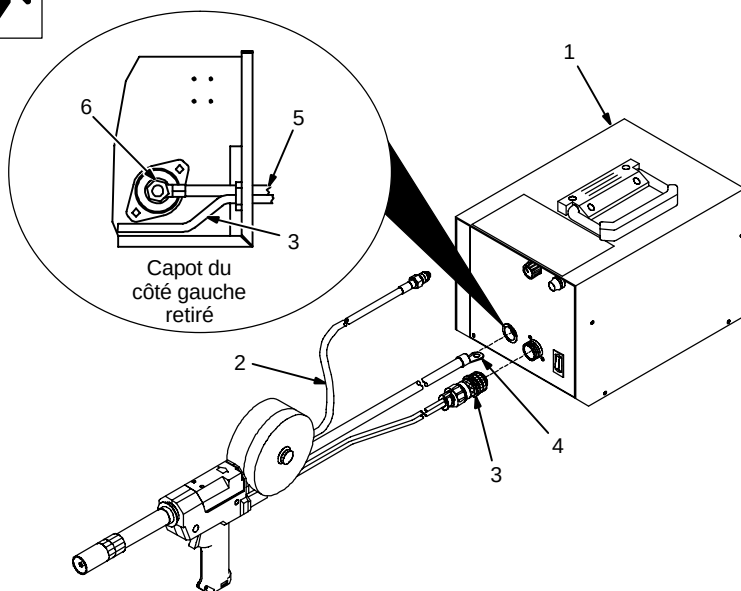

#### 1 Commande de soudage 115 volts

#### 2 Tuyau de gaz

Brancher au régulateur/débitmètre.

#### 3 Cordon de commande de la gâchette

Insérer la fiche dans la prise et serrer l'épaulement fileté.

 
#### 4 Câble de soudage

#### 5 Borne plus (+) de sortie sur commande

Brancher le câble de soudage à la borne plus (+) de sortie de la commande de soudage.

Réinstaller le capot de la commande de soudage.


Outils nécessaires :



1-1/8, 5/8 pouce

Ref. 149 549-A / 149 966-F

### 3-8. Installation de l'alimentation de gaz

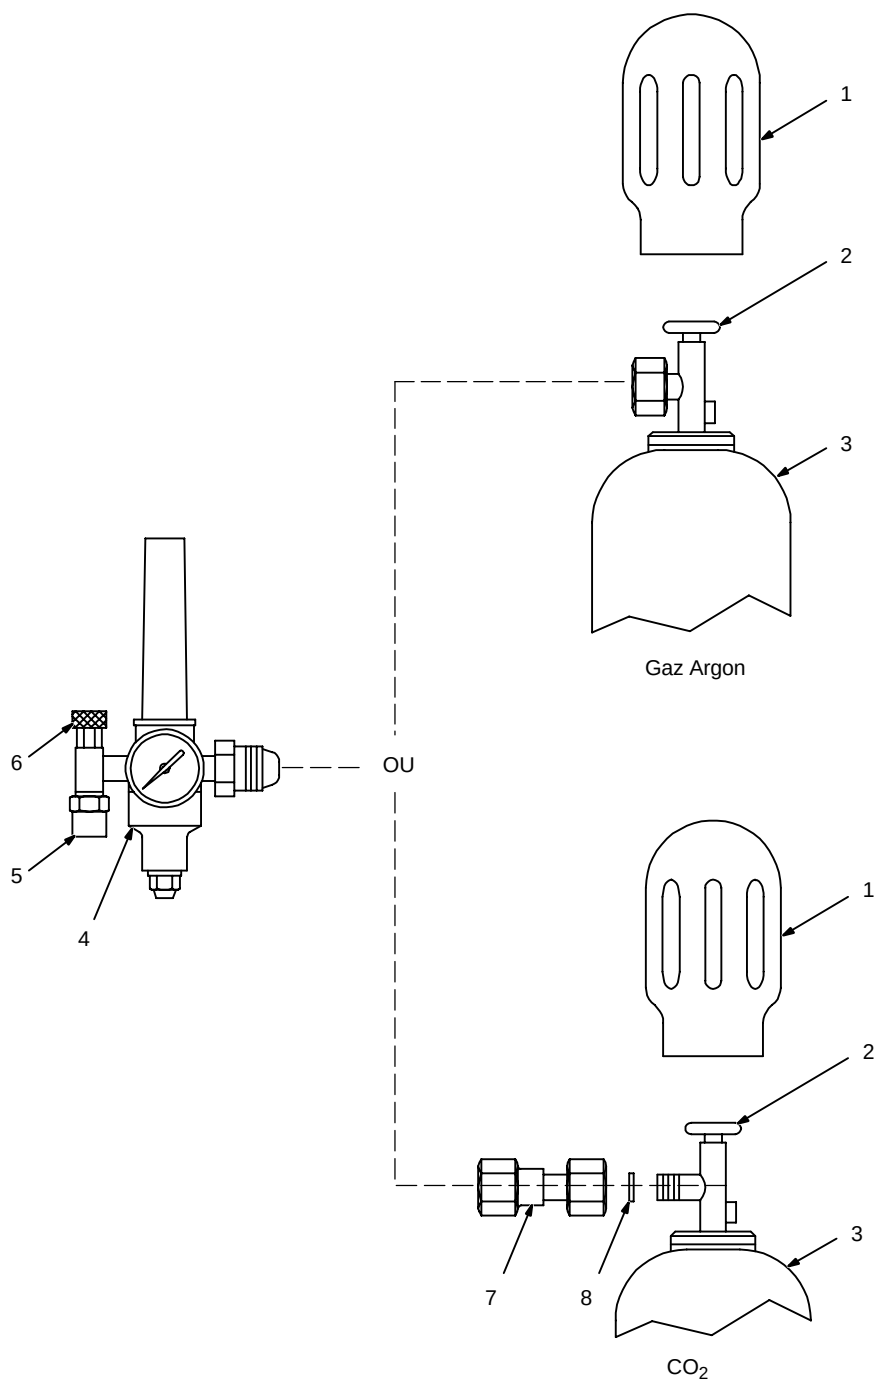

Enchaîner la bouteille de gaz au mécanisme de roulement, au mur, ou à tout autre support stationnaire pour empêcher la bouteille de tomber et de casser le robinet.

- 1 Capuchon
- 2 Robinet de la bouteille

Enlever la capuchon, se placer sur le côté du robinet, et ouvrir le robinet légèrement. Le débit du gaz laisse échapper la poussière et la saleté du robinet. Fermer le robinet.

- 3 Bouteille
- 4 Régulateur/débitmètre

Installer pour que la face soit verticale.

- 5 Branchement du tuyau de gaz

Le raccord a un filetage droit de 5/8-18.

- 6 Réglage du débit

 
Le débit type est de 0,56 m<sup>3</sup>/min (mètres cubes par minute). Vérifier le débit recommandé par le fabricant.

Vérifier que le réglage du débit est fermé lors de l'ouverture de la bouteille pour éviter d'endommager le débitmètre.

- 7 Adaptateur de CO<sub>2</sub>
- 8 Joint torique


Monter l'adaptateur avec un joint torique entre le régulateur/débitmètre et la bouteille de CO<sub>2</sub>.

Outils nécessaires :



1-1/8, 5/8 pouce

### 3-9. Réglage du galet d'entraînement et de la pression du frein de la bobine

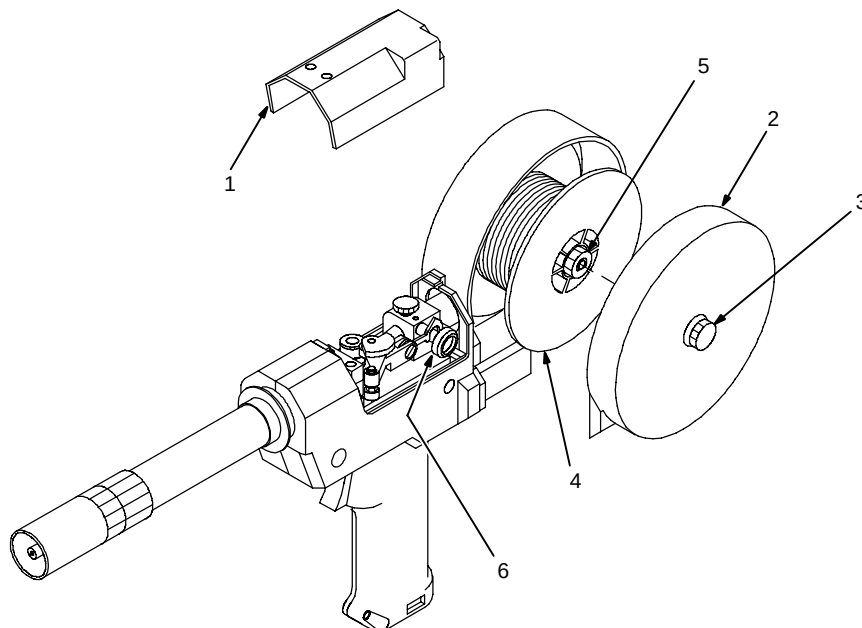

- 1 Couvercle
- 2 Couvercle de la boîte métallique
- 3 Vis à oreilles

Desserrer la vis à oreilles et retirer le couvercle.

- 4 Bobine

Couper le fil de soudage au niveau du tube-contact. Rembobiner le fil et le fixer.

- 5 Ecrou à oreilles du frein de la bobine

Saisir la bobine d'une main et la faire tourner en réglant l'écrou à oreilles du frein de la bobine. Lorsqu'une légère force est nécessaire pour faire tourner la bobine, la tension est réglée. Ne pas trop serrer.


Remettre le couvercle de la boîte métallique. Enfiler le fil de soudage (voir Section 3-4).

- 6 Ecrou à oreilles de tension du galet d'entraînement

Mettre l'unité en marche et vérifier la pression du galet d'entraînement en provoquant l'alimentation de fil contre une planche de bois ou une surface en béton ; l'alimentation du fil doit être régulière et ne pas glisser.

Régler l'écrou à oreilles de tension du galet d'entraînement si nécessaire. Ne pas trop serrer.

Eteindre l'unité. Remettre le couvercle en place.

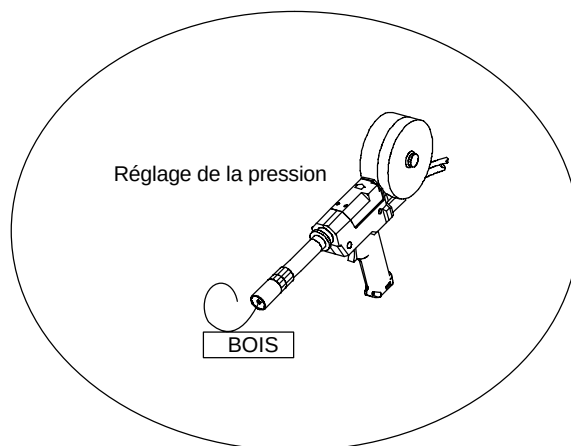


Outils nécessaires :



## SECTION 4 – FONCTIONNEMENT

### 4-1. Commandes

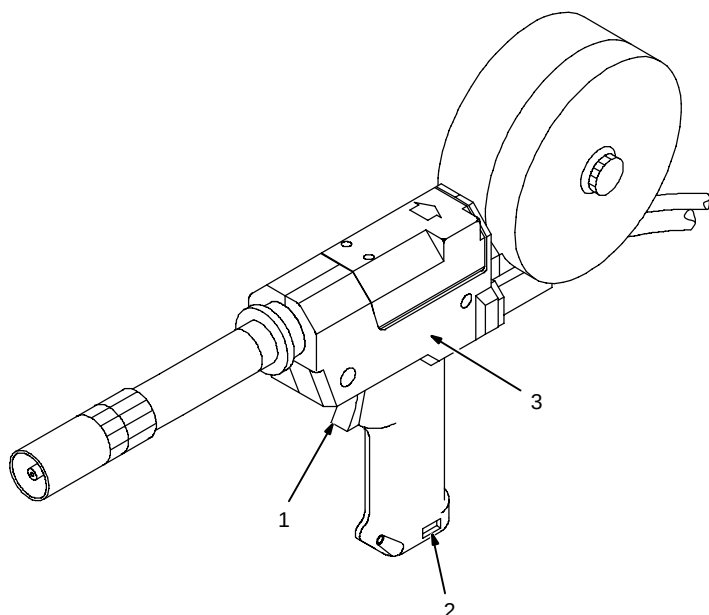

#### 1 Gâchette

Appuyer sur la gâchette pour activer le contacteur de source de soudage (si applicable), ouvrir le débit de gaz protecteur et commencer l'enfilage du fil.

Pour le pré-débit et le post-débit de gaz de protection, appuyer légèrement sur la gâchette avant et après le soudage.



#### 2 Réglage de la vitesse de fil

Utiliser la commande pour régler la vitesse de fil. Les nombres qui se trouvent au niveau de l'ouverture ne correspondent pas à une vitesse et servent uniquement de référence.

#### 3 Emplacement de la plaque signalétique

Ref. 147 741-C

### 4-2. Gaz protecteur

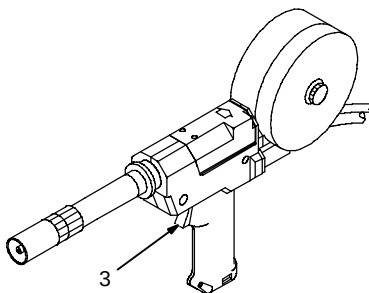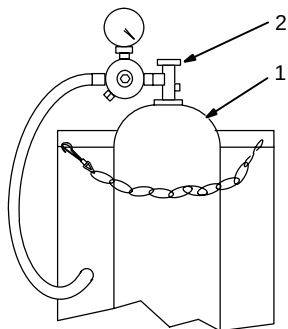

#### 1 Bouteille gaz protection

#### 2 Robinet

#### 3 Gâchette de la torche

Ouvrir le robinet sur la bouteille juste avant le soudage.

La gâchette de la torche active et désactive la sortie de soudage et le débit de gaz. Pour le pré-débit et le post-débit de gaz de protection, appuyer légèrement sur la gâchette avant et après le soudage.

Fermer le robinet sur la bouteille après le soudage.

sb5.1\* 6/92 – S-0621-C / Ref. 147 741-C

# SECTION 5 – MAINTENANCE & DETECTION DES PANNES

## 5-1. Maintenance de routine

|                                                           |  |                                                                               |                                           |                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                           |  | <b>▲ Débrancher l'alimentation avant d'effectuer des travaux d'entretien.</b> |                                           | <i>Augmenter la fréquence des travaux d'entretien dans des conditions de service sévères.</i> |  |
| <b>3 Mois</b>                                             |  |                                                                               |                                           |                                                                                               |  |
| <b>Remplacer des étiquettes endommagées ou illisibles</b> |  | <b>Remplacer le tuyau de gaz s'il est endommagé</b>                           |                                           | <b>Nettoyer et serrer les bornes de soudage</b>                                               |  |
|                                                           |  |                                                                               |                                           | <b>Réparer ou remplacer les câbles et les cordons endommagés</b>                              |  |
| <b>6 Mois</b>                                             |  |                                                                               |                                           |                                                                                               |  |
| <b>Souffler ou aspirer l'intérieur</b>                    |  |                                                                               | <b>Nettoyer les galets d'entraînement</b> |                                                                                               |  |


## 5-2. Remplacement du tube-contact et de la gaine

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Outils nécessaires :</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Retirer le couvercle et ouvrir l'ensemble de galet de pression comme cela est indiqué dans Section 3-4.</p> <p>1 Tube<br/>2 Ecrou de blocage<br/>3 Buse</p> <p>Desserrer le contre-écrou et retirer la buse.</p> <p>4 Clé de tube-contact<br/>5 Ecrou de compression<br/>6 Tube-contact</p>                                                                                                                    | <p>Insérer la clé par dessus le tube-contact, desserrer l'écrou et retirer le tube-contact.</p> <p>7 Adaptateur<br/>8 Entretoise</p> <p>Utiliser une clé pour desserrer l'adaptateur. Retirer l'adaptateur et l'entretoise.</p> <p>9 Gaine</p> <p>Retirer la gaine du pistolet.</p> <p>Fermer l'ensemble de galet de pression. Remplacer le couvercle.</p> |
| <p>Remettre une nouvelle gaine en place.</p> <p>Remettre l'entretoise et l'adaptateur. Serrer l'adaptateur.</p> <p><i>Un serrage trop important de l'écrou de compression endommagera l'adaptateur.</i></p> <p>Installer un tube-contact par dessus le fil et serrer l'écrou afin de retenir le tube-contact. Couper le fil à l'extrémité du tube-contact.</p> <p>Remettre la buse et serrer le contre-écrou.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

150 437 / Ref. 803 348-A



### 5-3. Maintenance de l'ensemble d'alimentation du fil de la torche

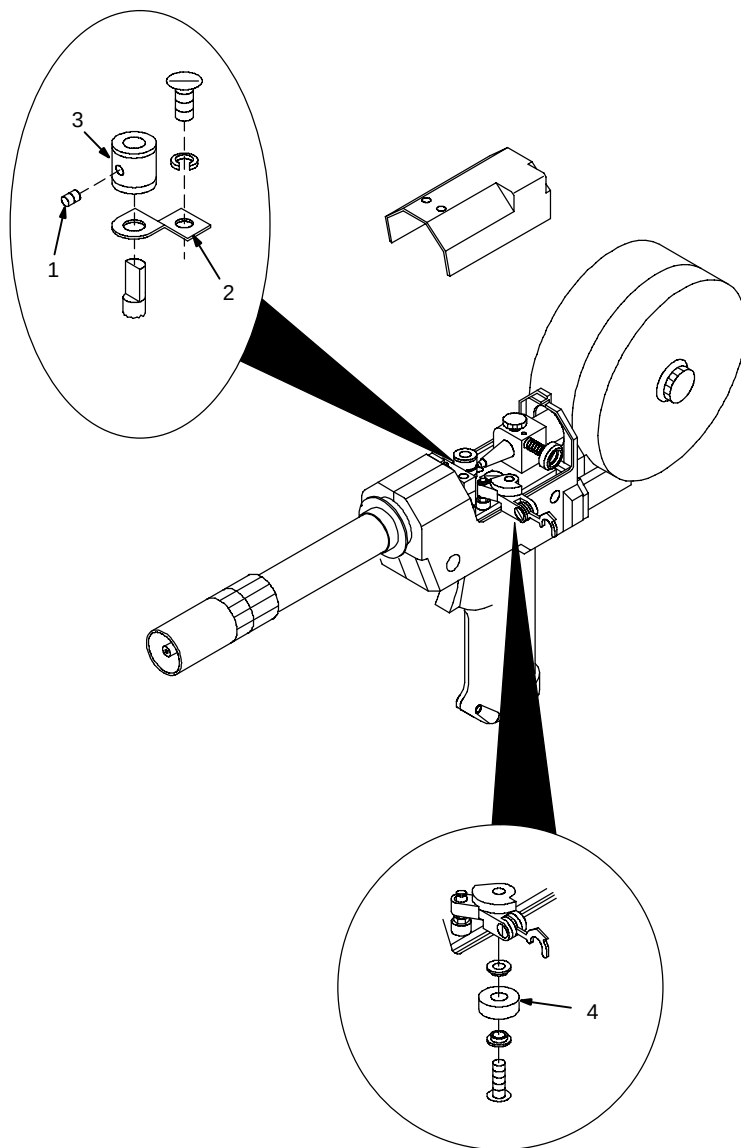

Embobiner le fil sur la bobine.

1 Vis de réglage

2 lame de reprise du courant

Cette lame permet d'éviter le rétreint dû aux arcs de soudage dans le tube-contact. Cette lame peut être retirée pour isoler le galet d'entraînement. (Si la lame est retirée, il est recommandé d'utiliser un diamètre de tube-contact plus petit. Voir les options dans la liste des pièces.) Graisser légèrement le dessus de la lame avant de la replacer.

3 Galet d'entraînement

 
Utiliser une brosse métallique pour nettoyer le galet d'entraînement. Installer le galet d'entraînement avec la rainure souhaitée vers le bas et tourner le galet d'entraînement afin qu'une vis de serrage soit en vis à vis avec le côté plat de l'arbre.

4 Roulement


Utiliser une brosse métallique pour nettoyer le roulement. Aligner la rainure du galet d'entraînement avec la rainure du roulement et l'ouverture de la gaine. Serrer les vis de serrage.

Enfiler le fil de soudage dans la torche (voir Section 3-3). Fermer et fixer l'ensemble de galet de pression. Régler la pression des galets d'entraînement si nécessaire (voir Section 3-8). Remettre le couvercle.

Outils nécessaires :



## 5-4. Remplacement du guide d'entrée de la boîte métallique

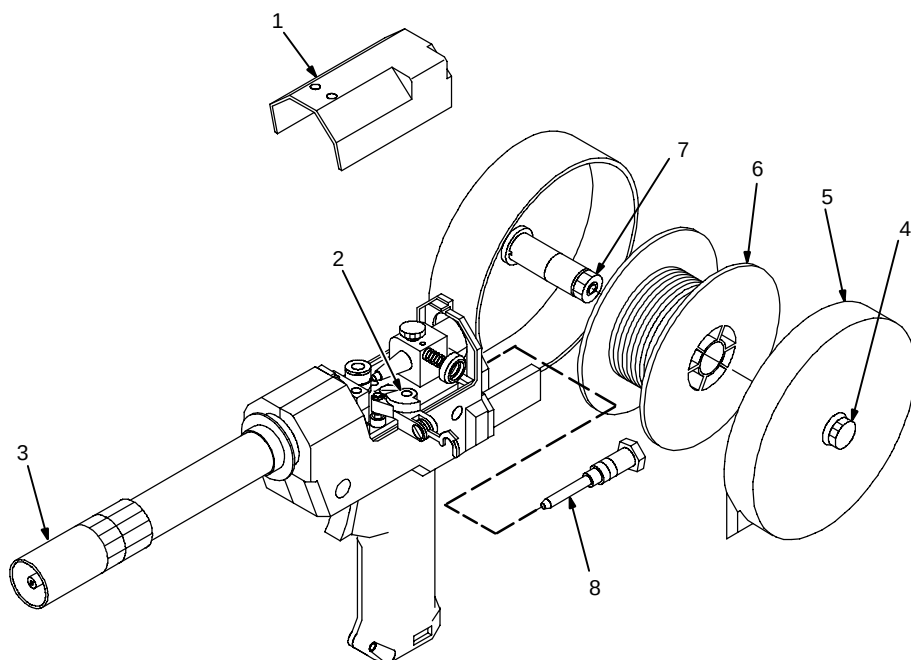

Outils nécessaires :



- 1 Couvercle
  - 2 Système de galets de pression
- Couper le fil de soudage à l'endroit où il rentre dans le mécanisme des galets de pression.

- 3 Buse
  - 4 Vis à oreilles
  - 5 Couvercle de la boîte métallique
- Faire sortir le fil de la buse.  
Desserrer la vis à oreilles et retirer le couvercle.


- 6 Bobine de fil
  - 7 Ecran à oreilles du frein de la bobine
- Desserrer l'écrou à oreilles, rétracter le fil sur la bobine, le fixer puis retirer la bobine.

- 8 Guide d'entrée de la boîte métallique
- Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. Installer le nouveau guide.

Remettre la bobine en place et enfiler le fil de soudage (voir Section 3-4).  
Fermer l'ensemble de galet de pression. Régler la pression du frein de la bobine et des galets d'entraînement si nécessaire (voir Section 3-9).  
Remettre les couvercles en place.

Ref. 150 436-C / Ref. 149 967-D

## 5-5. Réinstallation de la boîte métallique de la bobine

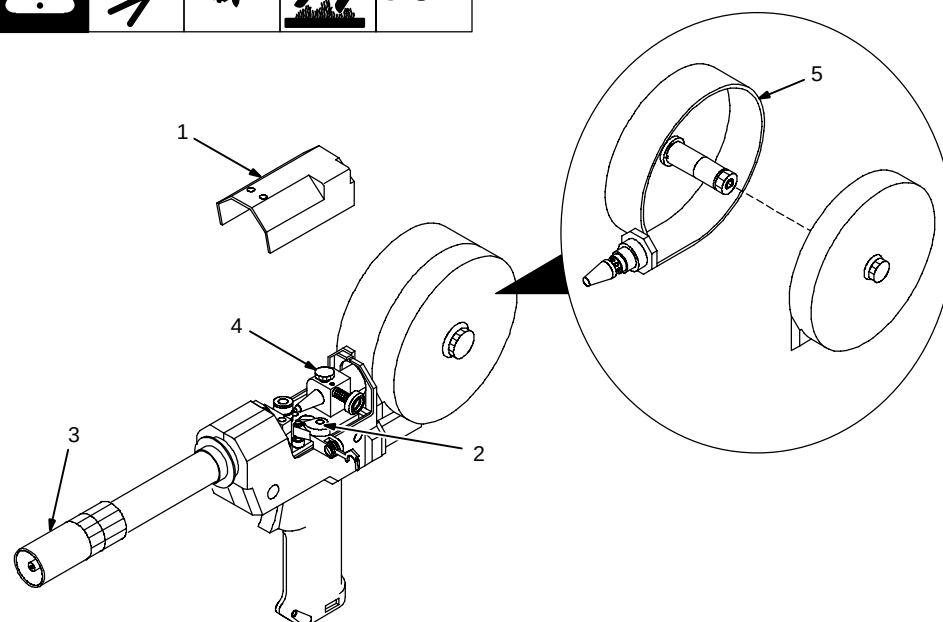

Outils nécessaires :



- 1 Couvercle
  - 2 Système de galets de pression
- Couper le fil de soudage à l'endroit où il rentre dans le mécanisme des galets de pression.

- 3 Buse
  - 4 Vis à oreilles (rotation de la boîte métallique)
  - 5 Boîte métallique de la bobine
- Faire sortir le fil de la buse.  
Faire faire trois tours complets à la vis à oreilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


Retirer comme le montre la figure. Enfoncer complètement la nouvelle boîte métallique dans le boîtier d'entraînement du fil. Serrer la vis à oreilles.

Remettre la bobine en place et enfiler le fil de soudage (voir Section 3-4).  
Fermer l'ensemble de galet de pression. Régler la pression du frein de la bobine et des galets d'entraînement si nécessaire (voir Section 3-9).


Remettre les couvercles en place.

Ref. 149 967-E

## 5-6. Réinstallation de l'adaptateur de tube-contact

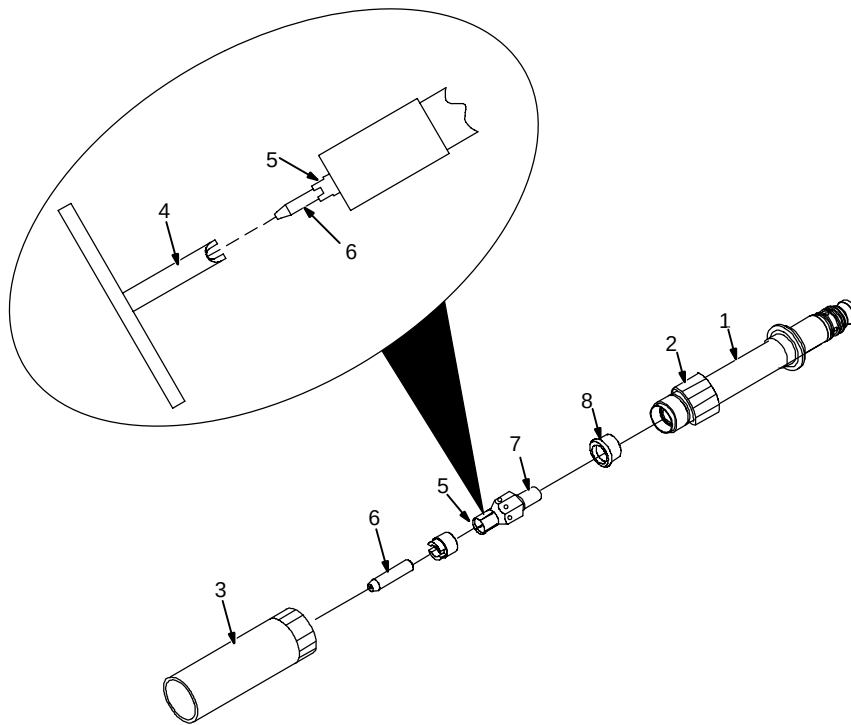

Outils nécessaires :

 

- 1 Tube
- 2 Ecrou de blocage
- 3 Buse

Desserrer le contre-écrou et retirer la buse.

- 4 Clé de tube-contact
- 5 Ecrou de compression
- 6 Tube-contact

Insérer la clé par dessus le tube-contact, desserrer l'écrou et retirer le tube-contact. Enlever l'écrou de compression.

- 7 Adaptateur
- 8 Isolateur

Utiliser une clé pour desserrer l'adaptateur. Retirer l'adaptateur et l'entretoise.

Remettre l'entretoise et le nouvel adaptateur. Serrer l'adaptateur.

**⚠ Un serrage trop important de l'écrou de compression endommagera l'adaptateur.**

Installer un tube-contact par dessus le fil et serrer l'écrou afin de retenir le tube-contact. Couper le fil à l'extrémité du tube-contact.

Remettre la buse et serrer le contre-écrou.


150 437 / Ref. 803 348-A

## 5-7. Dépannage

| Cause                                                                                                                                                                      | Remède                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas de sortie de soudage, la torche/le dévidoir ne fonctionnent pas.                                                                                                       | Fixer la fiche de commande de soudage dans la prise 115 volts c.a. (voir Manuel d'utilisation, Commande de soudage).                            |
|                                                                                                                                                                            | Activer l'interrupteur de mise sous tension de la source de soudage (voir Manuel d'utilisation, Source de soudage).                             |
| Puissance de soudage irrégulière.                                                                                                                                          | Serrer et nettoyer tous les branchements.                                                                                                       |
| En appuyant sur la gâchette de la torche/du dévidoir, la commande de soudage ne s'active pas. Le fil de soudage n'est pas sous tension, le gaz protecteur ne s'écoule pas. | Fixer la fiche du cordon de la gâchette de la torche/du dévidoir dans la prise 10 broches de la commande de soudage (voir Sections 3-6 et 3-7). |
| Le fil avance, le gaz protecteur s'écoule, mais le fil de soudage n'est pas sous tension.                                                                                  | Fixer les fils conducteurs du câble de commande dans la commande de soudage (voir Manuel d'utilisation, Commande de soudage).                   |
|                                                                                                                                                                            | Voir la section Détection des Pannes dans le manuel d'utilisation de la source de courant de soudage.                                           |
| Alimentation erratique du fil.                                                                                                                                             | Vérifier et ajuster la pression du galet d'entraînement (voir Section 3-9).                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | Nettoyer ou remplacer les galets d'entraînement (voir Section 5-3).                                                                             |
|                                                                                                                                                                            | Réduire la pression du frein de la bobine (voir Section 3-9).                                                                                   |

[illegible]

SECTION 6 – SCHEMA ELECTRIQUE

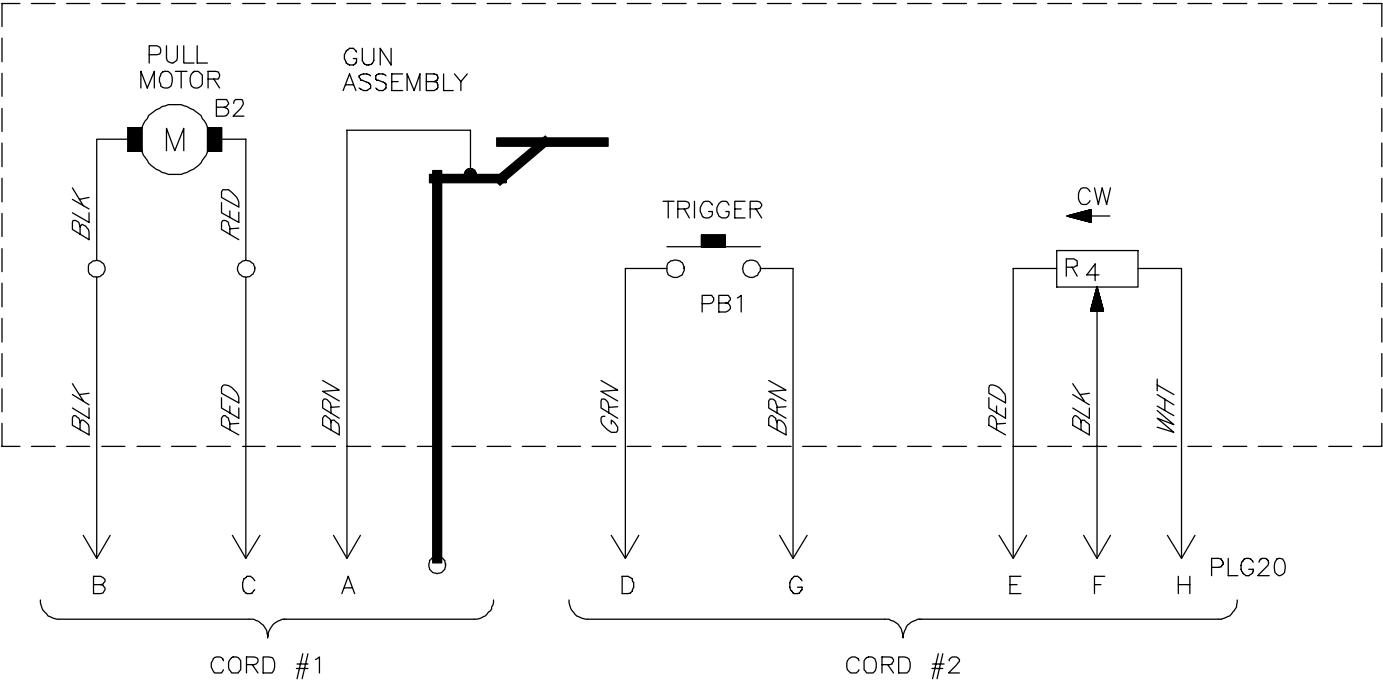

|                               |                      |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <b>Mise en garde</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne jamais toucher les pièces électriques sous tension.</li></ul>                                                                                        |
|                               |                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Couper l'alimentation ou arrêter le moteur avant de procéder à l'entretien de l'appareil.</li><li>• Ne pas faire fonctionner sans les capots.</li></ul> |
| <b>Danger d'électrocution</b> |                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent être effectuées par des personnes qualifiées.</li></ul>                                         |

195 712-A

Figure 6-1. Schéma des connexions pour la torche/dévidoir

# SECTION 7 – LISTE DES PIECES

☞ La visserie est seulement disponible que si elle figure sur la liste.

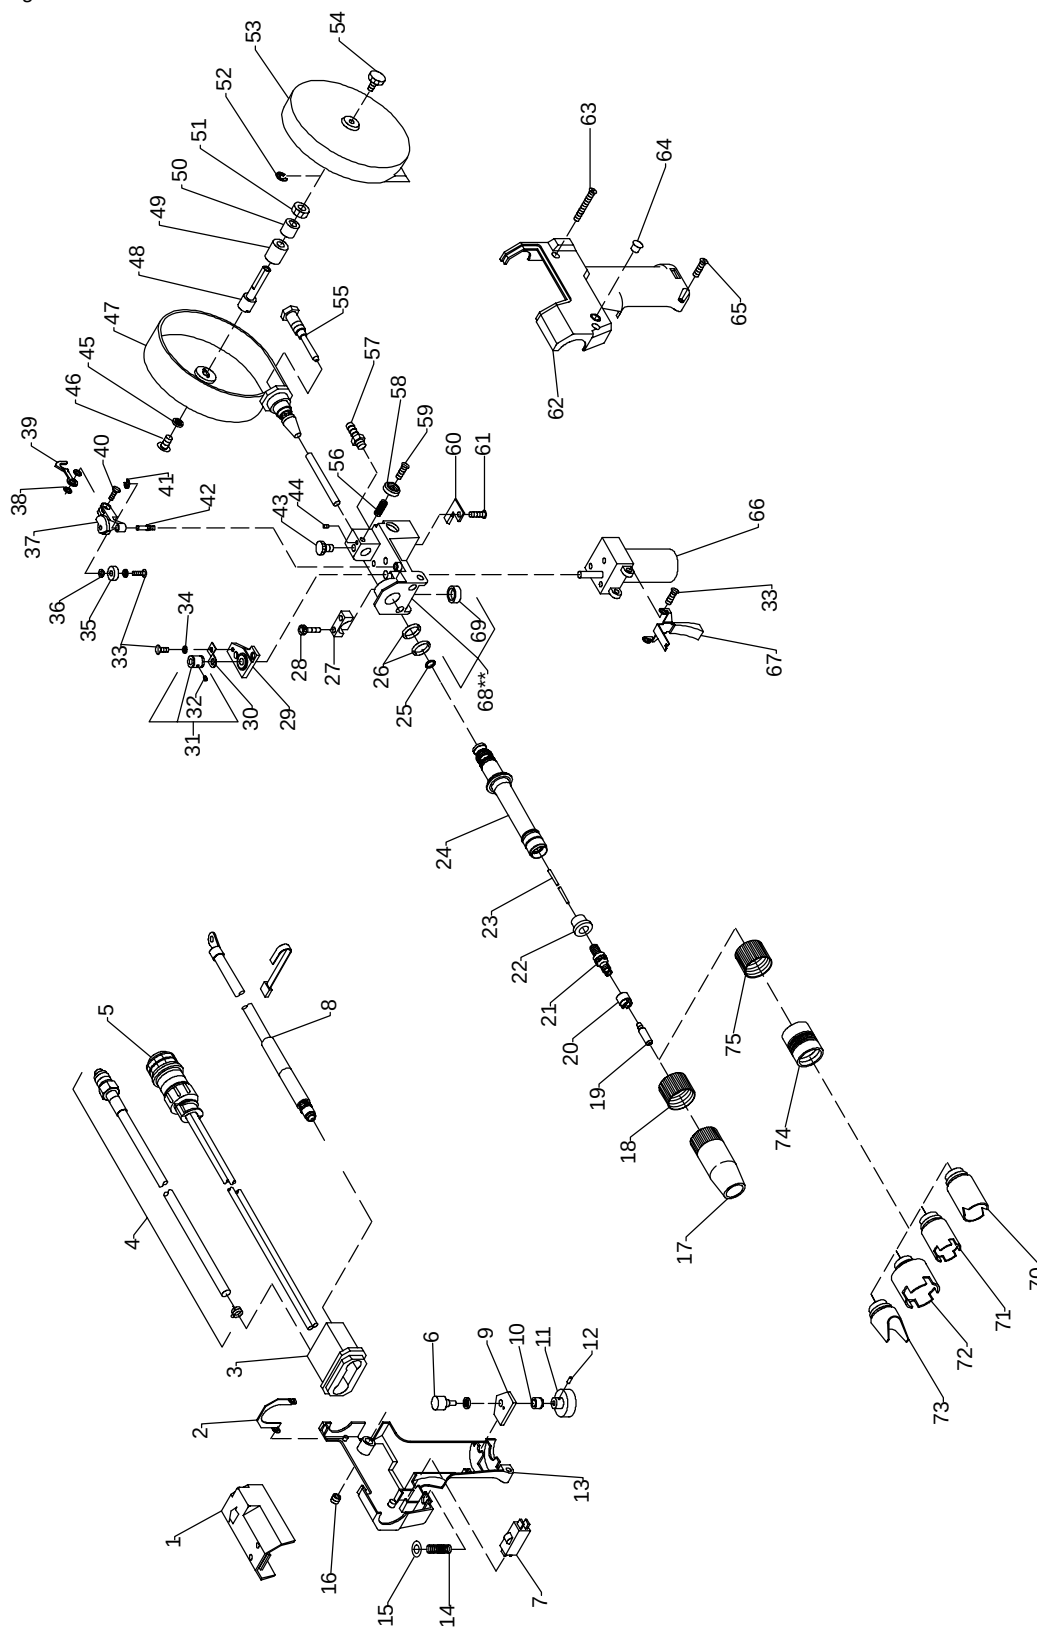


Figure 7-1. Ensemble complet

\*Includes Items 6 & 7  
 \*\*Includes Item 57

Ref. 803 348-C

| Item<br>No.                  | Dia.<br>Mkgs. | Part<br>No. | Description                                            | Quantity |     |
|------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------|-----|
|                              |               |             |                                                        | Model    |     |
|                              |               |             |                                                        | 15A      | 30A |
| Figure 7-1. Ensemble complet |               |             |                                                        |          |     |
| 1                            |               | 133 479     | COVER                                                  | 1        | 1   |
| 2                            |               | 135 196     | SPRING, closure cover                                  | 1        | 1   |
| 3                            |               | 133 362     | STRAIN RELIEF, cable                                   | 1        | 1   |
| 4                            |               | 210 417     | HOSE, gas in                                           | 1        |     |
| 4                            |               | 182 824     | HOSE, gas in                                           |          | 1   |
| 5                            |               | 210 418     | CABLE, control 15 ft (includes)                        | 1        |     |
| 5                            |               | 204 605     | CABLE, control 30 ft (includes)                        |          | 1   |
| 6                            | R4            | 200 096     | POTENTIOMETER, C sltd sft 1/T .5W 10K ohm              | 1        | 1   |
| 7                            | PB1           | 000 369     | SWITCH, lim 10A 125/250VAC DPST plgr                   | 1        | 1   |
|                              |               | 190 294     | CONN, circ MS/CPC 10 pin                               | 1        | 1   |
|                              |               | 143 922     | CONN, circ CPC clamp str rlf                           | 1        | 1   |
| 8                            |               | 210 416     | CABLE, power                                           | 1        |     |
| 8                            |               | 137 479     | CABLE, power                                           |          | 1   |
| 9                            |               | 144 861     | WASHER, anti-turn                                      | 1        | 1   |
| 10                           |               | 135 127     | LOCK, shaft pot .250-32 x .125dia shaft                | 1        | 1   |
| 11                           |               | 134 856     | KNOB, speed control 1-10 .140 shaft x 1.125 OD         | 1        | 1   |
| 12                           |               | 602 169     | SCREW, set stl sch 8-32 x .187 cup pt                  | 1        | 1   |
| 13                           |               | 164 590     | CASE, gun RH                                           | 1        | 1   |
| 14                           |               | 183 884     | SPRING, cprsn .240 OD x .026 wire x 1.000              | 1        | 1   |
| 15                           |               | 184 101     | WASHER, shldr .140 ID x .250 OD                        | 1        | 1   |
| 16                           |               | 135 647     | NUT, 8-32 .33knrl brs                                  | 3        | 3   |
| 17                           |               | 197 728     | NOZZLE, 5/8 orf x 2-1/2                                | 1        | 1   |
| 17                           |               | ◆193 790    | NOZZLE, 1/2 orf x 2-1/2                                | 1        | 1   |
| 18                           |               | 185 102     | NUT, nozzle adapter locking                            | 1        | 1   |
| 19                           |               | ◆136 171    | TIP, contact .025/31 wire                              | 1        | 1   |
| 19                           |               | ◆135 427    | TIP, contact .030/36 wire                              | 1        | 1   |
| 19                           |               | ◆135 428    | TIP, contact .030/41 wire                              | 1        | 1   |
| 19                           |               | ◆147 314    | TIP, contact .035/41 wire                              | 1        | 1   |
| 19                           |               | 135 430     | TIP, contact .035/52 wire                              | 1        | 1   |
| 19                           |               | ◆135 429    | TIP, contact .047/52 wire                              | 1        | 1   |
| 19                           |               | 135 424     | TIP, contact .047/61 wire                              | 1        | 1   |
| 19                           |               | ◆135 426    | TIP, contact .062/73 wire                              | 1        | 1   |
| 19                           |               | ◆135 425    | TIP, contact .062/81 wire                              | 1        | 1   |
|                              |               | 136 821     | WRENCH, nut tip contact                                | 1        | 1   |
|                              |               | 166 575     | WRENCH, hex .078 across the flat                       | 1        | 1   |
| 20                           |               | 136 748     | NUT, .375-24 .41dia stl                                | 1        | 1   |
| 21                           |               | 185 110     | ADAPTER, quick change                                  | 1        | 1   |
| 22                           |               | 185 097     | INSULATOR, contact tip adapter                         | 1        | 1   |
| 23                           |               | 193 793     | LINER, teflon .023-.040 wire x 7.188 lg                | 1        | 1   |
| 23                           |               | ◆193 792    | LINER, teflon .045-1/16 wire x 7.188 lg                | 1        | 1   |
| 24                           |               | 210 509     | HEAD TUBE                                              | 1        | 1   |
| 25                           |               | 164 485     | O-RING .176 ID x .070CS                                | 1        | 1   |
| 26                           |               | 134 800     | O-RING, .614 ID x .070CS                               | 2        | 2   |
| 27                           |               | 133 365     | CLAMP, head tube                                       | 1        | 1   |
| 28                           |               | 000 417     | SCREW, 10-24 x1.000sochd hex                           | 2        | 2   |
| 29                           |               | 162 041     | BEARING BLOCK ASSEMBLY                                 | 1        | 1   |
|                              |               | 604 638     | SCREW, 6-32 x .375sochd hex                            | 3        | 3   |
|                              |               | 143 480     | SCREW, 6-32 x .625sochd hex stl                        | 1        | 1   |
| 30                           |               | 162 042     | CONTACT, current pick-up                               | 1        | 1   |
| 31                           |               | 136 135     | ROLL, drive VK groove .023-1/16 wire (includes)        | 1        | 1   |
| 31                           |               | 183 357     | ROLL, drive VK groove .030/.035 wire (includes)        | 1        | 1   |
| 31                           |               | 183 358     | ROLL, drive VK groove .047/.062 wire (includes)        | 1        | 1   |
| 32                           |               | 604 612     | SCREW, set stl sch 8-32 x .125 cup point               | 2        | 2   |
| 33                           |               | 114 045     | SCREW, 6-32 x .500hexwhd slt stl slffmg                | 3        | 3   |
| 34                           |               | 602 198     | WASHER, lock .141 ID stl split                         | 1        | 1   |
| 35                           |               | 134 624     | BEARING, flg nyl .140 ID x .187 OD x .375flg x .031thk | 2        | 2   |
| 36                           |               | 134 623     | BEARING, idler roll                                    | 1        | 1   |
| 37                           |               | 132 852     | ARM, pressure                                          | 1        | 1   |

| Item<br>No. | Dia.<br>Mkgs. | Part<br>No. | Description | Quantity |     |
|-------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----|
|             |               |             |             | Model    |     |
|             |               |             |             | 15A      | 30A |

**Figure 7-1. Ensemble complet (suite)**

|        |    |          |                                                 |   |   |
|--------|----|----------|-------------------------------------------------|---|---|
| ... 38 |    | 605 798  | .. WASHER, shldr nyl .375 OD x .168 ID x .080   | 2 | 2 |
| ... 39 |    | 133 083  | .. SPRING, tension adj drive roll               | 1 | 1 |
| ... 40 |    | 144 860  | .. SCREW, 8-32 x .437flatd slt stl              | 1 | 1 |
| ... 41 |    | 058 968  | .. RING, retainer E                             | 1 | 1 |
| ... 42 |    | 135 474  | .. PIN, hinge                                   | 1 | 1 |
| ... 43 |    | 155 565  | .. SCREW, thumb                                 | 1 | 1 |
| ...    |    | 134 799  | .. O-RING, .176 ID x .070CS (used w/thumbscrew) | 1 | 1 |
| ... 44 |    | 135 126  | .. SCREW, set 6-32 x .125 cup point sch stl     | 1 | 1 |
| ... 45 |    | 602 209  | .. WASHER, tooth .256 ID stl intl               | 1 | 1 |
| ... 46 |    | 602 154  | .. SCREW, .250-20 x .500hexhd stl slffmg        | 1 | 1 |
| ... 47 |    | 132 527  | .. CANISTER, spool                              | 1 | 1 |
| ... 48 |    | 148 488  | .. POST, support spool                          | 1 | 1 |
| ... 49 |    | 132 529  | .. PAD, brake                                   | 1 | 1 |
| ... 50 |    | 148 489  | .. WASHER, anti-turn .380 ID                    | 1 | 1 |
| ... 51 |    | 132 524  | .. NUT, .375-24 .56knrl alum                    | 1 | 1 |
| ... 52 |    | 000 364  | .. RING, retainer ext .145 shaft grv x .025thk  | 1 | 1 |
| ... 53 |    | 132 526  | .. COVER, spool                                 | 1 | 1 |
| ... 54 |    | 132 528  | .. SCREW, thumb canister                        | 1 | 1 |
| ... 55 |    | 132 521  | .. GUIDE, inlet canister                        | 1 | 1 |
| ... 56 |    | 112 896  | .. SPRING, cprsn .240 OD x .020 wire x .437     | 1 | 1 |
| ... 57 |    | 135 580  | .. FITTING, gas                                 | 2 | 2 |
| ...    |    | 146 555  | .. SCREW, set 8-32 x .125 cup sch               | 1 | 1 |
| ... 58 |    | 135 773  | .. NUT, 8-32 .56knrl stl                        | 1 | 1 |
| ... 59 |    | 143 360  | .. SCREW, 8-32 x .500panhd phl stl              | 1 | 1 |
| ... 60 |    | 136 679  | .. CLAMP, strain relief                         | 1 | 1 |
| ... 61 |    | 129 351  | .. SCREW, 8-32 x .500hexwhd slt stl slffmg      | 1 | 1 |
| ... 62 |    | 164 591  | .. CASE, gun LH                                 | 1 | 1 |
| ... 63 |    | 173 527  | .. SCREW, 8-32 x 1.500                          | 2 | 2 |
| ... 64 |    | 143 397  | .. BLANK, snap in nylon                         | 1 | 1 |
| ... 65 |    | 173 528  | .. SCREW, 8-32 x .875                           | 1 | 1 |
| ... 66 | B2 | 161 813  | .. MOTOR, gear PM 24VDC 420RPM 10.2:1 ratio     | 1 | 1 |
| ... 67 |    | 164 592  | .. TRIGGER                                      | 1 | 1 |
| ... 68 |    | 164 582  | .. HOUSING, wire drive (includes)               | 1 | 1 |
| ... 69 |    | 058 262  | .. CAP, valve                                   | 1 | 1 |
| ... 70 |    | ♦009 925 | .. NOZZLE, spot outside corner .937 ID x 2.375  | 1 | 1 |
| ... 71 |    | ♦000 442 | .. NOZZLE, spot                                 | 1 | 1 |
| ... 72 |    | ♦004 466 | .. NOZZLE, spot                                 | 1 | 1 |
| ... 73 |    | ♦000 443 | .. NOZZLE, spot inside corner                   | 1 | 1 |
| ...    |    | ♦193 794 | .. KIT, nozzle adapter (includes)               |   |   |
| ... 74 |    | ♦193 796 | .. ADAPTER, nozzle                              | 1 | 1 |
| ... 75 |    | ♦193 795 | .. NUT, 875-14 1.12knrk                         | 1 | 1 |

♦ OPTIONAL

**To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer's Suggested Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.**



## Notes

## Notes

# TRUE BLUE®

## WARRANTY

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002  
(Équipement portant le numéro de série précédé de "LC" ou plus récent)

Cette garantie limitée remplace toutes les garanties antérieures de MILLER et exclut toutes les autres garanties expresses ou implicites.

**GARANTIE LIMITEE** – En vertu des dispositions et des conditions ci-après, MILLER Electric Mfg. Co., Appleton, Wisconsin, garantit au premier acheteur que le nouvel équipement MILLER vendu après la date d'entrée en vigueur de cette garantie limitée est libre de tout vice de matériau et de main-d'œuvre au moment de son expédition par MILLER. CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSEMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE LOYALE ET MARCHANDE ET D'APTITUDE.

Au cours des périodes de garantie indiquées ci-après MILLER s'engage à réparer ou à remplacer tous les composants et pièces défectueuses sous garantie résultant de tels vices de matériau et de main-d'œuvre. Notification doit être adressée par écrit à MILLER dans les trente (30) jours suivant la survenance d'un défaut ou d'une défaillance de ce genre, ce qui amènera MILLER à donner des instructions concernant la procédure à suivre en matière de réclamation de la garantie.

MILLER s'engage à répondre aux réclamations concernant du matériel sous garantie énuméré ci-dessous en cas de survenance d'une défaillance de ce genre au cours de ces périodes de garantie. Toutes les périodes de garantie commencent à courir à partir de la date de livraison au premier acheteur ou un an suivant l'expédition du matériel à un distributeur de l'Amérique du Nord ou dix huit mois suivant l'expédition du matériel à un distributeur international.

1. Pièces 5 ans – Main-d'œuvre 3 ans
  - \* Redresseurs d'alimentation d'origine
  - \* Onduleurs (redresseurs d'entrée et de sortie seulement)
2. 3 ans — Pièces et main-d'œuvre
  - \* Transformateur/redresseur des sources de courant
  - \* Alimentation pour le découpage au plasma
  - \* Distributeurs de fil semi-automatiques et automatiques
  - \* Onduleur d'alimentation électrique
  - \* Intelligig
  - \* Génératrices de soudage commandées par moteur (A NOTE: les moteurs sont garantis séparément par le fabricant des moteurs.)
3. 1 an — Pièces et main-d'œuvre sauf si spécifié autrement
  - \* Dévidoir DS-2
  - \* Pistolets commandés par moteur ((excepté le Spoolgun).
  - \* Commandes de processus
  - \* Positionneurs
  - \* Dispositifs de déplacements automatiques
  - \* Commandes au pied RFCS
  - \* Sources électriques IHPS
  - \* Systèmes de refroidissement à eau
  - \* Débit-litres et Contrôleurs de débit (pas de main d'œuvre)
  - \* Unités HF
  - \* Grilles
  - \* Maxstar 85, 140
  - \* Appareil à souder par points
  - \* Groupe de charge
  - \* Racks
  - \* Organes de roulement/remorques
  - \* Torches de découpage au plasma (sauf modèles APT et SAF)
  - \* Options sur site

(NOTE: Les options sur site bénéficient de la garantie True Blue® pour la durée résiduelle de la garantie de l'équipement sur lequel elles sont installées ou pour une période minimum d'un an - celle qui est la plus grande.)
4. 6 mois — Batteries
5. 90 jours — Pièces et main-d'œuvre
  - \* Pistolets MIG/torches TIG
  - \* Enroulements et couvertures pour l'induction
  - \* Torches de découpage au plasma, modèles APT, ZIPCUT & PLAZCUT
  - \* Commandes à distance
  - \* Kits auxiliaires
  - \* Pièces de rechange (pas de main-d'œuvre)
  - \* Spoolmate Spoolguns
  - \* Housse de protection

La garantie limitée True Blue MILLER® ne s'applique pas aux :

1. **Consommables tels que les tubes contact, têtes de coupe, les contacteurs et relais, les balais et collecteurs ou toutes pièces défilantes dû à l'usure normale (Exceptions: les balais, collecteurs, et relais sont garanti sur les modèles suivants: Bobcat, Trailblazer et Legend)**
2. Articles fournis par MILLER, mais fabriqués par des tiers, tels que des moteurs ou des accessoires du commerce. Ces articles sont couverts par la garantie du fabricant, s'il y a lieu.
3. Equipements modifiés par une partie autre que MILLER, ou équipements dont l'installation, le fonctionnement n'ont pas été conformes ou qui ont été utilisés de manière abusive par rapport aux normes industrielles, ou équipements n'ayant pas reçu un entretien nécessaire et raisonnable, ou équipements utilisés pour des besoins sans rapport avec les spécifications du matériel.

**LES PRODUITS MILLER SONT PROPOSES A L'ACHAT ET A LA MISE EN ŒUVRE PAR DES UTILISATEURS DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ET DES PERSONNES FORMEES ET EXPERIMENTEES DANS L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DU MATERIEL DE SOUDAGE.**

En cas de demande formée dans le cadre de cette garantie MILLER se réserve le droit de choisir l'une des solutions, à savoir soit (1) la réparation ou (2) le remplacement, ou dans des cas appropriés avec l'autorisation écrite de MILLER, (3) le remboursement des frais de réparation ou de remplacement d'une station d'entretien agréée par MILLER ou (4) le paiement du ou une note crédit pour le prix d'achat (sous déduction d'une dépréciation raisonnable fondée sur l'utilisation effective) après le retour du matériel aux risques et périls et aux frais du client. La réparation ou le remplacement proposé en variante par MILLER s'entend F.O.B., usine d'Appleton, Wisconsin, ou F.O.B. une station d'entretien agréée indiquée par MILLER. Par conséquent, il n'y aura aucune compensation ou remboursement des frais de transport.

DANS LA MESURE OU CELA EST AUTORISE PAR LA LOI, LES REMEDES PREVUS DANS LES PRESENTES SONT LES SEULS ET UNIQUES REMEDES PROPOSES. EN AUCUN CAS MILLER NE SERA TENU RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENT OU SUBSEQUENT (COMPRENANT LA PERTE DE BENEFICE), PEU IMPORTE QU'ILS SOIENT FONDES SUR UN CONTRAT, UN ACTE DELICTUEL OU TOUT AUTRE THEORIE LEGALE.

MILLER EXCLUT ET REJETTE TOUTE GARANTIE EXPRESSE NON PREVUE DANS LES PRESENTES ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE, CONDITION DE GARANTIE OU DECLARATION CONCERNANT LES PERFORMANCES, ET TOUT REMEDE POUR RUPTURE DE CONTRAT OU TOUT AUTRE THEORIE LEGALE QUI, DANS LE CADRE DE CETTE DISPOSITION EST SUSCEPTIBLE D'APPARAÎTRE IMPLICITEMENT, PAR APPLICATION DE LA LOI, USAGE COMMERCIAL OU AU COURS DES NEGOCIATIONS, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE LOYALE ET MARCHANDE OU D'ADAPTATION POUR UNE DEMANDE PARTICULIERE EN RELATION AVEC N'IMPORTE QUEL ET TOUTS LES EQUIPEMENTS FOURNIS PAR MILLER.

Certains états aux U.S.A. n'autorisent pas de limitations dans la durée de la garantie, ou l'exclusion de dommages accessoire, indirect, particulier ou conséquent, de sorte que la limitation ou l'exclusion précitée ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie prévoit des droits légaux spécifiques, d'autres droits pouvant exister, mais varier d'un état à l'autre.

Au Canada, la législation dans certaines provinces prévoit des garanties ou des remèdes supplémentaires autres que ceux spécifiés dans les présentes, et dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d'annulation, les limitations et les exclusions indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas. Cette garantie limitée prévoit des droits légaux spécifiques, d'autres droits pouvant exister, mais varier d'une province à l'autre.





## Informations propriétaire

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et conservez-le dans vos dossiers.

Nom du modèle

Numéro de série/style

Date d'achat

(Date du livraison de l'appareil au client d'origine)

Distributeur

Adresse



## Ressources disponibles

Veuillez toujours préciser le NOM DU MODÈLE et le NUMÉRO DE SÉRIE/STYLE.

Disponibles chez votre distributeur :

Consommable

Options et Accessoires

Conseil et réparation

Pièces détachées

Formation

Manuels

Adressez-vous à l'agent de transport  
en cas de :

Déposer une réclamation de dommages/in-  
térêts pendant l'expédition

Pour toute aide concernant le dépôt et le  
réglage de réclamations, adressez-vous à  
votre distributeur et/ou au Service trans-  
port du fabricant du matériel.

### Miller Electric Mfg. Co.

An Illinois Tool Works Company  
1635 West Spencer Street  
Appleton, WI 54914 USA

### International Headquarters-USA

USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended  
USA & Canada FAX: 920-735-4134  
International FAX: 920-735-4125

### ITW Welding

#### France

Phone: 33 (0) 16-004-1166  
FAX: 33 (0) 16-004-8860

