




SECCIÓN 1 – PRECAUCIONES DE SEGURIDAD - LEA ANTES DE USAR


 Protéjase usted mismo y a otros contra lesiones lea, cumpla y conserve estas importantes precauciones de seguridad e instrucciones de utilización.

1-1. Uso de símbolos

 **PELIGRO!** – Indica una situación peligrosa que, si no se la evita, resultará en muerte o lesión grave. Los peligros posibles se muestran en los símbolos adjuntos o se explican en el texto.

 Indica una situación peligrosa que, si no se la evita, resultará en muerte o lesión grave. Los peligros posibles se muestran en los símbolos adjuntos o se explican en el texto.


AVISO – Indica precauciones no relacionadas a lesiones personales.


 Indica instrucciones especiales.




Este grupo de símbolos significa ¡Advertencia!, ¡Cuidado! **CHOCUE O DESCARGA ELÉCTRICA, PIEZAS QUE SE MUEVEN**, y peligros de **PARTES CALIENTES**. Consulte los símbolos y las instrucciones relacionadas que aparecen a continuación para ver las acciones necesarias para evitar estos peligros.

1-2. Peligros en la soldadura por arco

 Se usan los símbolos mostrados abajo por todo este manual para llamar la atención e identificar a peligros posibles. Cuando usted vea este símbolo, tenga cuidado, y siga a las instrucciones relacionadas para evitar el peligro. La información de seguridad dada abajo es solamente un resumen de la información más completa de seguridad que se encuentra en los estándares de seguridad. Lea y siga todas los estándares de seguridad.

 Solamente personal cualificado debe instalar, utilizar, mantener y reparar este equipo. La definición de personal cualificado es cualquier persona que, debido a que posee un título, un certificado o una posición profesional reconocida, o gracias a su gran conocimiento, capacitación y experiencia, haya demostrado con éxito la capacidad para solucionar o resolver problemas relacionados con el trabajo, el proyecto o el tema en cuestión, además de haber asistido a una capacitación en seguridad para reconocer y evitar los peligros que implica el proceso.

 Durante su operación mantenga lejos a todos, especialmente a los niños.



Los RAYOS DEL ARCO pueden quemar los ojos y la piel.

El arco de los procesos de soldadura produce rayos visibles e invisibles (ultravioletas e infrarrojos) de gran intensidad, que pueden quemar los ojos y la piel. La soldadura despidе chispas.


- Use un casco de soldar que tenga el tono de filtro apropiado para proteger su cara y sus ojos mientras esté soldando o mirando (vea las normas ANSI Z49.1 y Z87.1 indicadas en el Estándares principales de seguridad). Consulte la tabla de selección del lente de filtro en la Sección 1-4.
- Use gafas de seguridad aprobadas con protección lateral bajo su careta.
- Utilice pantallas o barreras para proteger a otras personas contra el deslumbramiento, los destellos y las chispas; adviértales que no miren el arco.
- Use protección para el cuerpo hecha de cuero o de prendas resistentes a las llamas (FRC). Entre la protección para el cuerpo se incluye la ropa sin aceite, como guantes de cuero, una camisa gruesa, pantalones sin vuelta, calzado alto y una gorra.
- Antes de soldar, ajuste la sensibilidad del lente fotosensible de acuerdo a la aplicación.
- Si el lente fotosensible no se oscurece al iniciarse el arco, deje de soldar inmediatamente.



LOS CASCOS DE SOLDAR no proporcionan protección ilimitada para los ojos, oídos y cara.

El arco de los procesos de soldadura produce rayos visibles e invisibles (ultravioletas e infrarrojos) de gran intensidad, que pueden quemar los ojos y la piel. La soldadura despidе chispas.


- Use casco solamente para aplicaciones de soldadura o corte. No use el casco para cortar/soldar con láser.
- Use anteojos de seguridad resistentes a impactos o protección de gafas y oídos todo el tiempo cuando use este casco de soldar.
- No use este casco mientras trabaje con, o al rededor de explosivos o líquidos corrosivos.
- Este casco no está calificado nominalmente para soldadura elevada. No suelde en posición elevada directa cuando use este casco, a no ser que se tomen precauciones adicionales para protegerse de rayos del arco, salpicaduras y otros peligros.
- Inspeccione con frecuencia los lentes de oscurecimiento automático. Reemplace la lente de protección delantera o la lente de oscurecimiento automático si están agrietadas, manchadas o picadas.
- Los componentes de retención y las lentes se deben instalar tal y como se indica en este manual para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad ANSI Z87.1.
- Este casco ofrece protección contra proyectiles producidos al amolar, astillar y actividades similares. No es un casco protector y no protege contra objetos que caen.

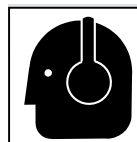

EL RUIDO puede dañar su oído.

El ruido de algunos procesos o equipo puede dañar su oído.

- Use protección aprobada para el oído si el nivel de ruido es muy alto.

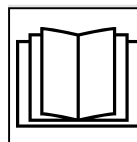

LEA LAS INSTRUCCIONES.

- Lea y siga cuidadosamente las instrucciones contenidas en todas las etiquetas y en el Manual del usuario antes de instalar, utilizar o realizar tareas de mantenimiento en la unidad. Lea la información

de seguridad incluida en la primera parte del manual y en cada sección.

- Utilice únicamente piezas de reemplazo legítimas del fabricante.

- Los trabajos de instalación y mantenimiento deben ser ejecutados de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario, las normas del sector y los códigos nacionales, estatales y locales.



HUMO y GASES pueden ser peligrosos.

El soldar produce humo y gases. Respirando estos humos y gases pueden ser peligrosos a su salud.

- Mantenga su cabeza fuera del humo. No respire el humo.
- Ventile el área de trabajo o use ventilación local forzada ante el arco para quitar el humo y los gases de soldadura. El método recomendado para determinar la ventilación adecuada es tomar muestras de la composición y la cantidad de humos y gases a los que está expuesto el personal.
- Si la ventilación es mala, use un respirador de aire aprobado.
- Lea y entienda las Hojas de datos del material (SDS) y las instrucciones del fabricante relacionadas con los adhesivos, metales, consumibles, recubrimientos, limpiadores, refrigerantes, desengrasadores, fundentes y metales.
- Trabaje en un espacio cerrado solamente si está bien ventilado o mientras esté usando un respirador de aire. Siempre tenga una persona entrenada cerca. Los humos y gases de la suelta pueden desplazar el aire y bajar el nivel de oxígeno causando daño a la salud o muerte. Asegúrese que el aire de respirar esté seguro.
- No suelde en ubicaciones cerca de operaciones de grasa, limpieza o pintura al chorro. El calor y los rayos del arco pueden hacer reacción con los vapores y formar gases altamente tóxicos e irritantes.
- No suelde en materiales de recubrimientos como acero galvanizado, plomo, o acero con recubrimiento de cadmio a no ser que se ha quitado el recubrimiento del área de soldar, el área esté bien ventilada y el operario esté usando un respirador con fuente de aire. Los recubrimientos de cualquier metal que contiene estos elementos pueden emanar humos tóxicos cuando se sueldan.



RESPIRAR AIRE SIN FILTRAR puede ser peligroso.

La soldadura produce emanaciones y gases. El uso inadecuado del respirador purificador de aire eléctrico (PAPR) puede exponerlo a vapores y gases peligrosos para su salud.


- Lea y siga cuidadosamente estas instrucciones y las indicaciones de las etiquetas de seguridad. El respirador purificador de aire eléctrico está destinado solo a aplicaciones de soldadura. Si bien el purificador respirador de aire eléctrico ayuda a proteger al usuario de ciertos contaminantes específicos presentes en el aire, se debe usar correctamente para que su funcionamiento sea totalmente eficaz. Haga que un higienista industrial pruebe el aire de su taller para asegurarse de que el respirador purificador de aire eléctrico proporciona una protección adecuada contra los contaminantes presentes en el ambiente. Si tiene preguntas referidas al respirador purificador de aire eléctrico, vea la etiqueta NIOSH del equipo y consulte a su gerente de seguridad laboral y a un higienista industrial matriculado. Para aplicaciones de uso profesional, los empleadores deben implementar un programa escrito de protección respiratoria que cumpla con los requisitos del reglamento de OSHA 29 CFR 1910.134 (EE.UU.) o el Z94.4 de la CSA (Canadá), y cualquier otro requisito correspondiente para la sustancia específica.
- No use el respirador purificador de aire eléctrico hasta que haya sido capacitado en su operación adecuada por una persona calificada.
- No utilice el respirador purificador de aire eléctrico en aplicaciones que sean peligrosas directamente para la vida o la salud (IDLH).
- Siga todas las normas ANSI, OSHA, CSA y otras directrices regulatorias relacionadas con el uso de respiradores.
- No use el respirador purificador de aire eléctrico donde hay peligro de incendio o explosión.
- No use el respirador purificador de aire eléctrico en lugares donde haya viento o presión negativa dentro de la capucha que podrían arrastrar contaminantes del aire exterior.

- No use el respirador purificador de aire eléctrico si no está equipado con un protector contra chispas correctamente instalado. Si el respirador no cuenta con un protector contra chispas, las chispas de la soldadura pueden iniciar un incendio en el filtro o dañar los filtros y permitir la entrada de aire sin filtrar en el casco o zona de respiración.
- El respirador purificador de aire eléctrico no suministra oxígeno. Use el respirador únicamente en atmósferas con la aprobación de NIOSH. No utilice el respirador donde los niveles de oxígeno sean inferiores a 19,5 %, o donde se desconozcan los niveles de contaminantes o estos impliquen un peligro inmediato para la vida o la salud, o donde los niveles de contaminantes superen las especificaciones del respirador purificador de aire eléctrico, en áreas mal ventiladas, o donde no sea posible escapar sin utilizar el respirador de suministro de aire.
- No entre en un área peligrosa hasta que no esté seguro de que el respirador purificador de aire eléctrico está correctamente ensamblado, funciona adecuadamente y está colocado adecuadamente.
- Antes de cada uso, inspeccione el equipo respirador para verificar la ausencia de daños y comprobar su buen funcionamiento. Antes de usar el respirador, pruebe el flujo de aire para verificar que proporciona un volumen de aire adecuado. Limpie y cuide el equipo respirador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No use el respirador purificador de aire eléctrico sin todos los componentes del filtro o con el ventilador apagado porque se pueden acumular niveles peligrosos de oxígeno y dióxido de carbono en el casco o zona de respiración.
- Use siempre el respirador purificador de aire eléctrico al entrar en un área contaminada. No se saque el respirador hasta que no esté fuera de la zona contaminada.
- Los contaminantes peligrosos pueden no oler ni ser visibles. Abandone el área inmediatamente si observa lo siguiente:

- La respiración se vuelve dificultosa.
- Siente mareos, problemas de visión, o en los ojos o la nariz, o siente irritación en la boca.
- El aire suministrado tiene un olor y un sabor inusuales.
- Suena la alarma del respirador purificador de aire eléctrico.
- El equipo está dañado.
- El flujo de aire disminuye o se detiene.
- Si piensa que el equipo no suministra una protección adecuada.

No se saque el equipo hasta estar en una zona segura.


- No repare, modifique ni desarme el respirador purificador de aire eléctrico, ni utilice piezas o accesorios no suministrados por el fabricante. Use solo los componentes que sean parte del conjunto aprobado por NIOSH.
- Sustituya los filtros dañados u obstruidos. No lave ni vuelva a utilizar los filtros. No limpie el filtro golpeándolo o con aire comprimido (el elemento filtrante puede resultar dañado). Deseche los elementos filtrantes usados de acuerdo con los requisitos de los reglamentos locales, estatales y federales.
- Para ser considerado un sistema respirador aprobado por NIOSH, el respirador purificador de aire eléctrico debe ser utilizado con carteras/ máscara de protección, capuchas y filtros recomendados por el fabricante. Para obtener información sobre el equipo necesario, consulte la etiqueta NIOSH.
- No use el cinturón ni las correas de hombro del respirador purificador de aire eléctrico como arnés de seguridad.
- Solicite que una persona calificada analice el aire respirable para asegurarse de que cumple con los requisitos de calidad del Grado D. Las pruebas de aire respirable deben llevarse a cabo en conformidad con un programa escrito de protección del respirador (preparado por una persona calificada) específico del lugar de trabajo.
- El respirador purificador de aire eléctrico contiene piezas eléctricas que no han sido evaluadas por MSHA/NIOSH como fuente de ignición en atmósferas inflamables o explosivas.

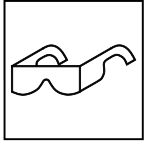

Las CHISPAS METÁLICAS o la SUCIEDAD pueden lesionar los ojos.

● Las tareas de soldar, picar la escoria, cepillar con cepillo de alambre y esmerilar despiden chispas y astillas de metal. Al enfriarse las piezas soldadas, pueden desprenderse escorias.

● Use gafas protectoras aprobadas con protección lateral incluso debajo de tu máscara de protección.

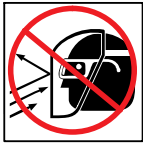

LAS MÁSCARAS no proporcionan protección ilimitada para los ojos, oídos y cara.

- Use una máscara solo para protegerse contra peligros específicos de soldadura/corte detallados en la sección , y para protegerse de peligros de bajo impacto relacionados con el astillado, el amolado, el cepillado con alambre y actividades similares.
- Esta máscara cumple los requisitos de ANSI Z87.1 y CSA Z94.3. Las lentes de policarbonato no son irrompibles y no ofrecen una protección ilimitada.
- Use la lente correcta para la aplicación.
- Use anteojos o gafas de seguridad resistentes a impactos y protección para los oídos en todo momento cuando use esta máscara.
- Mantenga siempre la lente en posición inferior al usar la máscara.
- No use la máscara mientras trabaje con explosivos o líquidos corrosivos, o cerca de ellos.
- Inspeccione la máscara con frecuencia. Limpie la lente si está sucia. Reemplace de inmediato las lentes rayadas, agrietadas o punzadas.
- Los componentes de retención y las lentes se deben instalar tal como se indica en este manual para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad de ANSI Z87.1.
- No use la máscara hasta que haya sido capacitado en su operación correcta por una persona cualificada.

- No entre en un área de peligrosa hasta que esté seguro de que la máscara está correctamente ensamblada, funciona adecuadamente y está colocada adecuadamente.
- Antes de cada uso, inspeccione la máscara para verificar la ausencia de daños y comprobar su buen funcionamiento. Limpie y mantenga la máscara según las instrucciones del fabricante.
- No use la máscara con piezas o accesorios que no fueron suministrados por el fabricante.
- No debe utilizarse la máscara como el único resguardo contra líquidos y gases peligrosos, explosiones, rayos láser, soldadura, soldadura fuerte, corte, amolado y otras actividades similares. Estas operaciones pueden requerir equipos de seguridad adicionales.
- Asegúrese de que la máscara sea compatible con los respiradores y otros equipos de protección personal.
- No use lentes oscuros cuando la percepción de los colores sea importante, por ejemplo, cerca de señales de tráfico, pantallas de visualización, al realizar conexiones eléctricas, etc.
- No utilice la máscara como protección durante actividades atléticas y recreativas.
- Use protección para el cuerpo hecha de cuero o de prendas resistentes a las llamas (FRC). Entre la protección para el cuerpo se incluye la ropa sin aceite, como guantes de cuero, una camisa gruesa, pantalones sin vuelta, calzado alto y una gorra.
- Antes de seleccionar y usar la máscara, solicite a su director de seguridad o a un higienista industrial que evalúen el área de trabajo para determinar si este producto cumple las normas vigentes en materia de salud y seguridad.

1-3. Peligros de baterías pequeñas




Peligro de FUEGO O EXPLOSIÓN DE LA BATERÍA.



- No instale ni coloque el cargador en, sobre o cerca de superficies combustibles.
- No cargue la batería cerca de artículos inflamables.
- Examine la batería antes de usarla por primera vez. Devuelva la batería al fabricante si está dañada, sucia o emana un olor inusual.
- Use la batería solamente con el equipo con el que fue suministrada. Reemplace la batería solo por otra especificada en el manual de usuario. El uso de una batería de otro tipo puede representar un riesgo de incendio o explosión.
- Mantenga la batería seca.
- No use ni almacene la batería en condiciones extremas de calor o humedad. Vea más información sobre la operación de la unidad en el manual del usuario.
- Mantenga la batería alejada del fuego, de la exposición a la luz solar directa y de otras fuentes de calor.
- No use ni cargue la batería si se cayó o está dañada.
- No abra, perforo, repare, desarme ni modifique la batería.
- Cárguela solo con el cargador suministrado, en un lugar abierto y bien ventilado, alejado de la luz solar directa, y conforme a las instrucciones proporcionadas.
- No cargue la batería en exceso o por más tiempo del especificado (si el cargador no tiene apagado automático). Consulte en el manual de usuario la información específica sobre la carga de baterías.

- No cargue la batería conectándola directamente a un tomacorriente de CA. No conecte el cargador de la batería a un tomacorriente auxiliar de un automóvil.
- No conecte (en cortocircuito) los bornes de la batería entre sí. No permita que herramientas, materiales conductores u otros objetos entren en contacto con ambos bornes de la batería al mismo tiempo.
- No suelde la batería ni le acople ningún objeto.
- No caliente la batería en el microondas ni en otro dispositivo de calentamiento.
- Mantenga la batería alejada de fuentes de alto voltaje.
- No exponga la batería a la electricidad estática.
- No use ni mezcle la batería con baterías dañadas, usadas o de otro tipo.

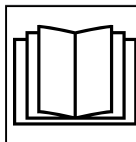

LEA LAS INSTRUCCIONES.

- Lea y siga atentamente todas las etiquetas y el manual de usuario antes de usar la batería o el cargador. Lea la información de seguridad al principio del manual y en cada sección.
- Deseche la batería de acuerdo con los requisitos de los reglamentos locales, estatales y federales. No deseche la batería en el agua ni la eche al fuego.
- Comuníquese con el fabricante del equipo si tiene preguntas sobre la batería.

1-4. Tabla de selección del grado de oscurecimiento del lente

Proceso	Tamaño del electrodo pulg. (mm)	Corriente del arco en amperios	N.º de tono de protección mínimo	N.º de tono sugerido (comodidad)*
Soldadura por arco metálico protegido (SMAW)	Menos de 3/32 (2,4)	Menos de 60	7	--
	3/32-5/32 (2,4-4,0)	60-160	8	10
	5/32-1/4 (4,0-6,4)	160-250	10	12

Proceso	Tamaño del electrodo pulg. (mm)	Corriente del arco en amperios	N.º de tono de protección mínimo	N.º de tono sugerido (comodidad)*
	Más de 1/4 (6,4)	250–550	11	14
Soldadura por arco metálico protegido por gas (GMAW) Soldadura por arco con alambre con núcleo fundente (FCAW)		Menos de 60	7	--
		60–160	10	11
		160–250	10	12
		250–500	10	14
Soldadura por arco de tungsteno protegido por gas (TIG)		Menos de 50	8	10
		50–150	8	12
		150–500	10	14
Corte por arco con electrodo de carbono y aire (CAC-A)	Liviano Pesado	Menos de 500	10	12
		500–1000	11	14
Soldadura por arco de plasma (PAC)		Menos de 20	4	4
		20–40	5	5
		40–60	6	6
		60–80	8	8
		80–300	8	9
		300–400	9	12
		400–800	10	14
Soldadura por arco de plasma (PAW)		Menos de 20	6	6–8
		20–100	8	10
		100–400	10	12
		400–800	11	14

Referencia: ANSI Z49.1:2021


*Comience con un tono demasiado oscuro para ver la zona de soldadura. Luego, emplee un tono más claro que proporcione una visibilidad suficiente de la zona de soldadura, sin caer por debajo del tono mínimo.

1-5. Tabla de selección de tono del lente de pantalla facial

Process	Grosor de la placa in.	Grosor de la placa mm	Corriente del arco amperios	Nº del tono de protección mínimo	Nº del tono sugerido (comodidad)*
Corte por arco de plasma (PAC)			Menos que 20	4	4
			20 a 40	5	5
Soldadura autógena (OFW)					
Liviana	Menos de 1/8	Menos de 3			4 a 5
Oxicorte (OC)					
Liviana	Menos de 1	Menos de 25			3 a 4
Media	1 a 6	25 a 150			4 a 5
Soldadura fuerte con soplete (TB)					3 a 4
Soldadura blanda con soplete (TS)					2

Reference: ANSI Z49.1:2021

1-6. Advertencias de la Proposición 65 del estado de California

 **ADVERTENCIA – Cáncer y daños reproductivos — www.P65Warnings.ca.gov.**

1-7. Principales normas de seguridad

Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, American Welding Society standard ANSI Standard Z49.1. Website: www.aws.org.

Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard W117.2 from Canadian Standards Association. Website: www.csa-group.org.

Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI Standard Z87.1, from American National Standards Institute. Website: safetyequipment.org.

NIOSH Approval of Respiratory Devices, CFR Title 42 - Public Health, Part 84 from the Centers for Disease Control. Website: www.cdc.gov/niosh.

OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910.177 Subpart N, Part 1910 Subpart Q, and Part 1926, Subpart J. Website: www.osha.gov.

OSHA *Important Note Regarding the ACGIH TLV, Policy Statement on the Uses of TLVs and BEIs*. Website: www.osha.gov.

American National Standard for Respiratory Protection, ANSI /ASSE Standard Z88.2 from American National Standards Institute. Website: www.ansi.org.

Selection, Use, and Care of Respirators, CAN/CSA Standard Z94.4 from Canadian Standards Association. Website: www.csagroup.org.

Commodity Specification for Air, CGA Pamphlet G-7.1 from Compressed Gas Association. Website: www.cganet.com.

Australian National Work Health Safety Policy from Safe Work Australia. Website: www.safeworkaustralia.com.

Safety in Welding and Allied Processes, AS1674.1 and AS1674.2 part 1 and 2 from SAI Global. Website: www.saiglobal.com.

PAPR-Helmet_spa 2026-02